Hardware probleemoplossing voor Cisco 7300 Series router

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten **Conventies** Compatibiliteit met hardware en geheugenvereisten Identificeer het probleem Opstartproblemen Opnieuw opstarten/opnieuw laden van router Routerhoeken **Routercrashes** bus-foutencrashes Lijnkaart niet herkend **PXF-processorfout OIR-problemen** Common 7300 OIR-berichten Te verzamelen informatie als u een TAC-serviceaanvraag opent Gerelateerde informatie

Inleiding

Waardevolle tijd en middelen worden vaak verspild wanneer u hardware vervangt die daadwerkelijk correct werkt. Dit document helpt mogelijke hardwareproblemen op te lossen met Cisco 7300 Series router en biedt tips om een hardwarestoring te identificeren.

N.B.: Dit document heeft geen betrekking op softwaregerelateerde fouten, behalve die welke vaak worden verward met hardwareproblemen.

Voorwaarden

Vereisten

Lezers van dit document zouden kennis moeten hebben van deze onderwerpen:

- <u>Cisco 7304 documentatie voor Internet-router</u>
- <u>Cisco 7304 routerprobleemoplossing</u>

Routercrashes voor probleemoplossing

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco IOS®-softwarerelease 12.1(9)EX1 en hoger
- Cisco 7304 router

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg <u>Cisco Technical Tips Conventions</u> (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Compatibiliteit met hardware en geheugenvereisten

Wanneer u een nieuwe lijnkaart, module, of Cisco IOS softwarebeeld installeert, moet u ervoor zorgen dat de router genoeg geheugen heeft. U moet ook controleren of de hardware en software compatibel zijn met de functies die u wilt gebruiken.

Voltooi deze stappen om te controleren op hardware-software compatibiliteit en geheugenvereisten:

- Gebruik het gereedschap van de <u>Softwareadviseur</u> (alleen geregistreerde klanten) om de software voor uw netwerkapparaat te kiezen. Tip: De sectie van de <u>Software Support for</u> <u>Hardware</u> (alleen geregistreerde klanten) helpt u controleren of de gekozen Cisco IOSsoftwareversie de modules en kaarten ondersteunt die op de router zijn geïnstalleerd.
- 2. Gebruik het <u>Download Software Area</u> (alleen geregistreerde klanten) om de minimale hoeveelheid geheugen (RAM en Flash) te controleren die door de Cisco IOS-software vereist is en/of het Cisco IOS-softwarebeeld te downloaden. Om de hoeveelheid geheugen (RAM en Flash) te bepalen die op uw router is geïnstalleerd, zie <u>Hoe u een Cisco IOS-softwarerelease</u> <u>Vereisten van het geheugen kiest</u>. **Tips:** Als u dezelfde functies wilt behouden als uw huidige versie maar niet weet welke optie u hebt ingesteld, geeft u de opdracht **Versie** op uw router uit. Plakt de uitvoer naar het gereedschap <u>Uitvoer</u> Interpreter (alleen geregistreerde klanten) om daar achter te komen. Kijk altijd voor ondersteuning van functies. Als u van plan bent recente softwarefuncties te gebruiken, is dit met name belangrijk. Als u het Cisco IOS-softwarerelease wilt upgraden naar een nieuwe versie of functieset, raadpleegt u <u>Hoe u een Cisco IOS-softwarerelease</u> voor meer informatie <u>kiest</u>.
- Als u bepaalt dat een Cisco IOS-softwarefunctie vereist is, volgt u de procedure voor installatie en upgrade van de software voor Cisco 7300 Series router. Tip: Zie ROMherstelprocedure voor de Cisco 7300 Series router die vastzit in de mon (mon #-prompt) voor de Cisco 7300-router.

Identificeer het probleem

Om de oorzaak te bepalen is de eerste stap om zoveel mogelijk informatie over het probleem op te nemen. Deze informatie is nodig om de oorzaak van het probleem te bepalen:

- Logbestanden van de console Zie <u>Correcte Emulator-instellingen voor console-verbindingen</u> toepassen voor meer informatie.
- Syrische informatie Als u de router hebt ingesteld om logbestanden naar een syslogserver te verzenden, kunt u informatie verkrijgen over wat er is gebeurd. Zie <u>Hoe u Cisco-apparaten</u> <u>voor</u> meer informatie <u>configureren</u>.
- toon Technical-support-The show technical-support opdracht is een compilatie van veel verschillende opdrachten die show versie, run-fig, en show stacks omvatten. Wanneer een router problemen tegenkomt, vraagt de ingenieur van Cisco Technical Assistance Center (TAC) gewoonlijk om deze informatie om hardwareproblemen te oplossen. U moet de serie technische ondersteuning verzamelen voordat u een programma voor herladen of strijken uitvoert, omdat deze acties alle informatie over het probleem kunnen doen verloren gaan.
- Opstartsequentieinformatie De volledige bootup sequentie als de router laarfouten ervaart.
- Crashinfo file (indien beschikbaar) U kunt informatie vinden over hoe u het crashinformatie bestand kunt verkrijgen bij het ophalen van informatie uit het crashinformatie bestand.

Als u de uitvoer van een **show** opdracht van uw apparaat hebt van Cisco (bijvoorbeeld, **laat technische ondersteuning zien**), kunt u gebruiken mogelijke problemen en oplossingen weer te geven . Om te gebruiken , u moet een <u>geregistreerde</u> klant zijn, inloggen, en JavaScript inschakelen.

Opstartproblemen

Om dit soort probleem op te lossen, moet u informatie uit de console van de router opnemen. Log de console-uitvoer in een bestand voor later analyse, of voor Cisco Technical Assistance Center (TAC) als u een TAC-servicecentrum wilt openen.

Als u niet bekend bent met het proces voor het opstarten van Cisco-routers, zie <u>afbeelding 12:</u> <u>Bootproces</u> in de <u>Rebooting-documentatie</u>.

Als u problemen ondervindt bij het opstarten, controleert u de symptomen en de aanbevolen acties in <u>tabel 1</u>.

Symptoom	Aanbevolen actie
Geen lichtemitterende diodes (LEDs) op nadat u op de router de macht hebt.	Zorg ervoor dat de router stevig op een geldige stroombron is aangesloten. Nadat u de router hebt ingeschakeld, controleert u of u LED- lichtveranderingen op de stroomtoevoer ziet zoals in <u>het</u> <u>Overzicht van de voeding</u> wordt beschreven. De Power-over-reeks LED voor Network Services Engine (NSE) is: • Na het inschakelen zijn de hardwarelichten op de NSE-LEDs oranje.

Tabel 1 - Symptomen en aanbevol	en acties voor meertalige	problemen
---------------------------------	---------------------------	-----------

	 Wanneer de router ROMmon ingaat, worden alle LEDs uitgeschakeld. Wanneer de router met succes op Cisco IOS-software start, worden de LEDs groen.
LED op voeding is rood.	Controleer de on/standby-schakelaar. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de <u>stroomtoevoer</u> opnieuw plaatsen en vervangen <u>zoals</u> beschreven in <u>het tabblad Verwijderen</u> <u>en vervangen van een</u> <u>voedingseenheid</u> .
OK-LED op voeding is uitgeschakeld.	Controleer of het netinvoervoltage beschikbaar is en binnen het juiste bereik valt: • AC > 90 Vrms (basisgemiddelde netspanning) • DC > 38 VDC en polariteit is OK Als het invoervoltage OK is, <u>vervangt u</u> <u>de stroomtoevoer</u> . Als het invoervoltage niet OK is, ligt het probleem bij de stroombron.
Passend Network Services Engine (NSE) en Power Supply LEDs zijn ingeschakeld nadat u de router aanzet, maar de console reageert niet.	Controleer uw <u>terminalinstellingen</u> .
De router start elke keer op en start in de setup- modus, hoewel een configuratie opgeslagen is in de niet-vluchtige RAM (NVRAM).	Controleer of uw <u>configuratieregister</u> goed is ingesteld.
De router start op en zit vast in de ROMmon- modus (romon #>-prompt).	Stel het configuratieregister in op 0x2102 en laadt de router opnieuw. rommon 1 > confreg 0x2102 rommon 2 > reset Als de 7300 router nog steeds in ROMmon wijze is, zie de <u>ROMmon</u> <u>herstelprocedure</u> .
De router start maar zit vast in	Als de router in de beginmodus zit, is het mogelijk dat het Cisco IOS-

	softwarebeeld niet of corrupt is. Om dit
de beginmodus	probleem op te lossen, kunt u uw
(router (start)>.	Cisco IOS-softwareafbeelding moeten
	verbeteren.

Opnieuw opstarten/opnieuw laden van router

Software en hardware kunnen beide spontane routerherstart/herstart of crashes veroorzaken. Dit document heeft alleen betrekking op crashes met hardware. Om te bepalen of het probleem hardware-gerelateerd of software-gerelateerd is, hebt u de crashinformatie en console-logbestanden nodig.

Hier zijn voorbeelden van crashes die hardware kan veroorzaken:

- Pariteitsfouten Als een pariteitsfout slechts eenmaal optreedt, wordt deze beschouwd als één gebeurtenis Upset (SEU). U hoeft geen actie te ondernemen. U kunt meer informatie over Single Event Upsets vinden bij <u>Verhoogde netwerkbeschikbaarheid</u>. Als de router meerdere pariteitsfouten meldt, dan is dit een indicatie van een hardwareprobleem. Zie <u>processorgeheugen parity OUTS (PMPE's)</u> voor meer informatie.
- Busfouten software of hardware kunnen dit soort crashes veroorzaken. Zie <u>Bus-fouten voor</u> <u>probleemoplossing</u> om te helpen bepalen of de hardware of de software het probleem heeft veroorzaakt.

Routerhoeken

Routerhangs worden het meest veroorzaakt door softwareproblemen. Zie <u>Routerknoppen</u> voor <u>probleemoplossing</u> voor informatie over hoe u dit probleem kunt aanpakken.

Routercrashes

Als we het hebben over een "systeemcrash", dan bedoelen we een situatie waarin het systeem een niet-herstelbare fout heeft gedetecteerd en zichzelf opnieuw heeft opgestart. Softwareproblemen, hardwareproblemen of beide kunnen een crash veroorzaken. Deze paragraaf behandelt door hardware veroorzaakte crashes en crashes die aan software gerelateerd zijn, maar die voor hardwareproblemen kunnen worden aangezien.

BELANGRIJK: Als u de router na de crash opnieuw laadt (bijvoorbeeld door een motorprogramma of de opdracht **opnieuw laden**) kan belangrijke informatie over de crash verloren gaan. Probeer **hun technische ondersteuning** te verzamelen en **het logbestand** weer **te geven**, en ook het crashinfo-bestand (indien mogelijk) voordat u de router opnieuw laadt!

Zie <u>Routercrashes voor probleemoplossing</u> voor meer informatie over dit probleem.

bus-foutencrashes

In sommige gevallen probeert de processor toegang te krijgen tot een geheugenlocatie die niet bestaat (een softwarefout) of niet goed reageert (een hardwareprobleem). In deze gevallen krijgt het systeem te maken met een busfout.

Om een busfout te identificeren, kijk naar de uitvoer van de **show versie** die door de router wordt geleverd (in routers die niet met stroom zijn verbonden of handmatig opnieuw geladen).

Hieronder zie je twee voorbeelden van busfouten.

```
Router uptime is 2 days, 21 hours, 30 minutes
System restarted by bus error at PC 0x30EE546, address 0xBB4C4
System image file is "flash:igs-j-l.111-24.bin", booted via flash
.....
```

U kunt deze foutmelding tijdens een busfout zien in de console-prompt:

```
*** System received a Bus Error exception ***
signal= 0xa, code= 0x8, context= 0x608c3a50
PC = 0x60368518, Cause = 0x20, Status Reg = 0x34008002
Zie 'Problemen oplossen' bij busfouten.
```

Lijnkaart niet herkend

Tabel 2 somt symptomen en aanbevolen maatregelen op voor lijnkaartkwesties:

Symptoom	Aanbevolen actie
toon diag uitvoer toont lege sleuf hoewel kaart is ingebracht.	Controleer of de LEDs zichtbaar is. Als de LEDs niet zichtbaar is, verwijdert en voegt u de lijnkaart toe of probeert u een andere sleuf. Als dit niet werkt, kan het een hardwarestoring met de router of kaart zijn. Neem contact op met de Cisco TAC voor verdere assistentie.
Onbekende lijnkaart. Foutbericht zoals: 00:00:06: %LC-3- LCCREATE: Unable to create driver for Line Card type 630 in slot 2	Controleer of de huidige Cisco IOS- softwareversie de lijnkaart ondersteunt. Gebruik hiervoor het tool van <u>softwareadviseur</u> (<u>alleen</u> <u>geregistreerde</u> klanten).
toont diag output aan dat de lijnkaart een gedeactiveerde lijnkaart is.	Als de uitvoer van het toonaangevende diag aantoont dat de lijnkaart wordt gedeactiveerd, controleer of de huidige Cisco IOS softwareversie de lijnkaart ondersteunt. Gebruik <u>het</u> gereedschap voor <u>het</u> doen van dit (alleen <u>geregistreerde</u> klanten) <u>Softwareadviseur</u> .

Tabel 2 - Symptomen en aanbevolen acties voor lijnkaartproblemen

PXF-processorfout

Standaard worden de parallelle eXpress Forwarding (PXF) processors ingeschakeld. Als u echter niet zeker bent of u problemen hebt met PXF, controleert u of Cisco Express Forwarding en PXF zijn ingeschakeld. Om PXF-verwerking te kunnen gebruiken, moet u IP Cisco Express Forwarding-switching hebben ingeschakeld. Om dit te verifiëren, herzie de output van het **tonen in werking stellen-configuratie** bevel. Als Cisco Express Forwarding is ingeschakeld, ziet u "ip cef" in de configuratie-uitgang. Als PXF wordt uitgeschakeld, ziet u "geen ip pxf" in de configuratie-uityoer. Als u "geen ip pxf" ziet, is PXF ingeschakeld.

Voer de **show c7300 pxf interface in alle** opdracht om te zien of de pakketten die van die interface worden ontvangen PXF-verwerkt of weggegooid zijn.

Router# **show c7300 pxf int all** PXF-If: Y 00001 Gi0/0 (Up, Processing Input) *!--- Processing input => PXF processed* Features: in=CEF [0x208], out=None [0x0] qstatus=XON

Om PXF verder te kunnen oplossen dient u de uitvoer van de opdracht accounting **show c7300 pxf te** bekijken om te controleren welke pakketten de PXF processoren in en uit gaan.

OIR-problemen

Het 7300-platform introduceert een op opdrachtregel gebaseerd <u>voorbereidingsmechanisme voor</u> online invoeging en verwijdering (OIR) van een lijnkaart. U kunt het speciale lijnkaartverkeer stoppen, alle interfaces sluiten en de lijnkaart deactiveren door de opdracht **voor het** *sleuf-nummer* **stoppen** van **de** *sleuf*.

Terwijl een lijnkaart in het proces van deactivatie is, wacht tot het OIR LED groen is voordat u opdrachten geeft die betrekking hebben op de lijnkaart. Als de lijnkaart tijdens de activering is geactiveerd, wacht dan ook tot het OIR-indicatielampje is weergegeven voordat u opdrachten met betrekking tot de kaart geeft.

Om een lijnkaart van de Cisco 7304 router te verwijderen zonder de gegevensstroom te verstoren, gebruikt u de opdracht **Stop-stop voor** *sleuven-getallen*. Deze opdracht stopt verkeer, zet groene OIR-LED aan en sluit alle lijnkaartinterfaces af. Verwijder lijnkaarten niet als er actief verkeer is.

Het sleutelwoord stopt verkeer door lijnkaartinterfaces en desactiveert de lijnkaart. Wanneer het OIR-indicatielampje groen wordt, is de lijnkaart gedeactiveerd en kan deze fysiek worden verwijderd.

De opdracht **voor** start-start van **de** *sleuf-sleuf* herstart een lijnkaart en sluit de OIR-LED uit en zet de kaart weer online. Als u de opdracht stop voor *sleuven-nummer* van de **module** gebruikt, gebruikt u de opdracht *sleuf-nummer start* om de lijnkaart opnieuw in te schakelen. U kunt ook de opdracht voor het starten van *sleuven* van de **module** gebruiken om een lijnkaart te herstellen die is gedeactiveerd door een storing. U kunt een lijnkaart ook opnieuw activeren als u de kaart fysiek verwijdert en opnieuw plaatst zonder de opdracht voor het starten van *sleuven voor* de *sleuf*.

Opmerking: Lijnkaarten worden automatisch geïnitialiseerd wanneer u ze plaatst of nadat u het systeem hebt opgestart. U hoeft de opdracht **voor het** starten van de **sleuf** *sleuf-nummer* niet uit te geven.

Common 7300 OIR-berichten

Tabel 3 bevat gemeenschappelijke foutmeldingen over de 7300 en de redenen daarvoor:

Foutberich t	reden
Line card activation is in progress. Please retry the command later.	Als u de opdracht voor het starten van de <i>sleuf-</i> sleuf hebt ingevoerd, wordt elke extra configuratie van de <i>sleuf-nummer</i> start opdracht genegeerd.
Line card deactivati on is in progress. Please retry the command later.	U kunt de opdracht voor het deactiveren van een lijnkaart gebruiken om de sleuf-nummer van de module te gebruiken . Als u echter de opdracht voor het starten van de sleuf-sleuf geeft voordat het OIR-LED groen wordt gedraaid en het deactiveringsproces is voltooid, ziet u dit bericht.
Command cannot be executed. Line card status is deactivate d.	Als een lijnkaart al is gedeactiveerd, ziet u dit bericht. De opdracht voor het stoppen met sleuven-<i>nummer</i> van de module wordt genegeerd.

Tabel 3 - Gemeenschappelijke foutmeldingen op 7300 routers

Te verzamelen informatie als u een TAC-serviceaanvraag opent

Als u nog steeds assistentie nodig hebt nadat u de bovenstaande stappen voor het oplossen van problemen hebt gevolgd, kunt u een serviceaanvraag openen (alleen geregistreerde klanten) bij de Cisco TAC. Verzeker u ervan dat u de hier genoemde informatie ook bevat:
Console neemt de foutmeldingen op.
Console neemt de stappen op die u hebt genomen om het probleem op te lossen en de laars opeenvolging tijdens elke stap.
De hardwarecomponent die is mislukt, en het serienummer voor het chassis.
Logbestanden voor probleemoplossing.
Uitvoer vanuit de opdracht Technische ondersteuning tonen.
Voeg de verzamelde gegevens in niet-zipped,

onbewerkte tekstindeling (.txt) aan uw servicecontract toe. U kunt informatie naar uw serviceaanvraag uploaden met de <u>TAC Service Application Tool</u> (alleen <u>geregistreerde</u> klanten). Als u geen toegang hebt tot het gereedschap Serviceaanvraag, kunt u de informatie in een e-mailbijlage naar <u>attach@cisco.com</u> verzenden. Voeg uw servicenummer toe in de onderwerpregel of in het bericht zelf om de relevante informatie aan uw serviceaanvraag toe.

N.B.: Laad de router niet handmatig of na een stroomcyclus voordat u de bovenstaande informatie verzamelt, tenzij dit echt nodig is. Dit kan belangrijke informatie veroorzaken die nodig is om de grondoorzaak van het probleem te bepalen om te verliezen.

Gerelateerde informatie

- <u>TechNotes voor probleemoplossing Cisco 7300 Series routers</u>
- <u>Cisco 7300 Series platform-specifieke opdrachten</u>
- <u>Categoriepagina voor probleemoplossing</u>
- <u>Technische ondersteuning en documentatie Cisco Systems</u>