



Unified Communications System リリース 8.5 Upgrade/Migration of Engineering Special and Service Update


日本語版 テスト結果サマリ

2011年6月20日

対象コンポーネント

カテゴリ	コンポーネント	ハードウェア	バージョン
UCS-B Series	Cisco UCS B Series Chassis	UCS 5108	1.4(1m)
Servers	Cisco UCS B200 M2	B200 M2	1.4(1m)
IO Module	Fabric Extender	UCS 2104XP	1.4(1m)
Fabric Interconnect	Fabric Interconnect PRIMARY	Cisco UCS 6140XP	UCS Manager 1.4(1m)
Fabric Interconnect	Fabric Interconnect SUBORDINATE	Cisco UCS 6140XP	UCS Manager 1.4(1m)
Fabric Interconnect	Fabric Cluster	Cisco UCS 6140XP	UCS Manager 1.4(1m)
Hypervisor	ESXi host on Blade Server	N/A	ESXi 4.1
Virtual Switch	Nexus 1000V	N/A	Nexus1000v.4.2.1.SV1.4
Storage Switch	MDS Switch	M9513	5.0(3)
MCS	CUCM	MCS 7835 -I2,H2	
Voice Gateway	IOS	Voice gateways 3945	15.1(3)T
Switch	Access Switch	Cisco Catalyst 3750	12.2(53r)SE1


Upgrade Topology

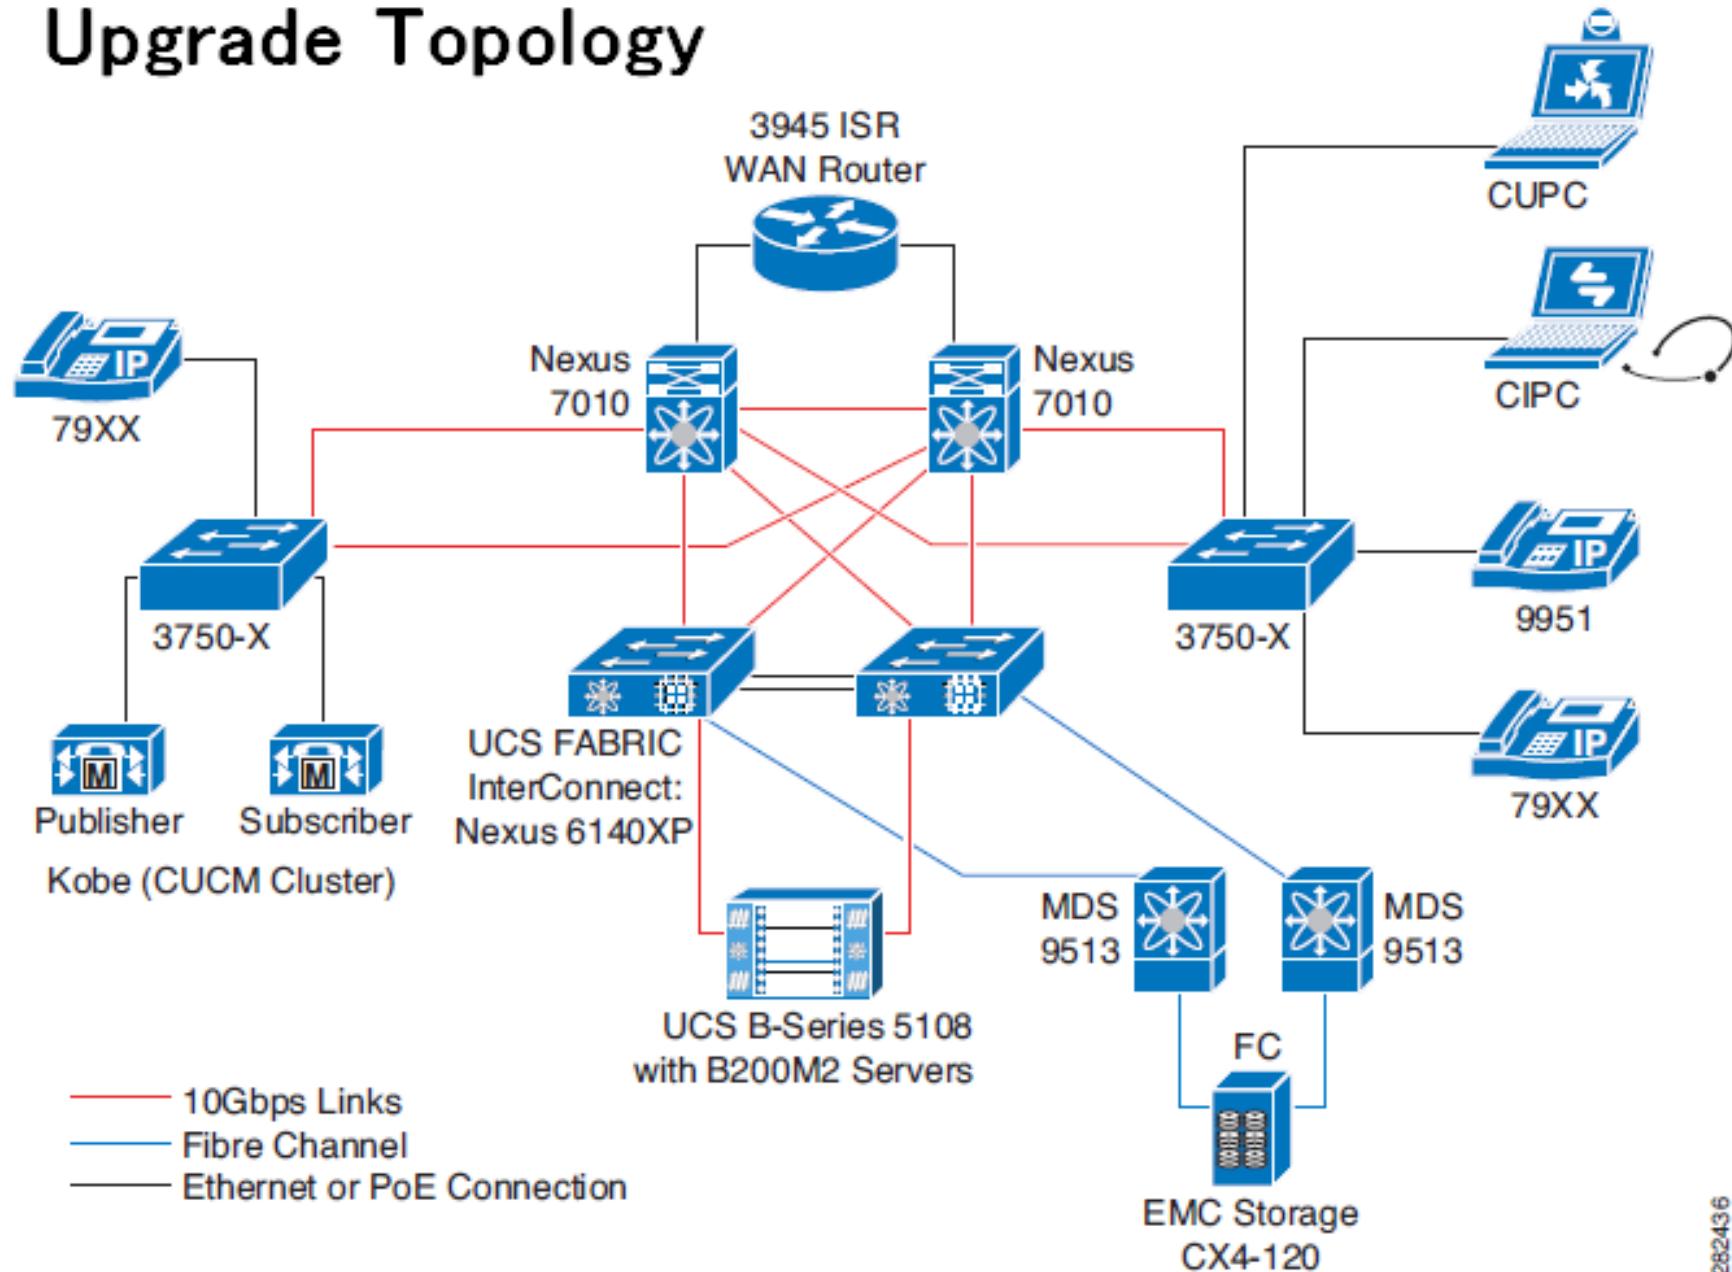

Unified CM 8.5へのアップグレードパス

Service Update	Engineering Special	中間リリース セット	アップグレード タイプ
4.1(3)SR8a	-	7.1(3)	マルチステージ
5.1(3g)	5.1(3.7109.1)	7.1(5)	マルチステージ
6.1(3b)SU1	6.1.3.3219-1	7.1(5)	マルチステージ
6.1(5)SU2	6.1.5.13036-1	-	シングルステージ
7.1(3b)SU2	7.1.3.33040-2	-	シングルステージ
7.1(5b)SU3	7.1.5.33038-1	-	シングルステージ

テスト結果

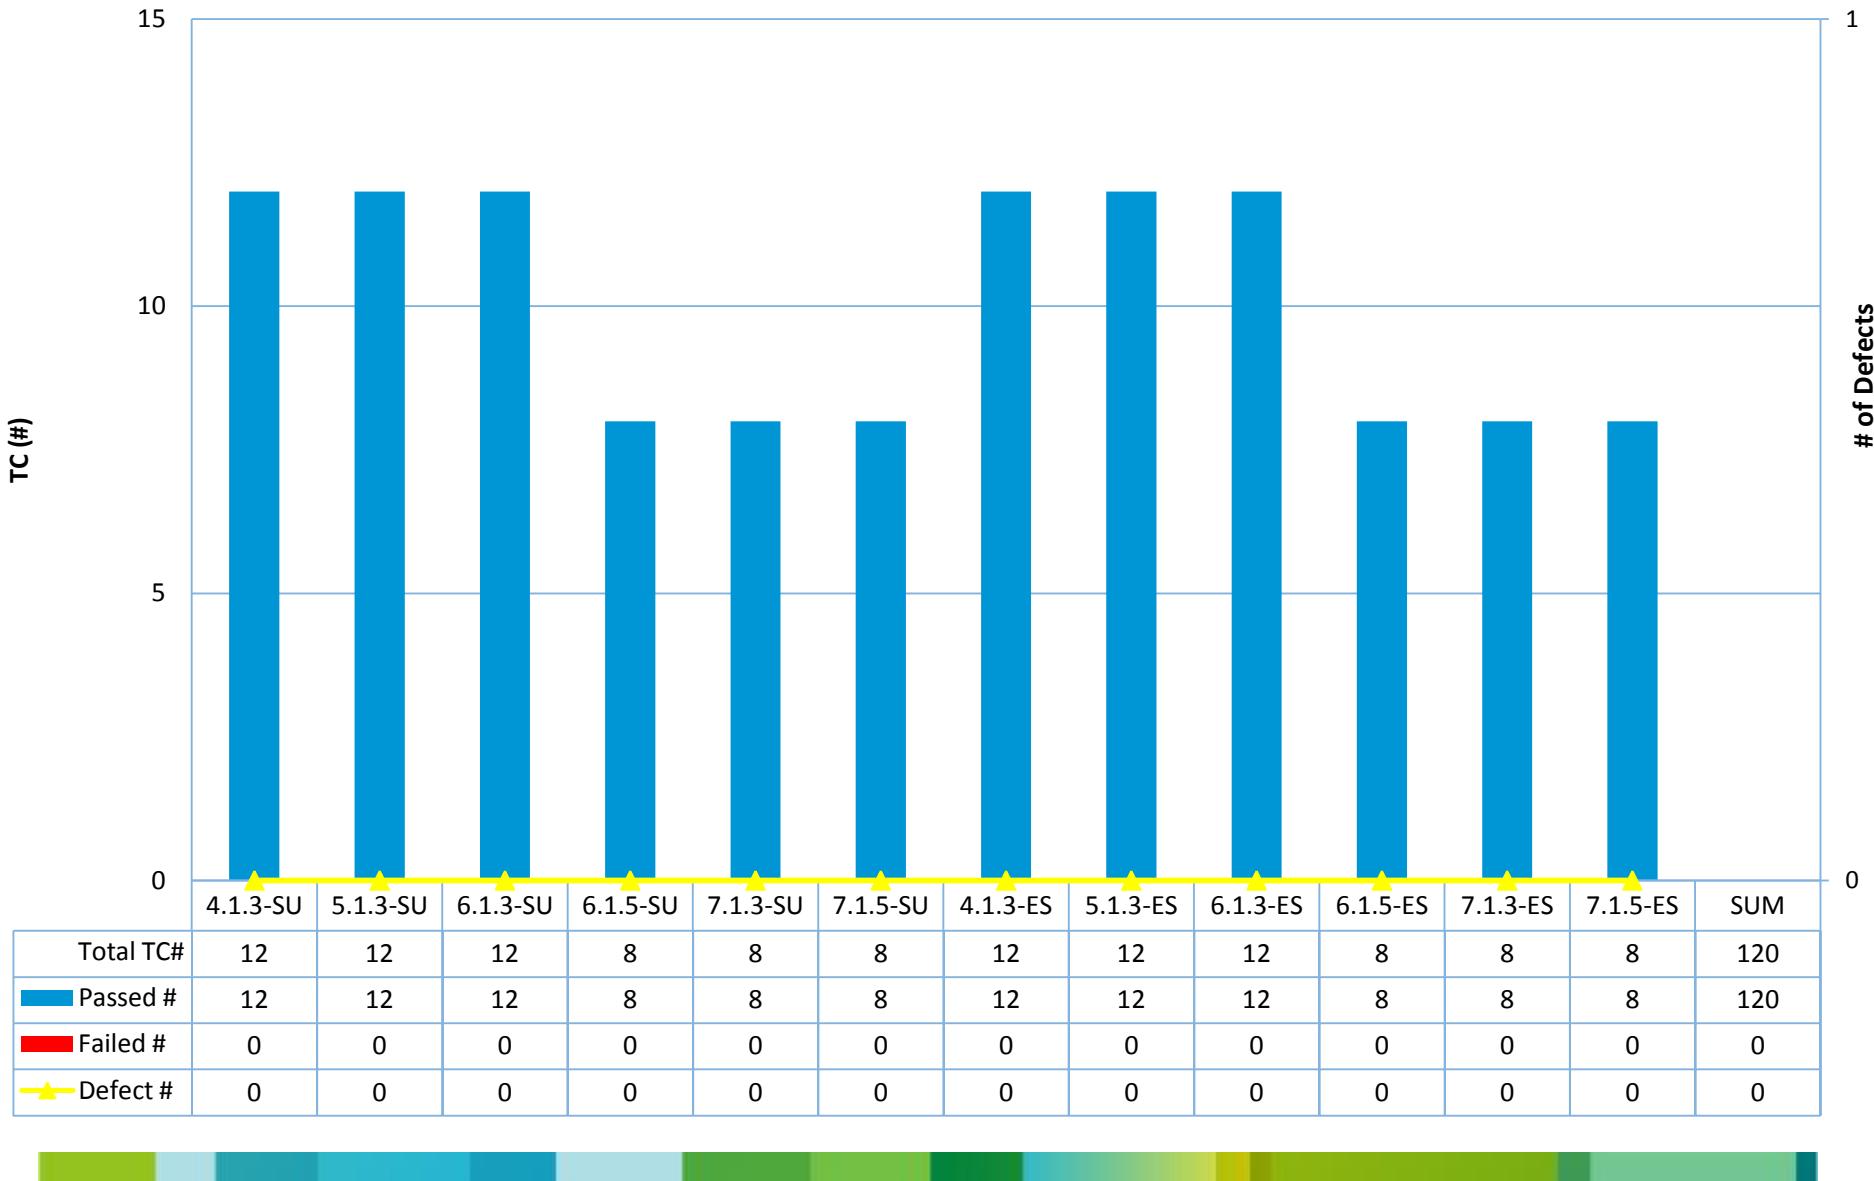

制限事項

番号	対象バージョン	フィックススリース	障害 ID	説明
1	5.1.3SU	7.1(3.10000.11)	CSCsz83337	COP ファイル : pdf 形式のサイズの大きな電話ガイドを削除して、アクティブなスペースを解放します。
2	4.1(3)_SR8a	-	CSCsi48359	4.1.3 から 7.1.3 への移行後、DMA 7.1.3 を使用すると、警告名やその他のいくつかのフィールドに含まれる半角カタカナ（シングル バイト）が文字化けします。
3	5.1.3.7109.1ES	5.1(1.2000.2)	CSCsg02221	パブリッシャのホスト名が大文字と数字で指定されていると、Unified Communications Manager サブスクリーバのインストールが失敗します。