

CSCvb66655:無法為RV134W上的xDSL WAN新增資料包傳輸模式(PTM)條目

摘要

嘗試在RV134W路由器上新增DSL WAN連線時，沒有新增資料包傳輸模式(PTM)的選項。

識別日期

2016年10月10日

解決日期

2017年3月29日

受影響的產品

RV134W v1.0.0.21


問題描述

如果要驗證所描述的問題，請執行以下步驟：

步驟1.登入到基於Web的實用程式，然後選擇**Networking > WAN > WAN Configuration**。



步驟2.在WAN連線區域的xDSL WAN表下，按一下**Add Row**按鈕。

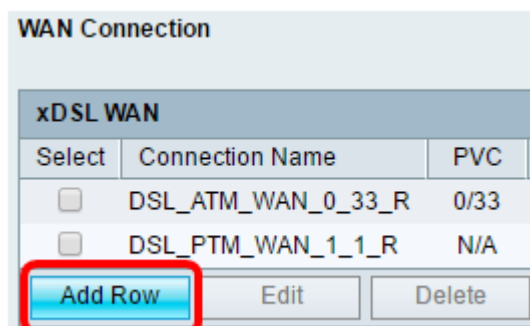

步驟3.在「DSL設定」區域下，傳輸模式設定為ATM。無法配置PTM。

Add DSL WAN Connection

Internet Connection Type: Bridged Mode Only
 RFC 2684 Bridged (DHCP or Static mode)
 RFC 2684 Routed (IPoA)
 PPPoE
 PPPoA

DSL Settings

Transfer Mode: ATM

Multiplexing: LLC VC

解析

此問題將在RV134W的下一韌體版本中修復。