

# Despliegue del teléfono del IP de Vocera en la infraestructura de red del Cisco Unified Wireless

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Documento de síntesis](#)

[Descripción de la insignia de Vocera](#)

[Consideraciones de la capacidad de llamada de Vocera](#)

[Capacidad del Communications Server de Vocera](#)

[La solución de Vocera](#)

[Hojas de operación \(planning\) de la infraestructura de Vocera](#)

[Descripción general de la arquitectura](#)

[Multicast en un despliegue del LWAPP](#)

[Método de entrega del Unicast-Multicast](#)

[Método de entrega del Multicast-Multicast](#)

[Configuración del Multicast del router y del Switch](#)

[IP Multicast Routing del permiso](#)

[Permiso PIM en una interfaz](#)

[IGMP Snooping del VLA N del Switch de la neutralización](#)

[Mejoras del Multicast en la versión 4.0.206.0 y posterior](#)

[Escenarios de instrumentación](#)

[Solo despliegue del regulador](#)

[Despliegue de la capa 2 del controlador múltiple](#)

[Despliegue de la capa 3 del controlador múltiple](#)

[Implementaciones de VoWLAN: Recommendations de Cisco](#)

[Recomendaciones para los edificios, los hospitales, y los almacenes del Multi-suelo](#)

[Mecanismos de seguridad soportados](#)

[Consideraciones del SALTO](#)

[Infraestructura de red inalámbrica](#)

[Voz, datos y VLA N de Vocera](#)

[Apresto de la red](#)

[Recomendaciones del Switch](#)

[Implementaciones y configuración](#)

[Configuración de la insignia](#)

[Ajuste AutoRF para su entorno](#)

[Configuración de la infraestructura de red inalámbrica](#)

[Cree las interfaces](#)

[Cree la interfaz de voz de Vocera](#)

[Configuración Tecnología inalámbrica-específica](#)

[Configuración de la red inalámbrica \(WLAN\)](#)

[Detalle del Punto de acceso de la configuración](#)

[Configure la radio 802.11b/g](#)

[Verificación de la Telefonía IP inalámbrica](#)

[Asociación, autenticación, y registro](#)

[Problemas de itinerancia comunes](#)

[La insignia pierde la conexión a la red o pierden al servicio de voz al vagar por](#)

[La insignia pierde la Calidad de voz mientras que vaga por](#)

[Problemas de audio](#)

[Audio unilateral](#)

[Audio picado o robótico](#)

[Registro y problemas de autenticación](#)

[Apéndice A](#)

[AP y colocación de la antena](#)

[Interferencia y distorsión de trayectoria múltiple](#)

[Atenuación de la señal](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este documento proporciona aspectos del diseño y pautas de instrumentación para la implementación de la tecnología Vocera® Badge Voice over WLAN (VoWLAN) en la infraestructura de red inalámbrica unificada de Cisco.

**Nota:** El soporte para los Productos de Vocera se debe obtener directamente de los canales del soporte de Vocera. El Soporte técnico de Cisco no se entrena para soportar los problemas Vocera-relacionados.

Esta guía es un suplemento al Guía de despliegue del controlador LAN de la tecnología inalámbrica de Cisco y dirige solamente los parámetros de la configuración que son determinados a los dispositivos de Vocera VoWLAN en una arquitectura ligera. Refiera a los [reguladores del Wireless LAN de las Cisco 440X Series que despliegan](#) para más información.

## [prerrequisitos](#)

### [Requisitos](#)

Se asume que los lectores son familiares con los términos y los conceptos presentados en el Cisco IP Telephony SRND y la tecnología inalámbrica de Cisco LAN SRND.

Guía de diseño inalámbrica UC [=](#)

[http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns340/ns414/ns742/ns818/landing\\_wireless\\_uc.html](http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns340/ns414/ns742/ns818/landing_wireless_uc.html)

Comunicaciones unificadas SRND de Cisco basadas en el administrador 7.x de las

## Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

## Convenciones

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

## Documento de síntesis

Esta tabla resume las cuatro funciones claves y cómo se comportan dentro de una red del Cisco Unified Wireless.

	<b>Solo regulador</b>	<b>Capa 2 del Regulador-a-regulador que vaga por</b>	<b>Capa 3 del Regulador-a-regulador que vaga por</b>
Insignia-a-insignia	Ninguna configuración especial	Ninguna configuración especial	Ninguna configuración especial
Insignia-a-teléfono	Ninguna configuración especial	Ninguna configuración especial	Ninguna configuración especial
Insignia-a-transmitido	Multicast del regulador del permiso	IGMP Snooping del VLA N de Vocera de la neutralización del Multicast del regulador del permiso o 4.0.206.0 ejecutado o más adelante	4.0.206.0 o más adelante
Ubicación de la insignia	Ninguna configuración especial	Ninguna configuración especial	Ninguna configuración especial

## Descripción de la insignia de Vocera

Las insignias de la comunicación no prohíben a portador la comunicación inmediata con ningún otro portador de la insignia también un seguimiento de la ubicación de la integración y de la insignia de la Central telefónica privada (PBX). La utilización de una red inalámbrica 802.11b/g

requiere el uso del Multicast y la entrega del paquete de la unidifusión UDP con los requisitos limitados para el Calidad de Servicio (QoS) a partir de la versión de software del servidor de Vocera 3.1 (estructura 1081). Las capacidades del cifrado son 64/128 Wired Equivalent Privacy (WEP) del bit, Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), el Message Integrity Check (MIC), y Protocolo de integridad de clave temporal de Cisco (CKIP) combinado con las capacidades de la autenticación Open, de la clave Acceso-PRE-compartida protegida Wi-Fi (WPA-PSK), del protocolo extensible authentication WPA-protegido (PEAP) y del protocolo lightweight extensible authentication (SALTO).

Con el empuje de un botón, el servidor de Vocera responde con `vocera`, que es un prompt para publicar los comandos tales como **expediente, donde (soy) /is.. , llamada, juego, broadcast, mensajes**, y así sucesivamente. El servidor de Vocera proporciona los servicios y/o la configuración de la llamada necesarios para completar la petición.

El sistema de comunicación capaz del 802.11b de Vocera hace uso de la compresión de la voz propietaria y del uso de un rango de puertos UDP. El software del sistema de Vocera se ejecuta en un Servidor Windows que maneje la configuración de la llamada, la conexión de llamada y los perfiles del usuario. Partnered con el software del reconocimiento del discurso y del espectrograma de la voz del matiz 8.5 para habilitar las comunicaciones por voz de la insignia. Vocera recomienda un servidor de las ventanas separadas para funcionar con el software de las soluciones de telefonía de Vocera para habilitar la Conectividad del Servicio telefónico sencillo antiguo (POTS) con las insignias.

## [Consideraciones de la capacidad de llamada de Vocera](#)

Vea la sección del [apresto de la red de](#) este documento para otros detalles.

## [Capacidad del Communications Server de Vocera](#)

Refiera a las [especificaciones de sistema de comunicaciones de Vocera](#) para más información sobre la matriz del apresto del servidor de Vocera.

## [La solución de Vocera](#)

La insignia de Vocera utiliza el unicast y la salida del paquete de multidifusión para proporcionar varias características fundamentales que compongan esta solución completa. Aquí están cuatro de las Funciones esenciales que confían en la entrega del paquete apropiada. También se proporciona una comprensión básica de cómo cada característica utiliza la red subyacente para la salida y las funciones.

- Insignia para badge las comunicaciones — Cuando un usuario de Vocera llama a otro usuario, la insignia primero entra en contacto el servidor de Vocera, que mira para arriba la dirección IP de la insignia del callee y entra en contacto al usuario de la insignia para preguntar al usuario si él puede tomar una llamada. Si el callee valida la llamada, el servidor de Vocera notifica la insignia de llamada de la dirección IP de la insignia del callee para poner la comunicación directa entre las insignias sin la intervención adicional del servidor. Toda la comunicación con el servidor de Vocera utiliza el codificador-decodificador de G.711 y toda la comunicación de la insignia-a-insignia utiliza un codificador-decodificador del propietario de Vocera.

- Comunicación de la telefonía de la insignia — Cuando un servidor de la telefonía de Vocera está instalado y configurado con una conexión a un PBX, un usuario puede suspender las extensiones internas de las líneas telefónicas PBX o del exterior. Vocera permite que los usuarios hagan las llamadas o diciendo los números (cinco, seis, tres, dos) o creando una entrada de la libreta de direcciones en la base de datos de Vocera para la persona o la función en ese número (por ejemplo, farmacia, hogar, pizza) el servidor de Vocera determina el número que está siendo llamado, interceptando los números en la extensión o mirando el nombre para arriba en la base de datos y seleccionando el número. El servidor de Vocera entonces pasa esa información al servidor de la telefonía de Vocera que conecta con el PBX y genera la Señalización de telefonía apropiada (por ejemplo, DTMF). Toda la comunicación entre la insignia y el servidor de Vocera y el servidor de la telefonía de Vocera utiliza el codificador-decodificador de G.711 sobre el unicast UDP.
- Vocera transmite — Un usuario de la insignia de Vocera puede llamar y comunicar a un grupo de portadores de la insignia de Vocera al mismo tiempo usando el comando broadcast. Cuando un usuario transmite a un grupo, la insignia del usuario envía el comando al servidor de Vocera que entonces mira para arriba a los miembros de un grupo, determina qué miembros del grupo son activos, asigna a una dirección Multicast para utilizar para esta sesión del broadcast, y envía un mensaje a la insignia de cada usuario activo que lo da instrucciones para unirse a al grupo de multidifusión con la dirección Multicast asignada.
- Función de la ubicación de la insignia — El servidor de Vocera no pierde de vista el Punto de acceso al cual se asocia cada insignia activa mientras que cada insignia envía una segunda señal de mantenimiento 30 al servidor con el BSSID asociado. Esto permite que el sistema de Vocera estime ápspero la ubicación de un usuario de la insignia. Esta función tiene un grado de precisión relativamente bajo porque una insignia no se pudo asociar al Punto de acceso al cual está la más cercana.

## [Hojas de operación \(planning\) de la infraestructura de Vocera](#)


[El Guía de planificación de la infraestructura de Vocera del](#) [whitepaper de Vocera](#) , describe los requerimientos mínimos del estudio sobre el sitio que muestran que la insignia debe tener un mínimo de la potencia de la señal de la recepción del dBm -65, de una mayor separación DB de 25 del relación señal-ruido y de la coincidencia y de canal de la punta de acceso adecuado.

[Aunque las insignias utilicen una antena direccional similar del omni como cuaderno que se utilice para un estudio sobre el sitio, no imita el comportamiento de la insignia muy bien, dado las influencias de los portadores en la potencia de la señal. Dado este requerimiento único y este comportamiento del dispositivo que transmite, el uso de la arquitectura Cisco y la administración de recursos de la radio es ideales para asegurarse allí es una falta de características inusuales del sitio del Radiofrecuencia \(RF\).](#)

La insignia de Vocera es un dispositivo accionado del punto bajo, desgastado al lado del cuerpo con las capacidades limitadas de la corrección de errores de la señal. Los requisitos de Vocera en este documento pueden ser alcanzados fácilmente. Sin embargo, puede abrumarse si hay demasiados SSID para que procese y permita que la insignia trabaje eficazmente.

## [Descripción general de la arquitectura](#)

**Cuadro 1 — Multidifusión general delantera y pasa con la Tecnología inalámbrica del protocolo del Lightweight Access Point (LWAPP)**

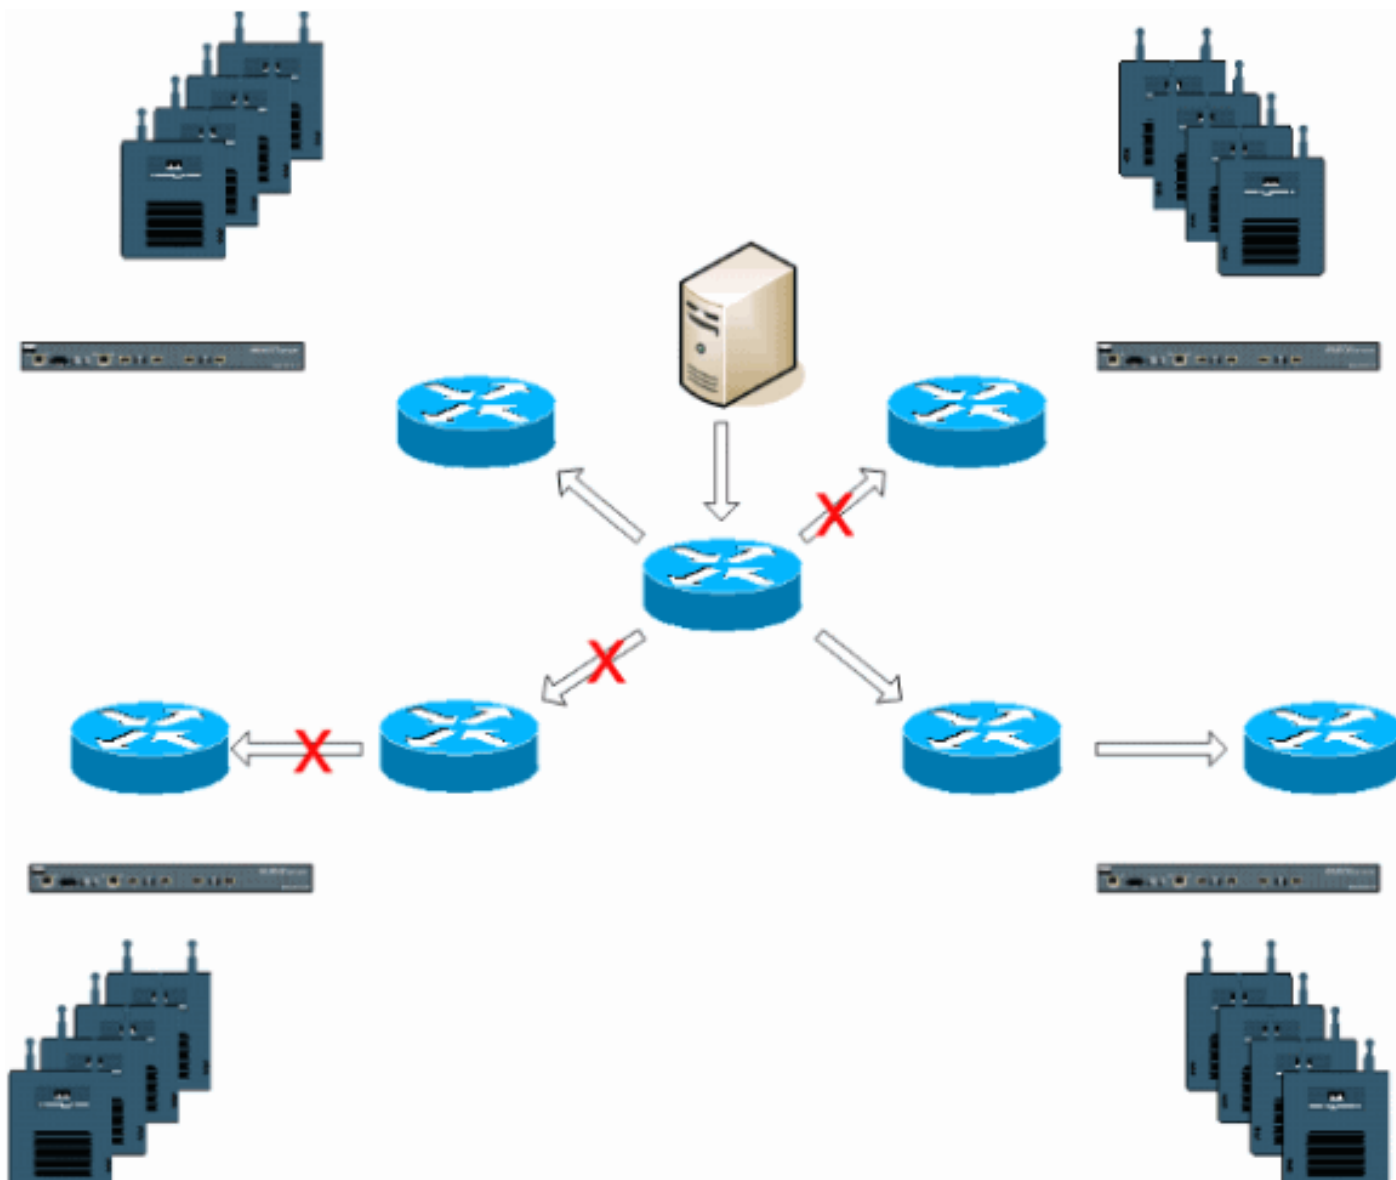

## Multicast en un despliegue del LWAPP

La comprensión del Multicast dentro de un despliegue del LWAPP es necesaria desplegar la función del broadcast de Vocera. Este documento cubre más adelante los pasos esenciales para habilitar el Multicast dentro de la solución regulador-basada. Hay actualmente dos métodos de entrega que el regulador del LWAPP utiliza para entregar el Multicast a los clientes:


- [Unicast-Multicast](#)
- [Multicast-Multicast](#)

### Método de entrega del Unicast-Multicast

El método de entrega del unicast-Multicast crea una copia de cada paquete de multidifusión y adelante él a cada acceso-punta. Cuando un cliente envía un Multicast únase a al Wireless LAN, el Punto de acceso adelante que esto se une a través del túnel del LWAPP al regulador. El regulador interliga este Multicast se une a sobre él es directamente la conexión de red de área local conectada que es el VLAN predeterminado para la red inalámbrica (WLAN) asociada del cliente. Cuando un paquete del Multicast IP llega de la red al regulador, el regulador replica este paquete con un encabezamiento LWAPP para cada Punto de acceso que tenga un cliente dentro del dominio de red inalámbrica que se ha unido a este grupo específico. Cuando la fuente del

Multicast es también un receptor dentro del dominio de red inalámbrica, este paquete también se duplica y se remite de nuevo al mismo cliente que envió este paquete. Para las insignias de Vocera, éste no es el método preferido de salida del Multicast dentro de la solución del regulador del LWAPP. El método de entrega del unicast trabaja con las pequeñas implementaciones. Sin embargo, debido a los considerables gastos indirectos en el regulador del Wireless LAN (WLC), éste nunca es el método de entrega recomendado del Multicast.

**Cuadro 2 — Multicast-unicast del LWAPP**

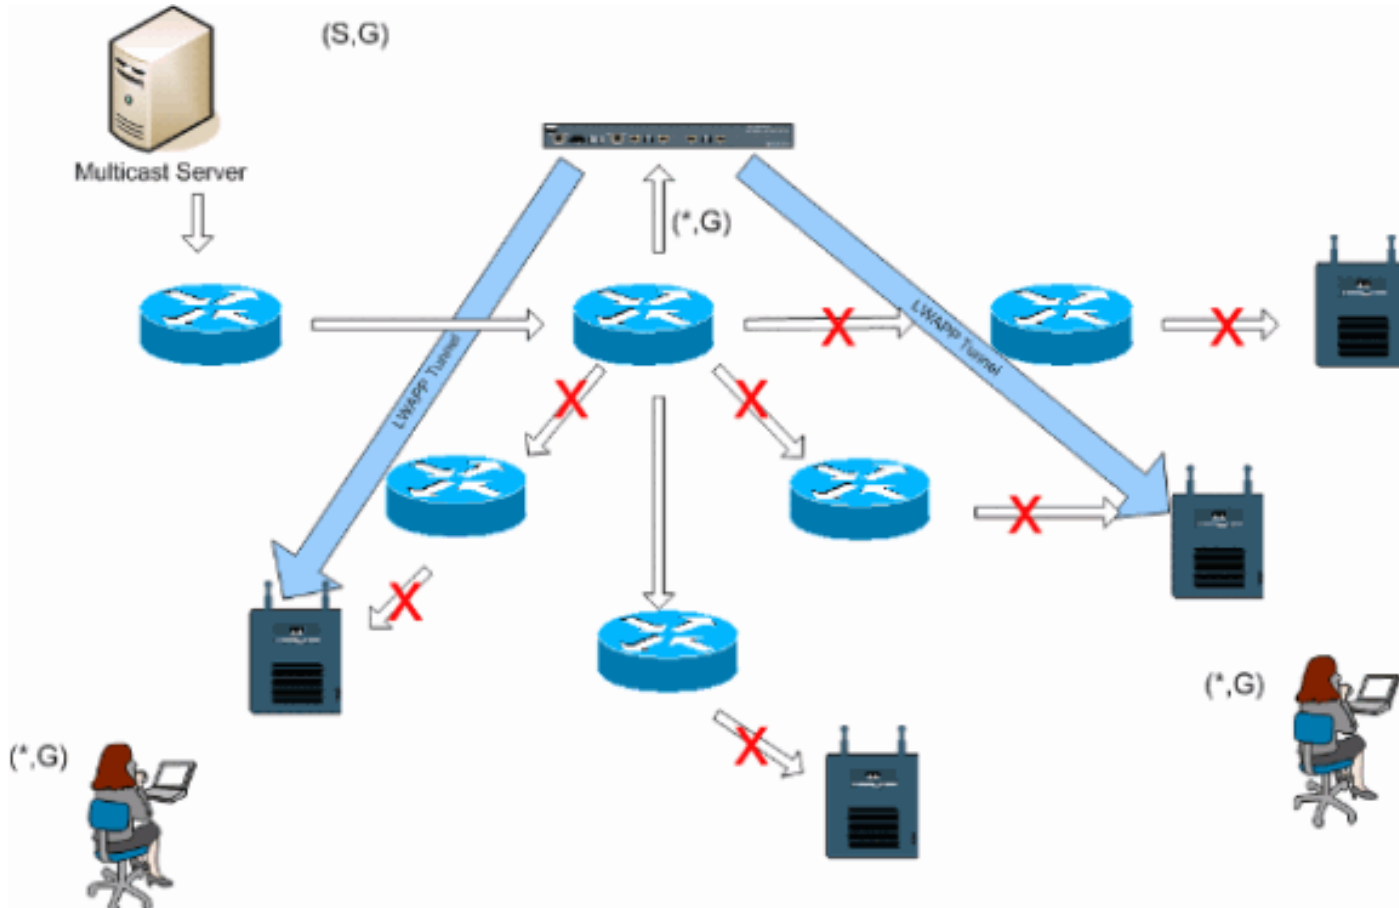

**Nota:** Si se configuran los VLAN del grupo AP, y un IGMP se une a se envía de un cliente a través del regulador, se coloca en el VLAN predeterminado de la red inalámbrica (WLAN) que el cliente está encendido. Por lo tanto, el cliente no pudo recibir este tráfico Multicast a menos que el cliente sea un miembro de este dominio de broadcast predeterminado.


### Método de entrega del Multicast-Multicast

El método de entrega del Multicast-Multicast no requiere al regulador replicar cada paquete de multidifusión recibido. El regulador se configura para una dirección de grupo de multidifusión inusitada que siente bien cada Punto de acceso a un miembro de. Con el cuadro 3, el grupo de multidifusión definido del WLC al Punto de acceso es 239.0.0.65. Cuando un cliente envía un Multicast únase a la red inalámbrica (WLAN), el Punto de acceso adelante que esto se une a través del túnel del LWAPP al regulador. El regulador adelante este protocolo de la capa del link sobre él es directamente la conexión de red de área local conectada que es el VLAN predeterminado para la red inalámbrica (WLAN) asociada del cliente. El router que es local al regulador después agrega a esta dirección de grupo de multidifusión a esa interfaz para remitir ((\*, G)) entrada. Con el cuadro 3, el Multicast del ejemplo se une a fue enviado al grupo de multidifusión 239.0.0.30. Cuando de la red el tráfico Multicast ahora adelante, la dirección Multicast de 239.0.0.30 se remite al regulador. El regulador entonces encapsula el paquete de multidifusión en un paquete de multidifusión del LWAPP dirigido a la dirección de grupo de

multidifusión (el ejemplo aquí es 239.0.0.65) que se configura en el regulador y se remite a la red. Cada Punto de acceso en el regulador recibe este paquete como miembro del grupo de multidifusión de los reguladores. El Punto de acceso entonces adelanta los clientes/el paquete de multidifusión de los servidores (el ejemplo aquí es 239.0.0.30) como broadcast al WLAN/SSID identificado dentro del paquete de multidifusión del LWAPP.

**Nota:** Si usted configura incorrectamente su red de multidifusión, usted podría terminar para arriba la recepción de los paquetes de multidifusión del Punto de acceso de otro regulador. Si el primer regulador tiene que hacer fragmentos de este paquete de multidifusión, el fragmento se remite a la red y cada Punto de acceso debe pasar el tiempo para caer este fragmento. Si usted permite todo el tráfico tal como cualquier cosa del rango del Multicast 224.0.0.x, esto también es encapsulada y remitida posteriormente por cada Punto de acceso.

**Cuadro 3 — Multicast-Multicast del LWAPP**

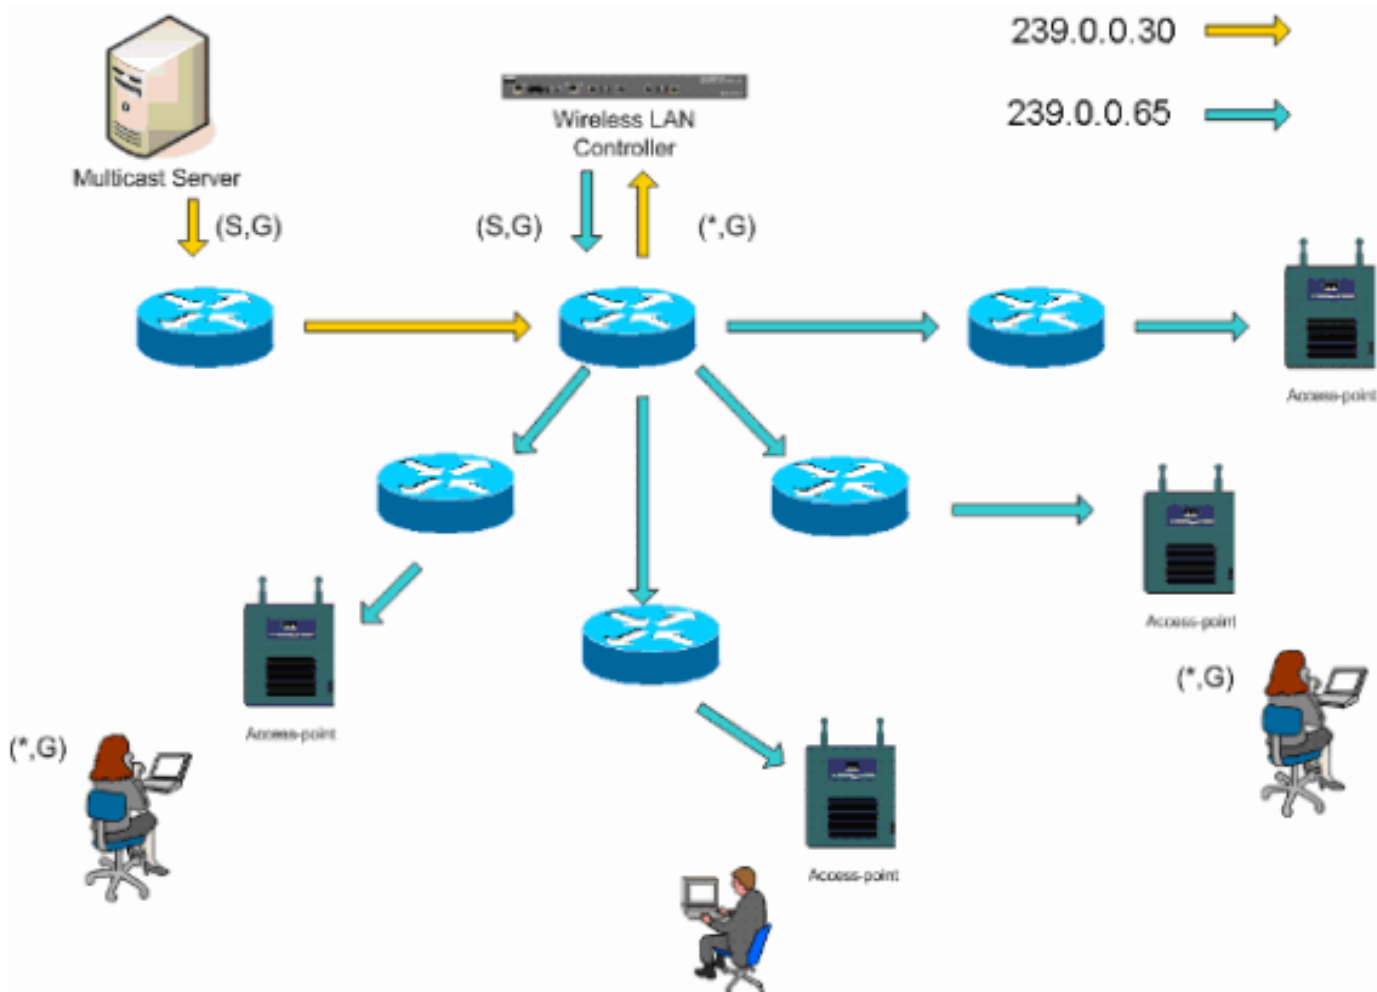

## [Configuración del Multicast del router y del Switch](#)

Este documento no es guía de configuración del Multicast de la red. Refiera a [configurar el IP Multicast Routing](#) para una historia completa de la implementación. Este documentos abarca los fundamentos para habilitar el Multicast dentro de su entorno de red.

## [IP Multicast Routing del permiso](#)

El IP Multicast Routing permite que el software de Cisco IOS® remita los paquetes de multidifusión. Requieren al comando `ip multicast-routing global configuration` permitir que el Multicast funcione en cualquier red habilitada Multicast. El comando `ip multicast-routing` debe ser



habilitado en todo el Routers dentro de su red entre los WLC y sus Puntos de acceso respectivos.

```
Router(config)#ip multicast-routing
```

## Permiso PIM en una interfaz

Esto habilita la interfaz de la encaminamiento para la operación del Internet Group Management Protocol (IGMP). El modo de la multidifusión independiente de protocolo (PIM) determina cómo el router puebla su tabla de Multicast Routing. El ejemplo proporcionado aquí no requiere el (RP) del punto de encuentro ser sabido para el grupo de multidifusión y por lo tanto el sparse-dense-mode es el más deseable dado la naturaleza desconocida de su entorno del Multicast. Esto no es una recomendación del Multicast de ser configurado para trabajar aunque la interfaz de la capa 3 conectada directamente con su regulador deba ser PIM habilitado para que funcione el Multicast. Todas las interfaces entre sus WLC y sus Puntos de acceso respectivos deben ser habilitadas.

```
Router(config-if)#ip pim sparse-dense-mode
```

## IGMP Snooping del VLA N del Switch de la neutralización

El IGMP Snooping permite una red de switch con el Multicast habilitado para limitar el tráfico a esos switchports que tengan los usuarios que quisieran que el Multicast fuera visto mientras que poda los paquetes de multidifusión de los switchports que no desean ver la secuencia de multidifusión. En un despliegue de Vocera, puede ser indeseable habilitar el CGMP o el IGMP Snooping en el switchport por aguas arriba al regulador con las versiones de software anterior que 4.0.206.0.

La itinerancia y el Multicast no se definen con un conjunto de los requisitos de verificar que el tráfico Multicast puede seguir a un usuario inscrito. Aunque la insignia del cliente sea consciente que ha vagado por, no remite otro IGMP se une a para asegurarse que la infraestructura de red continúa entregando el tráfico del Multicast (Vocera transmitido) a la insignia. Al mismo tiempo, el Punto de acceso del LWAPP no envía una interrogación de la multidifusión general al cliente vagado por para indicar para este IGMP se une a. Con un diseño de red de Vocera de la capa 2, inhabilitar el IGMP Snooping permite que el tráfico sea remitido a todos los miembros de la red de Vocera no importa dónde vagan por. Esto se asegura de que el Vocera transmita los trabajos de la característica con independencia de donde el cliente vaga por. Inhabilitar el IGMP Snooping global es una tarea muy indeseable. Se recomienda que el IGMP Snooping solamente esté inhabilitado en el VLA N de Vocera que está conectado directamente con cada WLC.

Refiera a [configurar el IGMP Snooping](#) para más información.

```
Router(config)#interface vlan 150
Router(config-if)#no ip igmp snooping
```

## Mejoras del Multicast en la versión 4.0.206.0 y posterior

Con la versión de 4.0.206.0, Cisco introduce una interrogación IGMP para permitir que los usuarios vaguen por en la capa 2 enviando una interrogación general IGMP cuando ocurre éste. El cliente entonces responde con el grupo IGMP que son un miembro de y esto está interligada a la red alámbrica según lo descrito anterior en este documento. Cuando un cliente vaga por a un

regulador que no tenga Conectividad de la capa 2, o una capa 3 vaga por, la encaminamiento síncrona se agrega para los paquetes del origen de multidifusión. Cuando un cliente, que ha completado una capa 3 vaga por las fuentes un paquete de multidifusión de la red inalámbrica, el regulador no nativo encapsula este paquete en los Ethernetes sobre IP (EoIP) en el túnel IP al regulador del ancla. El regulador del ancla entonces adelante que a los clientes de red inalámbrica localmente asoció así como interliga esto de nuevo a la red alámbrica en donde se rutea usando los métodos normales del ruteo multicast.


## Escenarios de instrumentación

Estos tres escenarios de instrumentación cubren las mejores prácticas y los parámetros de diseño a ayudar con un Vocera acertado Badge el despliegue:

- [Solo despliegue del regulador](#)
- [Despliegue de la capa 2 del controlador múltiple](#)
- [Despliegue de la capa 3 del controlador múltiple](#)

Entendiendo cómo las características de la insignia de Vocera interactivas dentro de un entorno partido LWAPP MAC son esenciales. Con todos los escenarios de instrumentación, el Multicast debe ser habilitado y el Equilibrio de carga agresivo debe ser inhabilitado. Toda la insignia WLAN se debe contener dentro del mismo dominio de broadcast a través de su toda la red.

Figure 4

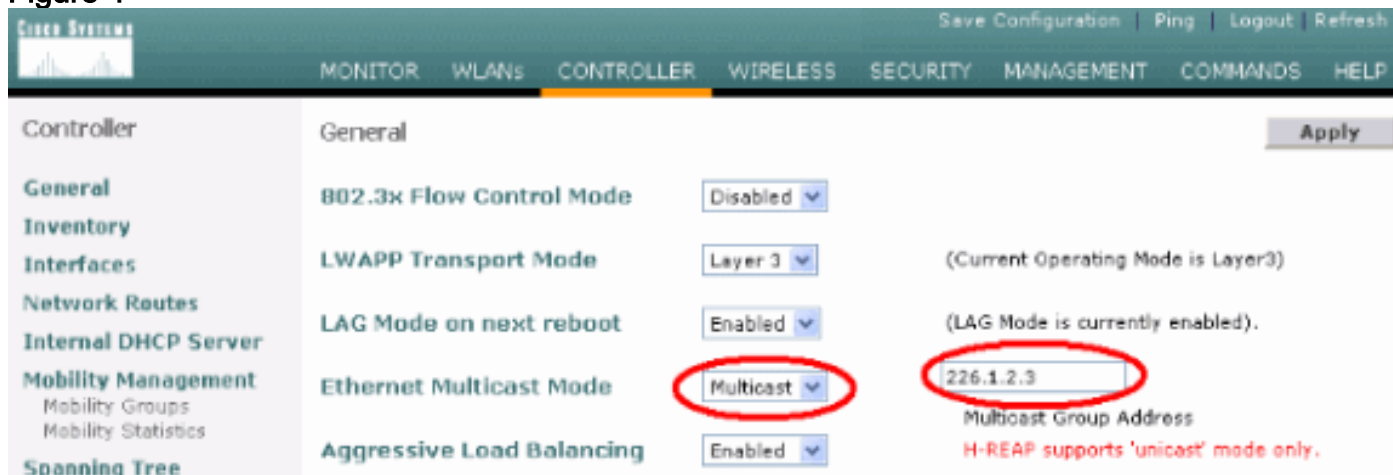

### Solo despliegue del regulador


Éste es el escenario de instrumentación más directo. Permite que usted despliegue la solución de la insignia de Vocera con pocas preocupaciones del despliegue. Su red se debe habilitar para el IP Multicast Routing para permitir solamente que los Puntos de acceso reciban los paquetes de multidifusión del LWAPP. Si procede, usted puede limitar la complejidad del Multicast de la red configurando todo el Routers y Switches con el grupo de multidifusión de los reguladores.

Con el Multicast configurado global en el regulador, el SSID apropiado, los ajustes de seguridad, y todos los Puntos de acceso registraron la solución de la insignia de Vocera y todas sus funciones actúan como se esperaba. Con la función del broadcast de Vocera, un usuario vaga por y el tráfico Multicast sigue como se esperaba. No hay Configuraciones extra requeridas ser configurado para permitir que esta solución funcione correctamente.

Cuando una insignia de Vocera envía un mensaje de multidifusión, como hace con el broadcast de Vocera, se remite al regulador. El regulador entonces encapsula este paquete de multidifusión

dentro de un paquete de multidifusión del LWAPP. La infraestructura de red adelante este paquete a cada Punto de acceso que está conectado con este regulador. Cuando el Punto de acceso recibe este paquete, entonces mira la encabezado del Multicast del LWAPP para determinar a la cual el WLAN/SSID él entonces transmite este paquete.

**Cuadro 5 — Solo regulador en el modo del Multicast-Multicast**

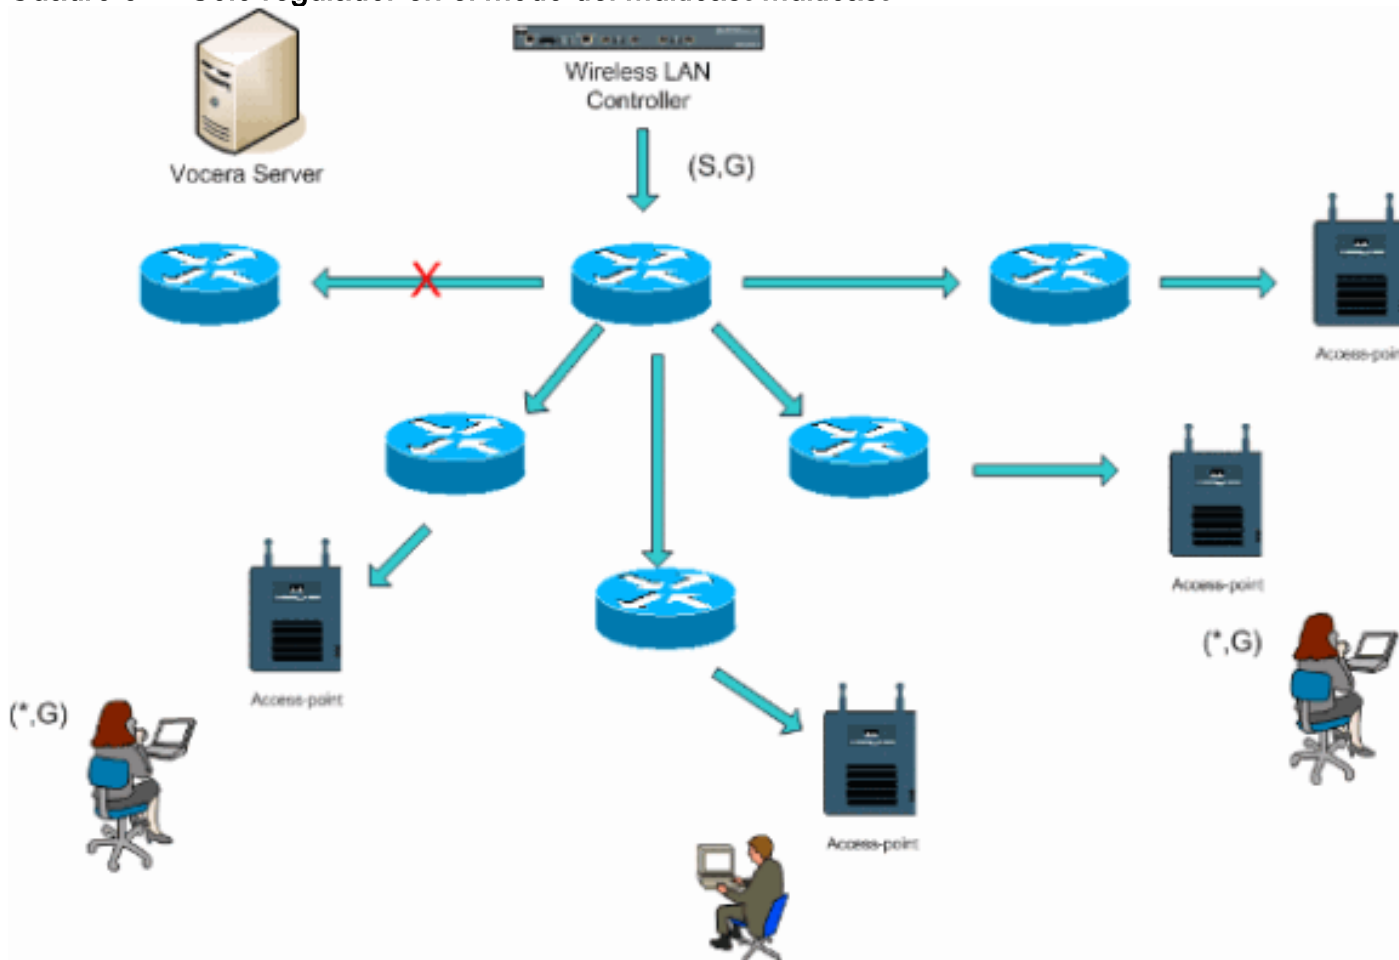


### Despliegue de la capa 2 del controlador múltiple

Los controladores múltiples deben todos tener Conectividad el uno al otro vía el mismo dominio de broadcast de la capa 2. Ambos reguladores se configuran para el Multicast como se muestra, usando los grupos de multidifusión idénticos del Punto de acceso en cada regulador para limitar la fragmentación. Con la suposición que este dominio de broadcast de la capa 2 está conectado vía un Switch común o un conjunto común de Switches, el snooping CGMP/IGMP en este Switches se debe inhabilitar para este solo VLA N o funcionamiento 4.0.206.0 o software WLC posterior. Con la función del broadcast de Vocera y un usuario vague por de un Punto de acceso en un regulador a un Punto de acceso en un diverso regulador, allí no es ningún mecanismo para el IGMP se une a para ser remitido al nuevo puerto de la capa 2 para que el IGMP Snooping trabaje. Sin un paquete IGMP que alcanza la conexión en sentido ascendente CGMP o el Switch capaz IGMP, no remiten al regulador y por lo tanto no son recibido el grupo de multidifusión especificado por el cliente. Esto pudo trabajar en algunos casos, si un cliente que es parte del mismo grupo del broadcast de Vocera ha enviado ya este paquete IGMP antes de que el cliente de itinerancia vague por sobre el nuevo regulador con las ventajas de la versión 4.0.206.0, un cliente que vaga por a otro regulador mientras que una capa 2 vaga por recibe una interrogación general IGMP inmediatamente después de la autenticación. El cliente debe entonces responder con los grupos interesados y el nuevo regulador entonces se interliga esto localmente al switch conectado. Esto permite las ventajas del IGMP y del CGMP en su Switches por aguas arriba.

Usted puede crear la insignia adicional SSID y acodar 2 dominios para las redes separadas de la insignia mientras su red se configure para pasar el tráfico Multicast apropiadamente. También, cada dominio de broadcast de la capa 2 de Vocera creado debe existir por todas partes un regulador está conectado con la red para no romper el Multicast.


**Cuadro 6 — Despliegue de la capa 2 del controlador múltiple**

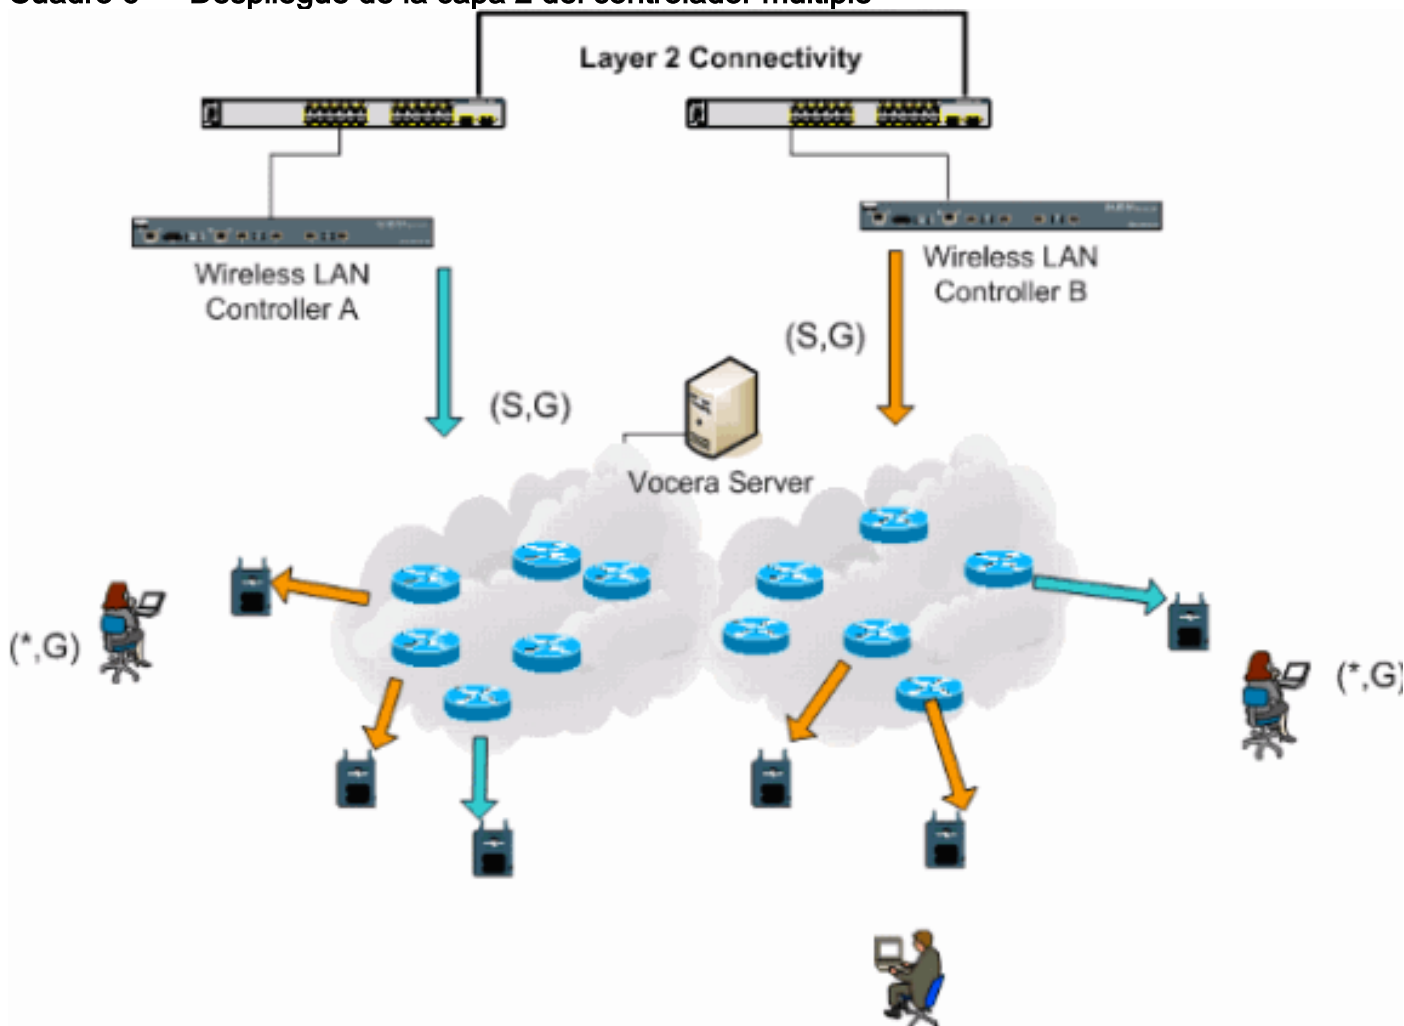

### Despliegue de la capa 3 del controlador múltiple

La Estrategia de implementación de itinerancia de la capa 3 debe ser utilizada solamente con el regulador-a-regulador que vaga por con versión de software WLC 4.0.206.0 o más adelante. Si un cliente que ha estado conectado con el Vocera transmite al grupo y recibe la secuencia de multidifusión apropiada y vaga por a otro regulador mientras que una capa 3 vaga por con la itinerancia de la capa 3 del LWAPP configurada, se pregunta para los grupos de multidifusión interesados. El cliente, cuando la compra de componentes al mismo Vocera transmite al grupo, tiene estos paquetes entregados al regulador del ancla a través del túnel de EoIP y tiene estos paquetes ruteados con los métodos normales del ruteo multicast.

**Cuadro 7 — Despliegue de la capa 3 del controlador múltiple**

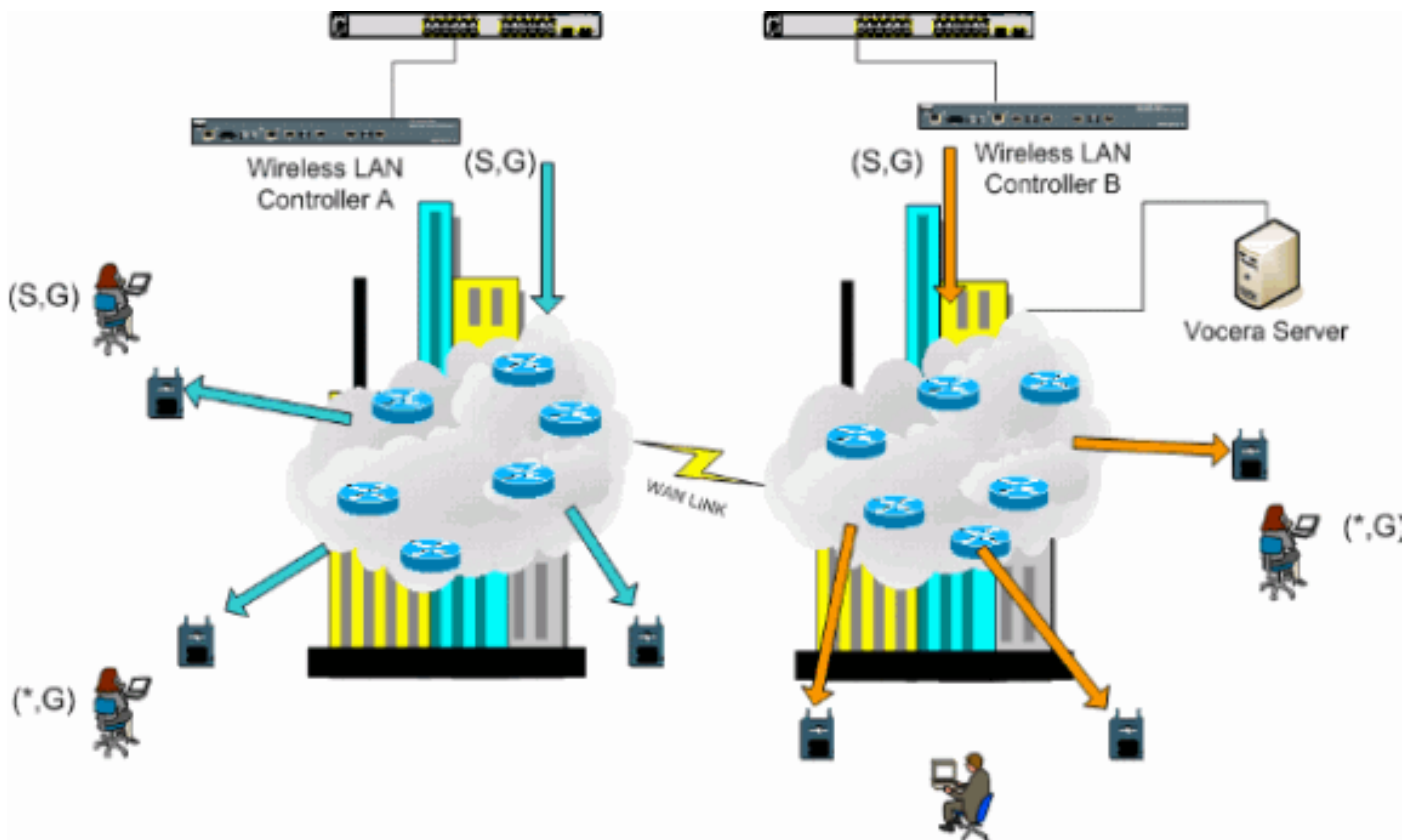

## Implementaciones de VoWLAN: Recommendations de Cisco

Las redes de la Telefonía IP inalámbrica requieren las hojas de operación (planning) cuidadosas RF. Un estudio sobre el sitio completo de la Voz se requiere a menudo para determinar los niveles apropiados de cobertura de red inalámbrica y para identificar los orígenes de la interferencia. Las opciones de la colocación y de la selección de antena del Punto de acceso se pueden facilitar grandemente con la ayuda de los resultados de un estudio sobre el sitio válido de la Voz. La consideración más importante es la potencia de transmisión del teléfono inalámbrico. El teléfono aprende idealmente la potencia de transmisión del Punto de acceso y ajusta su potencia de transmisión a la del Punto de acceso.

Aunque desplieguen a la mayoría de las redes inalámbricas hoy después de un estudio sobre el sitio extenso RF, se hacen con tener el servicio de datos presente también. Los teléfonos de VoWLAN son probables tener diversas características de itinerancia y diversos requisitos de la cobertura que los de un adaptador WLAN típico para un cliente móvil tal como una laptop. Por lo tanto, un estudio sobre el sitio adicional para la Voz se recomienda a menudo para prepararse para los requisitos de rendimiento de los clientes múltiples de VoWLAN. Esta encuesta adicional da la oportunidad de ajustar los Puntos de acceso para asegurarse de que los teléfonos de VoWLAN tienen bastante cobertura y ancho de banda RF para proporcionar la Calidad de voz apropiada.

Para más información sobre los aspectos del diseño RF, refiera al capítulo en los aspectos del diseño del Radiofrecuencia (RF) de la red inalámbrica (WLAN) en la guía del diseño LAN de la tecnología inalámbrica de Cisco, disponible en <http://cisco.com/go/srnd>.

## Recomendaciones para los edificios, los hospitales, y los almacenes del Multi-suelo

Considere los factores enumerados en esta sección cuando usted examina los edificios, los hospitales, y los almacenes del multi-suelo.

## Métodos y materiales de la construcción

Muchos aspectos de la construcción de edificios son desconocidos u ocultados del estudio sobre el sitio, así que usted puede ser que tenga que adquirir esa información de otras fuentes (tales como gráficos arquitectónicos). Algunos ejemplos de los métodos y materiales típicos de la construcción que afectan al rango y la área de cobertura de los Puntos de acceso incluye la película metálica en el cristal de la ventana, vidrio plomado, las paredes acero-tachonadas, los suelos del cemento y las paredes con el refuerzo de acero, aislante hoja-apoyado, las escaleras y los ejes de elevador, sondeando los tubos y las bases, y muchos otros.

## Inventario

Los diversos tipos de inventario pueden afectar al rango RF, determinado a éstos con el alto acero o al contenido de agua. Algunos elementos a mirar para incluyen las cajas de cartón, alimento para animales, pintura, los productos petrolíferos, las piezas del motor, y así sucesivamente.

## Niveles de inventario

Asegúrese le realizar un estudio sobre el sitio en los niveles de inventario máximos o en tiempos de la actividad más alta. Un almacén en un nivel de media del 50% tiene una huella muy diversa RF que el mismo almacén en un nivel de inventario del 100%.

## Niveles de actividad

Semejantemente, un área de la oficina después de las horas (sin la gente) tiene una diversa huella RF que la misma área por completo de la gente durante el día. Aunque muchas partes del estudio sobre el sitio puedan ser dirigidas sin el empleo completo, es esencial conducir la verificación del estudio sobre el sitio y pellizcar los valores de la clave durante una época en que se ocupa la ubicación. Cuanto más altos son los requisitos de la utilización y la densidad de los usuarios, más importante es tener una solución a la diversidad bien diseñada. Cuando más usuarios están presentes, más señales se reciben en el dispositivo de cada usuario. Las señales adicionales causan más contención, más puntos nulos, y más distorsión de trayectoria múltiple. La diversidad en las ayudas del Punto de acceso (Antenas) minimiza estas condiciones.

## Edificios del Multi-suelo

Tenga presente estas guías de consulta cuando usted conduce un estudio sobre el sitio para un edificio de oficinas típico:

- Los ejes de elevador bloquean y reflejan las señales RF.
- Los cuartos de la fuente con el inventario absorben las señales.
- Las oficinas interiores con las paredes duras absorben las señales RF.
- Los cuartos de la rotura (cocinas) pueden producir 2.4 gigahertz de interferencia con el uso de los hornos de microondas.
- Los laboratorios de prueba pueden producir 2.4 gigahertz o 5 gigahertz de interferencia, creando la distorsión de trayectoria múltiple y las sombras RF.
- Los cubículos tienden a absorber y las señales de bloque.
- Las salas de conferencia requieren la alta cobertura del Punto de acceso porque son áreas de la utilización intensa.

La precaución adicional debe ser administrada cuando usted examina los recursos del multi-suelo. Los Puntos de acceso en diversos suelos pueden interferir con uno a tan fácilmente como los Puntos de acceso situados en el mismo suelo. Es posible utilizar este comportamiento a su ventaja durante una encuesta. Usando las antenas de mayor alcance, puede ser que sea posible penetrar los suelos y los techos y proporcionar la cobertura a los suelos sobre así como debajo del suelo donde se monta el Punto de acceso. Tenga cuidado de no solapar los canales entre los Puntos de acceso en diversos suelos o los Puntos de acceso en el mismo suelo. En los edificios del multi-arrendatario, pudo haber los problemas de seguridad que requieren el uso de energías de transmisión más bajas y más bajo ganan las Antenas para guardar las señales fuera de las oficinas vecinas.

## Hospitales

El proceso de la encuesta para un hospital es mucho el lo mismo que ése para una empresa, pero la disposición de un recurso del hospital tiende a diferenciar de estas maneras:

- Los edificios del hospital tienden a pasar a través de muchos proyectos y adiciones de la reconstrucción. Cada construcción adicional es probable tener diversos materiales de construcción con diversos niveles de atenuación.
- La penetración de la señal a través de las paredes y de los suelos en las áreas pacientes es típicamente mínima, que las ayudas crean las micro-células y las variaciones de trayectoria múltiple.
- La necesidad del ancho de banda aumenta con el uso cada vez mayor del equipo del ultrasonido de la red inalámbrica (WLAN) y de otras aplicaciones portátiles de la proyección de imagen. La necesidad de los aumentos del ancho de banda con la adición de la Voz inalámbrica también.
- Las células de la atención sanitaria son pequeñas, y la itinerancia inconsútil es esencial, especialmente con las Aplicaciones de voz.
- La coincidencia de la célula puede ser alta, y así que puede canalizar la reutilización.
- Los hospitales pueden tener varios tipos de redes inalámbricas instaladas. Esto incluye 2.4 gigahertz del equipo non-802.11. Este equipo puede causar la contención con otras redes 2.4 gigahertz.
- Las Antenas montadas en la pared de la corrección de la diversidad y las Antenas omnidireccionales techo-montadas de la diversidad son populares, pero tienen presente que la diversidad está requerida.

## Almacenes

Los almacenes tienen áreas abiertas grandes que contengan a menudo los altos estantes del almacenamiento. Muchas veces, estos estantes casi alcanzan al techo, donde los Puntos de acceso se ponen típicamente. Tales estantes del almacenamiento pueden limitar el área que el Punto de acceso puede cubrir. En estos casos, considere poner los Puntos de acceso en otras ubicaciones además del techo, tal como paredes laterales y pilares del cemento. También considere estos factores cuando usted examina un almacén:

- Los niveles de inventario afectan a los números de punto de acceso necesarios. Pruebe la cobertura con dos o tres Puntos de acceso en las ubicaciones estimadas de la colocación.
- Las coincidencias inesperadas de la célula son probables debido a las variaciones de trayectoria múltiple. La calidad de la señal varía más que la fuerza de esa señal. Los clientes

podieron asociarse y actuar mejor con los Puntos de acceso más lejos que con los Puntos de acceso próximos.

- Durante una encuesta, los Puntos de acceso y las Antenas no tienen generalmente un Cable de antena que los conecta. Pero en un entorno de producción, el Punto de acceso y la antena pudieron requerir los Cables de antena. Todos los Cables de antena introducen la pérdida de la señal. La encuesta más exacta incluye el tipo de antena que se instalará y la longitud del cable que se instalará. Una buena herramienta a utilizar para simular el cable y su pérdida es un atenuador en un equipo de la encuesta.

Examinar una instalación de fabricación es similar a examinar un almacén, salvo que pudo haber muchas más fuentes de interferencia RF en una instalación de fabricación. Además, las aplicaciones en una instalación de fabricación requieren generalmente más ancho de banda que los de un almacén. Estas aplicaciones pueden incluir la proyección de imagen video y la Voz inalámbrica. La distorsión de trayectoria múltiple es probable ser el problema de rendimiento más grande de una instalación de fabricación.

## Mecanismos de seguridad soportados

Además del WEP estático y del Cisco LEAP para la autenticación y la encriptación de datos, las insignias de Vocera también soportan WPA-PEAP (MS-CHAP v2)/WPA2-PSK.

## Consideraciones del SALTO

El SALTO permite que los dispositivos sean autenticados mutuamente (punta del insignia-a-acceso y punta-a-insignia del acceso) basó en un Nombre de usuario y una contraseña. Sobre la autenticación, una clave dinámica se utiliza entre el teléfono y el Punto de acceso para cifrar el tráfico. Sin embargo, el establecimiento de diccionario ASLEAP debe ser considerado cuando usted decide utilizar el SALTO como su solución acerca de la seguridad:

Refiera al [establecimiento de diccionario en la vulnerabilidad del Cisco LEAP](#) para más información.

Si se utiliza el SALTO, requieren a un servidor de RADIUS Salto-obediente, tal como el Access Control Server de Cisco (ACS), proporcionar el acceso a la base de datos de usuarios. Cisco ACS puede o salvar el Nombre de usuario y la base de datos de contraseñas localmente, o puede acceder esa información de un directorio externo del Microsoft Windows NT. Al usar el SALTO, asegúrese de que las contraseñas fuertes están utilizadas en todos los dispositivos de red inalámbrica. Las contraseñas fuertes se definen como estar entre 10 y 12 caracteres de largo y pueden incluir el mayúscula y los caracteres en minúscula así como los caracteres especiales.

Porque todas las insignias utilizan la misma contraseña y se salva dentro de la insignia, Cisco recomienda que usted utiliza los diversos Nombres de usuario y contraseñas en los clientes de los datos y los clientes inalámbricos de la Voz. Esta práctica ayuda con el seguimiento y resolver problemas así como la Seguridad. Aunque sea una opción de configuración válida para utilizar una base de datos externa (apagado-ACS) para salvar los Nombres de usuario y las contraseñas para las insignias, Cisco no recomienda esta práctica. Porque el ACS debe ser preguntado siempre que la insignia vague por entre los Puntos de acceso, el retardo imprevisible para acceder una base de datos apagado-ACS podría causar el Retraso excesivo y la calidad de voz deficiente.

## Infraestructura de red inalámbrica



La red de la Telefonía IP inalámbrica, apenas como una red de telefonía IP atada con alambre, requiere las hojas de operación (planning) cuidadosas para la configuración de VLAN, el apresto de la red, el transporte del Multicast, y las opciones del equipo. Para las redes atada con alambre y de la Telefonía IP inalámbrica, separe la Voz y los VLAN de datos son a menudo la mayoría de la manera eficaz de despliegue sugerido de asegurar el suficientes ancho de banda de la red y facilidad del troubleshooting.

## Voz, datos y VLA N de Vocera

Los VLA N proporcionan un mecanismo para dividir las redes en segmentos en uno o más dominios de broadcast. Los VLA N son especialmente importantes para las redes de telefonía IP, donde está separar la recomendación típica el tráfico de voz y de datos en diversos dominios de la capa 2. Cisco recomienda que usted configura los VLAN distintos para las insignias de Vocera del otro tráfico de voz y de datos: un VLAN nativo para el tráfico de administración del Punto de acceso, VLAN de dato para el tráfico de datos, una Voz o un VLAN auxiliar para el tráfico de voz, y un VLA N para el Vocera Badges. Un VLA N separado de la Voz permite a la red para aprovecharse de la marca de la capa 2 y proporciona la cola prioritaria en el puerto del switch de acceso de la capa 2. Esto se asegura de que QoS apropiado esté proporcionado para que las diversas clases de tráfico y ayudas resuelvan los aspectos de direccionamiento tales como IP Addressing, Seguridad, y dimensionalización de la red. Las insignias de Vocera utilizan una característica del broadcast que utilice el Multicast para entregar. Este VLA N común se asegura de que cuando una insignia vaga por entre los reguladores, siga siendo parte del grupo de multidifusión. Este último proceso se discute detalladamente cuando el Multicast se dirige más adelante en este documento.

## Apresto de la red

El apresto de la red de telefonía IP es esencial asegurarse de que el ancho de banda adecuado y los recursos están disponibles cubrir las demandas presentadas por la presencia de tráfico de voz. Además de las guías de consulta de diseño de telefonía IP usuales para los componentes de clasificación tales como puertos del gateway PSTN, el transcoders, ancho de banda WAN, y así sucesivamente, también considera estos problemas del 802.11b cuando usted clasifica su red de la Telefonía IP inalámbrica. Las insignias de Vocera son una aplicación especializada que estiran el número de clientes atados con alambre más allá de nuestras recomendaciones de la instalación típica.

### **Número de dispositivos del 802.11b por el Punto de acceso**

Cisco recomienda que usted tiene no más que 15 a 25 dispositivos del 802.11b por el Punto de acceso.

### **Número de llamadas activas por el Punto de acceso**

Vocera utiliza dos diversos codecs basados encendido si es una llamada de la insignia-a-insignia (codificador-decodificador propietario de la baja velocidad de bits) o una llamada del insignia-a-teléfono (codificador-decodificador de G.711). Esta tabla muestra un porcentaje del ancho de banda disponible por las velocidades de datos y le da una imagen más clara de la producción prevista:

<b>Proceso de llamada</b>	<b>1 Mbp s</b>	<b>2 Mbp s</b>	<b>5.5 Mbp s</b>	<b>11 Mbp s</b>
---------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

Insignia-a-teléfono (G.711)	20.7 %	11.8 %	6.3 %	4.7 %
Insignia-a-insignia (codificador-decodificador propietario de la baja velocidad de bits)	9.4%	6.1%	4.2 %	3.6 %

## Recomendaciones del Switch

**Nota:** Si usted utiliza un Cisco Catalyst 4000 Series Switch como el router principal en la red, asegúrese de que contenga, al mínimo, un módulo del Supervisor Engine 2+ (SUP2+) o del Supervisor Engine 3 (SUP3). El módulo SUP1 o SUP2 puede causar los retardos de itinerancia, al igual que el Cisco Catalyst 2948G, 2980G, 2980G-A, 4912, y el Switches 2948G-GE-TX.

Usted puede crear una plantilla del puerto del switch para el uso cuando usted configura cualquier puerto del switch para la conexión a un Punto de acceso. Esta plantilla debe agregar todas las características de la seguridad de línea de base y de la elasticidad de la plantilla de escritorio estándar. Además, cuando usted asocia el Punto de acceso a un Cisco Catalyst 3750 Switch, usted puede optimizar el funcionamiento del Punto de acceso usando los comandos qos del Multilayer Switching (MLS) de limitar la velocidad de puerto y al map class del (CoS) del servicio a las configuraciones del Differentiated Services Code Point (DSCP).

Ningún tráfico que no sea requerido por los clientes WLAN no se debe enviar a un Punto de acceso. Una plantilla debe ser diseñada de una manera tal que las ayudas creen una conexión segura y de red fuerte con estas características:

- Vuelva las configuraciones del puerto para omitir — Previene los conflictos de configuración borrando cualquier configuración del puerto preexistente.
- Dynamic Trunking Protocol (DTP) de la neutralización — Inhabilita la concentración de links dinámica, que no es necesaria para la conexión a un Punto de acceso.
- Port Aggregation Protocol (PAgP) de la neutralización — PagP se habilita por abandono pero no es necesario para los puertos del usuario-revestimiento.
- Puerto del permiso rápido — Permite que un Switch reanude rápidamente el tráfico de reenvío si el atravesar - el link del árbol va abajo.
- VLAN inalámbrico de la configuración — Crea un VLA N de la red inalámbrica única que aisle el tráfico de red inalámbrica de otros datos, Voz, y VLAN de administraciones. Esto aísla el tráfico y asegura el mayor control del tráfico.
- Calidad de Servicio (QoS) del permiso; no confíe en el puerto (marca abajo a 0) — asegura el tratamiento apropiado del tráfico de prioridad alta, incluyendo los softphones, y previene a los usuarios del ancho de banda excesivo consumidor configurando de nuevo sus PC.

El Switches de la alimentación en línea WS-C3750-48PS-S se puede utilizar para proporcionar el poder a los Puntos de acceso que son capaces de recibir la alimentación en línea.

El Catalyst 6500 permite que usted remita los paquetes en la línea tarifa con todas las características descritas aquí así como los módulos de servicio numerosos de integración. El módulo de servicio de red inalámbrica (WiSM) permite que usted tenga dos reguladores cada uno con la capacidad para controlar 150 Puntos de acceso por cada uno. Con hasta cinco WiSMs por el chasis, esto permite que usted controle sobre 1500 Puntos de acceso que apoyen a 50,000 clientes dentro de un solo Switching Architecture del rendimiento alto.


## Implementaciones y configuración

### Configuración de la insignia

La utilidad de configuración de la insignia de Vocera (BCU) y la configuración de la insignia pueden introducir la itinerancia y el tiempo de espera en su entorno si está hecha incorrectamente. Usando el BCU y el editor de las propiedades de la insignia (BPE), verifique estas configuraciones (véase el cuadro 8):

- **La subred que vaga por se inhabilita.**
- **Se marcan los canales predeterminados de la exploración (1,6,11).**
- **Se habilitan las aplicaciones IGMP del broadcast.**
- **La directiva de itinerancia se fija a 2 o más alto.**

**Cuadro 8 — Ficha Avanzadas de Vocera BCU**

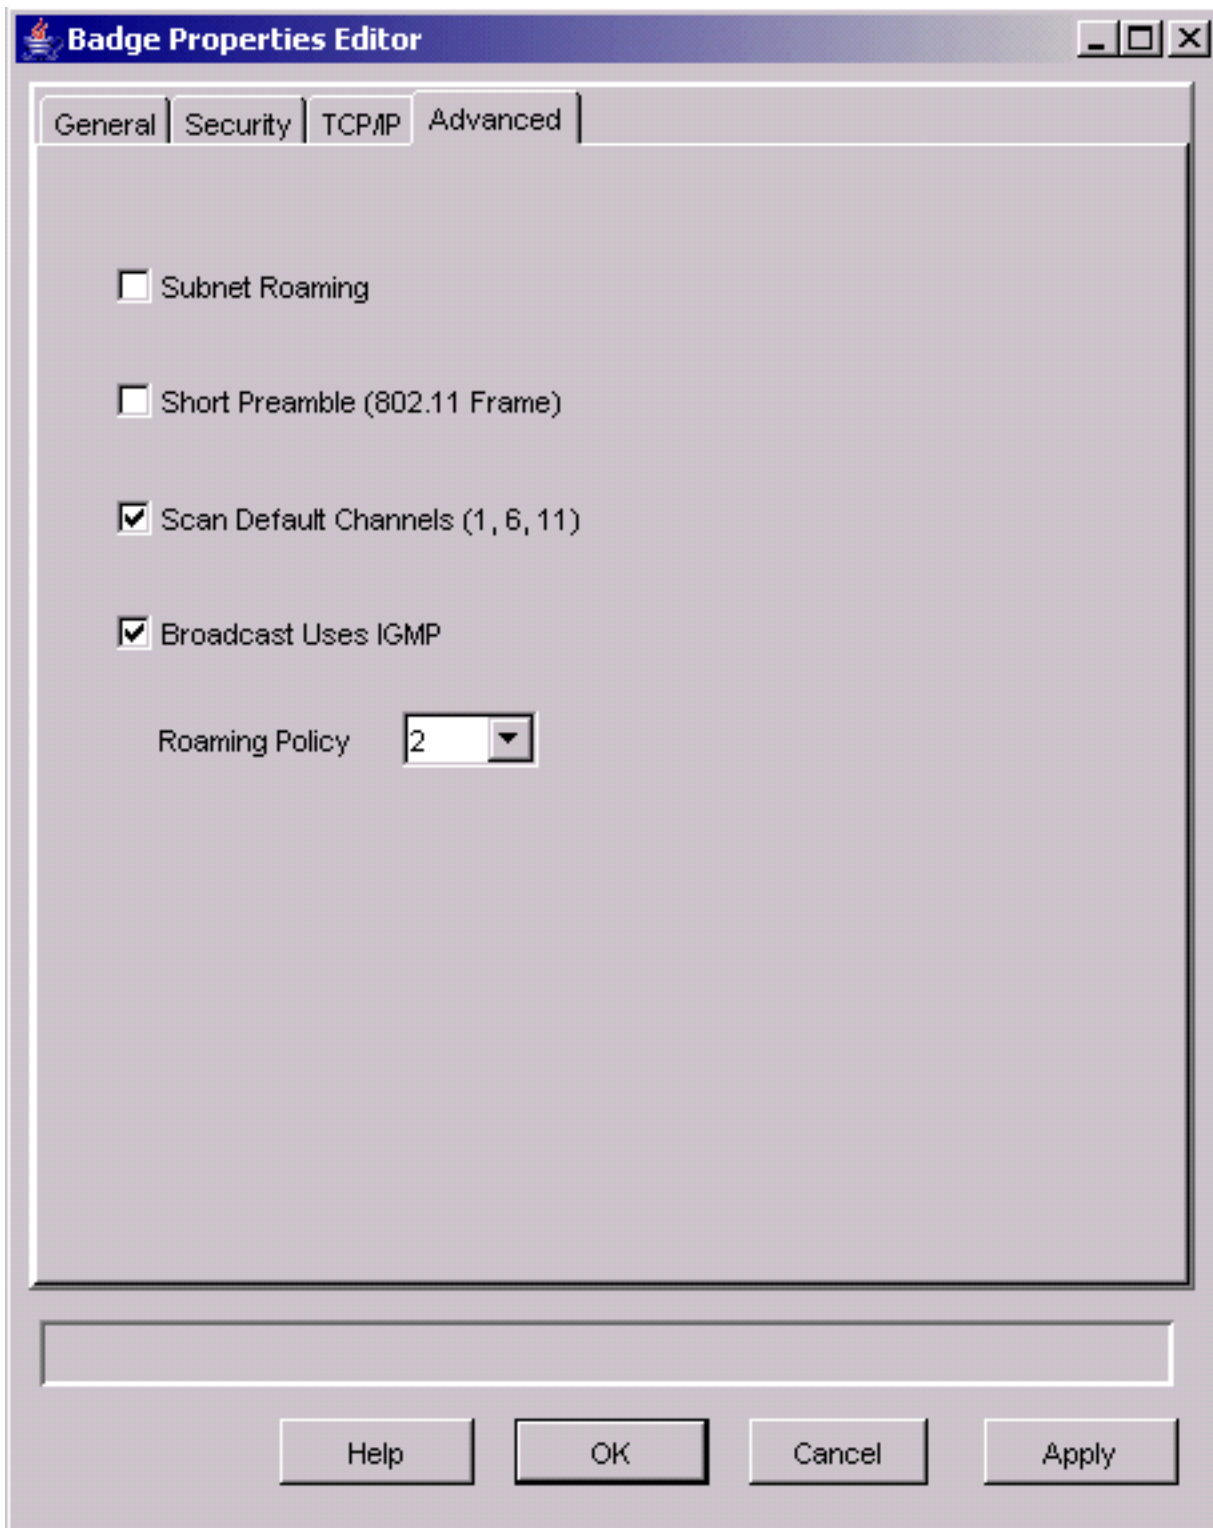

Cuando la **subred que vaga por** se marca, da instrucciones la insignia para pedir una nueva dirección IP después de cada uno vaga por. En el entorno del LWAPP, las ayudas de la infraestructura mantienen la conectividad del cliente en la capa 3. Cuando un cliente de la Voz debe esperar al servidor DHCP para responder antes de que pueda enviar o recibir los paquetes, se introduce la fluctuación y retraso. Si los **canales predeterminados de la exploración (1,6,11)** no se marcan, la insignia analiza todos los canales del 802.11b cuando la insignia mira para vagar por. Esto previene la expedición de los paquetes y de la itinerancia inconsútil.

## [Ajuste AutoRF para su entorno](#)

Según lo descrito en la sección de las [recomendaciones de](#) este documento, es importante

entender que cada sitio lo tiene es poseer las características RF. AutoRF o el Administración de recursos de radio (RRM) pudo necesitar ser ajustado, con la comprensión que cada sitio es diferente y AutoRF/RRM se debe ajustar para su entorno.

Antes de que usted ajuste AutoRF, refiera a la [administración de recursos de radio bajo redes inalámbricas unificadas](#) para más información.

RRM permite que usted ajuste la potencia de transmisión de cada Punto de acceso, ajustando cómo es fuerte cada Punto de acceso oye a su tercer vecino más fuerte. Este valor se puede ajustar solamente desde el CLI usando el **802.11b avanzado los config tx-poder-trilla** el comando según lo descrito en [Alimentación de TX las configuraciones llanas de la asignación](#).

Antes de que usted ajuste AutoRF, recorre el sitio del despliegue usando la insignia de Vocera según lo desgastado por el usuario final y utiliza un Site Survey Tool para ganar un conocimiento profundo de cómo la insignia vaga por y en de qué poder se considera cada Punto de acceso. Una vez que esto es completo y se determina que el ajuste de este valor está requerido, comience con un valor – de 71 dBm para el algoritmo de control de potencia de transmisión. Utilice este parámetro CLI:

```
Router(config)#interface vlan 150
Router(config-if)#no ip igmp snooping
```

Permita que la red trabaje con este ajuste con un mínimo de 30 minutos a una hora antes de que usted observe cualquier cambio. Una vez que la red se da una cantidad suficiente de hora, recorre el sitio usando la misma herramienta e insignias de la encuesta otra vez. Observe las mismas características y poder de itinerancia del Punto de acceso. La meta aquí es intentar hacer que las insignias vaguen por en o antes del Punto de acceso siguiente para conseguir la relación señal-ruido mejor.

- **¿Cómo sé si la potencia de transmisión es demasiado caliente o demasiado fría?**Determinar si usted tiene su umbral de la potencia de transmisión demasiado alto o demasiado bajo requiere una buena comprensión de su entorno. Si usted ha recorrido su área entera del despliegue (donde usted espera que su Vocera badges para funcionar), usted debe saber dónde se localizan sus Puntos de acceso así como experimentar el comportamiento de itinerancia de la insignia.
- **¿Qué hago si mi potencia de transmisión es demasiado caliente?**La insignia de Vocera vaga por basado solamente en la potencia de la señal bastante que la calidad de la señal. Si la insignia de Vocera no vaga por después de que pase varios Puntos de acceso mientras que esté enganchada al preceptoral agradable o el tono de prueba, la insignia se considera ser Sticky. Si este comportamiento es indicativo del área entera del despliegue del campus, después su umbral de la potencia de transmisión es demasiado caliente y se debe retroceder. Si solamente uno o dos áreas aisladas muestran este comportamiento y el resto de las características de itinerancia más idealistas de las demostraciones del área del despliegue ésta no es una indicación que su red está ejecutando demasiado caliente.
- **¿Qué hago si mi potencia de transmisión es demasiado fría?**El valor por defecto transmite el umbral debe casi nunca proporcionarle un área del despliegue donde su red ejecuta demasiado frío. Si el umbral de la potencia de transmisión se ajusta abajo, y el recorrer los pasillos con la insignia de Vocera provee de usted un entorno donde la insignia vaga por bien, pero pierde la Conectividad y/o los muertos/la cobertura irregular, después su red pudo haber sido demasiado baja ajustado. Si esto no es característico de su toda la red pero aislado a

uno o dos áreas, después es más indicativo de un agujero de la cobertura bastante que un problema para toda la red.

- **Comportamiento aislado** Si usted encuentra que en uno o dos áreas, la insignia se pega a un Punto de acceso bastante que vagando por de una manera idealista, examine esta área. ¿Cómo es esta área diferente del resto del campus? ¿Si ésta/estas áreas es salidas o áreas cercanas del edificio bajo construcción, podría la detección del agujero de la cobertura forzar estos Puntos de acceso para aumentar el poder? Mire las listas vecinas del archivo del registro y del Punto de acceso del WLC para ayudar a determinar porqué tal anomalía podría ocurrir. Si usted encuentra que en una o más áreas aisladas, las experiencias de la insignia muertas o la cobertura irregular, después usted necesita examinar estas áreas por separado. ¿Está esta área cerca de un eje de elevador, de radiología, o de un cuarto de la rotura? Estas áreas se pudieron adaptar mejor por la instalación o la mejor colocación de un Punto de acceso para tener en cuenta una mejor cobertura de la Voz. En ambos casos, es siempre recomendable entender que usted está trabajando en un espectro de radio unlicensed y el comportamiento idealista no pudo nunca ser realizable. Esto podría suceder cuando le sitúan al lado de una torre o un dispositivo de la transmisión de radio, un transmisor de televisión o posiblemente un non-802.11 recurso de la reparación 2.4 gigahertz (teléfonos inalámbricos, y así sucesivamente).

## [Configuración de la infraestructura de red inalámbrica](#)

El diseño de red y el Guía de despliegue del Cisco Unified Wireless se deben seguir para la configuración general de sus WLC. Esta sección proporciona las recomendaciones adicionales específicas a las insignias de la comunicación de Vocera®.

**Nota:** Los cambios se dejan unsaved si usted no presiona el **botón Apply Button** antes de que usted se traslade al siguiente paso.

Complete estos pasos bajo menú del nivel superior del **regulador**:

1. Cambie al modo de multidifusión de los Ethernetes al **Multicast**.
2. Fije la dirección de grupo de multidifusión a **239.0.0.255** (o a una cierta otra dirección de grupo de multidifusión inusitada).
3. Fije el nombre predeterminado del Domain Name y de la RF-red de la movilidad a su diseño de red.
4. Inhabilite el **Equilibrio de carga agresivo**. Cuadro 9 — Configuración general del WLC

Cisco Systems Save Configuration | Ping | Logout | Refresh

MONITOR WLANs **CONTROLLER** WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP

Controller

General

Inventory

Interfaces

Network Routes

Internal DHCP Server

Mobility Management

Mobility Groups

Mobility Statistics

Spanning Tree

Ports

Master Controller Mode

Network Time Protocol

QoS Profiles

General Apply

802.3x Flow Control Mode

LWAPP Transport Mode  (Current Operating Mode is Layer3)

LAG Mode on next reboot  (LAG Mode is currently enabled).

Ethernet Multicast Mode   Multicast Group Address

H-REAP supports 'unicast' mode only.

Aggressive Load Balancing

Peer to Peer Blocking Mode

Over The Air Provisioning of AP

AP Fallback

Apple Talk Bridging

Fast SSID change

Default Mobility Domain Name

RF-Network Name

User Idle Timeout (seconds)

ARP Timeout (seconds)

Web Radius Authentication

Operating Environment

Internal Temp Alarm Limits

## [Cree las interfaces](#)

Haga clic el regulador > las interfaces.

**Nota:** Su VLA N y dirección IP varía. Las capturas de pantalla aquí proporcionan la dirección de la muestra que no debe ser seguida directamente.

### Cuadro 10 — Lista de interfaces del WLC

The screenshot shows the Cisco Systems Controller configuration interface. The top navigation bar includes 'MONITOR', 'WLANs', 'CONTROLLER', 'WIRELESS', 'SECURITY', 'MANAGEMENT', 'COMMANDS', and 'HELP'. The 'CONTROLLER' tab is active. On the left, a sidebar menu lists various configuration options: Controller, General, Inventory, Interfaces, Internal DHCP Server, Mobility Management (with sub-items: Mobility Groups, Mobility Statistics), Ports, Master Controller Mode, Network Time Protocol, and QoS Profiles. The main content area is titled 'Interfaces' and contains a table with the following data:

Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type
ap-manager	10	10.1.0.3	Static <a href="#">Edit</a>
management	10	10.1.0.2	Static <a href="#">Edit</a>
virtual	N/A	1.1.1.1	Static <a href="#">Edit</a>

A 'New...' button is located in the top right corner of the Interfaces section.

## [Cree la interfaz de voz de Vocera](#)

Complete estos pasos:

1. Haga clic en **New**.
2. Ingrese un representante del nombre de la etiqueta de su red de Vocera VoWLAN en el campo de nombre de la interfaz.
3. Ingrese el número VLAN de esa red de VoWLAN en el campo VLAN ID.
4. El teclado **se aplica** y después hace clic **edita** para editar la interfaz que usted acaba de crear.
5. Ingrese el IP Addressing para esta interfaz que esté en el rango del VLA N y de la otra información relacionada.
6. Haga clic en Apply (Aplicar).

## [Configuración Tecnología inalámbrica-específica](#)

Para una red inalámbrica (WLAN) que tenga solamente Vocera Badges, esta configuración proporciona las configuraciones de ejemplo ese mejor soporte la aplicación del broadcast de Vocera.

- El período DTIM es 1.
- El soporte para 802.11g se inhabilita. Solamente la velocidad de datos del 802.11b de 11 **Mpbs** es **obligatoria**.
- Se inhabilita el preámbulo corto.
- Se inhabilita DTPC.

**Cuadro 11 — configuración 802.11b/g**



Save Configuration | Ping | Logout | Refresh

MONITOR WLANs CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP

Wireless 802.11b/g Global Parameters Apply Auto RF...

Access Points 802.11b/g Network Status  Enabled

802.11a Radios

802.11b/g Radios

Bridging

802.11g Support  Enabled

802.11n Support

Data Rates\*\*

1 Mbps  Supported

2 Mbps  Supported

5.5 Mbps  Supported

11 Mbps  Mandatory

Beacon Period (milliseconds)  DTIM Period (beacon intervals)

Fragmentation Threshold (bytes)

Short Preamble  Enabled

Pico Cell Mode  Enabled


DTPC Support  Enabled

\*\* Data Rate 'Mandatory' implies that clients who do not support that specific rate will not be able to associate. Data Rate 'Supported' implies that any associated client that also supports that same rate may communicate with the AP using that rate. But it is not required that a client be able to use the rates marked supported in order to associate.

## [Configuración de la red inalámbrica \(WLAN\)](#)

Complete estos pasos:

1. Ponga al día el campo de radio de la directiva a un valor que los mejores ajustes usted necesiten.
2. Cambie el estado del administrador a **habilitado**.
3. Fije el tiempo de espera de la sesión a **1800**.
4. Fije la calidad de servicio al **platino**.
5. Fije el broadcast SSID a **habilitado**.
6. Fije el nombre de la interfaz a la interfaz creada para las insignias de la comunicación de Vocera.
7. Fije las opciones de seguridad de hacer juego sus directivas corporativas. **Cuadro 12 — Configuración de la red inalámbrica (WLAN)**

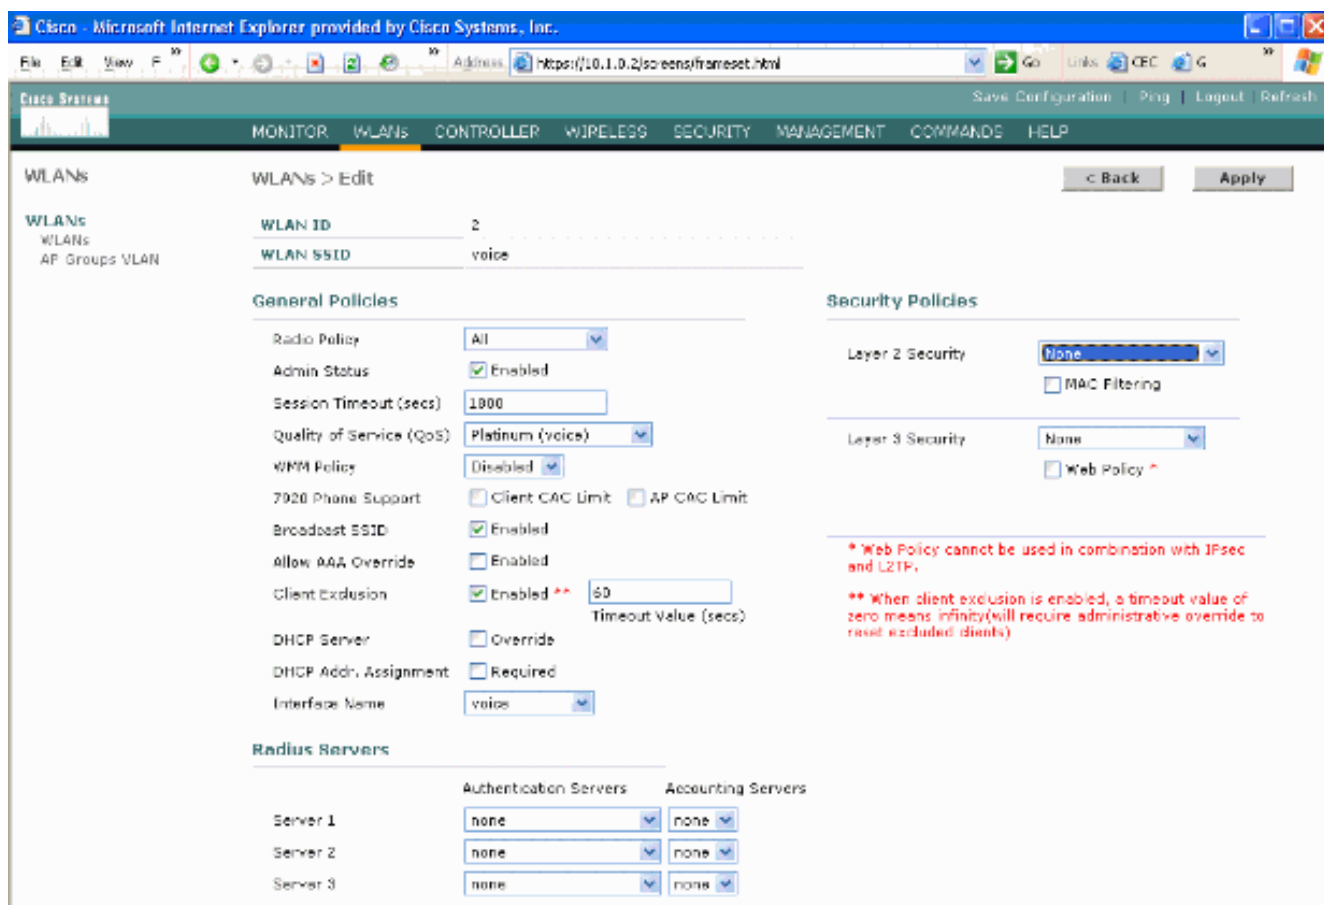

## [Detalle del Punto de acceso de la configuración](#)

Complete estos pasos:

1. Haga clic el **detalle**.
2. Configure el nombre AP.
3. Asegúrese de que el Punto de acceso esté configurado para el DHCP.
4. Asegúrese de que **habiliten al** estado del administrador.
5. La Mod AP" se debe fijar al **local**.
6. Ingrese la ubicación del Punto de acceso.
7. Ingrese el nombre del regulador que el Punto de acceso pertenece a. El nombre del regulador se puede encontrar en la página del monitor.
8. Haga clic en Apply (Aplicar). **Cuadro 13 — Detalle AP**

## [Configure la radio 802.11b/g](#)

Complete estos pasos:

1. Haga clic la **Tecnología inalámbrica** situada en la cima del WLC y verifique que todos los Puntos de acceso bajo estado del administrador están fijados **para habilitar**. **Figura 14**

2. **Red del teclado** (situada cerca de 802.11b/g).
3. Teclado **AutoRF**.
4. Utilice AutoRF para crear una cobertura completa con el canal sin traslapo RF y una potencia de transmisión. Para hacer esto, **automático** selecto para la asignación del canal RF y Alimentación de TX la asignación llana. **Figura 15**

802.11b/g Global Parameters > Auto RF

RF Group

Group Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Group Update Interval	600 secs
Group Leader	00:14:a9:be:50:40
Is this Controller a Group Leader	Yes
Last Group Update	557 secs ago

RF Channel Assignment

Channel Assignment Method	<input checked="" type="radio"/> Automatic Every 600 sec <input type="radio"/> On Demand <a href="#">Invoke Channel Update now</a> <input type="radio"/> OFF
Avoid Foreign AP interference	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Avoid Cisco AP load	<input type="checkbox"/> Enabled
Avoid non-802.11b noise	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Signal Strength Contribution	Enabled
Channel Assignment Leader	00:14:a9:be:50:40
Last Channel Assignment	557 secs ago

Tx Power Level Assignment

Power Level Assignment Method	<input checked="" type="radio"/> Automatic Every 600 sec <input type="radio"/> On Demand <a href="#">Invoke Power Update now</a> <input type="radio"/> Fixed <input type="text" value="1"/>
Power Threshold	-65 dBm
Power Neighbor Count	3
Power Update Contribution	SNI
Power Assignment Leader	00:14:a9:be:50:40
Last Power Level Assignment	557 secs ago

- Haga clic en Apply (Aplicar).
- Haga clic la configuración de la salvaguardia y vea el [ajuste AutoRF para su](#) sección del [entorno de](#) este documento.
- Elija la Tecnología inalámbrica > los Puntos de acceso > las radios 802.11b/g.Figura 16

802.11b/g Radios

AP Name	Base Radio MAC	Admin Status	Operational Status	Channel	Power Level	Antenna	
AP1	00:0b:85:54:c3:30	Enable	UP	11 *	1 *	Internal	<a href="#">Configure</a> <a href="#">Detail</a> <a href="#">802.11b/gTSM</a>

\* global assignment

## Verificación de la Telefonía IP inalámbrica

Después de que usted conduzca un estudio sobre el sitio RF y configure los Puntos de acceso y los teléfonos, es crucial conducir las Pruebas de verificación para asegurarse de que todo trabaja según lo deseado. Estas pruebas se deben realizar en absoluto de estas ubicaciones:

- El área primaria de cada célula del Punto de acceso (donde están más probable las insignias de conectar con ese Punto de acceso determinado).
- Cualquier ubicación en donde pudo haber volumen alto de llamada.
- Las ubicaciones en donde el uso pudo ser infrecuente solamente la cobertura todavía tiene que ser certificadas (por ejemplo, las escaleras, los lavabos, y así sucesivamente).
- En las franjas de la área de cobertura del Punto de acceso.
- Estas pruebas se pueden realizar paralelamente o serie. Si está realizado paralelamente, asegúrese de que los teléfonos están accionados apagado entre las puntas de prueba para probar la asociación, la autenticación, y el registro completos en cada ubicación. Las pruebas de la itinerancia y de carga deben ser las Pruebas finales.

## Asociación, autenticación, y registro

Esta sección explica cómo verificar que la insignia se asocia, autentica, y se registra correctamente.

- En los puntos múltiples en el entorno, el ciclo inicial las insignias y verifica la asociación con el Punto de acceso. Si la insignia no se asocia al Punto de acceso, realice estos controles: Marque la configuración de la insignia para asegurar el SSID apropiado, tipo de autenticación, y así sucesivamente. Marque la configuración del WLC para asegurar el SSID apropiado, tipo de autenticación, los canales de radio, y así sucesivamente. Marque su estudio sobre el sitio para asegurarse que la ubicación tiene cobertura adecuada RF.
- En los puntos múltiples en el entorno, asegúrese de que el teléfono autentique a través del Punto de acceso con éxito. Si el cliente no autentica, marque la clave WEP o el nombre de usuario y contraseña del SALTO en las insignias. También, marque el nombre de usuario y contraseña en el servidor de AAA usando una laptop inalámbrica con las credenciales idénticas.
- En los puntos múltiples en el entorno, asegúrese de que las insignias se registren con el Vocera Communication Server (Servidor de comunicación). Si el cliente no se registra, realice estos controles: Verifique que la insignia tenga el la dirección IP correcta, la máscara de subred, el gateway principal, el TFTP, primarios primario/secundarios y DNS.
- Llamadas de voz inmóviles: En los puntos múltiples en el entorno, mientras que usted todavía se coloca, haga una llamada a otra insignia y conduzca 60 a las pruebas de la Voz 120-second para marcar la Calidad de voz. Si la Calidad de voz es inaceptable, mueva una insignia a una mejor ubicación y pruebe otra vez. ¿Es la Calidad de voz aceptable? Si no, marque su cobertura de red inalámbrica. Si el servidor de la telefonía se configura, en los puntos múltiples en el entorno, todavía colóquese y haga una llamada a un teléfono atado con alambre y conduzca 60 a las pruebas de la Voz 120-second para marcar la Calidad de voz. Si la Calidad de voz es inaceptable, pregunte si usted hace una llamada usando el teléfono atado con alambre. ¿Es la Calidad de voz aceptable? Si no, verifique el diseño de red alámbrica contra las guías de consulta.

- Utilice las herramientas del estudio sobre el sitio para verificar que hay no más que un Punto de acceso por el canal RF de esa ubicación con una potencia de la señal ([RSSI] del indicador de la fuerza de señal recibida) mayor de 35. Si hay dos Puntos de acceso presentes en el mismo canal, asegúrese de que el relación señal-ruido (SNR) sea tan alto como sea posible minimizar interferencia. Por ejemplo, si el Punto de acceso más fuerte tiene un RSSI de 35, idealmente el Punto de acceso más débil debe tener un RSSI de menos de 20. Para alcanzar esta meta, usted puede ser que tenga que reducir la una potencia de transmisión del Punto de acceso o mover el Punto de acceso.
- Marque las configuraciones de QoS en el Punto de acceso para confirmar las configuraciones recomendadas apropiadas.
- Llamadas de itinerancia de la insignia: Si el servidor de la telefonía no está disponible, inicie la guía de Vocera con el comando **comienzan la guía**. Si el servidor de la telefonía está disponible, inicie una llamada con un dispositivo inmóvil a la insignia. Marque continuamente la Calidad de voz mientras que usted atraviesa el área total de la cobertura de red inalámbrica. Si la Calidad de voz es escasa, realice estas tareas: Esté atentos todos los cambios inaceptables en la Calidad de voz y tome la nota de la ubicación y de los valores de radio en su laptop y los valores CQ de la insignia. Mire y esté atenta la insignia para vagar por al Punto de acceso siguiente. Observe los otros Puntos de acceso disponibles en el estudio sobre el sitio para marcar la cobertura e interferencia.
- Haga los ajustes a la colocación y a las configuraciones del Punto de acceso para ajustar la red inalámbrica (WLAN), y realice estos controles para asegurar la Calidad de voz: Utilice las herramientas del estudio sobre el sitio y verifique que hay no más que un Punto de acceso por el canal con un valor RSSI mayor de 35 en cualquier ubicación dada. Idealmente, el resto de los Puntos de acceso en el mismo canal deben tener valores RSSI que bajos como sea posible (preferiblemente menos de 20). En la frontera de la área de cobertura donde está 35 el RSSI, el RSSI para el resto de los Puntos de acceso en el mismo canal debe idealmente ser menos de 20. Utilice las herramientas del estudio sobre el sitio para verificar que hay por lo menos dos Puntos de acceso (totales, en los canales diferentes) visibles en toda la ubicación con la suficiente potencia de la señal. Marque que los Puntos de acceso en un área de itinerancia dada son todos en una red de la capa 2.

## Problemas de itinerancia comunes

Estos problemas de itinerancia pueden ocurrir:

- La insignia no vaga por cuando está colocada directamente conforme al Punto de acceso.
- La insignia es más probable no alcanzando los umbrales diferenciados de itinerancia para el indicador de la fuerza de señal recibida (RSSI) y el uso del canal (CU). Ajuste la forma del umbral de la potencia de transmisión el WLC.
- La insignia no recibe los faros o las respuestas de la sonda del Punto de acceso.
- La insignia vaga por demasiado lentamente.

## La insignia pierde la conexión a la red o pierden al servicio de voz al vagar por

- Autenticación del control para una discordancia posible WEP.
- La insignia no envía el IGMP se une a o la red envía las interrogaciones IGMP durante una itinerancia. Por lo tanto, la función del broadcast de Vocera falla durante una capa 2/Layer 3

vaga por.

- La insignia es capaz de la capa inconsútil 2 que vaga por solamente (a menos que se configura un mecanismo de la movilidad de la capa 3). Asegúrese de que el nuevo WLC no esté sirviendo una diversa subred IP.
- Verifique que el Punto de acceso asociado/regulador tenga conectividad del IP al Vocera Communication Server (Servidor de comunicación).
- Marque los valores CQ de la potencia de la señal y de la insignia RF.

## [La insignia pierde la Calidad de voz mientras que vaga por](#)

- Marque para saber si hay el RSSI bajo en el Punto de acceso del destino.
- La coincidencia del canal pudo ser escasa. La insignia debe tener tiempo para dar de la llamada suavemente antes de que pierda su señal con el Punto de acceso original.
- La señal del Punto de acceso original pudo ser perdida.

## [Problemas de audio](#)

Hay algunos errores de la configuración común que pueden causar algunos Problemas de audio fácilmente resueltos. Si es posible, marque los problemas de audio contra una insignia inmóvil (de la referencia) para ayudar al estrecho el problema a un problema inalámbrico. Los problemas de audio comunes incluyen:

- [Audio unilateral](#)
- [Audio picado o robótico](#)
- [Registro y problemas de autenticación](#)

### [Audio unilateral](#)

- Este problema puede ocurrir en las áreas de la franja de un Punto de acceso, donde una señal pudo ser demasiado débil en el lado de la insignia o el lado del Punto de acceso. Corresponder con las configuraciones de energía en el Punto de acceso a la insignia (20 mW), cuando es posible, puede reparar este problema. Este problema es el más común cuando la variación entre la configuración del Punto de acceso y la configuración de la insignia es grande (por ejemplo, 100 mW en el Punto de acceso y 28 mW en la insignia).
- Marque el gateway y el Routing IP para la Calidad de voz.
- Marque para ver si un Firewall o un NAT está en la trayectoria de los paquetes UDP propietarios. Por abandono, los Firewall y los NAT causan el audio unidireccional o no audios. Cisco IOS® y PIX NAT y Firewall tiene la capacidad de modificar esas conexiones de modo que el audio de dos vías pueda fluir. Si usted utiliza la movilidad de la capa 3, su red podría bloquear el tráfico por aguas arriba con los controles del Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF).
- El audio unidireccional puede ocurrir si el almacenamiento en memoria inmediata ARP no se configura en el WLC.

### [Audio picado o robótico](#)

- Las razones comunes para el audio picado o robótico son cuando una microonda actúa

- cerca. Las microondas comienzan en el canal 9 y pueden extender de los canales 6 a 14.
- Marque para saber si hay teléfonos inalámbricos 2.4 gigahertz y otros dispositivos de red inalámbrica de la llamada de la enfermera usando las herramientas como Cognio.

## Registro y problemas de autenticación

Cuando usted encuentra los problemas con la autenticación, realice estos controles:

- Marque los SSID para asegurarse los hacen juego en la insignia y el Punto de acceso (o red). También esté seguro que la red tiene una ruta al servidor de Vocera.
- Marque las claves WEP para asegurarse las hacen juego. Es una buena idea entrarlas de nuevo en la utilidad de configuración de la insignia (BCU) y reprogramar la insignia, porque es fácil hacer un error de tipeo cuando usted ingresa una clave WEP o una contraseña.

Estos mensajes o síntomas pueden ocurrir:

- No puede soportar todas las capacidades pedidas — Esto es más probable una discordancia del cifrado entre el Punto de acceso y el cliente.
- Autenticación fallada/ningún AP encontrado — Asegure a tipos de autenticación la coincidencia en el Punto de acceso y el cliente.
- Ningún servicio – Config IP fallados — Si usted utiliza el WEP estático, asegúrese que las claves estén configuradas correctamente. Asegúrese que otros clientes puedan recibir el DHCP usando el mismo SSID.
- De-autentique a todos los clientes TKIP del AP — Este problema sucede cuando el Punto de acceso detecta dos errores MIC en el plazo de 60 segundos. Este las contramedidas guardan a todos los clientes TKIP de reautenticar por 60 segundos.
- Reautenticación/tiempo de espera de la sesión — Si está configurado, un tiempo de espera de la sesión acciona una reautenticación que cause los intervalos en la secuencia de voz (ms 300 + retardo PÁLIDO para la autenticación del 802.1x).

## Apéndice A


### AP y colocación de la antena

Esta sección da los ejemplos de la colocación apropiada e incorrecta del (APS) y de las Antenas de los Puntos de acceso.

El cuadro 17 muestra la colocación incorrecta de un Punto de acceso y de las Antenas cerca de un Yo-haz, que crea los modelos torcidos de la señal. Un punto nulo RF es creado por la travesía de las ondas de la señal, y se crea la distorsión de trayectoria múltiple cuando se reflejan las ondas de la señal. Esta colocación da lugar a la cobertura muy pequeña detrás del Punto de acceso y de la calidad de la señal reducida delante del Punto de acceso.


**Cuadro 17 — Colocación incorrecta de las Antenas cerca de un Yo-haz**



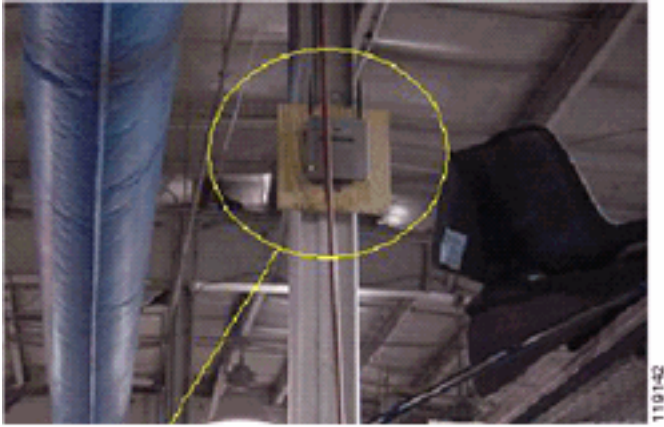


El cuadro 18 muestra los cambios o las distorsiones de la propagación de la señal causados por un Yo-haz. El Yo-haz crea muchas reflexiones de los paquetes recibidos y de los paquetes transmitidos. Las señales reflejadas dan lugar a la calidad de la señal muy pobre debido a los puntos nulos y interferencia de trayecto múltiple. Sin embargo, la potencia de la señal es alta porque las antenas del punto de acceso están tan cerca al Yo-haz.

**Cuadro 18 — Distorsiones de señal causadas colocando las Antenas demasiado cerca a un Yo-haz**

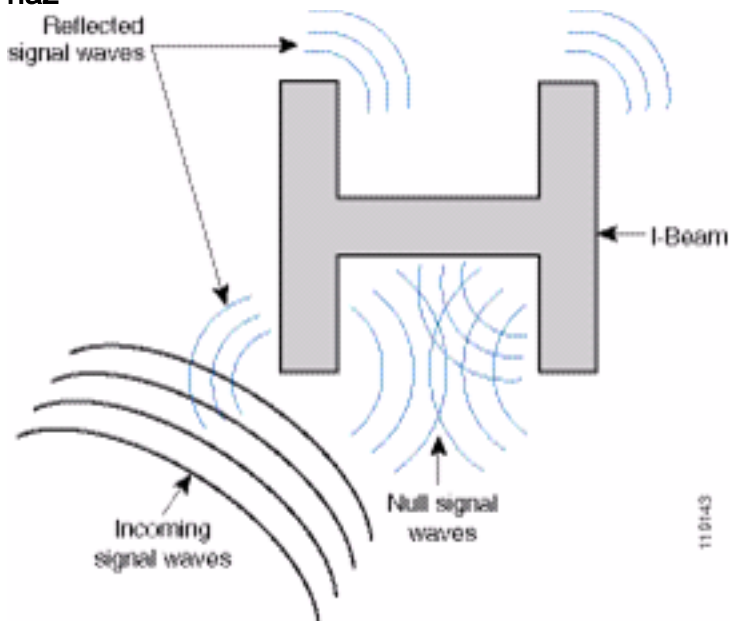


El Punto de acceso y la colocación de la antena en el cuadro 19 es mejores porque está lejos de los Yo-haces y hay menos señales reflejadas, menos puntos nulos, y menos interferencia de trayecto múltiple. Esta colocación todavía no es perfecta porque el cable Ethernet no se debe arrollar encima así que cercano a la antena. También, el Punto de acceso se podía dar vuelta con las Antenas 2.4GHz señaladas al suelo. Esto proporciona una mejor cobertura directamente debajo del Punto de acceso. No hay usuarios sobre el Punto de acceso.

**Cuadro 19 — Punto de acceso y Antenas montados en una pared, lejos de los Yo-haces**

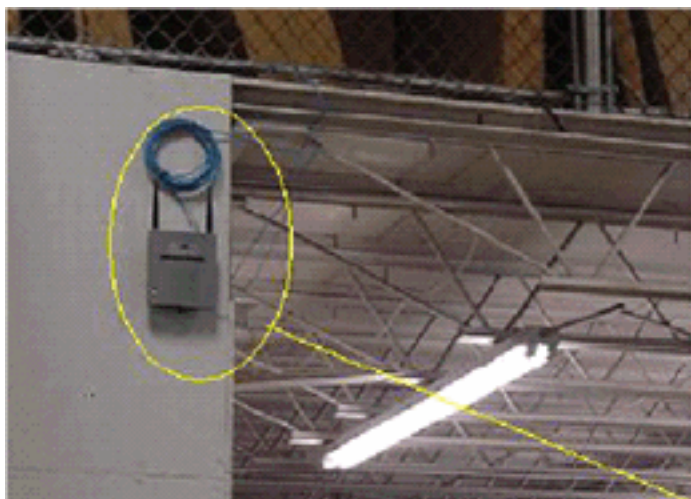

El cuadro 20 muestra la propagación de la señal causada por la pared en la cual se monta el Punto de acceso.

**Cuadro 20 — Reflexión de la señal causada por una pared**

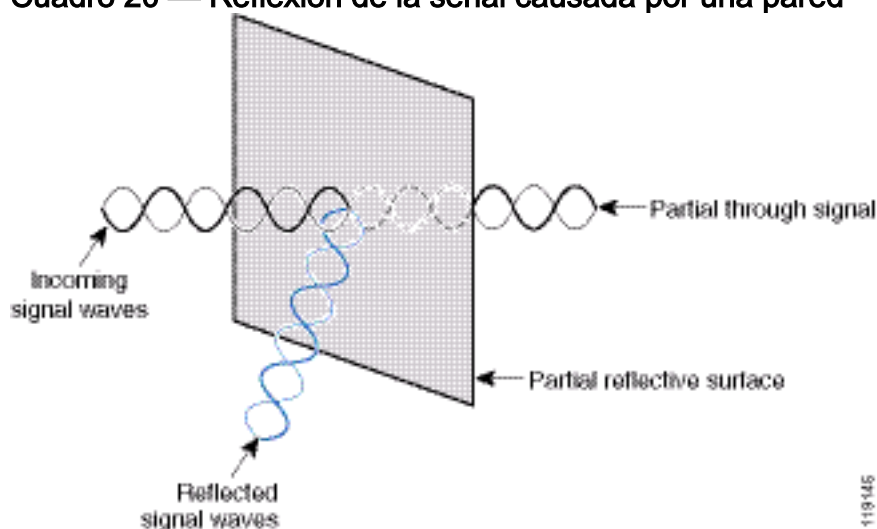


Los ejemplos anteriores también se aplican cuando usted coloca los Puntos de acceso y las Antenas en o cerca del techo en un entorno para empresas estándar. Si hay tubos de aire del metal, ejes de elevador, u otras barreras físicas que pueden causar la reflexión o interferencia de trayecto múltiple de la señal, el cisco altamente recomienda que usted mueva las Antenas lejos de esas barreras. En el caso del elevador, mueva la antena algunos pies lejos para ayudar a eliminar la reflexión y la distorsión de la señal. Lo mismo es verdad con los tubos de aire en el techo.

Una encuesta conducida sin el envío y la recepción de los paquetes no es suficiente. El ejemplo del Yo-haz muestra la creación de los puntos nulos que pueden resultar de los paquetes que tienen errores CRC. Los paquetes de voz con los errores CRC son los paquetes faltados que afectan al contrario a la Calidad de voz. En este ejemplo, esos paquetes podían estar sobre el suelo del ruido medido por una herramienta de la encuesta. Por lo tanto, es muy importante que los niveles de la señal de las medidas del estudio sobre el sitio no sólo pero también generan los paquetes y después señalan los errores de paquete.


El cuadro 21 muestra Cisco AP1200 montado correctamente a una T-barra del techo, con las Antenas en una posición omnidireccional.

**Cuadro 21 — Cisco AP1200 montado a un techo**

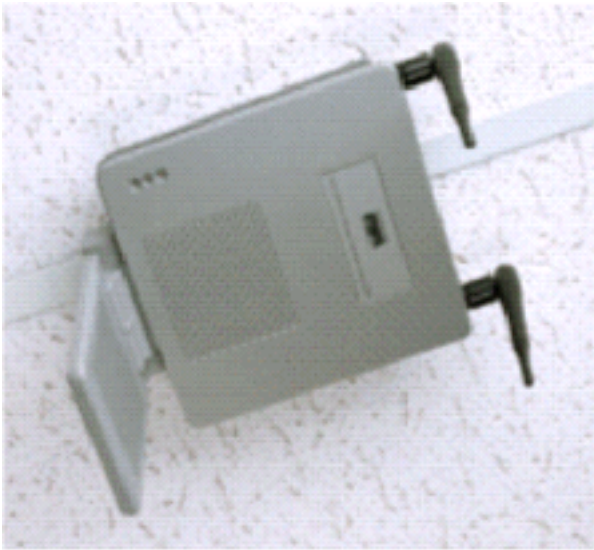

El cuadro 22 muestra una antena de diversidad omnidireccional del Cisco Aironet 5959 montada correctamente a una T-barra del techo. En este caso, Cisco AP1200 se monta sobre la teja del techo.

**Cuadro 22 — Antena del Cisco Aironet 5959 montada a un techo**

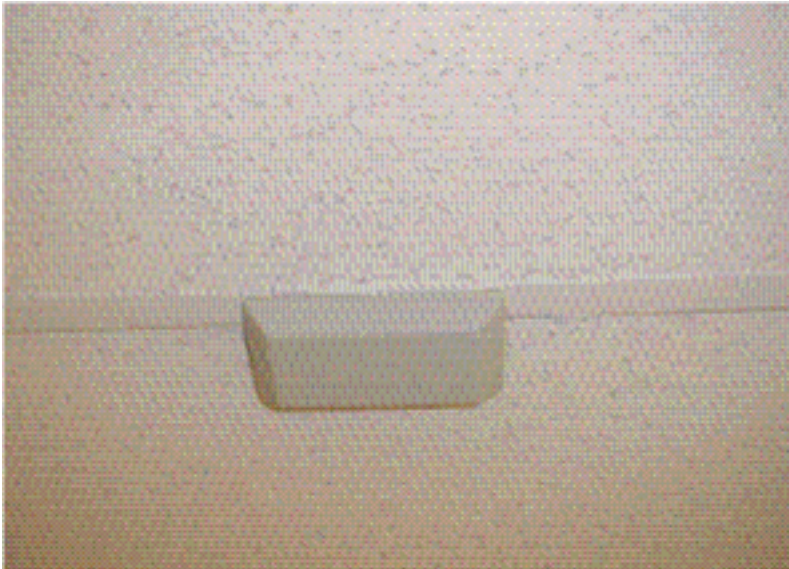


El cuadro 23 muestra Cisco AP1200 montado correctamente a una pared.

**Cuadro 23 — Cisco AP1200 montado a una pared**



El cuadro 24 muestra la antena de la corrección de la diversidad del Cisco Aironet 2012 montada a una pared. En este caso, Cisco AP1200 se monta sobre la teja del techo.

**Cuadro 24 — Antena del Cisco Aironet 2012 montada a una pared**

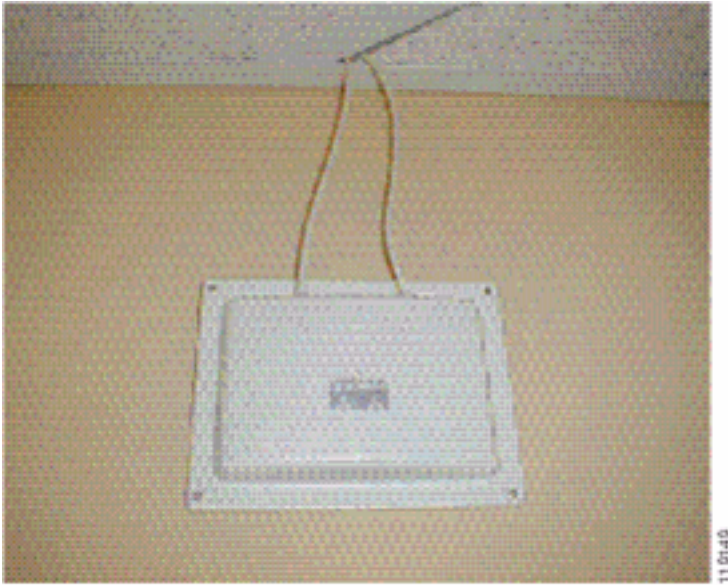


Para las áreas donde está alto el tráfico de usuarios (por ejemplo los espacios de oficina, las escuelas, las empresas minoristas, y los hospitales), Cisco recomienda que usted pone el acceso señala de la vista y coloca las Antenas discretas debajo del techo. La separación para las Antenas de la NON-diversidad no debe exceder 18 pulgadas.

### [Interferencia y distorsión de trayectoria múltiple](#)

El desempeño del rendimiento de procesamiento de la red WLAN es afectado por las señales inutilizables. El La interferencia de WLAN se puede generar por los hornos de microondas, los 2.4 teléfonos inalámbricos GHz, los dispositivos Bluetooth, o el otro equipo electrónico que actúa en la banda 2.4 gigahertz. Interferencia también viene típicamente de otros Puntos de acceso y dispositivos del cliente que pertenezcan en la red inalámbrica (WLAN) pero que esté suficientemente lejos ausente para debilitar o se haya corrompido su señal. Los Puntos de acceso que no son parte de la infraestructura de red pueden también causar el La interferencia de WLAN y se identifican como puntos de acceso no autorizado.

Interferencia y la distorsión de trayectoria múltiple causan la señal transmitida de fluctuar. Interferencia disminuye el relación señal-ruido (SNR) para una velocidad de datos determinada. Las cuentas de reintentos del paquete entran para arriba en un área donde están altas interferencia y/o la distorsión de trayectoria múltiple. Interferencia también se refiere como suelo del nivel de ruido o del ruido. La fuerza de la señal recibida de su Punto de acceso asociado debe estar arriba bastante sobre el nivel de ruido del receptor que se decodificará correctamente. Este nivel de fuerza se refiere como el relación señal-ruido, o SNR. El SNR ideal para la insignia de Vocera es DB 25. Por ejemplo, si el suelo del ruido es 95 decibeles por milivatio (dBm) y la señal recibida en el teléfono es 70 dBm, después el relación señal-ruido es DB 25. (Véase el cuadro 25.)

**Cuadro 25 — Relación señal-ruido (SNR)**

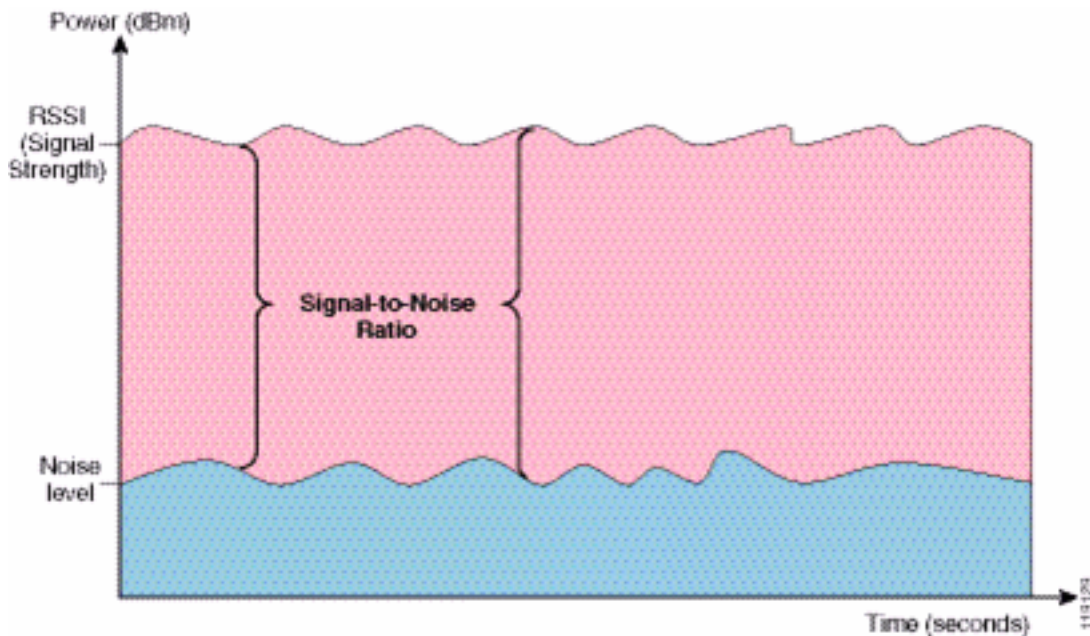

Cuando usted cambia el tipo y la ubicación de la antena, puede reducir la distorsión de trayectoria múltiple e interferencia. La ganancia de antena agrega a la ganancia del sistema y puede reducir interferencia si el transmisor de interferencia no está directamente delante de la antena direccional.

Mientras que las antenas direccionales pueden estar de las aplicaciones internas del mucho valor con certeza, el amplia mayoría de las instalaciones interiores utiliza las Antenas omnidireccionales. La direccionalidad se debe determinar estrictamente por un estudio sobre el sitio correcto y apropiado. Si usted utiliza un omnidireccional o parchea la antena, los entornos interiores requieren las antenas de diversidad atenuar la distorsión de trayectoria múltiple. Las radios del Punto de acceso del Cisco Aironet Series permiten el soporte de la diversidad.

## Atenuación de la señal

La atenuación de la señal o la pérdida de la señal ocurre incluso durante la señal pasa a través del aire. La fuerza de la pérdida de señal es pronunciada pues la señal pasa a través de diversos objetos. Una potencia de transmisión de 20 mW es equivalente a 13 dBm. Por lo tanto, si el poder transmitido en el punto de entrada de una pared del cartón yeso está en 13 dBm, la potencia de la señal se reduce a 10 dBm al salir esa pared. Esta tabla muestra la pérdida probable en la potencia de la señal causada por los diversos tipos de objetos.

### Atenuación de la señal causada por los diversos tipos de objetos

Objeto en el trayecto de la señal	Atenuación de la señal a través del objeto
Pared del cartón yeso	3 dB
Pared de cristal con el marco metálico	6 dB
Pared del bloque de escoria	DB 4
Ventana de la oficina	3 dB
Puerta del metal	6 dB
Puerta del metal en la	DB 12

pared de ladrillo	
Cuerpo humano	3 dB

Cada sitio examinado tiene diversos niveles de distorsión de trayectoria múltiple, la señal pierde, y ruido de la señal. Los hospitales son típicamente el entorno más desafiador para examinar debido a la alta distorsión de trayectoria múltiple, pérdidas de la señal y ruido de la señal. Los hospitales duran para examinar, para requerir una población más densa de Puntos de acceso, y para requerir los estándares de mayor rendimiento. La fabricación y las plantas de producción son las siguientes lo más difícilmente posible a examinar. Estos sitios tienen generalmente apartadero del metal y muchos metal los objetos en el suelo, que dan lugar a las señales reflejadas que reconstruyen la distorsión de trayectoria múltiple. Los edificios de oficinas y los sitios de la hospitalidad tienen generalmente la alta atenuación de la señal pero un grado menor de distorsión de trayectoria múltiple.

## [Información Relacionada](#)

- [Implementación de Cisco 440X Series Cisco 440X Series que despliegan](#)
- [Diseño de red de la referencia de la solución](#)
- [Especificaciones de sistema de comunicaciones de Vocera](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)