

通过 Catalyst 4000 Supervisor III/IV 支持早期协议

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[路由 IPX](#)

[支持的功能](#)

[限制](#)

[路由 AppleTalk](#)

[支持的功能](#)

[限制](#)

[通过外部路由器进行路由](#)

[其它性能改进](#)

[DLSw](#)

[过滤非IP信息包用延长的MAC ACL和VLAN地图](#)

[其它不支持的功能](#)

[启用 IPX 或 AppleTalk 路由后引发的高 CPU 利用率](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述传统协议例如IPX、AppleTalk和数据链路交换(DLSW)如何是最好支持的在Catalyst 4000/4500交换机配备有更新的Supervisor III/IV。此Supervisor设计对硬件交换机IP版本4 (IPv4)数据包。

先决条件

要求

本文读者应该有知识如何配置IPX、AppleTalk和DLSw。关于这些协议的信息，参考这些支持页面：

- [IPX技术支持页](#)
- [AppleTalk技术支持页](#)
- [DLSw技术支持页](#)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Catalyst 4507R用Supervisor IV
- Cisco IOS软件版本12.1(13)EW

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

路由 IPX

IPX Cisco IOS软件版本12.1(12c)EW支持路由和以后。在最初版本中，性能是在20到30 kpps范围内；自Cisco IOS软件版本12.1(13)EW，它增加对80到90 kpps。推荐您使用Cisco IOS软件版本12.1(19)EW或以上由于软件修正的可用性[Cisco Bug ID CSCea85204 \(仅限注册用户\)](#)。此转发速率由通过交换机跟随的所有流共享。此转发增加CPU负载由于软件处理。同样地，达到的转发速率依靠交换机CPU；例如，交换机有的多少边界网关协议(BGP)策略、增强的内部网关路由选择协议(EIGRP)或开放最短路径优先(OSPF)路由和交换虚拟接口(SVIs)。

注意： IPv4信息包在硬件方面继续路由，即使IPX数据包软件路由的。

支持的功能


- Cisco IOS软件版本12.1(12c)EW支持IPX的MAC访问控制表(ACL)和以后，可以用于控制IPX数据包。
- IPX路由信息协议(RIP) (服务器通告协议[SAP])
- IPX增强的内部网关路由选择协议(EIGRP)
- 报头压缩

注意： 因为EIGRP执行递增SAP更新，IPX EIGRP是在路由器之间的首选路由协议更加好的性能的。IPX EIGRP在无服务器分段可以启用。关于IPX EIGRP的信息，参考[了解IPX-EIGRP](#)。

限制

- 数据包IPX路由不硬件辅助。它通过软件处理执行。
- 访问列表当前不支持Novell IPX标准(800-899)，IPX扩展的(900-999)，取得最近的服务器(GNS)，或者SAP过滤器(1000-1099)。
- 对于IPX软件路由，不支持这些：下一跳解析协议(NHRP)NetWare链路服务协议(NLSP)巨型帧

此图说明与路由IPX的带Supervisor iii或iv的Catalyst 4000/4500的一典型方案。在此方案中，客户端是在VLAN10，并且服务器在VLAN 20。如此图表所显示，IPX在VLAN10和20个接口配置，：

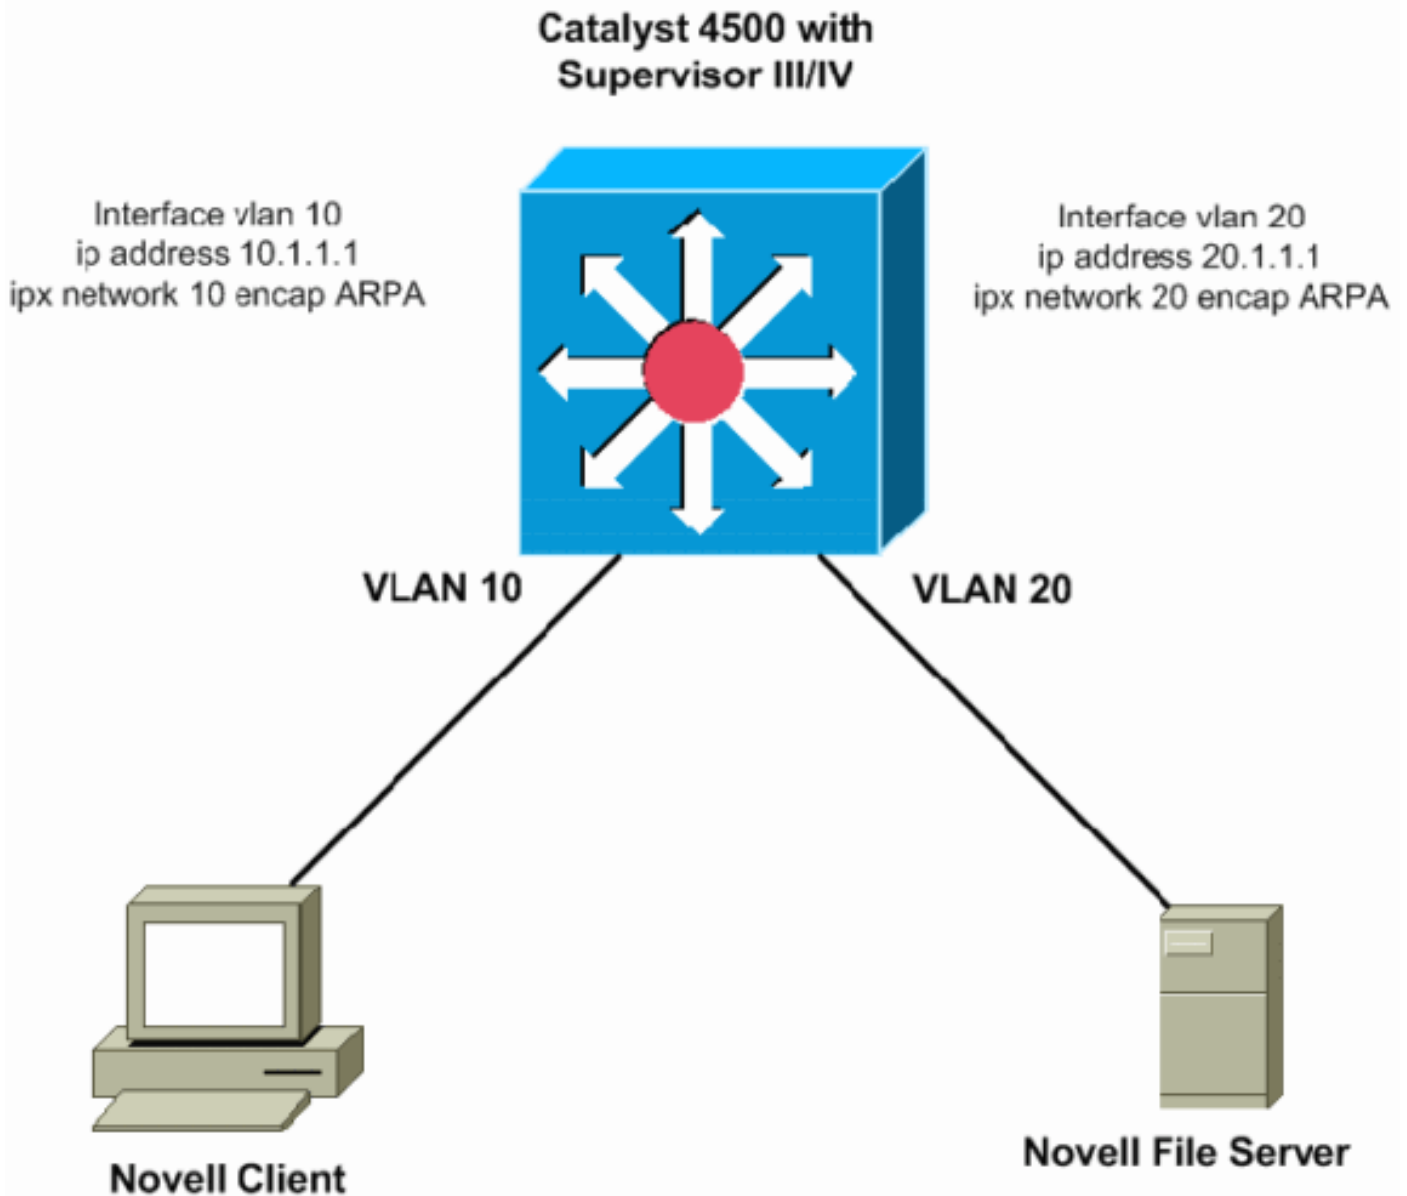

路由 AppleTalk

AppleTalk Cisco IOS软件版本12.1(12c)EW支持路由和以后。在最初版本中，性能是在20到30 kpps范围内;自Cisco IOS软件版本12.1(13)EW，它增加对80到90 kpps。推荐您使用Cisco IOS软件版本12.1(19)EW或以上由于软件修正的可用性[Cisco Bug ID CSCea85204 \(仅限注册用户\)](#)。此转发速率由通过交换机跟随的所有流共享。此转发增加CPU负载由于软件处理。同样地，达到的转发速率依靠交换机CPU：例如，交换机有的多少BGP策略、EIGRP或OSPF路由和SVIs。

注意： IPv4信息包在硬件方面继续路由，即使AppleTalk信息包软件路由的。

支持的功能

- Cisco IOS软件版本12.1(12c)EW支持AppleTalk的MAC ACL和以后，可以用于控制IPX数据包。
- 数据报发送协议(DDP)路由
- 路由表维护协议 (RTMP)
- 名称绑定协议(NBP)
- AppleTalk回应协议(AEP)

- Appletalk EIGRP

注意：因为EIGRP执行逐步更新，Appletalk EIGRP是在路由器之间的首选路由协议更加好的性能的。关于Appletalk EIGRP的更多信息，参考[配置AppleTalk的Configuring AppleTalk Enhanced IGRP部分](#)。


限制

- 数据包AppleTalk路由不硬件辅助。它通过软件处理执行。
- 当前不支持AppleTalk ACL。
- 对于AppleTalk软件路由，不支持这些：AppleTalk基于更新的路由协议(AURP)PPP的AppleTalk控制协议巨型帧

通过外部路由器进行路由

如果您的网络要求以前然后被提及的传统协议的更加好的路由性能，您可以要使用外部路由器(第3层[L3]设备)。这样第3层设备可能是Catalyst 6000多层交换机特性卡(MSFC)，Catalyst 5000 RSM，L3交换机(例如2948G-L3)，或者所有路由器。这些设备执行IPX路由与硬件协助，并且性能比Supervisor III/IV极大。Supervisor III/IV能路由IP在硬件交换开关路径，但是外部设备路由传统协议。

下个图表说明IPX在核心/分配Catalyst 6500路由在MSFC的一个方案，当IP路由在VLAN10和VLAN 20之间在Catalyst 4500用Supervisor III/IV时。两交换机建立中继，允许需要的VLAN。此种设计的好处是能力使用标准IPX ACL和性能增加由于这些数据包硬件辅助的转发在两VLAN之间的。您能也使用IPX路由协议在Catalyst 6500或在外部路由器，与路由数据库交换的对等体联络：

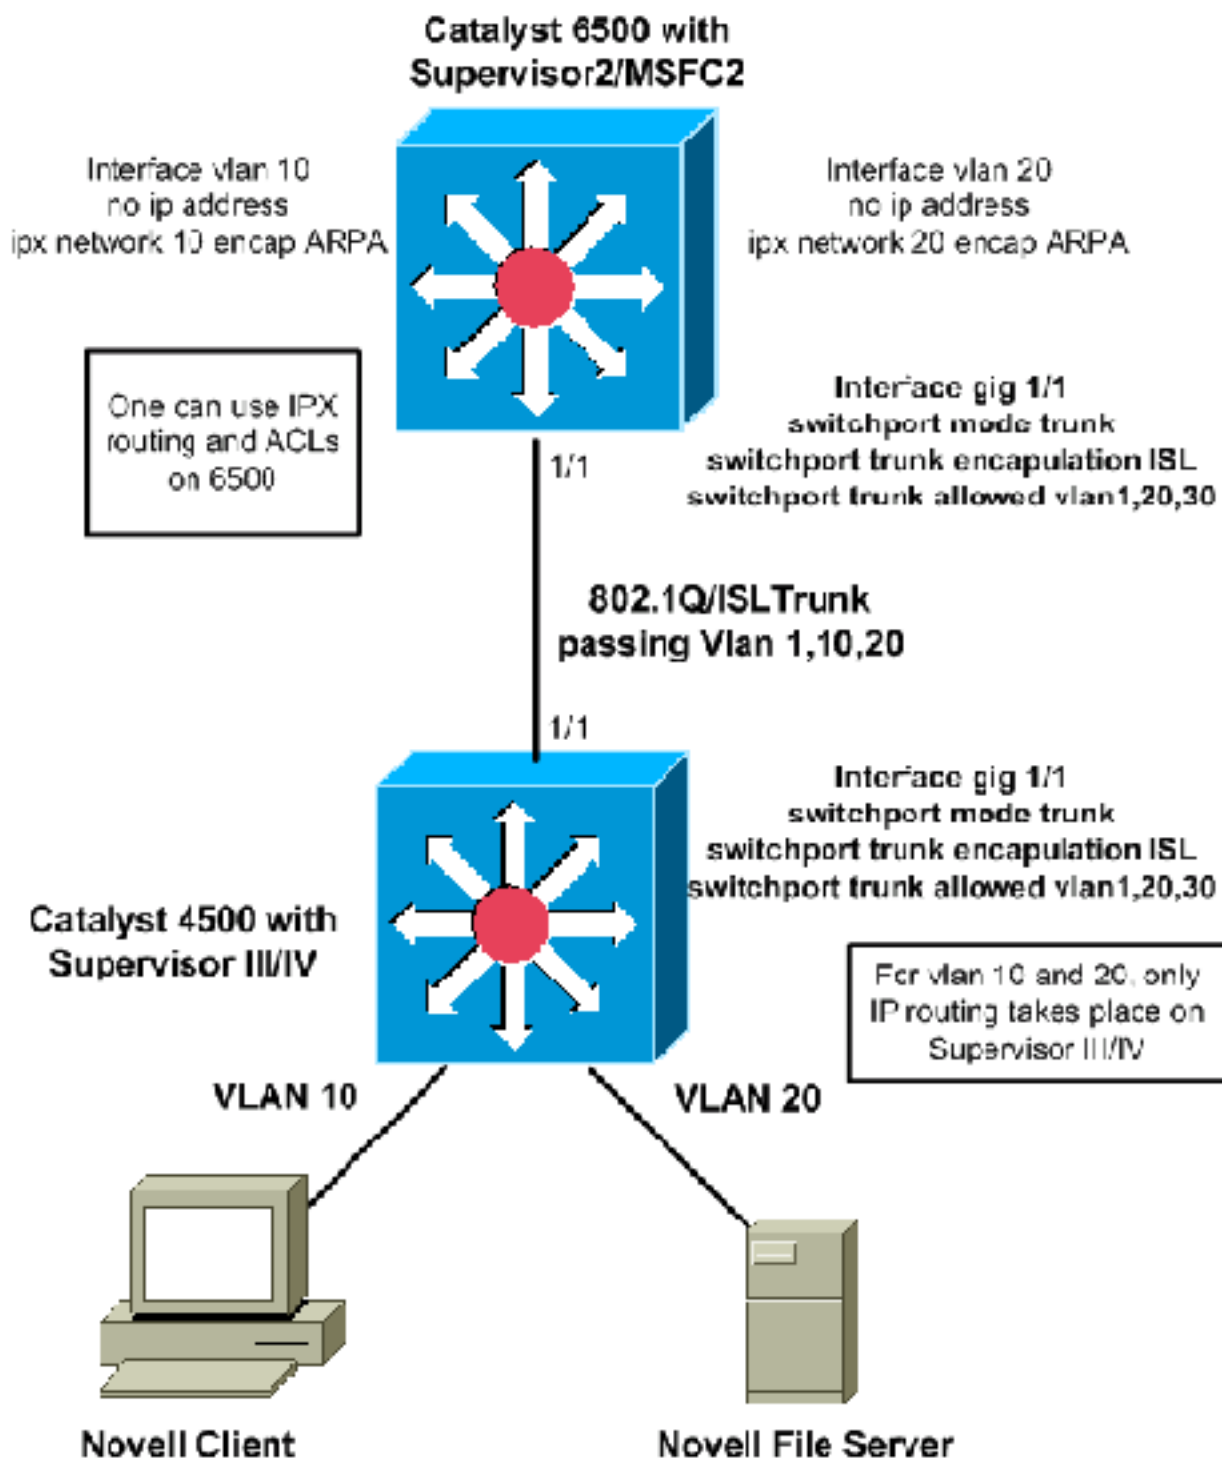

其它性能改进

这区分提供可以被做到IPX或到AppleTalk交换在外部路由器的一些另外的潜在的性能改进。

- 外部路由器和Catalyst交换机之间的链路能做成Port-Channel链路，获得高带宽在他们之间和有链路的冗余。
- IP数据流可以过滤链路，以便所有带宽使用非IP数据流。这是过滤IP数据流的配置示例通过服务质量(QoS)：

1. 发出QoS全局配置命令`qos`，启用在Supervisor的QoS。
2. 定义ACL匹配所有IP数据流。`access-list 101 permit ip any any`
3. 定义匹配在步骤定义的ACL 2.的类映射。`class-map match-any ip-drops`
`match access-group 101`

4. 定义策略：定义将降低在步骤3. Police定义的类的所有流量所有流量使用32 Kbps一最低的粒度的策略器。Supervisor将下降与此策略器的所有IP数据流在32 Kbps之外(Cisco IOS IP ping可能不能经历)。policy-map drop-ip


```
class ip-drops
  police 32000 bps 1000 byte conform-action drop exceed-action drop
```

5. 运用服务策略outbound在连接到外部路由器的接口。interface GigabitEthernet 1/1 service-policy output drop-ip

要验证policing操作，请发出show policy-map interface interface-id命令。

DLSw

Supervisor III/IV不支持DLSw。对于与SNA和IP协议的网络，能路由在Catalyst 4000 Supervisor III/IV的IP数据流和桥接与DLSw的SNA流量交换在外部路由器的Cisco IOS软件的您：

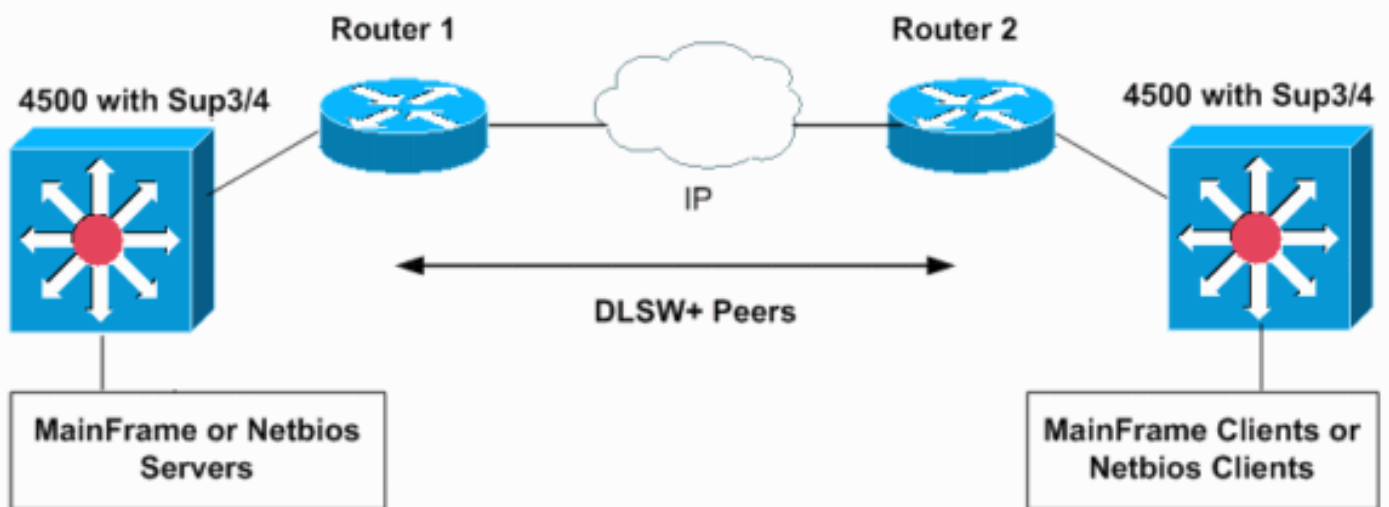

下配置显示如何桥接在VLAN 10和20的SNA流量在两个独立的SNA域的两Catalyst 6500 MSFC2s。在Supervisor III/IV的802.1q中继可能用于运载(网桥) SNA或NetBIOS数据流到Cisco路由器或到Catalyst 6500交换机。

<pre>hostname MSFCRouter-1 interface loopback1 ip address 1.1.1.1 ! int vlan10 ip add 10.10.10.254 255.255.255.0 bridge-group 1 ! bridge 1 protocol ieee dlsw local-peer peerid 1.1.1.1 dlsw remote-peer 0 tcp 2.2.2.2 dlsw bridge-group 1</pre>	<pre>hostname MSFCRouter-2 interface loopback1 ip address 2.2.2.2 ! int vlan20 ip add 10.10.20.254 255.255.255.0 bridge-group 2 ! bridge 2 protocol ieee dlsw local-peer peerid 2.2.2.2 dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.1 dlsw bridge-group 2</pre>
---	---

这显示Catalyst 6500交换机的网络配置用不同的域。如果VLAN 10和20在同一交换机或MSFC，DLSw没有要求。一个MSFC的简单IEEE网桥组将工作。

过滤非IP信息包用延长的MAC ACL和VLAN地图

Supervisor III/IV不支持IPX、AppleTalk，或者其他传统协议ACL。要过滤他们，您能使用与VLAN访问地图一起的扩展ACL。VLAN地图能控制所有流量访问在VLAN的。您能适用于在交换机的VLAN地图路由或在VLAN外面或在VLAN内桥接的所有信息包。不同于路由器ACL，VLAN地图没有由方向定义(输入或输出)。

在此示例情形中，这两个标准是配置目标：

- 防止所有IPX数据流主机000.0c00.0111到主机000.0c00.0211，但是通过VLAN 20允许其他IPX和非IP协议流量。
- 否决VLAN10的所有AppleTalk流量。

注意： IP信息包不可能过滤MAC ACL。

注意： 已命名MAC扩展ACL不可能应用到L3接口。

1. define扩展MAC ACL定义VLAN地图的关注数据流。Switch(config)# **mac access-list extended denyIPXACL** Switch(config-ext-macl)# **permit host 000.0c00.0111 host 000.0c00.0211 protocol-family ?** appletalk arp-non-ipv4 decnet ipx ipv6 rarp-ipv4 rarp-non-ipv4 vines xns Switch(config-ext-macl)# **\$00.0c00.0111 host 000.0c00.0211 protocol-family ipx** Switch(config-ext-macl)# **exit** Switch(config)# **mac access-list extended denyatalk** Switch(config-ext-macl)# **permit any any protocol-family appletalk** Switch(config)#
2. 发出**show access-list access-list-name**命令验证已配置的扩展MAC ACL。在前一个示例的ACL是denyIPXACL和denyatalk。Switch# **show access-lists denyIPXACL** Extended MAC access list denyIPXACL permit host 0000.0c00.0111 host 0000.0c00.0211 protocol-family ipx Switch# **show access-lists denyatalk** Extended MAC access list denyatalk permit any any protocol-family appletalk
3. 定义操作用VLAN访问地图。Switch(config)# **vlan access-map denyIPX** Switch(config-access-map)# **match mac address denyIPXACL** Switch(config-access-map)# **action drop** Switch(config-access-map)# **exit** Switch(config)# **vlan access-map denyapple** Switch(config-access-map)# **match mac address denyatalk** Switch(config-access-map)# **action drop** Switch(config-access-map)# **exit**
4. 发出**show vlan access-map name**命令验证定义VLAN访问地图的。Switch# **show vlan access-map denyIPX** Vlan access-map "denyIPX" 10 Match clauses: mac address: denyIPXACL Action: drop Switch# **show vlan access-map denyapple** Vlan access-map "denyapple" 10 Match clauses: mac address: denyatalk Action: drop
5. 发出**vlan filter name vlan-list vlan-list**命令映射VLAN地图到VLAN。在本例中，您要过滤在特定主机之间的IPX在VLAN 20和拒绝在VLAN10的AppleTalk。Switch(config)# **vlan filter denyIPX vlan-list 20** Switch(config)# **vlan filter denyapple vlan-list 10**
6. 发出**show vlan filter vlan vlan-id**命令验证Vlan filter到位。Switch# **show vlan filter vlan 20** Vlan 20 has filter denyIPX. Switch# **show vlan filter vlan 10** Vlan 10 has filter denyapple.

其它不支持的功能

Supervisor III/IV不支持这些功能：

- Fallback桥接或在VLAN中间的桥接桥接非路由协议
- DECnet 路由

参考[前面部分](#)，参见示例如何使用外部路由器达到此功能。

启用 IPX 或 AppleTalk 路由后引发的高 CPU 利用率

在软件方面路由通过交换机的您启用IPX或AppleTalk路由后，CPU使用情况将增加基于相当数量IPX或AppleTalk数据流。如果发出**show processor cpu**命令，输出可能显示Cat4k Mgmt LoPri进程使

用CPU。这表明数据包是交换的进程。

```
Switch# show processes cpu CPU utilization for five seconds: 99%/0%; one minute: 86%; five
minutes: 54% PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process 1 8 607 13 0.00% 0.00%
0.00% 0 Load Meter 2 496 4549 109 0.00% 0.01% 0.00% 0 Spanning Tree 3 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0
Deferred Events 4 4756 480 9908 0.00% 0.08% 0.11% 0 Check heaps 5 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0
Chunk Manager 6 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager 7 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers 8 4 2
2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Backgroun 9 4 64 62 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Input 10 24 3 8000
0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API 11 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SERIAL A'detect 12 0 1 0 0.00%
0.00% 0.00% 0 Critical Bkgnd 13 25436 864 29439 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Background 14 0 58 0
0.00% 0.00% 0.00% 0 Logger 15 52 2607 19 0.00% 0.00% 0.00% 0 TTY Background 16 440 2666 165
0.00% 0.00% 0.00% 0 Per-Second Jobs 17 112328 410885 273 1.66% 2.37% 2.74% 0 Cat4k Mgmt HiPri 18
1197172 21536 55589 98.56% 84.14% 49.15% 0 Cat4k Mgmt LoPri 19 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0
Routekernel Proc
```

注意：使用高CPU，如果不安排IPX或AppleTalk路由启用，然而仍然看到Cat4k Mgmt LoPri，则您可以必须排除故障哪些数据包被发送对处理的CPU。如果需要进一步协助，请与[思科技术支持联系](#)

。

[相关信息](#)

- [用 ACL 配置网络安全](#)
- [Catalyst 4500支持页面](#)
- [LAN 产品支持页](#)
- [LAN 交换技术支持页](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)