

Contenido

[Introducción](#)
[prerrequisitos](#)
[Requisitos](#)
[Componentes Utilizados](#)
[Productos Relacionados](#)
[Convenciones](#)
[Antecedentes](#)
[Configurar](#)
[Diagrama de la red](#)
[Configuraciones](#)
[Soporte para servicios múltiples de link ascendente](#)
[Soporte para Failover por Falla de Interfaz Física](#)
[Verificación](#)
[Troubleshooting](#)
[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento proporciona una configuración de muestra para la Redundancia de casilla a casilla 11xxx del Content Services Switch (CSS). La Redundancia de casilla a casilla proporciona la Redundancia del chasis-nivel entre dos CSS idénticamente configurados.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

Antes de utilizar esta configuración, asegúrese de que cumple con estos requisitos:

- Ambos CSS que usted está utilizando para esta configuración redundante deben funcionar con la misma versión del código. Diversas versiones del código corrientes no se soportan para la Redundancia.
- Espere que el comportamiento de los CSS sea /standby (principal) activo (respaldo); solamente los flujos de procesos del master CSS.
- Usted debe configurar un link dedicado del Fast Ethernet (FE) entre los CSS para el latido del corazón del Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP).
- No utilice el cuadro-a-cuadro si usted requiere la conexión de un dispositivo de la capa 2 entre los pares redundantes CSS. Utilice la redundancia VIP en lugar de otro. Refiera a [configurar el VIP y la Redundancia de la interfaz virtual](#) para más información.

[Componentes Utilizados](#)

La información en este documento se basa en la versión de SW del CSS 11150: 6.10 Estructura 107.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,

asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Productos Relacionados

Esta configuración también se puede utilizar con las siguientes versiones de hardware y software:

- todo el Cisco CSS 11000 - Productos de las 11500 Series CSS
- Software Release 5.0 y Posterior de Cisco WebNS

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#).

Antecedentes

Los CSS participan en una configuración redundante cuando un link de redundancia se ha definido entre dos CSS. El protocolo usado para este link de redundancia es VRRP, usando la dirección Multicast 224.0.0.18. Los CSS utilizan este link para mantener el contacto y el Estado de actividad el uno con el otro. Solamente un link de la cruce entre los CSS se soporta. Usted debe utilizar un cable de par cruzado para conectar directamente con los puertos FE en los CSS redundantes. No utilice los dispositivos de la capa 2 entre los dos CSS en el link redundante. No instale el cable de par cruzado en los puertos del Gigabit Ethernet (GE); no hay soporte para esta configuración.

Nota: El protocolo de la Redundancia de casilla a casilla CSS ahora se soporta en los puertos CSS11501, CSS 11503, y CSS11506 GE en la versión de software 7.10.1.02 y 7.20.0.01 y posterior.

Hay dos condiciones principales detectadas en este link de redundancia que los estados del master y del respaldo de la unidad en los dos CSS:

- La primera condición está manteniendo el latido del corazón, que es un anuncio cada segundo. El master CSS proporciona este latido del corazón en el link de redundancia, y el respaldo CSS no pierde de vista el latido del corazón cada tres segundos (valor por defecto). Si los tiempos del latido del corazón hacia fuera (por ejemplo, los latidos del corazón no se detectan en este período), después el respaldo asume el control como master. El nuevo master CSS comienza a enviar los mensajes del Redundancy Protocol así como los mensajes del (ARP) del Address Resolution Protocol gratuito para poner al día las tablas ARP en los nodos vecinos y las tablas de reenvío de los dispositivos de Bridging asociados (por ejemplo, los 2 Switch de la capa) con la nueva dirección MAC del master CSS. El CSS transmite un paquete de pedido de ARP y un paquete de la respuesta ARP para cada llamada del ARP gratuito.
- La segunda condición es la de un cambio de la prioridad del Switch VRRP. El CSS que hace publicidad de la prioridad más alta se negocia para llegar a ser principal. Éste es el mecanismo usado por los servicios de link ascendente, y algo de los comandos especiales (descritos más abajo) para iniciar un evento de falla.

Observe que en caso que se configuren mal los CSS (por ejemplo, dos o más CSS se configuran como el master de la redundancia IP), el CSS con la dirección IP más alta VRRP asume el control

como el master.

El software de Cisco WebNS le permite a:

- servicios de link ascendente múltiple de la configuración
- utilice la Conmutación por falla basada en un link que va abajo
- utilice la sincronización de la configuración; refiera a [sincronizar una configuración redundante](#) para más información

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Publique el **comando redundancy del IP** de habilitar la Redundancia CSS-a-CSS en dos CSS interconectados con un cable de par cruzado. Por abandono, la Redundancia se inhabilita en los CSS hasta que usted publique este comando en ambos CSS.

Cuando usted incluye la opción **principal** con este comando, usted puede señalar qué CSS es el master CSS. Inicialmente, iniciar dos CSS interconectados con un cable de par cruzado determina que sea el master y que sea el respaldo. El CSS que inicia primero es el master CSS. Si los CSS inician al mismo tiempo, el CSS con la dirección IP numéricamente más alta sienta bien al master.


Cuando usted publica el **comando ip redundancy master** en el CSS, el CSS sienta bien al master CSS. Usted puede publicar este comando en cualquiera el master o el respaldo actual. Si usted publica la opción **principal** en el respaldo CSS, el CSS sienta bien al master y el otro CSS se convierte en automáticamente el respaldo.

Si usted señala a un master CSS, el CSS recupera el estado maestro después de ir abajo y después sube otra vez. Por ejemplo, cuando va el master CSS abajo, el respaldo CSS llega a ser principal. Cuando sube el master señalado anterior CSS otra vez, sin embargo, el CSS sienta bien al master otra vez.

Si usted no tiene ningún requisito de señalar un CSS como el master cuando ambos CSS están para arriba, no incluya la opción **principal** al habilitar la Redundancia en el master CSS.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

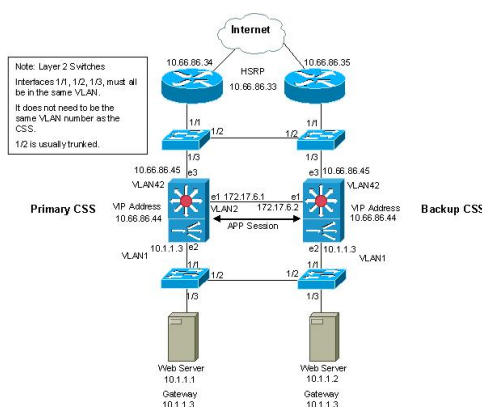

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- CSS11150 FL
- nws-4-5

CSS11150 FL

```
CSS-11150-FL# sh running-config!Generated on 03/22/2004
18:32:17!Active version:
ap0610107aconfigure!***** GLOBAL
***** ip redundancy !--- Redundancy is
enabled. app !--- This is optional if you want to synchronize
the configurations. app session 172.17.6.2 ip route 0.0.0.0
0.0.0.0 10.66.86.33 1 !***** INTERFACE
*****interface e1 bridge vlan 2 interface
e3 bridge vlan 42 !***** CIRCUIT
*****circuit VLAN1 redundancy ip address
10.1.1.3 255.255.255.0 circuit VLAN2 ip address 172.17.6.1
255.255.255.0 redundancy-protocol circuit VLAN42 redundancy
ip address 10.66.86.45 255.255.255.240
!***** SERVICE
*****service test protocol tcp ip
address 10.1.1.2 port 80 active !*****
OWNER *****owner Cisco content
WebServer vip address 10.66.86.44 add service test active
CSS-11150-FL#
```

nws-4-5

```
nws-4-5# sh running-config !Generated on 03/22/2004
18:53:37!Active version:
ap0610107aconfigure!***** GLOBAL
***** ip redundancy !--- Redundancy is
enabled. app !--- This is optional if you want to synchronize
the configurations. app session 172.17.6.1 ip route 0.0.0.0
0.0.0.0 10.66.86.33 1 !***** INTERFACE
*****interface e1 bridge vlan 2 interface
e3 bridge vlan 42 !***** CIRCUIT
*****circuit VLAN1 redundancy ip address
10.1.1.3 255.255.255.0 circuit VLAN2 ip address 172.17.6.2
255.255.255.0 redundancy-protocol circuit VLAN42 redundancy
ip address 10.66.86.45 255.255.255.240
!***** SERVICE
*****service test protocol tcp ip
address 10.1.1.1 port 80 active !*****
OWNER *****owner Cisco content
WebServer vip address 10.66.86.44 add service test active
nws-4-5#
```

Soporte para servicios múltiples de link ascendente

¿Usted puede crear un servicio que se asocie a un router? dirección IP s. Este servicio permite al master CSS para monitorear al router con un keepalive (ICMP). Si el keepalive falla, el master abandona el control y el respaldo CSS toma el control. Usted puede configurar más de un servicio publicando el **comando type redundancy-up**; los CSS utilizan todo el uplinks de la Redundancia al tomar la decisión de recuperación tras falla.

Si un CSS es activo, y pierde todo el uplinks señalado como redundancia para arriba, el CSS abandona el estado activo y se convierte en el respaldo. El CSS utiliza el Redundancy Protocol

para informar al otro CSS para llegar a ser activo. Si ambos CSS han perdido su uplinks, las estancias CSS en el estado activo por 45 segundos, esperando el uplink para venir vivo. Después de 45 segundos, si todavía no hay uplink viable, el CSS entra el modo de backup, dando al otro Switch un intento. Esto permite que ambos CSS consigan una ocasión de probar su uplinks sin golpear hacia adelante y hacia atrás muchas veces cada minuto.

Nota: Un CSS entra la Conmutación por falla cuando hay no más servicios de link ascendente vivos.

Consideraciones

Se inhabilita esta característica cuando publican el **comando ip redundancy master**. Cuando publican el **comando ip redundancy master**, el **comando type redundancy-up** no puede ser configurado. Cuando un servicio es configurado publicando el **comando type redundancy-up**, el **comando ip redundancy master** no puede ser publicado.

Configuración

```
CSS11150# configure terminalCSS11150(config)# service uplink1CSS11150(config-service[uplink1])# type redundancy-up          !--- If this upstream router goes down, then fail the switch over.CSS11150(config-service[uplink1])# ip address 10.66.86.33CSS11150(config-service[uplink1])# active
```

Soporte para Failover por Falla de Interfaz Física

Si va de las interfaces físicas configuradas para la Redundancia abajo, el CSS abandona el control, y el respaldo CSS asume el control inmediatamente como master. Esta característica se basa en el estado del link en comparación con el servicio de la redundancia para arriba, que se basa en la conectividad del IP. El CSS puede determinar el estado del link cuando en el modo de backup. Usted debe asegurarse que la conexión en sentido ascendente o el trayecto descendente del respaldo CSS también no se ejecuta a través de esta misma interfaz; esto hará los cuadros CSS agitar la propiedad del estado maestro.

Consideraciones

Esta característica es inhabilitada publicando el **comando ip redundancy master**. Cuando publican el **comando ip redundancy master**, el *comando interface del Redundancia-phy* falla. Cuando publican el *comando interface del Redundancia-phy*, el **comando ip redundancy master** falla.

Configuración

```
CSS-11150-FL# configure terminalCSS-11150-FL(config)# interface e1CSS-11150-FL(config-if[e1])# redundancy-phy
```

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta [Output Interpreter](#) (sólo para clientes [registrados](#)) permite utilizar algunos comandos "show" y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- ¿Redundancia sh? Este comando verifica que los CSS se estén ejecutando en una

configuración redundante; este comando también visualiza qué CSS es master y cuál es de reserva, así como la razón de la Conmutación por falla más reciente.

```
.nws-4-5# sh
redundancyRedundancy:                Enabled    Redundancy Protocol:    Running    Redundancy State:
Master      MasterMode:                No        Number of times redundancy state changed to Master:
2                                                  to Backup:                2          Redundancy
interface:    172.17.6.2Current State Duration:    1 day 02:54:04Last Fail Reason:        No Fail
VRID:                128          Priority:                100
```

- **¿muestre el registro sys.log?** Este comando visualiza los mensajes con la información para dominio entre los dispositivos CSS.

```
.CSS-11150-FL# sh log sys.log
APR 15 18:05:49 5/1 85 REDUNDANCY-4: Redundancy force master temporarily
APR 15 18:05:52 5/1 86 REDUNDANCY-4: Transition to redundancy master
APR 15 18:05:52 5/1 87 VRRP-4: Virtual router 128: master on interface 172.17.6.1
```
- **¿muestre el app y muestre a la sesión de APP?** Este comando visualiza el estado de la sesión de APP.

```
.nws-4-5# sh app
APP CONFIGURATION:Enabled PortNumber: 5001 MaxFrameSize: 10240
.nws-4-5# sh app session
App Session Information 'no hostname':Session ID: 87df3710 IP Address: 172.17.6.1
State: APP_SESSION_UP
```

Usted puede forzar el respaldo para dominar para los propósitos del mantenimiento. Publique el **Comando Force Master de la Redundancia** de configurar un respaldo CSS como master temporal. Esto es una configuración temporal porque el comando no se copia a la ejecutar-configuración. Este comando es útil en una configuración redundante cuando usted necesita tomar al master CSS off-liné para el mantenimiento o una actualización.

[Troubleshooting](#)

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

[Información Relacionada](#)

- [Configurar la Redundancia de casilla a casilla](#)
- [Soporte de productos de los CSS 11000 Series Content Services Switch](#)
- [Soporte Técnico - Cisco Systems](#)