



Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS トラブルシューティング ガイド、リリース 10.6(x)

最終更新：2026 年 2 月 3 日

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター
0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）
電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00
<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点での英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS REFERENCED IN THIS DOCUMENTATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. EXCEPT AS MAY OTHERWISE BE AGREED BY CISCO IN WRITING, ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS DOCUMENTATION ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED.

The Cisco End User License Agreement and any supplemental license terms govern your use of any Cisco software, including this product documentation, and are located at: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/software-terms.html>. Cisco product warranty information is available at <https://www.cisco.com/c/en/us/products/warranty-listing.html>. US Federal Communications Commission Notices are found here <https://www.cisco.com/c/en/us/products/us-fcc-notice.html>.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any products and features described herein as in development or available at a future date remain in varying stages of development and will be offered on a when-and-if-available basis. Any such product or feature roadmaps are subject to change at the sole discretion of Cisco and Cisco will have no liability for delay in the delivery or failure to deliver any products or feature roadmap items that may be set forth in this document.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

The documentation set for this product strives to use bias-free language. For the purposes of this documentation set, bias-free is defined as language that does not imply discrimination based on age, disability, gender, racial identity, ethnic identity, sexual orientation, socioeconomic status, and intersectionality. Exceptions may be present in the documentation due to language that is hardcoded in the user interfaces of the product software, language used based on RFP documentation, or language that is used by a referenced third-party product.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2025 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



目 次

Trademarks ?

はじめに :

はじめに xi

対象読者 xi

表記法 xi

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの関連資料 xii

マニュアルに関するフィードバック xii

通信、サービス、およびその他の情報 xiii

Cisco バグ検索ツール xiii

マニュアルに関するフィードバック xiii

第 1 章

新機能と更新情報 1

新機能と更新情報 1

第 2 章

概要 3

ソフトウェアイメージ 3

サポートされるプラットフォーム 3

トラブルシューティング プロセスについて 3

ポートの確認 4

レイヤ 2 接続の確認 5

レイヤ 3 接続の確認 5

Symptoms 6

システムメッセージ 6

Syslog サーバの実装 7

ログによるトラブルシューティング	8
モジュールのトラブルシューティング	9
NVRAM ログの表示	9
カスタマー サポートへの問い合わせ	10
第 3 章	インストール、アップグレード、リブートのトラブルシューティング 11
アップグレードとリブートについて	11
アップグレードとリブートのチェックリスト	11
ソフトウェア アップグレードの確認	12
中断を伴わないアップグレードの確認	12
ソフトウェアのアップグレードとダウングレードのトラブルシューティング	14
ソフトウェア アップグレードがエラーで終了する	14
Cisco NX-OS ソフトウェアのアップグレード	15
ソフトウェア システムのリブートのトラブルシューティング	16
電源投入またはスイッチのリブートがハンギングする	16
破損したブートフラッシュの回復	16
ローダーからの回復>プロンプト	18
システムまたはプロセスの再起動	21
システムの再起動の回復	21
回復不能なシステムの再起動	26
スタンバイ スーパーバイザが起動に失敗する	27
管理者パスワードの回復	28
ネットワーク管理者権限でのCLIの使用による管理者パスワードの回復	28
管理者パスワードを回復するためのデバイスの電源再投入	29
管理者パスワードを回復するためのデバイスのリロード	34
管理者パスワードの変更	36
管理者パスワードの変更に関するガイドラインと制限事項	36
管理者ユーザのみへの変更管理者パスワードの付与	36
第 4 章	ライセンスの問題のトラブルシューティング 39
ライセンスの問題のトラブルシューティングに関する情報	39

ライセンスの注意事項および制約事項	39
ライセンスのトラブルシューティングの初期チェックリスト	40
CLI を使用したライセンス情報の表示	41
ライセンスのインストールの問題	42
シリアル番号の問題	42
システム間の RMA シャーシ エラーまたはライセンス転送	42
欠落しているとリストされたライセンス	43

第 5 章

ポートのトラブルシューティング	45
ポートのトラブルシューティングについて	45
ポートのトラブルシューティングの注意事項と制約事項	45
ポートのトラブルシューティングの初期チェックリスト	46
ポート情報の表示	46
CLI からのポート統計情報のトラブルシューティング	47
ポートインターフェイスの問題のトラブルシューティング	48
インターフェイス設定が消えました	48
インターフェイスを有効にできない	48
専用ポートを設定できない	49
ポートがリンク障害または接続されていない状態のままになっている	50
予期しないリンク フラッピングが発生する	52
ポートが ErrDisable 状態にある	52
CLI を使用した ErrDisable 状態の確認	53

第 6 章

vPC のトラブルシューティング	55
vPC のトラブルシューティングに関する詳細	55
vPC の初期トラブルシューティングのチェックリスト	55
CLI を使用した vPC の確認	56
受信したタイプ 1 設定要素の不一致	58
vPC 機能を有効にできない	58
ブロッキング状態の vPC	59
中断状態に移行した vPC 上の VLAN	59

HSRP ゲートウェイを持つホストが VLAN を超えてアクセスできない 59

第 7 章

VLAN のトラブルシューティング 61

VXLAN の問題のトラブルシューティング 61

マルチキャスト カプセル化パスでドロップされたパケット 62

マルチキャスト カプセル化解除パスでドロップされたパケット 63

ユニキャスト カプセル化パスでドロップされたパケット 65

単一のネクスト ホップで VTEP に到達している場合にドロップユニキャスト パケット 65

VTEP が ECMP パスを介して到達可能な場合にドロップされるユニキャスト パケット
67

ユニキャスト カプセル化解除パスでドロップされたパケット 69

Broadcom シェル テーブルについて 71

MPLS エントリ テーブル 71

MAC アドレス ラーニング 72

入力 DVP テーブル 73

入力レイヤ 3 ネクスト ホップ 73

VLAN 変換テーブル 73

EGR ポートから NHI へのマッピング 74

VLAN フラッド インデックス テーブル 74

GPORT と前面パネルのポート番号マッピングの取得 75

入力ポートのためにどのインターフェイス トラフィックが使用されるかを特定する 76

VLAN のフラッド リストの検索 76

カプセル化ポートがフラッド リストの一部であるかどうかの判別 77

第 8 章

STP のトラブルシューティング 79

STP のトラブルシューティング 79

STP の初期トラブルシューティングのチェックリスト 79

STP データ ループのトラブルシューティング 80

過剰なパケット フラッディングのトラブルシューティング 84

コンバージェンス 時間の問題のトラブルシューティング 86

フォワーディング ループに対するネットワークの保護 86

第 9 章	ルーティングのトラブルシューティング 89
	ルーティングの問題のトラブルシューティングについて 89
	トラブルシューティングルートの初期チェックリスト 89
	ルーティングのトラブルシューティング 90
	ポリシーベース ルーティングのトラブルシューティング 93
	ダイナミックロードバランシングのトラブルシュート 94
第 10 章	メモリのトラブルシューティング 95
	メモリのトラブルシューティングに関する詳細情報 95
	プラットフォーム メモリ使用率の一般/高レベルの評価 96
	プラットフォームのメモリ使用率の詳細な評価 97
	ページ キャッシュ 98
	カーネル 99
	ユーザ プロセス 101
	大量のメモリを使用しているプロセスの特定 101
	特定のプロセスがメモリを使用している方法の特定 102
	組み込みプラットフォームのメモリモニタリング 104
	メモリしきい値 104
	メモリアラート 105
	LPSS 共有メモリ監視 106
	LPSS 共有メモリ監視の無効化 106
	LPSS 共有メモリ監視構成の確認 107
第 11 章	パケットフローの問題のトラブルシューティング 109
	パケットフローの問題 109
	レート制限によってドロップされたパケット 109
	CoPP のためにドロップされたパケット 110
	インバンドパケット統計の監視 110
	ファブリック接続コマンド 111
	パケットトレーサでパケットフローをトラブルシューティング 114

Packet Tracer	114
パケットトレーサのワークフロー	115
パケットのフォーマット	116
パケットキャプチャの注意事項および制約事項	118
パケットトレーサのサポートされているリリースとプラットフォーム	119
パケットトレーサの展開	119
パッカートレーサの展開の確認	123
パケットトレーサの構成例	123
その他の参考資料	131
<hr/>	
第 12 章	PowerOn 自動プロビジョニングのトラブルシューティング 133
POAP が完了するはずの時間内にスイッチが起動しない	133
POAP が失敗する	133
<hr/>	
第 13 章	Python API のトラブルシューティング 139
Python API エラーの受信	139
<hr/>	
第 14 章	NX-API のトラブルシューティング 143
NX-API のガイドライン	143
NX-API が応答しない	143
設定が失敗します	144
Bash に対する許可が拒否される	144
ブラウザ サンドボックスから出力を取得できない	144
CLI コマンド エラーが表示される	145
エラーメッセージが表示される	145
一時ファイルが消える	145
コマンド出力のチャンクが配信されない	145
<hr/>	
第 15 章	サーバ障害のトラブルシューティング 147
プロセスのメモリ割り当ての特定	147
プロセスの CPU 使用率の特定	148

モニタリングプロセスのコアファイル 149
クラッシュコアファイルの処理 149
コアのクリア 150
コアファイルの自動コピーのイネーブル化 150
<hr/>
第 16 章 テクニカルサポートへ問い合わせる前の準備 151
TACに連絡する前に実行する手順 151
Cisco NX-OS から/へのファイルのコピー 154
コアダンプの使用 155
<hr/>
第 17 章 ラブルシューティングのツールと方法論 157
コマンドラインインターフェイスのラブルシューティングコマンド 158
整合性チェックコマンド 158
マルチキャスト整合性チェックコマンド 181
マルチキャスト整合性チェックコマンドの出力例 185
輻輳検出および回避 186
温度監視コマンド 186
ACL整合性チェック 188
プロアクティブな整合性チェック 191
Showコマンド 191
コンフィギュレーションコマンド 192
インターフェイス整合性チェック 193
ITD整合性チェック 193
設定ファイル 194
CLIデバッグ 194
デバッグフィルタ 195
Ping、Pong、およびTraceroute 196
pingの使用 196
トレースルートの使用 197
プロセスおよびCPUのモニタリング 198
show processes cpuコマンドの使用 200

show system resources コマンドの使用	200
オンボード障害ロギングの使用	201
OBFL エラーステータス コマンドの使用	202
診断の使用	203
組み込まれている Event Manager の使用	203
Ethanalyzer の使用	204
SNMP および RMON のサポート	222
PCAP SNMP パーサーの使用	222
RADIUS を利用	224
syslog の使用	225
ログ レベル	225
Telnet または SSH へのロギングのイネーブル化	226
SPAN の使用	226
SPAN 整合性チェッカー	227
sFlow を使用	228
sFlow 整合性チェッカー	228
ブルー ビーコン機能の使用	229
watch コマンドの使用	229
トラブルシューティングのツールと方法論の追加参照	230



はじめに

この前書きは、次の項で構成されています。

- 対象読者 (xi ページ)
- 表記法 (xi ページ)
- Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの関連資料 (xii ページ)
- マニュアルに関するフィードバック (xii ページ)
- 通信、サービス、およびその他の情報 (xiii ページ)

対象読者

このマニュアルは、Cisco Nexus スイッチの設置、設定、および維持に携わるネットワーク管理者を対象としています。

表記法

コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。

表記法	説明
bold	太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよびキーワードです。
<i>italic</i>	イタリック体の文字は、ユーザが値を指定する引数です。
[x]	省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角かっこで囲んで示しています。
[x y]	いずれか1つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角かっこで囲み、縦棒で区切って示しています。
{x y}	必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワードや引数は、波かっこで囲み、縦棒で区切って示しています。

表記法	説明
[x {y z}]	角かっこまたは波かっこが入れ子になっている箇所は、任意または必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表します。角かっこ内の波かっこと縦棒は、省略可能な要素内で選択すべき必須の要素を示しています。
variable	ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体が使用できない場合に使用されます。
string	引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しないでください。引用符を使用すると、その引用符も含めて string と見なされます。

例では、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
screen フォント	スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、スクリーンフォントで示しています。
太字の screen フォント	ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示しています。
イタリック体の screen フォント	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示しています。
<>	パスワードのように出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。
[]	システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。
!、#	コードの先頭に感嘆符 (!) またはポンド記号 (#) がある場合には、コメント行であることを示します。

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの関連資料

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ全体のマニュアルセットは、次の URL にあります。

https://www.cisco.com/en/US/products/ps13386/tsd_products_support_series_home.html

マニュアルに関するフィードバック

このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がございましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。ご協力をよろしくお願ひいたします。

通信、サービス、およびその他の情報

- シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、Cisco Profile Manager でサインアップしてください。
- 重要な技術によりビジネスに必要な影響を与えるには、Cisco Services にアクセスしてください。
- サービス リクエストを送信するには、Cisco Support にアクセスしてください。
- 安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、およびサービスを探して参照するには、Cisco DevNet [英語] にアクセスしてください。
- 一般的なネットワーキング、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、Cisco Press にアクセスしてください。
- 特定の製品または製品ファミリーの保証情報を探すには、Cisco Warranty Finder にアクセスしてください。

Cisco バグ検索ツール

Cisco バグ検索ツール (BST) は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリストを管理するシスコバグ追跡システムへのゲートウェイです。BST は、製品とソフトウェアに関する詳細な障害情報を提供します。

マニュアルに関するフィードバック

シスコのテクニカルドキュメントに関するフィードバックを提供するには、それぞれのオンラインドキュメントの右側のペインにあるフィードバックフォームを使用してください。



第 1 章

新機能と更新情報

- 新機能と更新情報 (1 ページ)


新機能と更新情報

この表では、Cisco Nexus 9000 Series NX-OS トラブルシューティングガイド、リリース 10.6(x) に記載されている新機能および変更機能をまとめています。

表 1: 新機能および変更された機能

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
Cisco N9336C-SE1 スイッチでのパケットトレーサのサポート	Cisco N9336C-SE1 スイッチでパケットトレーサのサポートが追加されました。	10.6(1)F	パケットトレーサのサポートされているリリースとプラットフォーム (119 ページ)

■ 新機能と更新情報

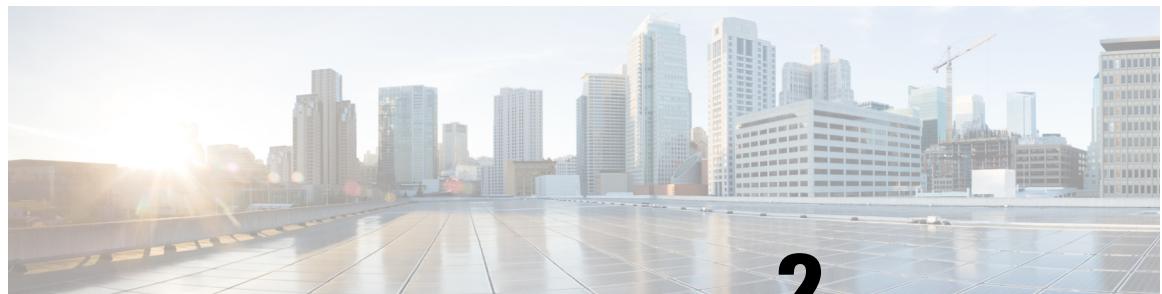

第 2 章

概要

- ソフトウェアイメージ (3 ページ)
- サポートされるプラットフォーム (3 ページ)
- トラブルシューティングプロセスについて (3 ページ)
- Symptoms (6 ページ)
- ログによるトラブルシューティング (8 ページ)
- モジュールのトラブルシューティング (9 ページ)
- NVRAM ログの表示 (9 ページ)
- カスタマー サポートへの問い合わせ (10 ページ)

ソフトウェアイメージ

Cisco NX-OS ソフトウェアは、1 つの NXOS ソフトウェアイメージで構成されています。

サポートされるプラットフォーム

Nexus スイッチプラットフォーム サポートマトリックスには、次のものがリストされています。

- サポートされている Cisco Nexus 9000 および 3000 スイッチ モデル
- NX-OS ソフトウェア リリース バージョン

プラットフォームと機能の完全なマッピングについては、『[Nexus Switch Platform Support Matrix](#)』を参照してください。

トラブルシューティング プロセスについて

ネットワークに関するトラブルシューティングの一般的な手順は、次のとおりです。

- すべてのデバイスで、Cisco NX-OS リリースの一貫性を保持します。

ポートの確認

- Cisco NX-OS リリースの Cisco NX-OS リリース ノートを参照して、最新の機能、制限事項、および注意事項を確認します。
- システム メッセージ ロギングをイネーブルにします。
- 変更を実装したら、新しい設定変更のトラブルシューティングを実施します。
- 特定の現象に関する情報を収集します。
- デバイスとエンド デバイス間の物理接続を確認します。
- レイヤ 2 接続を確認します。
- エンドツーエンドの接続とルーティング設定を確認します。
- トラブルシューティングを行っても問題を解決できなかった場合は、Cisco TAC またはテクニカル サポート担当者にお問い合わせください。

ここでは、ネットワークにおける問題のトラブルシューティングで一般的に使用されるツールについて説明します。



(注)

問題領域を絞り込むためには、ネットワークの正確なトポロジを把握している必要もあります。この情報については、ネットワークアーキテクトにお問い合わせください。デバイスの一般情報を収集するには、次のコマンドを使用します。

- **show module**
- **show version**
- **show running-config**
- **show logging log**
- **show interfaces brief**
- **show vlan**
- **show spanning-tree**
- **show {ip | ipv6} route**
- **show processes | include ER**
- **show accounting log**

ポートの確認

次の質問に答えて、ポートが正しく接続され、動作していることを確認します。

- 正しいメディア（銅線、光、ファイバタイプ）を使用していることを確認します。
- メディアが故障または破損していないことを確認します。

- モジュールのポート LED はグリーンですか。
- なぜインターフェイスは動作していないのでしょうか。

ポートのトラブルシューティングのヒントについては、「[ポートのトラブルシューティング](#)」を参照してください。

レイヤ2接続の確認

レイヤ2接続を確認するには、次の質間に回答します。

- show vlan all-ports** コマンドを使用し、必要なすべてのインターフェイスが同じ VLAN にあることを確認します。VLAN のステータスがアクティブになっている必要があります。
- show port-channel compatibility-parameters** コマンドを使用し、コマンドを使用して、速度、デュプレックス、トランクの各モードについて、ポートチャネル内のすべてのポートの設定が同じであることを確認します。
- show running-config spanning-tree** コマンドを使用し、コマンドを使用して、スパニングツリープロトコル (STP) がネットワーク内のすべてのデバイスで同じように設定されていることを確認します。
- show processes | include ER** を使用します。必須ではないレイヤ2プロセスがエラー状態であることを確認します。
- show mac address-table dynamic vlan** コマンドを使用し、コマンドを使用して、学習またはエージングが各ノードで発生しているかどうかを判断します。

レイヤ3接続の確認

レイヤ3接続を確認するには、次の点をチェックします。

- デフォルトゲートウェイを設定したか。
- ルーティング ドメイン全体で同じダイナミックルーティングプロトコルパラメータを設定したか、またはスタティックルートを設定したか。
- IP アクセスリスト、フィルタ、ルートマップによって、ルートアップデートがブロックされていないことを確認します。

ルーティング設定を確認するには、次のコマンドを使用します。

- show ip arp**
- show {ip | ipv6}**
- show ipv6 neighbor**

Symptoms

Symptoms

このドキュメントでは、ネットワークで観察された症状と各章に記載されている症状を比較することで、Cisco NX-OS の問題を診断して解決できる症状ベースのトラブルシューティングアプローチを使用します。

資料の症状を自分のネットワークで観察した症状と比較することにより、最小限のネットワークの中止で問題を解決するには、ソフトウェアの設定の問題や操作不可能なハードウェアコンポーネントを診断して修正できることが重要です。次に、問題と対処方法を示します。

- 主要な Cisco NX-OS トラブルシューティング ツールを特定します。
- CLI で SPAN または Ethalyzer を使用し、プロトコル トレースを取得して分析します。
- 物理ポートの問題を識別または除外します。
- スイッチ モジュールの問題を識別または除外します。
- レイヤ 2 の問題を診断および修正します。
- レイヤ 3 の問題を診断および修正します。
- スイッチをアップグレードの障害から復旧します。
- Cisco TAC またはカスタマー サポート担当者が使用するコア ダンプおよびその他の診断データを取得します。

システムメッセージ

システム メッセージは、システム ソフトウェアからコンソール（および任意で別のシステムのロギングサーバ）に送信されます。すべてのメッセージがデバイスの問題を示しているわけではありません。一部のメッセージは単に情報を示すだけですが、リンク、内蔵ハードウェア、またはデバイス ソフトウェアに関する問題の診断に役立つメッセージもあります。

システム メッセージテキストは、状況を説明する文字列です。メッセージのこの部分には、イベントについての詳細な情報が含まれている場合があります。含まれる情報は、端末ポート番号、ネットワーク アドレス、またはシステム メモリのアドレス空間内の位置に対応するアドレスです。この可変フィールドの情報はメッセージごとに異なるので、ここでは角カッコ ([]) で囲んだ短い文字列で示します。たとえば 10 進数は [dec] などで表します。

PORT-3-IF_UNSUPPORTED_TRANSCEIVER : インターフェイス [chars] のトランシーバはサポートされていません。

各システム メッセージのあとには、説明と推奨処置が記載されています。アクションは「アクションは必要ありません (No action is required)」のような簡単なものであることもあります。次の例のように、修正方法に関するものやテクニカルサポートへの連絡を推奨するものもあります。

Error Message PORT-3-IF_UNSUPPORTED_TRANSCEIVER : インターフェイス [chars] のトランシーバはサポートされていません。

Explanation トランシーバ (SFP) が認定ベンダーのものではありません。

Recommended Action を入力します。show interface transceiver 使用されているトランシーバを判別する CLI コマンドまたは同様の DCNM コマンド。認定トランシーバベンダーのリストについては、カスタマーサポート担当者にお問い合わせください。

Syslog サーバの実装

Syslog ファシリティを使用して、デバイスからメッセージログのコピーをホストに送信すると、ログ用により多くの永続的ストレージを確保できます。この機能は、長期間にわたってログを調べたり、デバイスにアクセスできない場合に使用できます。

次に、Solaris プラットフォーム上で Syslog ファシリティを使用するようにデバイスを設定する例を示します。ここでは Solaris ホストを使用しますが、すべての UNIX および Linux システムにおける Syslog の設定は非常によく似ています。

Syslog では、ファシリティを使用して、Syslog サーバ上でのメッセージの処理方法とメッセージの重大度が決定されます。Syslog サーバでは、異なるメッセージの重大度を異なる方法で処理できます。たとえば、メッセージを別々のファイルに記録することや、特定のユーザに電子メールで送信することもできます。syslog サーバでの重大度レベルを指定すると、syslog サーバで設定できるため、そのレベル以上の重大度（より低い数値）のすべてのメッセージに対して処置が行われます。



(注) syslog サーバを設定する必要があります。Cisco NX-OS メッセージは、他社の Syslog メッセージと競合しないように、標準 Syslog ファイルとは別のファイルに記録される必要があります。/file システムでログ ファイルを見つけてください。ログ メッセージで/ファイルシステムがいっぱいになるのは望ましくありません。この例では、次の値を使用します。

- syslog client: switch1
- syslog server: 172.22.36.211
- (Solaris) syslog facility: local1
- syslog severity: notifications (level 5, the default)
- Cisco NX-OS メッセージを記録するログ ファイル : /var/adm/nxos_logs

Cisco NX-OS で syslog 機能を設定するには、これらの手順に従います。

1. switch# config terminal
2. switch(config)# logging server 192.0.2.1 6 facility local1

show logging server コマンドを使用し、コマンドを使用して、syslog 設定を確認します。

■ ログによるトラブルシューティング

```
switch1# show logging server
Logging server:                      enabled
{172.22.36.211}
    server severity:      notifications
    server facility:     local1
    server VRF:          management
```

Syslog サーバを設定するには、次の手順に従います。

1. local1 のメッセージを処理するように、/etc/syslog.conf を変更します。Solaris の場合は、facility.severity と处置 (/var/adm/nxos_logs) の間に少なくとも 1 つのタブが必要です。

```
local1.notice /var/adm/nxos_logs
```

2. ログファイルを作成します。

```
touch /var/adm/nxos_logs
```

3. syslog プロセスを再起動します。

```
/etc/init.d/syslog stop
/etc/init.d/syslog start
```

```
syslog service starting.
```

4. syslog プロセスが開始されたことを確認します。

```
ps -ef |grep syslogd
```

Cisco NX-OS でイベントを作成して、Syslog サーバをテストします。この場合、ポート e1/2 はシャットダウンおよび再度有効化され、Syslog サーバ上で次のように表示されます。デバイスの IP アドレスは角カッコで囲まれています。

```
tail -f /var/adm/MDS_logs
Sep 17 11:07:41 [172.22.36.142.2.2] : 2013 Sep 17 11:17:29 pacific:
PORT-5-IF_DOWN_INITIALIZING: %$VLAN 1%$ Interface e 1/2 is down (Initializing)

Sep 17 11:07:49 [172.22.36.142.2.2] : 2013 Sep 17 11:17:36 pacific: %PORT-5-IF_UP: %%VLAN
1%$ Interface e 1/2 is up in mode access

Sep 17 11:07:51 [172.22.36.142.2.2] : 2013 Sep 17 11:17:39 pacific:
%VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from pts/0 (dhcp-171-71-49-125.cisco.com
```

ログによるトラブルシューティング

Cisco NX-OS では、デバイス上でさまざまなタイプのシステム メッセージを生成して、Syslog サーバに送信します。これらのメッセージを確認することにより、現在発生している問題の原因となった可能性のあるイベントを判別できます。

Cisco NX-OS のログにアクセスして表示するには、次のコマンドを使用します。

```
switch# show logging ?
console      Show console logging configuration
info         Show logging configuration
```

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS トラブルシューティング ガイド、リリース 10.6(x)

8

```

internal      syslog syslog internal information
ip           IP configuration
last         Show last few lines of logfile
level        Show facility logging configuration
logfile      Show contents of logfile
loopback     Show logging loopback configuration
module       Show module logging configuration
monitor      Show monitor logging configuration
nvram        Show NVRAM log
onboard      show logging onboard
server       Show server logging configuration
source-interface Show logging source-interface configuration
timestamp    Show logging timestamp configuration

```

次は、**show logging server** の出力例を示しています。コマンドに対して表示されます。

```

switch# show logging server
Logging server:          enabled
{172.28.254.254}
    server severity:    notifications
    server facility:   local7
    server VRF:        management

```

モジュールのトラブルシューティング

ユーザはモジュールのコンソールポートに直接接続して、モジュールの起動時の問題をトラブルシューティングすることができます。**attach console module** コマンドを使用し、して、モジュールのコンソールポートに接続します。

ブートフラッシュのスペースの問題が原因で、Cisco Nexus End-of-Rack (EoR) スイッチが起動に失敗することがあります。このような場合は、コンソールの **bash** シェルから空き領域を確認し、不要なファイルを削除して、ブートフラッシュに十分な空きディスク領域を確保します。これにより、EoR スイッチのスムーズな起動が保証されます。

NVRAM ログの表示

プライオリティ 0、1、または2のシステムメッセージは、スーパーバイザモジュールのNVRAMに記録されます。スイッチの再起動後、**show logging nvram** を使用して、NVRAMにこれらのsyslogメッセージを表示できます。コマンドに対して表示されます。

```

switch# show logging nvram
2013 Sep 10 15:51:58 switch %% VDC-1 %% %SYSMGR-2-NON_VOLATILE_DB_FULL: System n
on-volatile storage usage is unexpectedly high at 99%.
2013 Sep 10 15:52:13 switch %% VDC-1 %% %PLATFORM-2-PFM_SYSTEM_RESET: Manual sys
tem restart from Command Line Interface
2013 Sep 10 15:57:49 switch %% VDC-1 %% %KERN-2-SYSTEM_MSG: Starting kernel... -
kernel
2013 Sep 10 15:58:00 switch %% VDC-1 %% %CARDCLIENT-2-REG: Sent
2013 Sep 10 15:58:01 switch %% VDC-1 %% %USER-1-SYSTEM_MSG: R2D2: P1 SUP NO GMTL
FOR P1 SUP - r2d2
2013 Sep 10 15:58:01 switch %% VDC-1 %% %USER-1-SYSTEM_MSG: R2D2: P1 SUP NO GMTL
FOR P1 SUP - r2d2
2013 Sep 10 15:58:05 switch %% VDC-1 %% %USER-1-SYSTEM_MSG: R2D2: P1 SUP: Reset
Tx/Rx during QOS INIT - r2d2

```

■ カスタマー サポートへの問い合わせ

```

2013 Sep 10 15:58:16 switch %% VDC-1 %% %USER-2-SYSTEM_MSG: can't disym ssnmgr_i
s_session_command: please link this binary with ssnmgr.so! - svi
2013 Sep 10 15:58:16 switch %% VDC-1 %% %CARDCLIENT-2-SSE: LC_READY sent
2013 Sep 10 15:58:17 switch %% VDC-1 %% snmpd: load mib_module :Error, while loa
ding the mib module /isan/lib/libpmsnmp_common.so (/isan/lib/libpmsnmp_common.so
: undefined symbol: sme_mib_get_if_info)
2013 Sep 10 15:58:17 switch %% VDC-1 %% %CARDCLIENT-2-SSE: MOD:6 SUP ONLINE

```

カスタマー サポートへの問い合わせ

このマニュアルのトラブルシューティング情報を使用しても問題を解決できない場合には、カスタマーサービス担当者に連絡して、支援および詳細な指示を受けてください。担当者ができる限りすばやいサポートを行えるように、連絡する前に次の情報を用意してください。

- 装置の納品日
- シャーシのシリアル番号（シャーシの背面パネルの右側にあるラベルに記載されています）
- ソフトウェアの種類とリリース番号
- メンテナンス契約書または保証情報
- 問題の概要
- 問題を切り分けし解決するために、すでに実行している手順の要約

テクニカル サポートへ問い合わせる前に実施する手順の詳細については、[TAC に連絡する前に実行する手順（151 ページ）](#) を参照してください。



第 3 章

インストール、アップグレード、リブート のトラブルシューティング

- アップグレードとリブートについて (11 ページ)
- アップグレードとリブートのチェックリスト (11 ページ)
- ソフトウェアアップグレードの確認 (12 ページ)
- 中断を伴わないアップグレードの確認 (12 ページ)
- ソフトウェアのアップグレードとダウングレードのトラブルシューティング (14 ページ)
- ソフトウェアシステムのリブートのトラブルシューティング (16 ページ)
- 管理者パスワードの変更 (36 ページ)

アップグレードとリブートについて

アップグレードとリブートは、継続的なネットワークメンテナンスアクティビティです。実稼働環境でこれらの操作を実行するときは、ネットワークを中断するリスクを最小限に抑え、何か問題が発生したときに迅速に回復する方法を理解する必要があります。



(注) このマニュアルでは、Cisco NX-OS のアップグレードとダウングレードの両方を指すアップグレードという用語を使用します。

アップグレードとリブートのチェックリスト

次のチェックリストを使用して、アップグレードまたはリブートの準備をします。

チェックリスト	Done
アップグレードまたはダウングレードするリリースのリリースノートを参照してください。	

■ ソフトウェア アップグレードの確認

チェックリスト	Done
FTP または TFTP サーバがソフトウェアイメージをダウンロードできることを確認します。	
bootflash: または slot0: のスーパーバイザ モジュールに新しいイメージをコピーします。	
show install all impact コマンドを使用して、新しいイメージが正常であること、および新しいロードが互換性に関してハードウェアに与える影響を確認します。互換性を確認します。	
startup-config ファイルを NVRAM のスナップショット コンフィギュレーションにコピーします。この手順では、スタートアップ コンフィギュレーションファイルのバックアップ コピーを作成します。	
Running Configuration を Startup Configuration に保存します。	
設定のコピーをリモート TFTP サーバにバックアップします。	
ネットワークの適切なメンテナンス期間中にアップグレードをスケジュールします。	

チェックリストを完了すると、ネットワーク内のシステムをアップグレードまたはリブートする準備が整います。



(注) アップグレード中にアクティブ スーパーバイザがスタンバイ スーパーバイザになるのは正常な動作です。



(注) 重大度が Critical 以下（レベル 0、1、2）の最大 100 個のログ メッセージが NVRAM に保存されます。このログは、**show logging nvram** コマンドを入力することでいつでも表示できます。

ソフトウェア アップグレードの確認

show install all status コマンドを使用すればコマンドを使用してソフトウェア アップグレードの進行状況を確認したり、進行中の**install all** コマンドまたは最後にインストールされた**install all** コマンド（コンソール、SSH、または Telnet セッションから）のログを表示したりします。このコマンドは、コンソール端末に接続していない場合でも、アクティブ スーパーバイザ モジュールとスタンバイ スーパーバイザ モジュールの両方の**install all** 出力を表示します。

中断を伴わないアップグレードの確認

中断のないアップグレードが開始されると、Cisco NX-OS によりアップグレードが開始されることがすべてのサービスに通知され、アップグレードを進められるかどうかが判断されます。

サービスがアップグレードを続行できない場合、サービスはアップグレードを中止し、アップグレードを続行できない理由を特定する **show install all failure-reason** コマンドを入力するよう求められます。

```
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
Install is in progress, please wait.
Notifying services about the upgrade.
>[#] 0% -- FAIL. Return code 0x401E0066 (request timed out).
Please issue "show install all failure-reason" to find the cause of the failure.<---prompt
failure-reason
Install has failed. Return code 0x401E0066 (request timed out).
Please identify the cause of the failure, and try 'install all' again.

switch# show install all failure-reason
Service: "xxx" failed to respond within the given time period.
```

アップグレードの後で何らかの理由（ランタイム状態の保存の失敗、モジュールのアップグレードの失敗など）で障害が生じた場合、変更をロールバックできないため、デバイスが中断を伴って再起動されます。このような場合、アップグレードは失敗しました。

アップグレードが失敗した理由を特定するためにさらに支援が必要な場合は、テクニカルサポート担当者に連絡する前に、**show tech-support [issu]** コマンドの出力とインストールのコンソール出力（使用可能な場合）から詳細を収集する必要があります。

ソフトウェアのアップグレードとダウングレードのトラブルシューティング

ソフトウェア アップグレードがエラーで終了する

問題	考えられる原因	ソリューション
アップグレードがエラーで終了する	スタンバイ状態のスーパーバイザ モジュールの bootflash: ファイルシステムに、更新されたイメージを入れるだけのスペースがない。	delete コマンドを使用し、して、不要なファイルを削除します。
	この項で説明している install all コマンドが、スタンバイ状態のスーパーバイザ モジュールで入力された。	コマンドは、アクティブ状態のスーパーバイザ モジュールでのみ入力してください。
	アップグレードの進行中にモジュールが挿入された。	インストールを再開します。
	アップグレードの進行中にシステムの電源が切断された。	インストールを再開します。
	誤ったソフトウェアイメージパスが指定された。	リモート ロケーションへのパス全体を正確に指定します。
	別のアップグレードがすでに進行中。	すべての段階でシステムの状態を確認し、10 秒後にアップグレードを再開します。10 秒以内にアップグレードを再開すると、コマンドは拒否されます。アップグレードが現在進行中であることを示すエラーメッセージが表示されます。
	モジュールのアップグレードに失敗した。	アップグレードを再起動するか、 install module コマンドを使用して、失敗したモジュールをアップグレードします。

Cisco NX-OS ソフトウェアのアップグレード

どのシステムでも、CLI で自動ソフトウェア アップグレードを実行できます。

イメージのファイル名は「nxos」（Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I2(1)以降）または「n9000」で始まります（たとえば、nxos.7.0.3.I2.1.bin、n9000-dk9.7.0.3.I1.1.bin など）。

始める前に

アクティブスーパーバイザのコンソール、Telnet、または SSH ポートを介してスイッチにログインします。

必要に応じて、既存のコンフィギュレーション ファイルのバックアップを作成します。

手順の概要

1. **install all [nxos bootflash:filename]**
2. **show module**

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	install all [nxos bootflash:filename]	<p>アップグレードを実行します。</p> <p>(注) install all コマンドの使用時に設定がすべてのガイドラインを満たしている場合は、すべてのモジュール（スーパーバイザおよびスイッチング）がアップグレードされます。</p> <p>(注) ファイル名を指定しないで install all コマンドを入力した場合は、コマンドにより互換性チェックが実行され、アップグレードされるモジュールが通知されます。さらに、インストールを続行するかどうかの確認が求められます。続行を選択すると、スイッチで現在実行されている NXOS ソフトウェアイメージがインストールされ、必要に応じて、実行中のイメージのさまざまなモジュールの BIOS がアップグレードされます。</p>
ステップ 2	show module	システムコンソールを終了し、新しいターミナルセッションを開いて、アップグレードされたスーパーバイザ モジュールを表示します。

ソフトウェアシステムのリブートのトラブルシューティング

電源投入またはスイッチのリブートがハンギングする

問題	考えられる原因	ソリューション
デュアルスーパーバイザ構成で電源投入またはスイッチのリブートがハンギングする	ブートフラッシュが破損しています。	破損したブートフラッシュの回復（16ページ） を参照してください。
	BIOS が破損しています。	このモジュールを交換してください。障害のあるモジュールを返品するために、シスコのカスタマー サポート担当者に連絡してください。
	nx-os イメージが破損しています。	必要に応じてスイッチの電源を再投入し、スイッチに「Loading Boot Loader」メッセージが表示されたら Ctrl-C を押して、>ローダプロンプトでブートプロセスを中断します。
	ブートパラメータが正しくありません。	ブートパラメータを確認して修正し、リブートします。

破損したブートフラッシュの回復

すべてのデバイス設定は、内部ブートフラッシュにあります。内部ファイルシステムが壊れると、設定が失われるおそれがあります。設定ファイルは定期的に保存し、バックアップしてください。通常のシステムブートは、次の順序で実行されます。

1. 基本入出力システム (BIOS) がローダをロードします。
2. ローダは nx-os イメージを RAM にロードし、イメージを起動します。
3. nx-os イメージは、スタートアップ設定ファイルを読み取ります。

システムの nx-os イメージが破損しており、続行できない（エラー状態）場合は、次の項で説明する BIOS 設定ユーティリティを入力して、システムブートシーケンスを中断し、イメージを復旧できます。破損した内部ディスクを復旧する必要がある場合にのみ、このユーティリティにアクセスしてください。



注意 この項で説明する BIOS の変更は、破損したブートフラッシュを復旧する場合にのみ必要なものです。

復旧手順では、通常のシーケンスを中断する必要があります。内部シーケンスは、システムの電源をオンにしてから、システムプロンプトが端末に表示されるまでの3つのフェーズ (BIOS、ブートローダ、および nx-os イメージ) を通過します。次の表に、リカバリ中断プロセスの手順を示します。

表 2: リカバリの中断

フェーズ	通常のプロンプト (各フェーズの終了時に表示されます)	リカバリ プロンプト (システムが次のフェーズに進まない場合に表示されます)	説明
BIOS	loader>	ブート可能なデバイスがありません	BIOS は、電源投入時自己診断テスト、メモリ テスト、およびその他のオペレーティングシステムアプリケーションを開始します。テストの進行中に、 Ctrl-C を押して BIOS 設定ユーティリティを起動し、 netboot オプションを使用します。
ブートローダ	nx-os の開始	loader>	ブートローダは、ロードされたソフトウェアを開発し、そのファイル名を参照として使用してイメージをブートします。イメージはブートフラッシュを介して使用可能になります。メモリ テストが終了したら、 Esc を押してブートローダ プロンプトを開始します。

フェーズ	通常のプロンプト (各フェーズの終了時に表示されます)	リカバリ プロンプト (システムが次のフェーズに進まない場合に表示されます)	説明
nx-os イメージ	システムの圧縮解除	switch(boot)#	<p>ブートローダフェーズが終了したら、Ctrl-J (Ctrlキーと右ブラケットキー) を押して、switch (boot) # プロンプトを入力します。Telnet クライアントによっては、これらのキーが予約されている場合があり、キーストロークの再マッピングが必要となることがあります。Telnet クライアントが提供するマニュアルを参照してください。破損によってコンソールがこのプロンプトで停止した場合は、nx-os イメージをコピーしてシステムをリブートします。</p> <p>nx-os イメージは、最後に保存された実行設定の設定ファイルをロードし、スイッチのログインプロンプトを返します。</p>

ローダーからの回復 > プロンプト

help コマンドを使用し、コマンドを使用して、ローダー > プロンプトでこのプロンプトで使用可能なコマンドのリストを表示するか、そのリスト内の特定のコマンドに関する詳細情報を取得します。

始める前に

この手順では、**init system** コマンドを使用して、デバイスのファイルシステムを再フォーマットします。この手順を開始する前に、コンフィギュレーションファイルのバックアップを作成してください。

ローダー > プロンプトは、通常の switch# または switch(boot)# プロンプトとは異なります。CLI コマンド補完機能は loader > プロンプトでは機能せず、望ましくないエラーが発生する可能性があります。コマンドを表示するには、コマンドを正確に入力する必要があります。

ローダー > プロンプトから TFTP 経由でブートする場合は、リモートサーバ上のイメージへのフルパスを指定する必要があります。

手順の概要

1. loader> **set ip ip-address**
2. loader> **set gw gw-address**

3. ローダー **cmdline recoverymode=1**
4. loader> **boot tftp: tftp-path**
5. switch(boot)# **init system**
6. switch(boot)# **load-nxos**

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	loader> set ip ip-address 例： loader> set ip 172.21.55.213 255.255.255.224	システムのローカル IP アドレスおよびサブネットマスクを指定します。
ステップ2	loader> set gw gw-address 例： loader> set gw 172.21.55.193	デフォルト ゲートウェイの IP アドレスを指定します。
ステップ3	ローダー cmdline recoverymode=1 例： loader> cmdline recoverymode=1	switch(boot)# プロンプトで、ブートプロセスが停止するように設定します。
ステップ4	loader> boot tftp: tftp-path 例： loader> boot tftp://172.28.255.18/tftpboot/n9000-dk9.6.1.2.I1.1.bin	必要なサーバから nx-os イメージファイルを起動します。 switch(boot)# プロンプトは、使用可能な nx-os イメージがあることを示します。
ステップ5	switch(boot)# init system 例： switch(boot) # init system	nx-os システムを開始します。 注意 このコマンドを入力する前に、コンフィギュレーションファイルのバックアップが作成されていることを確認してください。
ステップ6	switch(boot)# load-nxos 例： switch(boot) # load-nxos	nx-os イメージファイルのアップロードを完了します。

例

システムのローカル IP アドレスとサブネットマスクを設定する例を示します。

```
loader> set ip 172.21.55.213 255.255.255.224
```

ローダーからの回復>プロンプト

```
set ip 172.21.55.213 255.255.255.224
Correct - ip addr is 172.21.55.213, mask is 255.255.255.224
Found Intel 82546GB [2:9.0] at 0xe040, ROM address 0xf980
Probing...[Intel 82546GB]
Management interface
Link UP in 1000/full mode
Ethernet addr: 00:1B:54:C1:28:60
Address: 172.21.55.213
Netmask: 255.255.255.224
Server: 0.0.0.0
Gateway: 172.21.55.193
```

次に、デフォルトゲートウェイのIPアドレスを設定する例を示します。

```
loader> set gw 172.21.55.193
Correct gateway addr 172.21.55.193
Address: 172.21.55.213
Netmask: 255.255.255.224
Server: 0.0.0.0
Gateway: 172.21.55.193
```

次に、サーバから nx-os イメージを起動する例を示します。

システムまたはプロセスの再起動

回復可能または回復不可能なエラーが発生すると、システムまたはシステム上のプロセスがリセットされることがあります。次の表に、考えられる原因と解決策を示します。

問題	考えられる原因	ソリューション
システムまたはシステム上のプロセスがリセットされた。	システムまたはシステムのプロセスで回復可能なエラーが発生しました。	システムは自動的に問題から回復しました。 システムの再起動の回復 (21 ページ) を参照してください。
	システムで回復不能なエラーが発生した。	システムは問題から自動的に回復できません。原因を特定するには、 システムの再起動の回復 (21 ページ) を参照してください。
	クロックモジュールに障害が発生した。	クロックモジュールに障害が発生していることを確認します。障害が発生したクロックモジュールを次のメンテナンス時間帯に交換します。

システムの再起動の回復

プロセスを再起動するたびに、syslog メッセージと Call Home イベントが生成されます。イベントがサービスに影響を与えない場合でも、今後発生することでサービスの中止が発生する可能性があるため、すぐに状態を特定して解決する必要があります。



(注) 手順を実行した後、テクニカルサポート担当者に連絡し、コアダンプの確認を依頼することで、再起動状態の原因と解決策を特定します。

始める前に

次の条件が適用されます。

- システムは、4 分ごとにコアファイルを TFTP サーバに自動的にコピーします。この間隔は設定できません。
- TFTP サーバへの特定のコアファイルのコピーは、**copy core://module#/pid# tftp://tftp_ip_address/file_name** を使用して手動でトリガできます。コマンドを使用する必要があります。
- スーパーバイザフェールオーバーが発生した場合、コアはプライマリログフラッシュではなくセカンダリログフラッシュにある可能性があります。
- プロセスを再起動できる最大回数は、すべてのプロセスの高可用性 (HA) ポリシーの一部です。（このパラメータは設定できません。）プロセスが最大回数を超えて再起動すると、古いコアファイルが上書きされます。

■ システムの再起動の回復

- 任意のプロセスで保存できるコアファイルの最大数は、任意のプロセスのHAポリシーの一部です。（このパラメータは設定できず、3に設定されます）。

手順の概要

- switch# show log | include error**
- switch# show processes**
- switch# show process log**
- switch# show process log pid pid**
- switch# show system uptime**
- switch# show cores**
- switch# copy core: core path**
- switch# show processes log pid pid**
- switch# system cores tftp: tftp-path**

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	switch# show log include error 例 : <pre>switch# show log logfile include error Sep 10 23:31:31 dot-6 % LOG_SYSMGR-3-SERVICE_TERMINATED: Service "sensor" (PID 704) has finished with error code SYSMGR_EXITCODE_SY. switch# show logging logfile include fail Jan 27 04:08:42 88 %LOG_DAEMON-3-SYSTEM_MSG: bind() fd 4, family 2, port 123, ad dr 0.0.0.0, in_classd=0 flags=1 fails: Address already in use Jan 27 04:08:42 88 %LOG_DAEMON-3-SYSTEM_MSG: bind() fd 4, family 2, port 123, ad dr 127.0.0.1, in_classd=0 flags=0 fails: Address already in use Jan 27 04:08:42 88 %LOG_DAEMON-3-SYSTEM_MSG: bind() fd 4, family 2, port 123, ad dr 127.1.1.1, in_classd=0 flags=1 fails: Address already in use Jan 27 04:08:42 88 %LOG_DAEMON-3-SYSTEM_MSG: bind() fd 4, family 2, port 123, ad dr 172.22.93.88, in_classd=0 flags=1 fails: Address already in use Jan 27 23:18:59 88 % LOG_PORT-5-IF_DOWN: Interface fc1/13 is down (Link failure or not-connected) Jan 27 23:18:59 88 % LOG_PORT-5-IF_DOWN: Interface fc1/14 is down (Link failure or not-connected) Jan 28 00:55:12 88 % LOG_PORT-5-IF_DOWN: Interface fc1/1 is down (Link failure or not-connected)</pre>	syslog ファイルを表示して、再起動したプロセスと再起動した理由を確認できるようにします。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre> Jan 28 00:58:06 88 % LOG_ZONE-2-ZS_MERGE_FAILED: Zone merge failure, Isolating port fc1/1 (VSAN 100) Jan 28 00:58:44 88 % LOG_ZONE-2-ZS_MERGE_FAILED: Zone merge failure, Isolating port fc1/1 (VSAN 100) Jan 28 03:26:38 88 % LOG_ZONE-2-ZS_MERGE_FAILED: Zone merge failure, Isolating port fc1/1 (VSAN 100) Jan 29 19:01:34 88 % LOG_PORT-5-IF_DOWN: Interface fc1/1 is down (Link failure or not-connected) switch# </pre>	
ステップ2	switch# show processes 例 : <pre> switch# show processes PID State PC Start_cnt TTY Process ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1 S 2ab8e33e 1 - init 2 S 0 1 - keventd 3 S 0 1 - ksoftirqd_CPU0 4 S 0 1 - kswapd 5 S 0 1 - bdflush 6 S 0 1 - kupdated 71 S 0 1 - kjournald 136 S 0 1 - kjournald 140 S 0 1 - kjournald 431 S 2abe333e 1 - httpd 443 S 2abfd33e 1 - xinetd 446 S 2ac1e33e 1 - sysmgr 452 S 2abe91a2 1 - httpd 453 S 2abe91a2 1 - httpd 456 S 2ac73419 1 S0 vsh 469 S 2abe91a2 1 - httpd 470 S 2abe91a2 1 - httpd </pre>	実行中のプロセスと各プロセスのステータスを表示します。 次のコードは、状態（プロセス状態）のシステム出力で使用されます。 <ul style="list-style-type: none"> D = 中断なしで休止（通常 I/O） R = 実行可能（実行キュー上） S = 休止中 T = トレースまたは停止 Z = defunct（「ゾンビ」）プロセス NR = 実行されていない ER = 実行されているべきだが、現在は実行されていない <p>（注） ER は通常、何度も再起動され、システムによって障害が検出されて無効にされた場合に、プロセスが開始する状態です。</p>
ステップ3	switch# show process log 例 : <pre> switch# show process log Process PID Normal-exit Stack-trace Core Log-create-time ----- ----- ----- ----- ntp 919 N N N Jan 27 04:08 snsm 972 N Y N Jan 24 20:50 </pre>	異常終了したプロセスと、スタックトレースまたはコアダンプがあるかどうかを表示します。

システムの再起動の回復

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ4	switch# show process log pid pid 例 : <pre>switch# show processes log pid 898 Service: idehsd Description: ide hotswap handler Daemon Started at Mon Sep 16 14:56:04 2013 (390923 us) Stopped at Thu Sep 19 14:18:42 2013 (639239 us) Uptime: 2 days 23 hours 22 minutes 22 seconds Start type: SRV_OPTION_RESTART_STATELESS (23) Death reason: SYSMGR_DEATH_REASON_FAILURE_SIGTERM (3) Exit code: signal 15 (no core) CWD: /var/sysmgr/work Virtual Memory: CODE 08048000 - 0804D660 DATA 0804E660 - 0804E824 BRK 0804E9A0 - 08050000 STACK 7FFFFD10 Register Set: EBX 00000003 ECX 0804E994 EDX 00000008 ESI 00000005 EDI 7FFFC9C EBP 7FFFCAC EAX 00000008 XDS 0000002B XES 0000002B EAX 00000003 (orig) EIP 2ABF5EF4 XCS 00000023 EFL 00000246 ESP 7FFFC5C XSS 0000002B Stack: 128 bytes. ESP 7FFFC5C, TOP 7FFFFD10 0x7FFFC5C: 0804F990 0804C416 00000003 0804E994 0x7FFFC6C: 00000008 0804BF95 2AC451E0 2AAC24A4Q.*.\$./* 0x7FFFC7C: 7FFFD14 2AC2C581 0804E6BC 7FFFC8A8* 0x7FFFC8C: 7FFFC94 00000003 00000001 00000003 0x7FFFC9C: 00000001 00000000 00000068 00000000h..... 0x7FFFCAC: 7FFFCE8 2AB4F819 00000001 7FFFD14* 0x7FFFCBC: 7FFFD1C 0804C470 00000000 7FFFCE8p..... 0x7FFFCCC: 2AB4F7E9 2AAC1F00 00000001 08048A2C*....,.... PID: 898 SAP: 0 UUID: 0 switch#</pre>	再起動している特定のプロセスの詳細情報を表示します。
ステップ5	switch# show system uptime 例 : <pre>switch# show system uptime Start Time: Fri Sep 13 12:38:39 2013 Up Time: 0 days, 1 hours, 16 minutes, 22 seconds</pre>	再起動が最近発生したかどうかを表示します。 再起動が繰り返し発生するのか、1回だけ発生するのかを判断するには、システムが稼働している時間の長さを各再起動のタイムスタンプと比較します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 6	switch# show cores 例 : <pre>switch# show cores Module Instance Process-name PID Date(Year-Month-Day Time) ----- ----- 28 1 bgp-64551 5179 2013-09-13 23:51:26</pre>	アクティブスーパーバイザから現在アップロードに使用可能なすべてのコアを表示します。
ステップ 7	switch# copy core: core path 例 : <pre>switch# copy core://5/1524 tftp://1.1.1.1/abcd</pre>	FSPF コア ダンプを IP アドレスを使用して TFTP サーバにコピーします。
ステップ 8	switch# show processes log pid pid 例 : <pre>switch# '''show processes log pid 1473'''</pre> <pre>===== Service: ips Description: IPS Manager Started at Tue Jan 8 17:07:42 2013 (757583 us) Stopped at Thu Jan 10 06:16:45 2013 (83451 us) Uptime: 1 days 13 hours 9 minutes 9 seconds Start type: SRV_OPTION_RESTART_STATELESS (23) Death reason: SYSMGR_DEATH_REASON_FAILURE_SIGNAL (2) Exit code: signal 6 (core dumped) CWD: /var/sysmgr/work Virtual Memory: CODE 08048000 - 080FB060 DATA 080FC060 - 080FCBA8 BRK 081795C0 - 081EC000 STACK 7FFFFCF0 TOTAL 20952 KB Register Set: EBX 0000005C1 ECX 00000006 EDX 2AD721E0 ESI 2AD701A8 EBP 7FFFF2EC EDI 08109308 EAX 00000000 XDS 0000002B XES 0000002B EAX 00000025 (orig) EIP 2AC8CC71</pre>	ログディレクトリに zone_server_log.889 という名前のファイルを表示します。

回復不能なシステムの再起動

コマンドまたはアクション	目的
<pre>XCS 00000023 EFL 00000207 ESP 7FFFF2C0 XSS 0000002B Stack: 2608 bytes. ESP 7FFFF2C0, TOP 7FFFFCF0 0x7FFF2C0: 2AC8C944 000005C1 00000006 2AC735E2 D..*.....5.*. 0x7FFF2D0: 2AC8C92C 2AD721E0 2AAB76F0 00000000 ,..*..!*.*.... 0x7FFF2E0: 7FFF320 2AC8C920 2AC513F8 7FFF42C*....*,... 0x7FFF2F0: 2AC8E0BB 00000006 7FFF320 00000000 ...*..... 0x7FFF300: 2AC8DFF8 2AD721E0 08109308 2AC65AFC ...*..!*....Z.* 0x7FFF310: 00000393 2AC6A49C 2AC621CC 2AC513F8 ...*..!*....* 0x7FFF320: 00000020 00000000 00000000 00000000 0x7FFF330: 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7FFF340: 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7FFF350: 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7FFF360: 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7FFF370: 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7FFF380: 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7FFF390: 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7FFF3A0: 00000002 7FFF3F4 2AAB752D 2AC5154C output abbreviated ... Stack: 128 bytes. ESP 7FFF830, TOP 7FFFCD0</pre>	
ステップ9 switch# system cores tftp: tftp-path 例 : <pre>switch(config) # system cores tftp://10.1.1.1/cores</pre>	<p>TFTP サーバを使用してコアダンプを TFTP サーバに送信するように設定します。</p> <p>このコマンドにより、システムは TFTP サーバへのコアファイルの自動コピーを有効にします。</p>

回復不能なシステムの再起動

以下の場合には、回復不能なシステム再起動が発生する可能性があります。

- 重要なプロセスが失敗し、再起動できない。
- プロセスがシステム設定で許可されている回数を超えて再起動した。
- プロセスは、システム設定で許可されているよりも頻繁に再起動した。

プロセスリセットの影響は、プロセスごとに設定されたポリシーによって決まります。回復不能なリセットにより、機能が失われたり、アクティブなスーパーバイザが再起動したり、スーパーバイザがスイッチオーバーしたり、システムが再起動したりすることがあります。

この項で説明している **show system reset-reason** コマンドにより、以下の情報が表示されます。

- 特定のスロット、特定のモジュールでの、最後の4つのリセット理由。モジュールが存在しない場合には、そのモジュールのリセット理由コードは表示されません。
- 予期されたリロードおよび予期しないリロードが発生したタイミングと理由の全体での履歴。
- リセットまたはリロードが発生したときのタイムスタンプ。
- モジュールのリセットまたはリロードの理由。
- リセットまたはリロードの原因となったサービス（常に使用できるわけではない）。
- リセットまたはリロード時に実行されていたソフトウェアのバージョン。

```
switch# show system reset-reason module 27
----- reset reason for Supervisor-module 27 (from Supervisor in slot 27) ---
1) At 281000 usecs after Wed Jun 26 20:16:34 2013
   Reason: Reset Requested by CLI command reload
   Service:
   Version: 6.1(2)I1(1)
2) At 791071 usecs after Wed Jun 26 20:04:50 2013
   Reason: Reset Requested by CLI command reload
   Service:
   Version: 6.1(2)I1(1)
3) At 70980 usecs after Wed Jun 26 19:55:52 2013
   Reason: Reset Requested by CLI command reload
   Service:
   Version: 6.1(2)I1(1)
4) At 891463 usecs after Wed Jun 26 23:44:48 2013
   Reason: Reset Requested by CLI command reload
   Service:
   Version: 6.1(2)I1(1)
```

スタンバイ スーパーバイザが起動に失敗する

スタンバイ スーパーバイザは、アップグレード後に起動しません。次のシステムメッセージが表示されることがあります。

SYSMGR-2-STANDBY_BOOT_FAILED

このメッセージは、ローダが BIOS によってロードされた後3~6分でスタンバイ スーパーバイザがブート手順を完了できない（ローカルコンソールのログインプロンプトに到達できない）場合に出力されます。このメッセージは、通常、スタンバイ スーパーバイザに適切に設定されていないブート変数によって発生します。このメッセージは、ローダプロンプトでユーザが意図的に（Escキーを押して）起動手順を中止した場合も発生する可能性があります。

スタンバイ スーパーバイザのローカルコンソールに接続します。スーパーバイザがローダプロンプトにいる場合は、**boot** コマンドを使用して、ブート手順を続行します。それ以外の場合は、**reload** コマンドをアクティブ スーパーバイザの VSH セッションからスタンバイス

管理者パスワードの回復

ペーパイザに対して入力します。その際に**force-dnld** オプションを指定します。スタンバイがオンラインになったら、ブート変数を適切に設定して問題を解決します。

症状	考えられる原因	ソリューション
スタンバイスーパー バイザが起動しませ ん。	TFTPからブートされたアクティブ スーパーバイザ nx-os イメージ。	bootflash: からアクティブスーパー バイザをリロードします。

管理者パスワードの回復

管理者パスワードの回復方法については、『Password Recovery Procedure for Cisco NX-OS』の「Recovering the Administrator Password」のトピックを参照してください。

- network admin 権限を持つユーザ名で CLI から回復する
- デバイスの電源を再投入する
- デバイスをリロードする

ネットワーク管理者権限でのCLIの使用による管理者パスワードの回復

手順の概要

1. switch# **show user-account**
2. switch# **config terminal**
3. switch(config)# **username admin password new-password**
4. switch(config)# **copy running-config startup-config**

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	switch# show user-account 例： switch# show user-account user:admin this user account has no expiry date roles:network-admin user:dbgusr this user account has no expiry date roles:network-admin network-operator	ユーザ名に network admin 権限があるかどうかを確 認します。
ステップ2	switch# config terminal 例：	グローバルコンフィギュレーションモードを開始 します。

	コマンドまたはアクション	目的
	switch# config terminal switch(config) #	
ステップ3	switch(config)# username admin password new-password 例： switch(config) # username admin password egBdf	ユーザ名に network admin 権限がある場合は、新しいネットワーク管理者パスワードを割り当てます。 (注) new-passwordでは、\$文字は使用できません。
ステップ4	switch(config)# copy running-config startup-config 例： switch(config) # copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

管理者パスワードを回復するためのデバイスの電源再投入

network-admin 権限のあるデバイス上でセッションを開始できない場合は、デバイスの電源を再投入してネットワーク管理者パスワードを回復することができます。



注意 パスワード回復手順を実行すると、デバイス上のすべてのトライフィックが中断されます。デバイスとの接続はすべて2～3分間切断されます。



(注) 管理インターフェイスとの Telnet またはセキュアシェル (SSH) セッションから管理者パスワードを回復することはできません。ローカルコンソール接続を使用できる必要があります。



(注) パスワードの回復によって更新されるのは、ローカルユーザデータベース内の新しい管理者パスワードのみです。リモート AAA サーバのパスワードは更新されません。新しいパスワードは、ローカル認証がイネーブルの場合にのみ有効になり、リモート認証の場合は有効なりません。パスワードが回復すると、コンソールからのログインに対するローカル認証がイネーブルになり、管理ユーザはコンソールから新しいパスワードでログインできるようになります。



(注) **copy configuration-file startup-config** の実行時にユーザ名がコンフィギュレーションファイルで指定されなかったためにパスワードを回復する必要がある場合 **fast-reload** または **reload** コマンドを実行し、ステップ 12 で **write erase** を実行する必要があります。

始める前に

2つのスーパーバイザモジュールを搭載したデバイスの場合は、回復手順の完了後にアクティブモジュールになるスーパーバイザモジュールでパスワード回復手順を実行する必要があります。他方のスーパーバイザモジュールがアクティブにならないようにするには、次の作業のいずれかを実行します。

- 他方のスーパーバイザモジュールをシャーシから取り外します。
- 回復手順が完了するまで、他方のスーパーバイザモジュールのコンソールプロンプトを次の2つのプロンプトのいずれかに変更します。
 - loader >
 - switch(boot)#

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	アクティブなスーパーバイザモジュールのコンソールポートで端末セッションを確立します。	<p>—</p> <p>(注) USキーマップ以外のキーマップを使用している場合は、ブレイクシーケンスの生成のために必要なキー シーケンスを押しても動作しない可能性があります。この場合、ご使用の端末をUSキーマップに設定することを推奨します。キーボードマッピングのため、Ctrl-CをCtrl-]の代わりに入力できます。</p>
ステップ2	SSHまたは端末エミュレータを使用してコンソールポートにアクセスする場合は、 ステップ6 に進みます。	—
ステップ3	Telnetを使用してコンソールポートにアクセスする場合、Ctrl-]（右角カッコ）を押して、Telnetエスケープシーケンスと競合しないようにします。 例： switch login: Ctrl-]	<p>—</p> <p>(注) Cisco NX-OS ログインプロンプトがそのままの状態で、Telnetプロンプトが表示されない場合は、手順6に進みます。</p>
ステップ4	Telnetプロンプトが表示される場合は、TelnetエスケープシーケンスをCtrl-]（右角カッコ）以外の文字シーケンスに変更します。 例： telnet> set escape ^\br/>Escape Character is 'CTRL+\'	<p>次に、Microsoft TelnetでCtrl+]をエスケープキー シーケンスとして設定する例を示します。</p> <p>(注) Cisco NX-OS ログインプロンプトがそのままの状態で、Telnetプロンプトが表示されない場合は、手順6に進みます。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	Enter を 1 回または複数回押して Cisco NX-OS ログインプロンプトに戻ります。 例： telnet> <Enter> switch login:	—
ステップ 6	デバイスの電源を一度切ってから再投入します。	—
ステップ 7	Ctrl-C を押して、ローダー > プロンプトにアクセスします。 例： Ctrl-C loader>	—
ステップ 8	ローダー cmdline recoverymode=1 例： loader> cmdline recoverymode=1	リカバリ モードに切り替えます。
ステップ 9	ローダー > boot n9000-dk9.x.x.x.bin 例： loader> boot n9000-dk9.x.x.x.bin Booting iash Trying diskboot Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83 Image valid MD5Sum mismatch INIT: Loading IGB driver ... Signature Envelope.(36) Invalid Tag in Signature Envelope Installing SSE module ... done Creating the sse device node ... done Installing CCTRL driver for card_type 3 ... Checking all filesystems..... Installing SPROM driver ... Installing default sprom values ... done.Configuring network ... Installing psdev ... Installing veobc ... Installing OBFL driver ... Starting portmap daemon... creating NFS state directory: done starting 8 nfssd kernel threads: done starting mountd: done starting statd: done Loading system software No system image is specified INIT: Sending processes the TERM signal INIT: Sending processes the KILL signal	スイッチブートプロンプトに到達するには、nx-os イメージだけでデバイスを再起動します。

管理者パスワードを回復するためのデバイスの電源再投入

	コマンドまたはアクション	目的
	Bad terminal type: "linux". Will assume vt100. Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (c) 2002-2013, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under license. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php switch(boot) #	
ステップ 10	Enter を1回または複数回押して Cisco NX-OS ログ インプロンプトに戻ります。 例： <pre>telnet> <Enter> switch login:</pre>	—
ステップ 11	switch(boot)# config terminal 例： <pre>switch(boot) # config terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. switch(boot) (config) #</pre>	ブートコンフィギュレーションモードを開始しま す。 s
ステップ 12	switch(boot)(config)# admin-password new-password 例： <pre>switch(boot) (config) # admin-password egBdf WARNING! Remote Authentication for login through console has been disabled</pre>	ネットワーク管理者パスワードを再設定します。 (注) copy configuration-file startup-config の実行時にユー ザ名がコンフィギュレーションファイルで指定さ れなかったためにパスワードを回復する必要があ る場合 fast-reload または reload コマンドを実行 し、この手順はスキップし、 write erase コマンド を入力して、次の手順に進みます。 重要 スイッチで Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I2(2) が実 行されている場合は、ステップ 12 ～ 14 をスキッ プして、 write erase を実行し、デバイスをリロード します。パスワード回復を試行する前に、設定が バックアップされていることを確認します。この

	コマンドまたはアクション	目的
		回避策は、Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I2(2) にのみ関係します。
ステップ 13	switch(boot)(config)# exit 例： <pre>switch (boot) (config) # exit switch (boot) #</pre>	ブート コンフィギュレーション モードを終了します。
ステップ 14	switch(boot)# load-nxos 例： <pre>switch (boot) # load-nxos</pre>	nx-os イメージをロードします。 load-nxos コマンドは、示されているとおりに入力する必要があります。このコマンドでは、イメージファイル名を入力しないでください。
ステップ 15	新しい管理者パスワードを使用してデバイスにログインします。 例： <pre>switch login: admin Password: egBdf</pre>	実行コンフィギュレーションにより、コンソールからのログインに対してローカル認証がイネーブルになっていることが示されます。新しいパスワードを今後のログインでも有効にするため、実行コンフィギュレーションは変更しないでください。AAA サーバ上で設定した管理者パスワードを再設定して記憶したら、リモート認証をイネーブルにできます。 <pre>switch# show running-config aaa !Command: show running-config aaa !Time: Fri Jun 7 02:39:23 2013 version 6.1(2)I1(1) logging level aaa 5 aaa authentication login ascii-authentication</pre>
ステップ 16	switch# config terminal 例： <pre>switch# config terminal switch(config) #</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 17	switch(config)# username admin password new-password 例： <pre>switch(config) # username admin password egBdf</pre>	新しいパスワードを再設定して、簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) パスワードとしても使用できるようにします。
ステップ 18	switch(config)# exit 例： <pre>switch(config) # exit switch#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

管理者パスワードを回復するためのデバイスのリロード

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 19	必要に応じて、前に取り外したスタンバイスーパーバイザモジュールをシャーシに取り付けます。	—
ステップ 20	必要に応じて、スタンバイスーパーバイザモジュールで nx-os イメージを起動します。	—
ステップ 21	switch(config)# copy running-config startup-config 例： switch(config)# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

管理者パスワードを回復するためのデバイスのリロード

デバイスの電源を再投入してネットワーク管理者パスワードを再設定できます。



注意

この手順を実行すると、デバイス上のすべてのトラフィックが中断されます。デバイスとの接続はすべて 2 ~ 3 分間切断されます。



(注)

管理インターフェイスとの Telnet またはセキュアシェル (SSH) セッションから管理者パスワードを回復することはできません。ローカルコンソール接続を使用できる必要があります。



(注)

パスワードの回復によって更新されるのは、ローカルユーザデータベース内の新しい管理者パスワードのみです。リモート AAA サーバのパスワードは更新されません。新しいパスワードは、ローカル認証がイネーブルの場合にのみ有効になり、リモート認証の場合は有効なりません。パスワードが回復すると、コンソールからのログインに対するローカル認証がイネーブルになり、管理ユーザはコンソールから新しいパスワードでログインできるようになります。

手順の概要

- アクティブなスーパーバイザモジュールのコンソールポートで端末セッションを確立します。
- switch# **reload**
- ロード-> **cmdline recoverymode=1**
- ロード-> **boot n9000-dk9.x.x.x.bin**
- [管理者パスワードを回復するためのデバイスの電源再投入 \(29 ページ\)](#) のステップ 6 ~ 20 を実行して、ネットワーク管理者パスワードを再設定します。

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	アクティブなスーパーバイザモジュールのコンソールポートで端末セッションを確立します。	—
ステップ2	switch# reload 例 : <pre>switch# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] Y 2013 Jun 7 13:09:56 switch %\$ VDC-1 %\$ %PLATFORM-2-PFM_SYSTEM_RESET: Manual system restart from Command Line Interface writing reset reason 9, GNU GRUB version 0.97 Autobooting bootflash:/n9000-dk9.x.x.x.bin bootflash:/n... Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83 Booting nx-os image: bootflash:/n9000-dk9.x.x.x.bin....(----> Press Ctrl + C)Aborting Image Boot GNU GRUB version 0.97 Loader Version 3.22.0 loader></pre>	ローダプロンプトに到達するようにデバイスをリロードします。次のメッセージが表示されたら、 Ctrl-C を押す必要があります。 Booting nx-os image: bootflash:/n9000-dk9.x.x.x.bin....
ステップ3	ローダー> cmdline recoverymode=1 例 : <pre>loader> cmdline recoverymode=1</pre>	switch(boot)# プロンプトで、ブートプロセスが停止するように設定します。
ステップ4	ローダー> boot n9000-dk9.x.x.x.bin 例 : <pre>loader> boot n9000-dk9.x.x.x.bin Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83 Booting nx-os image: n9000-dk9.6.1.2.II.1.gbin....Image verification OK .. Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php switch(boot) #</pre>	スイッチブートプロンプトに到達するには、nx-osイメージだけでデバイスを再起動します。

■ 管理者パスワードの変更

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	管理者パスワードを回復するためのデバイスの電源再投入 (29 ページ) のステップ 6 ~ 20 を実行して、ネットワーク管理者パスワードを再設定します。	—

管理者パスワードの変更

ネットワーク管理者パスワードを変更するには、admin としてログインする必要があります。

管理者パスワードの変更に関するガイドラインと制限事項

管理者パスワードを変更するには、次の注意事項と制約事項に従ってください。

- CLI コマンド no service password-recovery を有効または無効にするには、管理者である必要があります。
- 管理者パスワードを変更するには、管理者としてログインする必要があります。
- 前回のブートで管理者が CLI を無効にした場合、ブートプロンプトから管理者パスワードを変更することはできません。



(注) 管理者としてログインしていない場合は、エラーが表示されます。

管理者ユーザのみへの変更管理者パスワードの付与

手順の概要

1. switch# show user-account
2. switch# configure terminal
3. switch(config)# no service password-recovery


手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	switch# show user-account 例 :	ユーザ名に network admin 権限があるかどうかを確認します。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>switch# show user-account user:admin this user account has no expiry date roles:network-admin user:dbgusr this user account has no expiry date roles:network-admin network-operator</pre>	
ステップ2	switch# configure terminal 例： <pre>switch# configure terminal switch(config) #</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ3	switch(config)# no service password-recovery 例： <pre>switch(config)# no service password-recovery WARNING: executing this command will disable the password recovery mechanism. Do not execute this command without another plan for password recovery. Are you sure you want to continue? (y/n) : [y] y</pre>	パスワード回復を有効または無効にします。 (注) 別のユーザが管理者パスワードを変更できるようにするには、ネットワーク管理者権限を持つ管理者としてログインしたときに service password-recovery を実行します。

■ 管理者ユーザのみへの変更管理者パスワードの付与

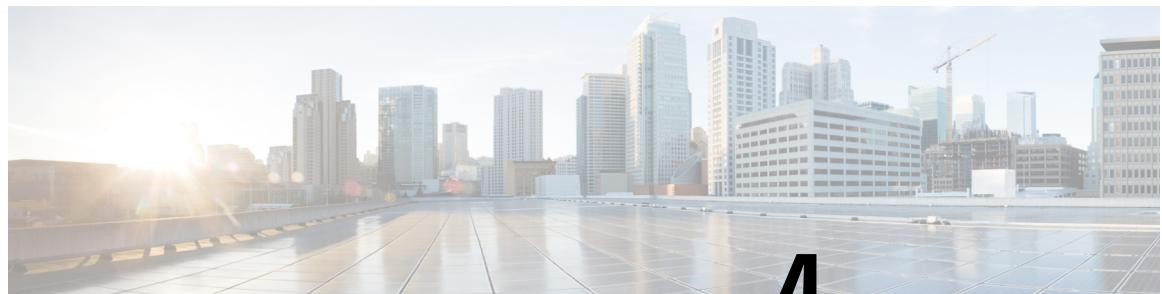

第 4 章

ライセンスの問題のトラブルシューティング

- ライセンスの問題のトラブルシューティングに関する情報 (39 ページ)
- ライセンスの注意事項および制約事項 (39 ページ)
- ライセンスのトラブルシューティングの初期チェックリスト (40 ページ)
- CLI を使用したライセンス情報の表示 (41 ページ)
- ライセンスのインストールの問題 (42 ページ)

ライセンスの問題のトラブルシューティングに関する情報

シャーシのシリアル番号

Cisco NX-OS では、一部の機能にライセンスが必要です。ライセンスは、システムでこれらの機能を有効にします。ライセンス機能を有効にするシステムごとにライセンスを購入する必要があります。

ライセンスの交換

ライセンスを含むシャーシを交換する場合は、TACに連絡して新しいライセンスを生成する必要があります。古いライセンスはシャーシのシリアル番号に基づいており、新しいシャーシでは機能しません。

ライセンスの注意事項および制約事項

Cisco NX-OS のライセンスを扱う場合は、次のガイドラインに従ってください。

■ ライセンスのトラブルシューティングの初期チェックリスト

- ライセンスが必要な機能に基づいて、必要なライセンスを慎重に決定します。
- 次のように、ライセンスを正確に注文します。
 - システムに付属の購入証明書に記載されている製品認証キーを入力します。
 - ライセンスを注文する際は、正しいシャーシシリアル番号を入力してください。シリアル番号は、ライセンスをインストールするシャーシと同じである必要があります。**show license host-id** コマンドを使用し、コマンドを入力して、シャーシのシリアル番号を取得します。
 - シリアル番号を正確に入力します。シリアル番号には、ゼロの代わりに文字「O」を使用しないでください。
 - シャーシに固有のライセンスを注文します。
- ライセンスファイルをリモートの安全な場所にバックアップします。ライセンスファイルをアーカイブすると、システムで障害が発生した場合にライセンスが失われることがなくなります。
- システムのシリアル番号を使用して注文したライセンスを使用して、各システムに正しいライセンスをインストールします。ライセンスは、シリアル番号とプラットフォームに固有です。
- **show license usage** を使用 コマンドは、インストールの確認に使用されます。
- ライセンスファイルを変更したり、注文していないシステムで使用したりしないでください。シャーシを返却する場合は、カスタマーサポート担当者に連絡して、新しいシャーシの交換ライセンスを注文してください。

ライセンスのトラブルシューティングの初期チェックリスト

ライセンスの問題をトラブルシューティングする際は、まず次のことを確認します。

チェックリスト	Done
注文したすべてのライセンスのシャーシシリアル番号を確認します。	
注文したすべてのライセンスのプラットフォームまたはモジュールタイプを確認します。	
ライセンスの注文に使用した製品認証キーが、シャーシのシリアル番号を取得したのと同じシャーシからのものであることを確認します。	
有効にする機能のライセンスを必要とするすべてのシステムに、すべてのライセンスがインストールされていることを確認します。	

CLIを使用したライセンス情報の表示

手順の概要

1. **show license [host-id | usage [package]]**

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	show license [host-id usage [package]] 例： <pre>switch# show license usage LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG</pre>	このシステムに設定されているライセンス情報を表示します。ライセンスのホストIDを表示するには、 host-id キーワードを使用します。すべてのライセンス済み機能のリストまたは指定したパッケージ内の機能のリストを表示するには、 usage キーワードを使用します。

例

次に、インストールされているすべてのライセンスキーファイルと内容を表示する例を示します。

```
switch# show license
entp.lic:
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \
    VENDOR_STRING=<LIC_SOURCE>MDS_SWIFT</LIC_SOURCE><SKU>N95-LAN1K9=</SKU> \
    HOSTID=VDH=TBC10412106 \ >
    NOTICE=<LicFileID>20071025133322456</LicFileID>LicLineID>1/LicLineID>
\
```

この例では、現在のライセンスの使用状況に関する情報を表示します。

```
switch# show license usage
Feature           Ins   Lic   Status   Expiry Date Comments      Count
-----
LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG   No    -     In use
-----
```

次に、指定したパッケージの機能のリストを表示する例を示します。

```
switch# show license usage LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG
Application
-----
bgp
pim
msdp
```

■ ライセンスのインストールの問題

```
ospf
ospfv3
-----
```

次に、ライセンスのホスト ID を表示する例を示します。

```
switch# show license host-id
License hostid: VDH=FOX0646S017
```



(注) コロン (:) 記号の後に表示される ID 全体を使用します。VDH はベンダー ホスト ID です。

ライセンスのインストールの問題

シリアル番号の問題

ライセンスを注文する際は、正しいシャーシシリアル番号を使用するようにしてください。
show license host-id コマンドを使用して、CLI を使用しているシステムの適切なシャーシシリアル番号を入手します。

別のシャーシ用のライセンスを使用すると、次のシステムメッセージが表示されることがあります。

Error Message: LICMGR-3-LOG_LIC_INVALID_HOSTID: Invalid license hostid VDH=[chars] for feature [chars].

Explanation: The feature has a license with an invalid license Host ID. This can happen if a supervisor module with licensed features for one system is installed on another system.

Recommended Action: Reinstall the correct license for the chassis where the supervisor module is installed.



(注) ライセンスの注文プロセスでシャーシのシリアル番号を入力する場合は、シリアル番号にゼロの代わりに文字「O」を使用しないでください。

システム間の RMA シャーシエラーまたはライセンス転送

ライセンスは発行されたシステムに対して固有であり、その他のシステムでは無効です。ライセンスをシステム間で移動する場合は、テクニカルサポートの担当者にお問い合わせください。

欠落しているとリストされたライセンス

ライセンスがインストールされ、正常に動作した後、システム ハードウェアを変更したり、bootflash: の問題が発生したりすると、ライセンスがないとして表示されることがあります。

症状	考えられる原因	対処方法
ライセンスは欠落しているとリストされています。	スーパーバイザモジュールは、ライセンスのインストール後に交換されました。	破損した bootflash: から回復するには、 破損したブートフラッシュの回復 (16 ページ) を参照してください。ライセンスを再インストールします。
	スーパーバイザ bootflash: が破損しています。	

欠落しているとリストされたライセンス



第 5 章

ポートのトラブルシューティング

- ポートのトラブルシューティングについて (45 ページ)
- ポートのトラブルシューティングの注意事項と制約事項 (45 ページ)
- ポートのトラブルシューティングの初期チェックリスト (46 ページ)
- ポート情報の表示 (46 ページ)
- CLI からのポート統計情報のトラブルシューティング (47 ページ)
- ポートインターフェイスの問題のトラブルシューティング (48 ページ)

ポートのトラブルシューティングについて

デバイスで1つのデータリンクから別のデータリンクへのフレームリレーを行うには、フレームが送受信されるインターフェイスの特性を定義する必要があります。設定されているインターフェイスは、イーサネットインターフェイス、VLANインターフェイス (SVI) 、または管理インターフェイス (mgmt0) です。

各インターフェイスには、次のように管理設定と動作ステータスが関連付けられています。

- 管理設定は、修正を加えない限り変更されません。この設定には、管理モードで設定できる各種の属性があります。
- 動作ステータスは、インターフェイス速度のような指定された属性の現在のステータスを表します。このステータスは変更できず、読み取り専用です。インターフェイスがダウンしているときは、一部の値（動作速度など）が有効にならない場合があります。

ポートモード、管理状態、および動作状態の詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS インターフェイス設定ガイド』を参照してください。

ポートのトラブルシューティングの注意事項と制約事項

ポートインターフェイスを設定する場合は、次のガイドラインに従ってください。

■ ポートのトラブルシューティングの初期チェックリスト

- デバイスの設定を始める前に、シャーシのモジュールが設計どおりに機能していることを確認してください。**show module** コマンドを使用し、して、設定を続行する前にモジュールが正常またはアクティブであることを確認します。
- ポートグループに専用ポートを設定する場合は、次のポートモードの注意事項に従ってください。
 - 専用モードでは、4ポートグループごとに1つのポートのみを設定できます。他の3つのポートは使用できず、シャットダウンされたままになります。
 - 他の3つのポートのいずれかがイネーブルの場合、残りのポートを専用モードに設定することはできません。その他の3つのポートは、引き続きイネーブル状態になります。
- Cisco NX-OS のポート設定のライセンス要件はありません。

ポートのトラブルシューティングの初期チェックリスト

トラブルシューティングを始める際は、まず次のことを確認します。

チェックリスト	Done
物理メディアをチェックして、損傷した部分がないことを確認します。	
使用中のSFP (Small Form-Factor Pluggable) デバイスがシスコによって承認されたものであり、故障していないことを確認します。	
ポートが有効になっていることを、 no shutdown コマンドを使用する必要があります。	
show interface コマンドを使用し、して、インターフェイスの状態を確認します。ポートが動作的なダウン状態になる理由については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。	
ポートを専用として設定したこと、ポートグループ内の他の3つのポートに接続していないことを確認します。	

ポート情報の表示

show interface counters コマンドを使用すればポートカウンタを表示するためのコマンド通常は、アクティブなトラブルシューティング中にのみカウンタを確認します。この場合、まずカウンタをクリアしてベースラインを作成する必要があります。長期間にわたってアクティブになっていたポートの場合、カウンタに格納されている値は意味を持たないことがあります。カウンタをクリアすることにより、現時点での実際のリンクの動作をより正確に把握できます。

すべてのポートカウンタまたは指定したインターフェイスのカウンタをクリアするには、次のいずれかのコマンドを使用します。

- **clear counters interface all**
- **clear counters interface range**

カウンタを使用して受信フレーム数と送信フレーム数の有意差を表示することにより、同期の問題を識別できます。

ポートに関する詳細情報を収集するには、次のコマンドを使用します。

- **show interface status**
- **show interface capabilities**
- **show udld**
- **show tech-support udld**

CLI からのポート統計情報のトラブルシューティング

インターフェイスの完全な情報を表示するには、**show interface** コマンドを使用します。このコマンドは、ポートの状態に加えて、次の情報を表示します。

- Speed
- トランク VLAN のステータス
- 送受信されたフレームの数
- 伝送エラー（破棄、エラー、不正なフレームなど）

```
switch# show interface ethernet 2/45
Ethernet2/45 is down (Administratively down)
  Hardware is 10/100/1000 Ethernet, address is 0019.076c.4dd8 (bia 0019.076c.4dd8)
    MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
      reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA
    auto-duplex, auto-speed
  Beacon is turned off
  Auto-Negotiation is turned on
  Input flow-control is off, output flow-control is off
  Auto-mdix is turned on
  Last clearing of "show interface" counters never
  1 minute input rate 0 bytes/sec, 0 packets/sec
  1 minute output rate 0 bytes/sec, 0 packets/sec
  L3 Switched:
    input: 0 pkts, 0 bytes - output: 0 pkts, 0 bytes
  Rx
    0 input packets 0 unicast packets 0 multicast packets
    0 broadcast packets 0 jumbo packets 0 storm suppression packets
    0 bytes
  Tx
    0 output packets 0 multicast packets
    0 broadcast packets 0 jumbo packets
    0 bytes
    0 input error 0 short frame 0 watchdog
    0 no buffer 0 runt 0 CRC 0 ecc
    0 overrun 0 underrun 0 ignored 0 bad etype drop
    0 bad proto drop 0 if down drop 0 input with dribble
```

■ ポートインターフェイスの問題のトラブルシューティング

```

0 output error 0 collision 0 deferred
0 late collision 0 lost carrier 0 no carrier
0 babbles
0 Rx pause 0 Tx pause 0 reset
Receive data field Size is 2112

```

ポートインターフェイスの問題のトラブルシューティング

インターフェイス設定が消えました

インターフェイス設定が消える問題が発生している可能性があります。

Symptoms	考えられる原因	ソリューション
インターフェイス設定が消えました。	インターフェイスモードがスイッチポートモードに変更されました。	Cisco NX-OSは、レイヤ2ポートモードとレイヤ3ポートモードを切り替えるときにインターフェイス設定を削除します。インターフェイスを再設定する必要があります。

インターフェイスを有効にできない

インターフェイスを有効にするときに問題が発生する可能性があります。

問題	考えられる原因	ソリューション
インターフェイスを有効にできません。	インターフェイスは専用ポートグループの一部です。	1つのポートが専用ポートである場合、ポートグループ内の他の3つのポートを有効にすることはできません。 show running-config interface コマンドを使用し、CLIコマンドを使用して、レートモード設定を確認します。
	インターフェイス設定にリモートポートとの互換性がありません。	show interface capabilities コマンドを使用し、コマンドを使用して、両方のポートに同じ機能があるかどうかを確認します。必要に応じて設定を変更し、ポートの互換性を確保します。
	レイヤ2ポートがアクセスVLANに関連付けられていない、またはVLANが一時停止状態にあります。	show interface brief コマンドを使用し、コマンドを使用して、VLAN内でインターフェイスが設定されているかどうかを調べます。 show vlan brief コマンドを使用し、コマンドを使用して、VLANのステータスを調べます。 state active コマンドを使用し、コマンドをVLANコンフィギュレーションモードで使用して、VLANの状態をアクティブに設定します。
	誤ったSFPがポートに接続されています。	show interface brief コマンドを使用し、コマンドを使用して、誤ったトランシーバを使用しているかどうかを確認します。シスコがサポートするSFPと交換します。

専用ポートを設定できない

ポートを専用として設定しようとすると、問題が発生する可能性があります。

■ ポートがリンク障害または接続されていない状態のままになっている

問題	考えられる原因	ソリューション
専用ポートを設定できません。	ポート グループ内の他の 3 つのポートはシャットダウンされません。	shutdown コマンドを使用し、コマンドをインターフェイス コンフィギュレーションモードで使用して、ポート グループ内の他の 3 つのポートを無効にします。
	ポートは、ポート グループの最初のポートではありません。	ポート グループの最初のポートのみを専用モードに設定できます。

ポートがリンク障害または接続されていない状態のままになっている

ポートまたはリンクが動作可能にならない問題が発生する可能性があります。

問題	考えられる原因	ソリューション
ポートが link-failure 状態のままになっている。	ポート接続が不良である。	<p>show port internal info コマンドを使用し、して、ポートがリンク障害状態であるかを確認します。</p> <p>使用中のメディアのタイプを確認します。光、シングルモード (SM) 、またはマルチモード (MM) か</p> <p>shutdown コマンドを使用し、command followed by the no shutdown コマンドを使用して、ポートを無効にしてから有効にします。これで問題が続く場合は、同じモジュールの別のポートまたは他のモジュールのポートに接続を移動してみます。</p>
Small Form-Factor Pluggable (SFP) の中継障害が原因で信号がないか、SFP に障害がある可能性があります。		<p>この問題が発生すると、ポートはトランジットポートステートのままになり、信号は表示されません。MAC レベルで同期しない。この問題は、ポート速度の設定または自動ネゴシエーションに関連している可能性があります。インターフェイスに SFP が正しく取り付けられていることを確認します。SFP を取り付け直しても問題が解決しない場合は、SFP を交換するか、スイッチの別のポートを試してください。</p>
リンクが初期化状態で停止している。または、リンクがポイントツーポイント状態になっている。		<p>show logging コマンドを使用し、して、「Link Failure, Not Connected」システムメッセージが出力されるかどうかを調べます。</p> <p>shutdown コマンドを使用し、command followed by the no shutdown コマンドを使用して、ポートを無効にしてから有効にします。これで問題が続く場合は、同じモジュールの別のポートまたは他のモジュールのポートに接続を移動してみます。</p>

■ 予期しないリンク フラッピングが発生する

予期しないリンク フラッピングが発生する

ポートでフラッピングが発生すると、ポート状態が次の順序で変化し、一巡すると、最初の状態に戻って繰り返します。

1. Initializing : リンクを初期化しています。
2. Offline : ポートはオフライン状態です。
3. Link failure or not connected : 物理層リンクが動作不能で、アクティブなデバイス接続がありません。

予期しないリンク フラッピングのトラブルシューティング時には、次の情報を把握することが重要です。

- リンク フラッピングを発生させたユーザ
- 実際のリンク ダウンの理由。

問題	考えられる原因	ソリューション
予期しないリンク フラッピングが発生します。	ビットレートがしきい値を超えたために、ポートが errDisable ステートになっています。	shutdown コマンドを使用し、command followed by the no shutdown コマンドでポートが通常の状態に戻ります。
	<p>スイッチの問題により、エンドデバイスでリンク フラップ動作が発生しています。原因の一部は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ハードウェア障害または断続的なハードウェアエラーにより、スイッチでパケットが廃棄されました。 • ソフトウェアエラーによってパケットが廃棄されました。 • 制御フレームが誤ってデバイスに送信された。 	MAC ドライバによって示されるリンク フラップの理由を判別します。エンドデバイス上のデバッグ機能を使用して、問題のトラブルシューティングを行います。外部デバイスでは、エラーが発生すると、リンクの再初期化が選択されることがあります。このような場合、リンクを再初期化する方法はデバイスによって異なります。

ポートが ErrDisable 状態にある

errDisabled状態とは、スイッチがポートの問題を検出して、そのポートをディセーブルにしたことと示します。この状態は、ポートのフラッピングにより生じていて、メディアの問題を示している可能性があります。

問題	考えられる原因	ソリューション
ポートが ErrDisable 状態にある	ポートがフラッピングしています。	SFP、ケーブル、および接続を確認するには、 CLI を使用した ErrDisable 状態の確認 (53 ページ) を参照してください。

CLI を使用した ErrDisable 状態の確認

手順の概要

1. switch# **show interface interface slot/port**
2. switch# **show system internal etphm event-history interface interface slot/port**
3. switch# **show logging logfile**

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	switch# show interface interface slot/port 例 : <pre>switch# show interface ethernet 1/14 e1/7 is down (errDisabled)</pre>	デバイスが問題を検出し、ポートをディセーブルにしたことを確認します。 (注) ポートがディセーブルになっていることを確認したら、ケーブル、SFP、および光ファイバを確認します。
ステップ 2	switch# show system internal etphm event-history interface interface slot/port 例 : <pre>switch# show system internal ethpm event-history interface ethernet 1/7</pre>	ポートの内部状態遷移の情報を表示します。
ステップ 3	switch# show logging logfile 例 : <pre>switch# show logging logfile</pre>	スイッチのログファイルを表示し、ポート状態の変化のリストを確認します。

例


この例は、ポートの内部状態遷移の情報を表示する方法を示しています。ポートイーサネット 1/7 は、機能の不一致つまり「CAP MISMATCH」が原因で ErrDisabled 状態になりました。

CLI を使用した ErrDisable 状態の確認

```
switch# show system internal ethpm event-history interface
ethernet 1/7
>>>FSM: <e1/7> has 86 logged transitions<<<<
1) FSM:<e1/7> Transition at 647054 usecs after Tue Jan 1 22:44..
   Previous state: [ETH_PORT_FSM_ST_NOT_INIT]
   Triggered event: [ETH_PORT_FSM_EV_MODULE_INIT_DONE]
   Next state: [ETH_PORT_FSM_ST_IF_INIT_EVAL]
2) FSM:<e1/7> Transition at 647114 usecs after Tue Jan 1 22:43..
   Previous state: [ETH_PORT_FSM_ST_INIT_EVAL]
   Triggered event: [ETH_PORT_FSM_EV_IE_ERR_DISABLED_CAP_MISMATCH]
   Next state: [ETH_PORT_FSM_ST_IF_DOWN_STATE]
```

この例は、スイッチのログファイルを表示して、ポート状態変化のリストを確認する方法を示しています。誰かがポート e1/7 をポートチャネル 7 に追加しようとしたときに、エラーが記録されました。このポートがポートチャネル 7 とまったく同じように設定されていなかったため、試行が失敗しました。

```
switch# show logging logfile
. . .
Jan 4 06:54:04 switch %PORT_CHANNEL-5-CREATED: port-channel 7 created
Jan 4 06:54:24 switch %PORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface
port-channel 7 is down (No operational members)
Jan 4 06:54:40 switch %PORT_CHANNEL-5-PORT_ADDED: e1/8 added to port-channel 7
Jan 4 06:54:56 switch %PORT-5-IF_DOWN_ADMIN_DOWN: Interface e1/7 is down
(Administratively down)
Jan 4 06:54:59 switch %PORT_CHANNEL-3-COMPAT_CHECK_FAILURE:
speed is not compatible
Jan 4 06:55:56 switch%PORT_CHANNEL-5-PORT_ADDED: e1/7 added to port-channel 7
```

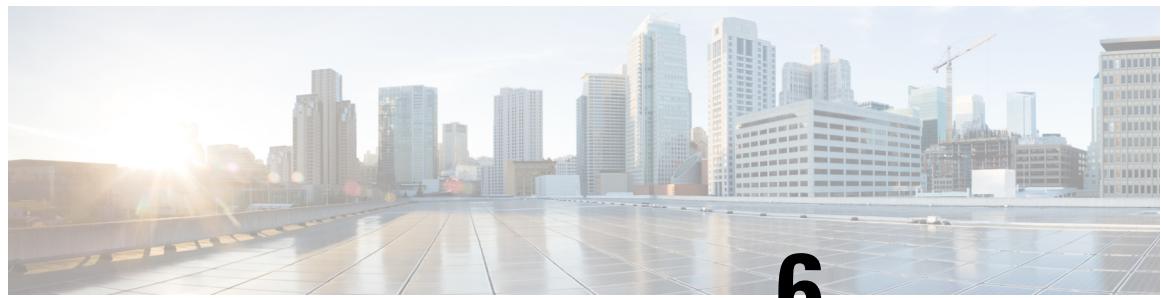

第 6 章

vPC のトラブルシューティング

- vPC のトラブルシューティングに関する詳細 (55 ページ)
- vPC の初期トラブルシューティングのチェックリスト (55 ページ)
- CLI を使用した vPC の確認 (56 ページ)
- 受信したタイプ 1 設定要素の不一致 (58 ページ)
- vPC 機能を有効にできない (58 ページ)
- ブロッキング状態の vPC (59 ページ)
- 中断状態に移行した vPC 上の VLAN (59 ページ)
- HSRP ゲートウェイを持つホストが VLAN を超えてアクセスできない (59 ページ)

vPC のトラブルシューティングに関する詳細

vPC は、2 つの異なるデバイスに物理的に接続されたリンクを、その他のデバイスから单一のポート チャネルとして見えるようにします。

vPC の初期トラブルシューティングのチェックリスト

vPC の問題をトラブルシューティングする際は、まず次のことを確認します。

チェックリスト	Done
vPC キープアライブリンクは別の VRF にマッピングされますか。そうでない場合は、デフォルトで管理 VRF にマッピングされます。この場合、両方の vPC ピア デバイスの管理ポートに管理スイッチが接続されていますか。	
ピア キープアライブ メッセージに使用される送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスがどちらもその vPC ピア キープアライブリンクに関連付けられている VRF から到達可能であることを確認してください。	
ピア キープアライブ リンクがアップしていることを確認します。そうしないと、vPC ピア リンクが起動しません。	

■ CLI を使用した vPC の確認

チェックリスト	Done
vPC ピアリンクが、vPC VLAN のみを許可するレイヤ2ポートチャネルリンクとして設定されていることを確認します。	
vPC ピアデバイスからダウンストリームデバイスに接続するためにポートチャネルに割り当てる vPC 番号は、両方の vPC ピアデバイスで同じである必要があります。	
システム優先順位を手動で設定する場合は、両方の vPC ピアデバイス上で同じプライオリティ値を割り当てていることを確認します。	
show vpc consistency-parameters が設定されており、コマンドで両方の vPC ピアデバイスに同じタイプ1パラメータがあることを確認します。	
プライマリ vPC がプライマリ STP ルートであり、セカンダリ vPC がセカンダリ STP ルートであることを確認します。	

CLI を使用した vPC の確認

CLI を使用して vPC を確認するには、次のいずれかのタスクを実行します。

コマンド	目的
show running-config vpc	vPC 設定の確認
show vpc	vPC のステータスを確認します。
show vpc peer-keepalive	vPC peer-keepalive リンクのステータスを表示します。
show vpc consistency-parameters	vPC ピアに同じタイプ1パラメータがあることを確認します。
show tech-support vpc	vPC のテクニカルサポートの詳細情報が表示されます。
show port-channel summary	ポートチャネルのメンバーが vPC にマッピングされていることを確認します。

コマンド	目的
show spanning-tree	STP が有効な場合、次の STP パラメータが同一であることを確認します。 <ul style="list-style-type: none"> • BPDU フィルタ • BPDU ガード • コスト • リンク タイプ • プライオリティ • VLAN (PVRST+)

次の例は、**show vpc** コマンドのサンプル出力を示しています。コマンドに対して表示されます。

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

```
vPC domain id : 1
Peer status : peer link is down

vPC keep-alive status : Suspended (Destination IP not reachable)
Configuration consistency status : failed
Per-vlan consistency status : success

Configuration inconsistency reason: Consistency Check Not Performed
Type-2 inconsistency reason : Consistency Check Not Performed
vPC role : none established

Number of vPCs configured : 2
Peer Gateway : Enabled
Dual-active excluded VLANs : -
Graceful Consistency Check : Disabled (due to peer configuration)
Auto-recovery status : Disabled

vPC Peer-link status
-----
id Port Status Active vlans
-- --
1 Po10 down -

vPC status
-----
id Port Status Consistency Reason Active vlans
-- --
2 Po20 down failed Peer-link is down -
50 Po50 down failed Peer-link is down -
```

■ 受信したタイプ1設定要素の不一致

受信したタイプ1設定要素の不一致

タイプ1の設定要素の不一致が原因でvPCリンクを起動できないという問題が発生する場合があります。

症状	考えられる原因	ソリューション
タイプ1の設定要素の不一致を受信しました。	vPCピアポートまたはメンバーシップポートの設定が同一ではありません。	show vpc consistency-parameters interface コマンドを使用し、コマンドを使用して、設定の不一致が発生する場所を特定します。

次に、ポートチャネルのvPC整合性パラメータを表示する例を示します。

```
switch# show vpc consistency-parameters interface po 10
Legend:
    Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch
      Name          Type  Local Value      Peer Value
-----+-----+-----+-----+
      STP Mode       1    Rapid-PVST      Rapid-PVST
      STP Disabled    1    None           None
      STP MST Region Name 1    ""             ""
      STP MST Region Revision 1    0              0
      STP MST Region Instance to 1
      VLAN Mapping
      STP Loopguard   1    Disabled        Disabled
      STP Bridge Assurance 1    Enabled         Enabled
      STP Port Type    1    Normal          Normal
      STP MST Simulate PVST 1    Enabled         Enabled
      Allowed VLANs     -    1-10,15-20,30,37,99 1-10,15-20,30,37,99
```

vPC機能を有効にできない

vPC機能を有効にすると、エラーが表示されることがあります。

症状	考えられる原因	ソリューション
vPC機能を有効にします。	ハードウェアがvPCと互換性がありません。	show module コマンドを使用し、コマンドを使用して、各イーサネットモジュールのハードウェアバージョンを確認します。

次に、モジュールハードウェアバージョンを表示する例を示します。

```
switch# show module
Mod Ports Module-Type          Model      Status
---+-----+-----+-----+-----+
 22  0    Fabric Module        N9K-C9508-FM  ok
 24  0    Fabric Module        N9K-C9508-FM  ok
 26  0    Fabric Module        N9K-C9508-FM  ok
 27  0    Supervisor Module   N9K-SUP-A    active *
 29  0    System Controller    N9K-SC-A    active
```

```

30    0      System Controller          N9K-SC-A           standby
Mod  Sw               Hw
-----
22   6.1(2) I1(1)     0.4040
24   6.1(2) I1(1)     0.4040
26   6.1(2) I1(1)     0.4040
27   6.1(2) I1(1)     0.4080
29   6.1(2) I1(1)     0.2170
30   6.1(2) I1(1)     0.2170

```

ブロッキング状態の vPC

Bridge Assurance (BA) が原因で、vPC がブロッキング状態になることがあります。

症状	考えられる原因	ソリューション
vPC がブロッキング状態。	BPDU は、ポートチャネルの单一リンクでのみ送信します。BA の拮抗が検出されると、vPC 全体がブロッキング状態になります。	vPC では BA を有効にしないでください。

中断状態に移行した vPC 上の VLAN

vPC 上の VLAN が中断状態になることがあります。


症状	考えられる原因	ソリューション
vPC 上の VLAN が中断状態に移行した。	vPC で許可されている VLAN が vPC ピア リンクで許可されていない。	vPC で許可されているすべての VLAN は、vPC ピア リンクでも許可される必要があります。また、vPC ピア リンク上では、vPC VLANのみを許可することを推奨します。

HSRP ゲートウェイを持つホストが VLAN を超えてアクセスできない

VLAN 上の vPC ピア デバイスとその VLAN 上のホストの両方で HSRP が有効になっている場合、これらのデバイスは自身の VLAN の外部に到達できない可能性があります。

■ HSRP ゲートウェイを持つホストが VLAN を超えてアクセスできない

症状	考えられる原因	ソリューション
HSRP ゲートウェイを持つホストは、VLAN を超えてアクセスできません。	ホスト ゲートウェイの MAC アドレスが vPC ピアデバイスのいずれかの物理 MAC アドレスにマッピングされている場合、vPC のループ防止メカニズムが原因でパケットがドロップされることがあります。	ホスト ゲートウェイの MAC アドレスを、いずれかの vPC ピアデバイスの物理 MAC アドレスではなく、HSRP MAC アドレスにマッピングします。ピア ゲートウェイは、このシナリオの回避策になります。実装する前に、ピア ゲートウェイの詳細についてコンフィギュレーション ガイドを参照してください。

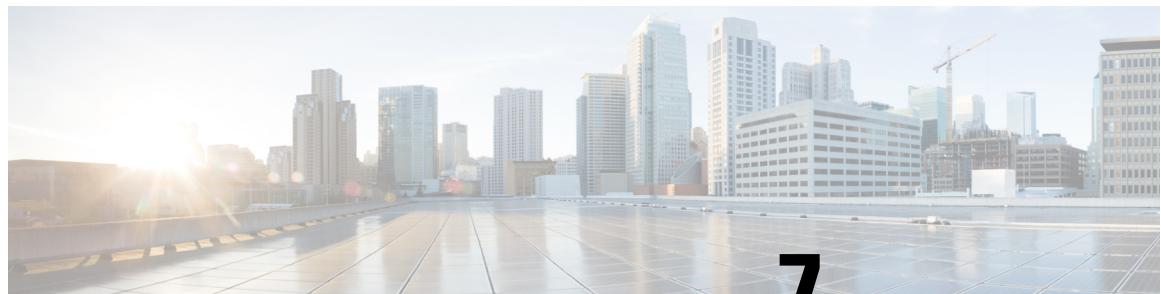

第 7 章

VLAN のトラブルシューティング

- VXLAN の問題のトラブルシューティング (61 ページ)
- Broadcom シェルテーブルについて (71 ページ)
- GPORT と前面パネルのポート番号マッピングの取得 (75 ページ)
- 入力ポートのためにどのインターフェイス トラフィックが使用されるかを特定する (76 ページ)
- VLAN のフラッドリストの検索 (76 ページ)
- カプセル化ポートがフラッドリストの一部であるかどうかの判別 (77 ページ)

VXLAN の問題のトラブルシューティング

VXLAN データ パスには、次のパスが含まれます。

- マルチキャスト カプセル化パス：ネイティブ レイヤ 2 パケットは、ネットワーク（レイヤ 2 からレイヤ 3）方向へのアクセスで VXLAN にカプセル化されます。
- マルチキャスト カプセル化解除パス：ネイティブ レイヤ 2 パケットはネットワークの VXLAN でカプセル化解除され、（レイヤ 3 からレイヤ 2 へ）方向にアクセスします。
- ユニキャスト カプセル化パス：ネイティブ レイヤ 2 パケットは、ネットワーク（レイヤ 2 からレイヤ 3）方向へのアクセスで VXLAN にカプセル化されます。
- ユニキャスト カプセル化解除パス：ネイティブのレイヤ 2 パケットがネットワークの VXLAN でカプセル化解除され、（レイヤ 3 からレイヤ 2 へ）方向にアクセスします。

これらのデータ パスを理解すると、VXLAN の問題のトラブルシューティングに役立ちます。



注意 VXLAN の問題をトラブルシューティングするには、Broadcom シェル コマンドを実行する必要があります。Broadcom シェル コマンドは、シスコのサポート担当者の直接監督下または要求された場合のみ注意して使用してください。



(注) Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチは、VXLAN をサポートしています。Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチはサポートしていません。

マルチキャスト カプセル化パスでドロップされたパケット

マルチキャスト カプセル化パスでドロップされたパケット

ネットワークにアクセスする方向にデバイスで ARP 要求またはマルチキャストパケットがドロップされている場合は、次の手順に従います。

手順の概要

1. Broadcom シェルにアクセスします。
 2. **stg show** コマンドの出力を調べて、特定の VLAN のポートが STP 転送状態になっているかどうかを確認します。
 3. ポートが VLAN の一部であるかどうかを確認します。
 4. **mc show** コマンドの出力を調べて、ローカル VLAN ポートとカプセル化ポートがカプセル化フラッドラリストに含まれているかどうかを確認します。
 5. **mc show** コマンドの出力が正しくない場合は、Broadcom シェル モードを終了し、**showtech-support pixm**、**show tech-support pixm-all**、**show tech-support pixmc-all** コマンドを実行し、出力を表示します。

手順の詳細

手順

ステップ1 Broadcom シェルにアクセスします。

例：

```
switch# bcm-shell module 1
Warning: BCM shell access should be used with caution
Entering bcm shell on module 1
Available Unit Numbers: 0
```

ステップ2 `stg show` コマンドの出力を調べて、特定の VLAN のポートが STP 転送状態になっているかどうかを確認します。

例：

```
bcm-shell.0> stg show
STG 6: contains 1 VLAN (3)
    Disable: xe56-xe95
    Block: xe0-xe22,xe24-xe55
    Forward: xe23,hq
```

この例では、VLAN 3 に eth1/24 があり、アップリンク トンネル ポートが eth2/2 であるため、出力に xe23 (1/24) と hg が表示されます。

ステップ3 ポートが VLAN の一部であるかどうかを確認します。

例：

none (0x00000000000000000000000000000000) MCAST FLOOD UNKNOWN

この例では、xe23 は VLAN 3 の一部である必要があります。

ステップ4 `mc show` コマンドの出力を調べて、ローカル VLAN ポートとカプセル化ポートがカプセル化フラッドラリストに含まれているかどうかを確認します。

- a) カプセル化フラッドリストを取得します。

例：

```
bcm-shell.0> d chg vfi 3
Private image version: R
VFI.ipipe0[3]:
<VP 1=0xc01,VP 0=0x1803,UUC INDEX=0x1803,UMC INDEX=0x1803,RSVD VP 0=1,BC INDEX=0x1803>
```

この例では、0x1803 がカプセル化フラッドリストです。

- b) カプセル化フラッドリストを **mc show** コマンドに入力します。

例：

```
bcm-shell.0> mc show 0x1803
Group 0xc001803 (VXLAN)
    port hg7, encap id 400053
    port xe23, encap id 400057
```

この例では、hg7 はアップリンクトンネルポートで、xe23 はVLANのローカルポートです。

アップリンクがポートチャネルの場合、ポートチャネルのすべてのメンバーが出力に表示されます。出力に重複エントリが含まれている場合、対応するパケットレプリケーションがあります。

ステップ 5 `mc show` コマンドの出力が正しくない場合は、Broadcom シェルモードを終了し、`showtech-support pixm`、`show tech-support pixm-all`、`show tech-support pixmc-all` コマンドを実行し、出力を表示します。

例 ·

```
bcm-shell.0> exit  
switch# show tech-support pixm  
switch# show tech-support pixm-all  
switch# show tech-support pixmc-all
```

マルチキャスト カプセル化解除パスでドロップされたパケット

ネットワークがアクセスする方向にデバイスで ARP 要求またはマルチキャストパケットがドロップされている場合は、次の手順に従います。

手順の概要

1. パケットがスーパー・バイザに送信されたかどうか、およびリモート VXLAN トンネルエンダポイント (VTEP) の検出が行われたかどうかを確認します。

マルチキャスト カプセル化解除パスでドロップされたパケット

2. ハードウェアに mpls_entry が存在する場合は、vlan_xlate テーブルを確認します。
3. vlan_xlate テーブルにマルチキャスト DIP の正しいエントリがある場合は、VLAN フラッディングリストに正しいメンバー（カプセル化トンネルポートを除く VLAN のメンバー）が表示されているかどうかを確認します。

手順の詳細

手順

ステップ1 パケットがスーパーバイザに送信されたかどうか、およびリモート VXLAN トンネルエンドポイント (VTEP) の検出が行われたかどうかを確認します。

- a) リモート ピアがソフトウェアで学習されたかどうかを確認します。

例 :

```
switch# show nve peers
Interface      Peer-IP          VNI      Up Time
-----        -----
nve1           100.100.100.5    10000   00:02:23
```

- b) mpls_entry テーブルを確認して、リモート ピアがハードウェアで学習されたかどうかを確認します。

例 :

```
switch# bcm-shell module 1
bcm-shell.0> d chg mpls_entry | grep SVP
MPLS_ENTRY.ipipe0[12368]:
<VXLAN_SIP:SVP=0x1751,VXLAN_SIP:SIP=0x66666666,VXLAN_SIP:KEY=0x66666668,VXLAN_SIP:HASH LSB=0x666
VXLAN_SIP:DATA=0
x1751,VALID=1,KEY_TYPE=8,>
```

- c) mpls_entry がなく、送信元仮想ポート (SVP) がない場合は、パケットがスーパーバイザに送信されているかどうかを確認し、IPFIB エラーがないかどうかを確認します。

例 :

```
bcm-shell.0> show c cpu0
bcm-shell.0> exit
switch# attach module 1
module-1# show system internal ipfib errors
```

ステップ2 ハードウェアに mpls_entry が存在する場合は、vlan_xlate テーブルを確認します。

例 :

```
module-1# exit
switch# bcm-shell module 1
bcm-shell.0> d chg vlan_xlate | grep 0xe1000003
VLAN_XLATE.ipipe0[8464]:
<VXLAN_DIP:KEY=0x7080000192,VXLAN_DIP:IGNORE_UDP_CHECKSUM=1,VXLAN_DIP:HASH LSB=3,VXLAN_DIP:DIP=0xe1000003,
VXLAN_DIP
:DATA=0x400000,VALID=1,KEY_TYPE=0x12,>
```

vlan_xlate テーブルには、パケットのマルチキャスト宛先 IP アドレス (DIP) のエントリが 1 つ必要です。この例では、マルチキャストパケットが 225.0.0.3 に送信される場合を示しています。

ステップ 3 vlan_xlate テーブルにマルチキャスト DIP の正しいエントリがある場合は、VLAN フラッディングリストに正しいメンバー（カプセル化トンネルポートを除く VLAN のメンバー）が表示されているかどうかを確認します。

- VLAN フラッディングリストを確認します。

例：

```
bcm-shell.0> d chg vfi 3
Private image version: R
VFI.ipipe0[3]:
<VP_1=0xc01, VP_0=0x1803, UUC_INDEX=0x1803, UMC_INDEX=0x1803, RSVD_VP_0=1, BC_INDEX=0x1803>
```

0x1803 のカプセル化フラッドリストの場合、対応するカプセル化解除フラッドリストは 0x1c03 になります。

- ローカルポートがカプセル化解除フラッドリストに含まれているかどうかを確認します。

例：

```
bcm-shell.0> mc show
Group 0xc001c03 (VXLAN)
    port xe23, encap id 400057
```

xe23 はカプセル化解除フラッドリストの一部である必要があります。

- ポートがフォワーディングステートであり、VLAN の一部であることを確認します。

例：

```
bcm-shell.0> stg show
bcm-shell.0> vlan show
```

ユニキャスト カプセル化パスでドロップされたパケット

単一のネクスト ホップで VTEP に到達している場合にドロップユニキャストパケット

アクセスからネットワーク方向のデバイスでユニキャストパケットがドロップされ、VTEP が ECMP パスを介して到達可能である場合は、次の手順に従います。

手順の概要

- リモート ピアがハードウェアで検出されたかどうかを確認します。
- ネクスト ホップへの送信元仮想ポート (SVP) のマッピングを取得します。
- ネクスト ホップ インデックスからポート番号を取得します。
- ポート番号からチップ上の物理ポートへのマッピングを取得します。
- 出力ポートからネクスト ホップ インデックスへのマッピングを取得します。

■ 単一のネクスト ホップで VTEP に到達している場合にドロップユニキャスト パケット

6. トンネルパラメータをチェックして、EGR IP トンネルの SIP フィールドに正しいローカル VTEP IP アドレスが表示されていることを確認します。
7. トンネル DIP がプログラムされていることを確認します。

手順の詳細

手順

ステップ1 リモート ピアがハードウェアで検出されたかどうかを確認します。

例：

```
switch# bcm-shell module 1
bcm-shell.0> d chg mpls_entry | grep SVP
MPLS_ENTRY.ipipe0[12368]:
<VXLAN_SIP:SVP=0x1751,VXLAN_SIP:SIP=0x66666666,VXLAN_SIP:KEY=0x66666668,VXLAN_SIP:HASH LSB=0x666
VXLAN_SIP:DATA=0
x1751,VALID=1,KEY_TYPE=8,>
```

有効な送信元 IP アドレス (SIP) が存在することを確認します。

この例では、102.102.102.102 がリモート VTEP IP アドレスです。

ステップ2 ネクスト ホップへの送信元仮想ポート (SVP) のマッピングを取得します。

例：

```
bcm-shell.0> d chg ing_dvp_table 0x1751
Private image version: R
ING_DVP_TABLE.ipipe0[5969]:
<VP_TYPE=3,NEXT_HOP_INDEX=0x18,NETWORK_PORT=1,ECMP_PTR=0x18,DVP_GROUP_PTR=0x18,>
```

この例では、ネクスト ホップインデックスは 0x18 です。

ステップ3 ネクスト ホップ インデックスからポート番号を取得します。

例：

```
bcm-shell.0> d chg ing_l3_next_hop 0x18
Private image version: R
ING_L3_NEXT_HOP.ipipe0[24]:
<VLAN_ID=0xffff,TGID=0x88,PORT_NUM=8,MTU_SIZE=0x3fff,MODULE_ID=1,L3_OIF=0x1fff,ENTRY_TYPE=2
ENTRY_INFO_UPPER=3,DV
P_RES_INFO=0x7f,>
```

この例では、ポート番号は 8 です。

ステップ4 ポート番号からチップ上の物理ポートへのマッピングを取得します。

例：

```
bcm-shell.0> phy info
Phy mapping dump:
      port    id0    id1    addr iaddr        name      timeout
      hg0( 1)  600d  8770    1b1    1b1    TSC-A2/31/4      250000
      hg1( 2)  600d  8770     81     81    TSC-A2/00/4      250000
```

hg2(3)	600d	8770	1ad	1ad	TSC-A2/30/4	250000
hg3(4)	600d	8770	85	85	TSC-A2/01/4	250000
hg4(5)	600d	8770	189	189	TSC-A2/23/4	250000
hg5(6)	600d	8770	ad	ad	TSC-A2/08/4	250000
hg6(7)	600d	8770	185	185	TSC-A2/22/4	250000
hg7(8)	600d	8770	b1	b1	TSC-A2/09/4	250000
xe0(9)	600d	84f9	0	89	BCM84848	250000
xe1(10)	600d	84f9	1	8a	BCM84848	250000
xe2(11)	600d	84f9	2	8b	BCM84848	250000
xe3(12)	600d	84f9	3	8c	BCM84848	250000

この例では、ポート番号 8 は hg7 です。

ステップ5 出力ポートからネクストホップインデックスへのマッピングを取得します。

例 :

```
bcm-shell.0> g chg egr_port_to_nhi_mapping
EGR_PORT_TO_NHI_MAPPING.hg7[2][0x4001808]=0x18: <NEXT_HOP_INDEX=0x18>
```

この例では、ネクストホップインデックス 0x18 は hg7 を指しています。

ステップ6 トンネルパラメータをチェックして、EGR IP トンネルの SIP フィールドに正しいローカル VTEP IP アドレスが表示されていることを確認します。

例 :

```
bcm-shell.0> d chg egr_ip_tunnel
Private image version: R
EGR_IP_TUNNEL.epipe0[1]:
<TUNNEL_TYPE=0xb, TTL=0xff, SIP=0x65656565, L4_DEST_PORT=0x2118, ENTRY_TYPE=1, DSCP_SEL=1,>
```

この例では、SIP はローカル VTEP IP アドレス (101.101.101.101) で、L4_DEST_PORT は 0x2118 (ポート 8472) で、DSCP_SEL=1 は内部 DSCP パケットが外部 DSCP パケットにコピーされることを意味します。

ステップ7 トンネル DIP がプログラムされていることを確認します。

例 :

```
bcm-shell.0> d chg egr_dvp_attribute 0x1751
Private image version: R
EGR_DVP_ATTRIBUTE.epipe0[5969]:
<VXLAN:TUNNEL_INDEX=1, VXLAN:DVP_IS_NETWORK_PORT=1, VXLAN:DIP=0x66666666, VP_TYPE=2,>
```

VTEP が ECMP パスを介して到達可能な場合にドロップされるユニキャスト パケット

ネットワーク方向にアクセスするデバイスでユニキャストパケットがドロップされ、VTEP が ECMP パスを介して到達可能である場合は、次の手順に従います。

手順の概要

1. 特定のリモートピア仮想ポート (VP) の ECMP ネクストホップを取得します。
2. ECMP_PTR を 10 進数に変換し、200000 を追加してポート番号を取得します。
3. ECMP ネクストホップセット内のインターフェイスのリストを取得します。

VTEP が ECMP パスを介して到達可能な場合にドロップされるユニキャストパケット

4. ポート チャネルのメンバーを検索します。
5. 特定のネクストホップインデックスの物理ネクストホップインターフェイスを検索します。

手順の詳細

手順

ステップ1 特定のリモートピア仮想ポート (VP) の ECMP ネクストホップを取得します。

例 :

```
bcm-shell.0> d chg ing_dvp_table 0x1751
Private image version: R
ING_DVP_TABLE.ipipe0[5969]:
<VP_TYPE=3,NEXT_HOP_INDEX=0x108,NETWORK_PORT=1,ECMP_PTR=0x108,ECMP=1,DVP_GROUP_PTR=0x108,>
```

この例では、0x1751 は、d chg mpls_entry 出力を使用して取得されたリモート ピア IP アドレスの VP 番号です。

(注)

リモート VTEP が ECMP パスを介して到達可能である場合、出力に ECMP=1 が存在する必要があります。

ステップ2 ECMP_PTR を 10 進数に変換し、200000 を追加してポート番号を取得します。

例 :

```
0x108 (264) + 200000 = 200264
```

この例では、ポート番号は 200264 です。

ステップ3 ECMP ネクストホップセット内のインターフェイスのリストを取得します。

例 :

```
bcm-shell.0> d chg 13 multipath show 200264
Multipath Egress Object 200264
Interfaces: 100606 100607 100608
Reference count: 2
bcm-shell.0> 13 egress show | grep 100606
100606 00:22:bd:f5:1a:60 4095 4101 1t 0 -1 no no
bcm-shell.0> 13 egress show | grep 100607
100607 00:22:bd:f5:1a:60 4095 4102 2t 0 -1 no no
bcm-shell.0> 13 egress show | grep 100608
100608 00:22:bd:f5:1a:60 4095 4103 3t 0 -1 no no
```

この例では、ネクストホップインターフェイスはポートチャネルである 1t、2t、および 3t です。

ステップ4 ポートチャネルのメンバーを検索します。

例 :

```
bcm-shell.0> trunk show
Device supports 1072 trunk groups:
 1024 front panel trunks (0..1023), 256 ports/trunk
 48 fabric trunks (1024..1071), 64 ports/trunk
```

```

trunk 0: (front panel, 0 ports)
trunk 1: (front panel, 1 ports)=hg6 dlf=any mc=any ipmc=any psc=portflow (0x9)
trunk 2: (front panel, 1 ports)=hg4 dlf=any mc=any ipmc=any psc=portflow (0x9)
trunk 3: (front panel, 1 ports)=hg7 dlf=any mc=any ipmc=any psc=portflow (0x9)

```

ステップ5 特定のネクストホップ インデックスの物理ネクストホップインターフェイスを検索します。

例：

```

bcm-shell.0> g chg egr_port_to_nhi_mapping
EGR_PORT_TO_NHI_MAPPING.hg4[2][0x4001805]=0x5f7: <NEXT_HOP_INDEX=0x5f7>
EGR_PORT_TO_NHI_MAPPING.hg6[2][0x4001807]=0xb3: <NEXT_HOP_INDEX=0xb3>
EGR_PORT_TO_NHI_MAPPING.hg7[2][0x4001808]=0x5f8: <NEXT_HOP_INDEX=0x5f8>

```

この例では、ネクストホップ インデックス 0x5f7 は hg4 を指し、0xb3 は hg6 を指し、0x5f8 は hg7 を指します。

ユニキャスト カプセル化解除パスでドロップされたパケット

方向にアクセスするために、ネットワーク内のデバイスでユニキャストパケットがドロップされる場合は、次の手順に従います。

手順の概要

1. パケットがスーパーバイザに送信されたかどうか、およびリモート VXLAN トンネルエンドポイント (VTEP) の検出が行われたかどうかを確認します。
2. ハードウェアに mpls_entry が存在する場合は、vlan_xlate テーブルを確認します。
3. ユニキャスト DIP エントリが vlan_xlate テーブルに存在するかどうかを確認します。
4. ユニキャスト DIP エントリが vlan_xlate テーブルに存在するかどうかを確認します。
5. 宛先 MAC アドレスがレイヤ 2 MAC アドレス テーブルに表示されていることを確認します。

手順の詳細

手順

ステップ1 パケットがスーパーバイザに送信されたかどうか、およびリモート VXLAN トンネルエンドポイント (VTEP) の検出が行われたかどうかを確認します。

- a) リモート ピアがソフトウェアで学習されたかどうかを確認します。

例：

```

switch# show nve peers
Interface      Peer-IP          VNI      Up Time
-----        -----
nve1           100.100.100.5    10000   00:06:54

```

■ ユニキャスト カプセル化解除パスでドロップされたパケット

- b) mpls_entry テーブルを確認して、リモート ピアがハードウェアで学習されたかどうかを確認します。

例 :

```
switch# bcm-shell module 1
bcm-shell.0> d chg mpls_entry | grep SVP
MPLS_ENTRY.ipipe0[12368]:
<VXLAN_SIP:SVP=0x1751,VXLAN_SIP:SIP=0x66666666,VXLAN_SIP:KEY=0x66666668,VXLAN_SIP:HASH_LSB=0x666
VXLAN_SIP:DATA=0
x1751,VALID=1,KEY_TYPE=8,>
```

- c) mpls_entry がなく、送信元仮想ポート (SVP) がない場合は、パケットがスーパーバイザに送信されているかどうかを確認し、IPFIB エラーがないかどうかを確認します。

例 :

```
bcm-shell.0> show c cpu0
bcm-shell.0> exit
switch# attach module 1
module-1# show system internal ipfib errors
```

ステップ2 ハードウェアに mpls_entry が存在する場合は、vlan_xlate テーブルを確認します。

例 :

```
module-1# exit
switch# bcm-shell module 1
bcm-shell.0> d chg vlan_xlate | grep 0xe1000003
VLAN_XLATE.ipipe0[8464]:
<VXLAN_DIP:KEY=0x7080000192,VXLAN_DIP:IGNORE_UDP_CHECKSUM=1,VXLAN_DIP:HASH_LSB=3,VXLAN_DIP:DIP=0xe1000003,
XLAN_DIP
:DATA=0x400000,VALID=1,KEY_TYPE=0x12,>
```

vlan_xlate テーブルには、パケットのマルチキャスト宛先 IP アドレス (DIP) のエントリが 1 つ必要です。この例では、マルチキャストパケットが 225.0.0.3 に送信される場合を示しています。

ステップ3 ユニキャスト DIP エントリが vlan_xlate テーブルに存在するかどうかを確認します。

例 :

```
bcm-shell.0> d chg vlan_xlate | grep 0x65656565
VLAN_XLATE.ipipe0[14152]:
<VXLAN_DIP:KEY=0x32b2b2b292,VXLAN_DIP:IGNORE_UDP_CHECKSUM=1,VXLAN_DIP:HASH_LSB=0x565
VXLAN_DIP:DIP=0x65656565,VXLAN_DIP:DATA=0x400000,VALID=1,KEY_TYPE=0x12,>
```

エントリが存在する場合は、カプセル化が解除されます。

ステップ4 ユニキャスト DIP エントリが vlan_xlate テーブルに存在するかどうかを確認します。

例 :

```
bcm-shell.0> d chg vlan_xlate | grep 0x65656565
VLAN_XLATE.ipipe0[14152]:
<VXLAN_DIP:KEY=0x32b2b2b292,VXLAN_DIP:IGNORE_UDP_CHECKSUM=1,VXLAN_DIP:HASH_LSB=0x565
VXLAN_DIP:DIP=0x65656565,VXLAN_DIP:DATA=0x400000,VALID=1,KEY_TYPE=0x12,>
```

エントリが存在する場合は、カプセル化が解除されます。

ステップ5宛先 MAC アドレスがレイヤ 2 MAC アドレス テーブルに表示されていることを確認します。

例：

```
bcm> shell.0> 12 show
mac=00:00:bb:01:00:03 vlan=28772 GPORT=0x80000215Unknown GPORT format
mac=00:00:cc:01:00:0a vlan=28772 GPORT=0x80003401Unknown GPORT format
mac=00:00:bb:01:00:05 vlan=28772 GPORT=0x80000215Unknown GPORT format
mac=00:00:aa:01:00:0a vlan=28772 GPORT=0x80003401Unknown GPORT format
mac=00:00:aa:01:00:07 vlan=28772 GPORT=0x80003401Unknown GPORT format
mac=00:00:cc:01:00:01 vlan=28772 GPORT=0x80003401Unknown GPORT format
mac=00:00:bb:01:00:08 vlan=28772 GPORT=0x80000215Unknown GPORT format
mac=00:00:aa:01:00:01 vlan=28772 GPORT=0x80003401Unknown GPORT format
mac=00:00:cc:01:00:07 vlan=28772 GPORT=0x80003401Unknown GPORT format
mac=00:00:cc:01:00:02 vlan=28772 GPORT=0x80003401Unknown GPORT format
mac=00:00:aa:01:00:04 vlan=28772 GPORT=0x80003401Unknown GPORT format
mac=00:00:cc:01:00:04 vlan=28772 GPORT=0x80003401Unknown GPORT format
mac=00:00:aa:01:00:02 vlan=28772 GPORT=0x80003401Unknown GPORT format
mac=00:00:cc:01:00:09 vlan=28772 GPORT=0x80003401Unknown GPORT format
mac=00:00:aa:01:00:09 vlan=28772 GPORT=0x80003401Unknown GPORT format
mac=00:00:bb:01:00:06 vlan=28772 GPORT=0x80000215Unknown GPORT format
mac=00:00:cc:01:00:06 vlan=28772 GPORT=0x80003401Unknown GPORT format
mac=00:00:aa:01:00:06 vlan=28772 GPORT=0x80003401Unknown GPORT format
mac=00:00:bb:01:00:09 vlan=28772 GPORT=0x80000215Unknown GPORT format
mac=00:00:bb:01:00:04 vlan=28772 GPORT=0x80000215Unknown GPORT format
mac=00:00:bb:01:00:02 vlan=28772 GPORT=0x80000215Unknown GPORT format
mac=00:00:aa:01:00:08 vlan=28772 GPORT=0x80003401Unknown GPORT format
mac=00:00:bb:01:00:07 vlan=28772 GPORT=0x80000215Unknown GPORT format
mac=00:00:cc:01:00:08 vlan=28772 GPORT=0x80003401Unknown GPORT format
mac=00:00:bb:01:00:01 vlan=28772 GPORT=0x80000215Unknown GPORT format
mac=00:00:cc:01:00:05 vlan=28772 GPORT=0x80003401Unknown GPORT format
mac=00:00:aa:01:00:03 vlan=28772 GPORT=0x80003401Unknown GPORT format
mac=00:00:bb:01:00:0a vlan=28772 GPORT=0x80000215Unknown GPORT format
mac=00:00:cc:01:00:03 vlan=28772 GPORT=0x80003401Unknown GPORT format
mac=00:00:aa:01:00:05 vlan=28772 GPORT=0x80003401Unknown GPORT format
```

宛先 MAC アドレスが存在する場合、レイヤ 2 転送が発生します。それ以外の場合、パケットはカプセル化解除フラッディングリストを使用してフラッディングされます。

Broadcom シェル テーブルについて

このセクションでは、VXLAN に関する Broadcom シェル テーブルについて説明します。

MPLS エントリ テーブル

MPLS エントリ (mpls_entry) テーブルには、次の情報が含まれます。

- リモート VTEP (SIP) の IP アドレス
- トンネルカプセル化ポート (SVP)
- VLAN と VNID (VFI、VN_ID) 間のマッピング

■ MAC アドレス ラーニング

SIP エントリが mpls_entry テーブルにない場合、パケットは VTEP 学習のためにスーパーバイザに送信されます。エントリがハードウェアにインストールされると、パケットはスーパーバイザに送信されなくなります。



- (注) 一部のパケットは、ソフトウェア転送が VXLAN パケットに対して実行されないため、学習フェーズ中にドロップされます。



- (注) スーパーバイザに送信されるパケットは、class-default CPU キューを使用します。現在、VxLAN 専用の COPP クラスはありません。

次の例は、リモート VTEP IP アドレスが 100.100.100.1 で、VLAN 100 が VNID 10000 にマッピングされるテーブルを示しています。

```
bcm-shell1.0> d chg mpls_entry
Private image version: R
MPLS_ENTRY.ipipe0[6816]:
<VXLAN_SIP:SVP=8,VXLAN_SIP:SIP=0x64646401,VXLAN_SIP:KEY=0x646464018
VXLAN_SIP:HASH LSB=0x401,VXLAN_SIP:DATA=8,VALID=1,KEY_TYPE=8,>
MPLS_ENTRY.ipipe0[8680]:
<VXLAN_VN_ID:VN_ID=0x2710,VXLAN_VN_ID:VFI=0x64,VXLAN_VN_ID:KEY=0x27109
VXLAN_VN_ID:HASH LSB=0x710,VXLAN_VN_ID:DATA=0x64,VALID=1,KEY_TYPE=9,>
```

出力では、VLAN-VNID マッピングごとに 1 つのエントリが検索されます。この例では、VN_ID = 0x2710 は 16 進表記の VNID、VFI = 0x64 は 16 進表記のマッピング VLAN、0x64 = 100 は 0x2710 VNID 10000 にマッピングされます。

MAC アドレス ラーニング

VXLAN VLAN で学習された MAC アドレスは、内部変換 VLAN で学習されたものとして表示されます（たとえば、VLAN 100 は VLAN 28772 として表示されます）。

GPORT は、MAC アドレスが学習されたポートまたは仮想ポートを参照します。ローカル MAC アドレスの場合、GPORT # と前面パネルの port # の間にマッピングがあります。リモート MAC アドレスは、トンネルポートを指している SVP に対して学習する必要があります。

このテーブルのミスは、VLAN のローカルポートおよびトンネルポートにパケットをフランディングすることを意味します。このテーブルのヒットは、パケットを対応する GPORT に転送することを意味します。GPORT がトンネルポートの場合は、パケットを VXLAN にカプセル化する必要があります。GPORT がローカルポートの場合、通常のレイヤ 2 学習 MAC アドレス転送が発生します。



- (注) GPORT と前面パネルのポート番号の間のマッピングを取得するには、[GPORT と前面パネルのポート番号マッピングの取得 \(75 ページ\)](#) セクションを参照してください。

入力 DVP テーブル

入力 DVP テーブルは、仮想ポートをネクストホップ インデックスにマッピングします。これはユニキャスト カプセル化パスで使用され、仮想ポートによってインデックスが作成されます。ECMP の場合は、ECMP = 1 フィールドが必要です。

次の例は、VP 0x1751 のネクストホップ インデックスが 0x35 であることを示しています。

```
bcm-shell.0> d chg ing_dvp_table 0x1751
Private image version: R
ING_DVP_TABLE.ipipe0[5969]:
<VP_TYPE=3,NEXT_HOP_INDEX=0x35,NETWORK_PORT=1,ECMP_PTR=0x35,DVP_GROUP_PTR=0x35,>
```

入力レイヤ3 ネクスト ホップ

入力レイヤ3 ネクスト ホップは、特定のネクストホップ インデックスのポート番号を示します。ユニキャスト カプセル化パスで使用されます。phy_info を使用すれば、ポート番号と実際の前面パネルのポート番号の間のマッピングを取得できます。

```
bcm-shell.0> d chg ing_l3_next_hop
ING_L3_NEXT_HOP.ipipe0[16]:
<VLAN_ID=0xffff,TGID=0x9f,PORT_NUM=0x1f,MTU_SIZE=0x3fff,MODULE_ID=1,L3_OIF=0xffff,ENTRY_TYPE=2
ENTRY_INFO_UPPER=3,DVP_RES_INFO=0x7f,>
```

VLAN 変換テーブル

VLAN 変換テーブルは、VXLAN マルチキャストとユニキャストの両方のカプセル化解除パスで使用されます。次の 3 種類のエントリが含まれます。

- 外部マルチキャスト グループごとに 1 つのエントリ（マルチキャスト DIP）
- ローカル VTEP（ユニキャスト DIP）の 1 つのエントリ
- ポートごとに VLAN ごとに 1 つのエントリ

次の例は、マルチキャスト DIP エントリを示しています。

```
bcm-shell.0> d chg vlan_xlate | grep 0xe1000003
VLAN_XLATE.ipipe0[8464]:
<VXLAN_DIP:KEY=0x7080000192,VXLAN_DIP:IGNORE_UDP_CHECKSUM=1,VXLAN_DIP:HASH_LSB=3
VXLAN_DIP:DIP=0xe1000003,VXLAN_DIP:DATA=0x400000,VALID=1,KEY_TYPE=0x12,>
```

次の例は、ユニキャスト DIP エントリを示しています。

```
bcm-shell.0> d chg vlan_xlate | grep 0x65656565
VLAN_XLATE.ipipe0[14152]:
<VXLAN_DIP:KEY=0x32b2b2b292,VXLAN_DIP:IGNORE_UDP_CHECKSUM=1,VXLAN_DIP:HASH_LSB=0x565
VXLAN_DIP:DIP=0x65656565,VXLAN_DIP:DATA=0x400000,VALID=1,KEY_TYPE=0x12,>
```

次の例は、VLAN ごと、ポートごとに 1 つのエントリを示しています。

```
bcm-shell.0> d chg vlan_xlate | grep VLAN_ID=3
VLAN_XLATE.ipipe0[3216]:
<XLATE:VLAN_ID=3,XLATE:TGID=0xa0,XLATE:SVP_VALID=1,XLATE:SOURCE_VP=0x201,XLATE:SOURCE_FIELD=0xa0
XLATE:PORT_NUM=0x20,XLATE:OVID=3,XLATE:OTAG=3,XLATE:OLD_VLAN_ID=3,XLATE:MPLS_ACTION=1
```

EGR ポートから NHI へのマッピング

```
XLATE:MODULE_ID=1,XLATE:KEY=0x1805024,XLATE:ITAG=3,XLATE:INCOMING_VIDS=3,XLATE:HASH_LSB=3
XLATE:GLP=0xa0,XLATE:DISABLE_VLAN_CHECKS=1,XLATE:DATA=0x100a00000000000000000001,VLAN_ID=3
VALID=1,TGID=0xa0,SVP_VALID=1,SOURCE_VP=0x201,SOURCE_TYPE=1,SOURCE_FIELD=0xa0,PORT_NUM=0x20,OVID=3
OTAG=3,OLD_VLAN_ID=3,MPLS_ACTION=1,MODULE_ID=1,KEY_TYPE=4,KEY=0x1805024,ITAG=3,INCOMING_VIDS=3
HASH_LSB=3,GLP=0xa0,DISABLE_VLAN_CHECKS=1,DATA=0x100a00000000000000000001>
```

EGR ポートから NHI へのマッピング

EGR ポートから NHI へのマッピングは、ネクストホップインデックスを出力ポートにマッピングします。ユニキャストカプセル化パスで使用されます。

```
bcm-shell.0> g chg egr_port_to_nhi_mapping
EGR_PORT_TO_NHI_MAPPING.hg7[2][0x4001808]=0x36: <NEXT_HOP_INDEX=0x36>
```

VLAN フラッドインデックス テーブル

VLAN フラッドインデックス (VFI) テーブルには、特定の VLAN または VFI の BC/UUC/UMC インデックスが表示されます。**mcshow** コマンドの出力でフラッディングインデックスを使用して、トンネルカプセル化ポートを含む VLAN のメンバーを検索できます。

次の例は、ポート番号を取得する例を示しています。

```
bcm-shell.0> d chg vfi 3
Private image version: R
VFI.ipipe0[3]:
<VP_1=0xc01,VP_0=0x1803,UUC_INDEX=0x1803,UMC_INDEX=0x1803,RSVD_VP_0=1,BC_INDEX=0x1803>
```

次の例は、このポート番号を phy_info に入力して、前面パネルのポート番号を取得する方法を示しています。

```
bcm-shell.0> d chg ing_13_next_hop
ING_L3_NEXT_HOP.ipipe0[16]:
<VLAN_ID=0xffff,TGID=0x9f,PORT_NUM=0x1f,MTU_SIZE=0x3fff,MODULE_ID=1,L3_OIF=0x1fff,ENTRY_TYPE=2
ENTRY_INFO_UPPER=3,DVP_RES_INFO=0x7f,
```

```
bcm-shell.0> phy info
Phy mapping dump:
  port    id0    id1    addr iaddr          name      timeout
  hg0( 1)  600d  8770   1b1   1b1      TSC-A0/31/4  250000
  hg1( 2)  600d  8770     81     81      TSC-A0/00/4  250000
  hg2( 3)  600d  8770   1ad   1ad      TSC-A0/30/4  250000
  hg3( 4)  600d  8770     85     85      TSC-A0/01/4  250000
  hg4( 5)  600d  8770   1a9   1a9      TSC-A0/29/4  250000
  hg5( 6)  600d  8770     89     89      TSC-A0/02/4  250000
  hg6( 7)  600d  8770   195   195      TSC-A0/26/4  250000
  hg7( 8)  600d  8770     a1     a1      TSC-A0/05/4  250000
  hg8( 9)  600d  8770   191   191      TSC-A0/25/4  250000
```

次の例は、カプセル化解除ルートを示しています。

```
bcm-shell.0> d chg vlan_xlate
Private image version: R
VLAN_XLATE.ipipe0[768]:
<VXLAN_DIP:NETWORK_RECEIVERS_PRESENT=1,VXLAN_DIP:KEY=0x7080000092,VXLAN_DIP:IGNORE_UDP_CHECKSUM=1
VXLAN_DIP:HASH_LSB=1,VXLAN_DIP:DIP=0xe1000001,VXLAN_DIP:DATA=0x400001,VALID=1,KEY_TYPE=0x12,>
VLAN_XLATE.ipipe0[1472]:
```

```
<VXLAN_DIP:KEY=0x3232320112,VXLAN_DIP:IGNORE_UDP_CHECKSUM=1,VXLAN_DIP:HASH_LSB=0x402
VXLAN_DIP:DIP=0x64646402,VXLAN_DIP:DATA=0x400000,VALID=1,KEY_TYPE=0x12,>
```



(注) NETWORK_RECEIVERS_PRESENT は 0 に設定する必要があります。

GPORTと前面パネルのポート番号マッピングの取得

次の手順に従って、GPORT から前面パネルのポート番号へのマッピングを取得します。

手順の概要

1. GPORT # からローカルターゲットロジック (LTL) を取得するには、次の式を使用します : LTL # = 0x10000 - 512 + GPORT #
2. 対象とする LTL の ifindex を取得します。
3. 前面パネル ポートの ifindex を取得します。
4. GPORT から前面パネル ポート番号へのマッピングを表示します。

手順の詳細

手順

ステップ1 GPORT # からローカルターゲットロジック (LTL) を取得するには、次の式を使用します : LTL # = 0x10000 - 512 + GPORT #

GPORT が 0x201 の場合、LTL は 0x10000 + 0x201 (513) - 0x200 (512) = 0x10001 です。

ステップ2 対象とする LTL の ifindex を取得します。

例 :

```
switch# attach module 1
module-1# show system internal pixmc info sdb ltl 0x10001
```

ステップ3 前面パネル ポートの ifindex を取得します。

例 :

```
module-1# exit
switch# show int snmp-ifindex | grep 0x1a002e00
Eth1/24      436219392  (0x1a002e00)
```

ステップ4 GPORT から前面パネル ポート番号へのマッピングを表示します。

例 :

```
switch# bcm-shell module 1
bcm-shell.0> 12 show
```

■ 入力ポートのためにどのインターフェイス トラフィックが使用されるかを特定する

```
mac=00:00:00:00:00:00 vlan=0 GPORT=0xc000000 Trunk=0^M
mac=00:00:bb:01:00:03 vlan=28772 GPORT=0x80001751Unknown GPORT format ^M
mac=00:00:cc:01:00:0a vlan=28772 GPORT=0x80000201Unknown GPORT format ^M
mac=00:00:bb:01:00:05 vlan=28772 GPORT=0x80001751Unknown GPORT format ^M
mac=00:00:aa:01:00:0a vlan=28772 GPORT=0x80000202Unknown GPORT format ^M
```

この例では、MAC アドレス 00:00:bb:01:00:05 はトンネルを通して学習されるので、GPORT 0x1751 はトンネル SVP に対応します。MAC アドレス 00:00:aa:01:00:0a はローカルに学習されるので、GPORT 0x202 は前面パネル ポートに対応します。

入力ポートのためにどのインターフェイス トラフィックが使用されるかを特定する

次に、特定の出力ポートでトラフィックが使用するインターフェイスを検索する例を示します。

```
switch# show system internal ethpm info interface ethernet 2/3 | grep ns_pid
  IF_STATIC_INFO:
  port_name=Ethernet2/3,if_index:0x1a006400,l1l=2543,slot=0,nxos_port=50,dmod=1,dpid=9,unit=0
  queue=2064,xbar_unitbmp=0x0
  ns_pid=8

  - dpid=9 is higig8

switch# bcm-shell module 1
bcm-shell.0> g chg egr_port_to_nhi_mapping
EGR_PORT_TO_NHI_MAPPING.hg7[2][0x4001808]=0x36: <NEXT_HOP_INDEX=0x36>
bcm-shell.0> d chg egr_13_next_hop 0x36
Private image version: R
EGR_L3_NEXT_HOP.epipe0[54]:
<OVID=0x65,MAC_ADDRESS=0x60735cde6e41,L3MC:VNTAG_P=1,L3MC:VNTAG_FORCE_L=1,L3MC:VNTAG_DST_VIF=0x18
L3MC:RSVD_DVP=1,L3MC:INTF_NUM=0x1065,L3MC:FLEX_CTR_POOL_NUMBER=3,L3MC:FLEX_CTR_OFFSET_MODE=3
L3MC:FLEX_CTR_BASE_COUNTER_IDX=0xe41,L3MC:ETAG_PCP_DE_SOURCE=3,L3MC:ETAG_PCP=1
L3MC:ETAG_DOT1P_MAPPING_PTR=1,L3MC:DVP=0x2b9b,L3:OVID=0x65,L3:MAC_ADDRESS=0x60735cde6e41
L3:IVID=0xc83, L3:INTF_NUM=0x1065, IVID=0xc83, INTF_NUM=0x1065,>
```

VLAN のフラッド リストの検索

次に、特定の VLAN のフラッド リストを検索する例を示します。

```
bcm-shell.0> d chg vfi 3
Private image version: R
VFI.ipipe0[3]:
<VP_1=0xc01, VP_0=0x1803, UUC_INDEX=0x1803, UMC_INDEX=0x1803, RSVD_VP_0=1, BC_INDEX=0x1803>
```

カプセル化ポートがフラッドリストの一部であるかどうかの判別

次に、ネットワーク方向へのアクセスにおいて、カプセル化ポートがフラッドリストの一部であるかどうかを確認する例を示します。

```
bcm-shell.0> mc show 0x1803
Group 0xc001803 (VXLAN)
    port hg7, encap id 400053
    port xe23, encap id 400057
```

■ カプセル化ポートがフラッドリストの一部であるかどうかの判別



第 8 章

STP のトラブルシューティング

- - STP のトラブルシューティング (79 ページ)
 - STP の初期トラブルシューティングのチェックリスト (79 ページ)
 - STP データ ループのトラブルシューティング (80 ページ)
 - 過剰なパケット フラッディングのトラブルシューティング (84 ページ)
 - コンバージェンス時間の問題のトラブルシューティング (86 ページ)
 - フォワーディング ループに対するネットワークの保護 (86 ページ)

STP のトラブルシューティング

STP は、レイヤ 2 レベルで、ループのないネットワークを実現します。レイヤ 2 LAN ポートは定期的に STP フレームを送受信します。ネットワーク デバイスは、これらのフレームを転送せずに、フレームを使用してループフリーパスを構築します。レイヤ 2 の詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』を参照してください。

STP の初期トラブルシューティングのチェックリスト

STP の問題のトラブルシューティングでは、個々のデバイスおよびネットワーク全体の設定と接続に関する情報を収集する必要があります。

STP の問題をトラブルシューティングする際は、まず次のことを確認します。

チェックリスト	Done
デバイスで設定されているスパニングツリーのタイプを確認します。	
すべての相互接続ポートとスイッチを含む、ネットワークトポロジを確認します。ネットワーク上のすべての冗長パスを特定し、冗長パスはブロック状態であることを確認します。	

■ STP データ ループのトラブルシューティング

チェックリスト	Done
show spanning-tree summary totals コマンドを使用し、して、アクティブ状態の論理インターフェイスの総数が、最大許容数を下回っていることを確認します。これらの限界値の詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』を参照してください。	
プライマリおよびセカンダリルートブリッジと、設定されている Cisco 拡張機能を確認します。	

STP 設定と動作の詳細を表示するには、次のコマンドを使用します。

- **show running-config spanning-tree**
- **show spanning-tree summary**
- **show spanning-tree detail**
- **show spanning-tree bridge**
- **show spanning-tree mst**
- **show spanning-tree mst configuration**
- **show spanning-tree interface *interface-type slot/port [detail]***
- **show tech-support stp**
- **show spanning-tree vlan**

STP によってブロックされているポートを表示するには、**show spanning-tree blockedports** コマンドを使用します。

各ノードで学習またはエージングが発生するかどうかを確認するには、**show mac address-table dynamic vlan** コマンドを使用します。

STP データ ループのトラブルシューティング

データ ループは、STP ネットワークでよく見られる問題です。データ ループの症状の一部は次のとおりです。

- 高いリンク使用率、最大 100%
- 高い CPU およびバックプレーン トライフィック 使用率
- 一定の MAC アドレスの再学習とフラッピング
- インターフェイスでの過剰な出力ドロップ

l2fm ロギング レベルが 4 以上の場合、スイッチはホスト MAC アドレス フラッピングの発生をログに記録し、STP データ ループの特定に役立ちます。1 秒以内に MAC アドレスの移動が検出され、10 回連続して移動すると、スイッチは MAC アドレスが移動しているポートの 1 つの VLAN で学習を無効にします。学習は 120 秒間無効になり、自動的に再度有効になります。

Syslog は、学習が無効または有効になっている間に生成されます。 **logging level l2fm log-level** コマンドを使用して、ログ レベルを設定できます。

手順の概要

1. switch# **show interface interface-type slot/port include rate**
2. switch(config)# **interface interface-type slot/port**
3. switch(config-if)# **shutdown**
4. switch(config-if)# **show spanning-tree vlan vlan-id**
5. (任意) switch(config-if)# **show spanning-tree interface interface-type slot/port detail**
6. (任意) switch(config-if)# **show system internal pktmgr interface interface-type slot/port**
7. (任意) switch(config-if)# **show system internal pktmgr client client-id**
8. (任意) switch(config-if)# **show interface counters errors**

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	switch# show interface interface-type slot/port include rate 例： <pre>switch# show interface ethernet 2/1 include rate 1 minute input rate 19968 bits/sec, 0 packets/sec 1 minute output rate 3952023552 bits/sec, 957312 packets/sec</pre>	リンク使用率が高いインターフェイスを調べることで、ループに関与するポートを特定します。
ステップ2	switch(config)# interface interface-type slot/port 例： <pre>switch(config)# interface ethernet 2/1</pre>	インターフェイス タイプと位置を設定します。
ステップ3	switch(config-if)# shutdown 例： <pre>switch(config-if)# shutdown</pre>	影響を受けるポートをシャットダウンまたは切断します。 影響を受けるポートを切断した後、ネットワークトポロジ図を使用して冗長パス内のすべてのスイッチを特定します。
ステップ4	switch(config-if)# show spanning-tree vlan vlan-id 例： <pre>switch(config-if)# show spanning-tree vlan 9 VLAN0009 Spanning tree enabled protocol rstp Root ID Priority 32777'</pre>	スイッチが、影響を受けないその他のスイッチと同じ STP ルート ブリッジをリストすることを確認します。

■ STP データ ループのトラブルシューティング

	コマンドまたはアクション	目的
	Address 0018.bad7.db15'' Cost 4 ...	
ステップ 5	(任意) switch(config-if)# show spanning-tree interface interface-type slot/port detail 例： switch(config-if)# show spanning-tree interface ethernet 3/1 detail Port 385 (Ethernet3/1) of VLAN0001 is root forwarding Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.385 Designated root has priority 32769, address 0018.bad7.db15 Designated bridge has priority 32769, address 0018.bad7.db15 Designated port id is 128.385, designated path cost 0 Timers: message age 16, forward delay 0, hold 0 Number of transitions to forwarding state: 1 The port type is network by default Link type is point-to-point by default BPDU: sent 1265, received 1269	ルートポートおよび代替ポートがBPDUを定期的に受信していることを確認します。
ステップ 6	(任意) switch(config-if)# show system internal pktmgr interface interface-type slot/port 例： switch(config-if)# show system internal pktmgr interface ethernet 3/1 Ethernet3/1, ordinal: 36 SUP-traffic statistics: (sent/received) Packets: 120210 / 15812 Bytes: 8166401 / 1083056 Instant packet rate: 5 pps / 5 pps Average packet rates(1min/5min/15min/EWMA): Packet statistics: Tx: Unicast 0, Multicast 120210 Broadcast 0 Rx: Unicast 0, '' Multicast 15812'' Broadcast 0	内部パケットマネージャがBPDUを受信したかどうかを確認します。
ステップ 7	(任意) switch(config-if)# show system internal pktmgr client client-id 例： switch(config-if)# show system internal pktmgr client 303 Client uuid: 303, 2 filters Filter 0: EthType 0x4242, Dmac 0180.c200.0000 Filter 0: EthType 0x010b, Snap 267, Dmac 0100.0ccc.ccc4 Options: TO 0, Flags 0x1, AppId 0, Epid 0	クライアントがBPDUを受信したかどうかを確認します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Ctrl SAP: 171, Data SAP 177 (1) Rx: 28356632, Drop: 0, Tx: 35498365, Drop: 0	
ステップ 8	(任意) switch(config-if)# show interface counters errors 例： switch(config-if)# show interface counters errors ----- Port Align-Err FCS-Err Xmit-Err Rcv-Err UnderSize OutDiscards ----- mgmt0 -- -- -- -- -- -- Eth1/1 0 0 0 0 0 0 Eth1/2 0 0 0 0 0 0 Eth1/3 0 0 0 0 0 0 Eth1/4 0 0 0 0 0 0 Eth1/5 0 0 0 0 0 0 Eth1/6 0 0 0 0 0 0 Eth1/7 0 0 0 0 0 0 Eth1/8 0 0 0 0 0 0	ハードウェアパケット統計情報（エラードロップ）カウンタをチェックします。

例

次に、指定ポートが定期的に BPDU を送信している例を示します。

```
switch# show spanning-tree interface ethernet 3/1 detail
Port 385 (Ethernet3/1) of VLAN0001 is root forwarding
  Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.385
  Designated root has priority 32769, address 0018.bad7.db15
  Designated bridge has priority 32769, address 0018.bad7.db15
  Designated port id is 128.385, designated path cost 0
  Timers: message age 16, forward delay 0, hold 0
  Number of transitions to forwarding state: 1
  The port type is network by default
  Link type is point-to-point by default
  BPDU: sent 1265, received 1269
```

次に、BPDU がパケットマネージャによって送信されているかどうかを確認する例を示します。

```
switch# show system internal pktmgr interface ethernet 3/1
Ethernet3/1, ordinal: 36
  SUP-traffic statistics: (sent/received)
    Packets: 120210 / 15812
    Bytes: 8166401 / 1083056
```

過剰なパケット フラッディングのトラブルシューティング

```

Instant packet rate: 5 pps / 5 pps
Average packet rates(1min/5min/15min/EWMA):
Packet statistics:
  Tx: Unicast 0, M'' unicast 120210''
    Broadcast 0
  Rx: Unicast 0, Multicast 15812
    Broadcast 0

switch# show system internal pktmgr client 303
Client uuid: 303, 2 filters
  Filter 0: EthType 0x4242, Dmac 0180.c200.0000
  Filter 0: EthType 0x010b, Snap 267, Dmac 0100.0ccc.cccc
  Options: TO 0, Flags 0x1, AppId 0, Epid 0
  Ctrl SAP: 171, Data SAP 177 (1)
  Rx: 28356632, Drop: 0, Tx: 35498365, Drop: 0

```

次に、ハードウェアパケット統計カウンタでBPDUエラー ドロップの可能性をチェックする例を示します。

```

switch# show interface counters errors
-----
Port Align-Err FCS-Err Xmit-Err Rcv-Err UnderSize OutDiscards
-----
mgmt0  --  --  --  --  --  --
Eth1/1  0   0   0   0   0   0
Eth1/2  0   0   0   0   0   0
Eth1/3  0   0   0   0   0   0
Eth1/4  0   0   0   0   0   0
Eth1/5  0   0   0   0   0   0
Eth1/6  0   0   0   0   0   0
Eth1/7  0   0   0   0   0   0
Eth1/8  0   0   0   0   0   0

```

過剰なパケット フラッディングのトラブルシューティング

STP トポロジが不安定になると、STP ネットワークで過剰なパケット フラッディングが発生する可能性があります。Rapid STP または Multiple STP (MST) では、ポートの状態が転送に変更され、ロールが指定からルートに変更されると、トポロジが変更されることがあります。Rapid STP は、レイヤ 2 転送テーブルをただちにフラッシュします。802.1D はエージングタイムを短縮します。転送テーブルの即時フラッシュにより、接続はより高速に復元されますが、フラッディングが増加します。

安定したトポロジでは、トポロジを変更しても過剰なフラッディングは発生しません。リンク フラップはトポロジの変更を引き起こす可能性があるため、継続的なリンク フラップはトポロジの変更とフラッディングを繰り返す可能性があります。フラッディングはネットワーク パフォーマンスを低下させ、インターフェイスでパケット ドロップを引き起こす可能性があります。

手順の概要

1. switch# **show spanning-tree vlan vlan-id detail**

2. switch# show spanning-tree vlan *vlan-id* detail

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	switch# show spanning-tree vlan <i>vlan-id</i> detail 例 : <pre>switch# show spanning-tree vlan 9 detail VLAN0009 is executing the rstp compatible Spanning Tree protocol Bridge Identifier has priority 32768, sysid 9, address 0018.bad8.27ad Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15 Current root has priority 32777, address 0018.bad7.db15 Root port is 385 (Ethernet3/1), cost of root path is 4 Topology change flag not set, detected flag not set '' Number of topology changes 8 last change occurred 1:32:11 ago'' '' from Ethernet3/1'' Times: hold 1, topology change 35, notification 2 ... </pre>	過剰なトポロジ変更の原因を判別します。
ステップ2	switch# show spanning-tree vlan <i>vlan-id</i> detail 例 : <pre>switch# show spanning-tree vlan 9 detail VLAN0009 is executing the rstp compatible Spanning Tree protocol Bridge Identifier has priority 32768, sysid 9, address 0018.bad8.27ad Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15 Current root has priority 32777, address 0018.bad7.db15 Root port is 385 (Ethernet3/1), cost of root path is 4 Topology change flag not set, detected flag not set Number of topology changes 8 last change occurred 1:32:11 ago '' from Ethernet3/1'' Times: hold 1, topology change 35, notification 2 ... </pre>	<p>トポロジ変更が発生したインターフェイスを特定します。</p> <p>トポロジの変更を開始したデバイスを分離できるようになるまで、インターフェイスに接続されているデバイスでこの手順を繰り返します。</p> <p>このデバイスのインターフェイスのリンクフラップを確認します。</p>

コンバージェンス時間の問題のトラブルシューティング

STP のコンバージェンスに予想よりも長い時間がかかるか、予期しない最終的なネットワークトポロジが発生する可能性があります。

コンバージェンスの問題をトラブルシューティングするには、次の問題を確認します。

- 文書化されたネットワーク トポロジ図のエラー。
- タイマーの設定ミス、直徑、ブリッジ保証、ルートガード、BPDUガードなどのシスコ拡張機能など。
- 推奨論理ポート（ポート VLAN）の制限を超えたコンバージェンス中のスイッチ CPU の過負荷。
- STP に影響するソフトウェア障害。

フォワーディングループに対するネットワークの保護

STP が特定の障害に正しく対処できることを処理するために、シスコでは、ネットワークを転送ループから保護するための多数の機能と拡張機能を開発しました。

STP のトラブルシューティングは、特定の障害の原因を切り分けて見つけるのに役立ちますが、これらの拡張機能の実装は、ネットワークを転送ループから保護する唯一の方法です。

始める前に

- すべてのスイッチ間リンクでシスコ独自の単方向リンク検出（UDLD）プロトコルを有効にします。詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。
- すべてのスイッチ間リンクをスパニングツリーネットワーク ポートタイプとして設定して、ブリッジ保証機能を設定します。



(注)

リンクの両側でブリッジ保証機能をイネーブルにする必要があります。そうでない場合は、Cisco NX-OS はブリッジ保証の不整合のためにポートがブロック状態になります。

- すべてのエンドステーションポートをスパニングツリーエッジポートタイプとして設定します。

STP エッジポートを設定して、ネットワークのパフォーマンスに影響を与える可能性のあるトポロジ変更通知および後続のフラッディングの量を制限する必要があります。このコマンドは、エンドステーションに接続するポートでのみ使用します。そうしないと、偶発

的なトポロジループによってデータパケットループが発生し、デバイスとネットワークの動作が中断される可能性があります。

- ポートチャネルの Link Aggregation Control Protocol (LACP) をイネーブルにして、ポートチャネルの設定ミスの問題を回避します。詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。

スイッチ間リンクで自動ネゴシエーションをディセーブルにしないでください。自動ネゴシエーションメカニズムは、リモート障害情報を伝達できます。これは、リモート側で障害を検出する最も迅速な方法です。リモート側で障害が検出されると、リンクがまだパルスを受信している場合でも、ローカル側はリンクをダウンさせます。



注意 STP タイマーを変更する場合は注意してください。STP タイマーは相互に依存しており、変更はネットワーク全体に影響を与える可能性があります。

手順の概要

- (任意) switch(config)# **spanning-tree loopguard default**
- switch(config)# **spanning-tree bpduguard enable**
- switch(config)# **vlan vlan-range**
- switch(config)# **spanning-tree vlan vlan-range root primary**
- switch(config)# **spanning-tree vlan vlan-range root secondary**


手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	(任意) switch(config)# spanning-tree loopguard default 例： switch(config)# spanning-tree loopguard default	ルートガードを使用してネットワーク STP 境界を保護します。ルートガードと BPDU ガードを使用すると、外部からの影響から STP を保護できます。
ステップ2	switch(config)# spanning-tree bpduguard enable 例： switch(config)# spanning-tree bpduguard enable	STP エッジポートで BPDU ガードをイネーブルにして、ポートに接続されている不正なネットワークデバイス（ハブ、スイッチ、ブリッジングルータなど）の影響を受けないようにします。 ルートガードは、STP が外部の影響を受けないようにします。BPDU ガードは、BPDU（上位 BPDU だけでなく）を受信しているポートをシャットダウンします。 (注)

■ フォワーディング ループに対するネットワークの保護

	コマンドまたはアクション	目的
		2つの STP エッジ ポートが直接またはハブ経由で接続されている場合、短期間のループはルート ガードまたは BPDU ガードによって防止されません。
ステップ 3	switch(config)# vlan <i>vlan-range</i> 例： switch(config) # vlan 9	個別の VLAN を設定し、管理 VLAN でのユーザ トラフィックを回避します。管理 VLAN は、ネットワーク全体ではなくビルディング ブロックに含まれます。
ステップ 4	switch(config)# spanning-tree vlan <i>vlan-range</i> root primary 例： switch(config) # spanning-tree vlan 9 root primary	予測可能な STP ルートを設定します。
ステップ 5	switch(config)# spanning-tree vlan <i>vlan-range</i> root secondary 例： switch(config) # spanning-tree vlan 12 root secondary	予測可能なバックアップ STP ルート配置を設定します。 コンバージェンスが予測可能な方法で行われ、すべてのシナリオで最適なトポロジが構築されるように、STP ルートとバックアップ STP ルートを設定する必要があります。STP プライオリティをデフォルト値のままにしないでください。

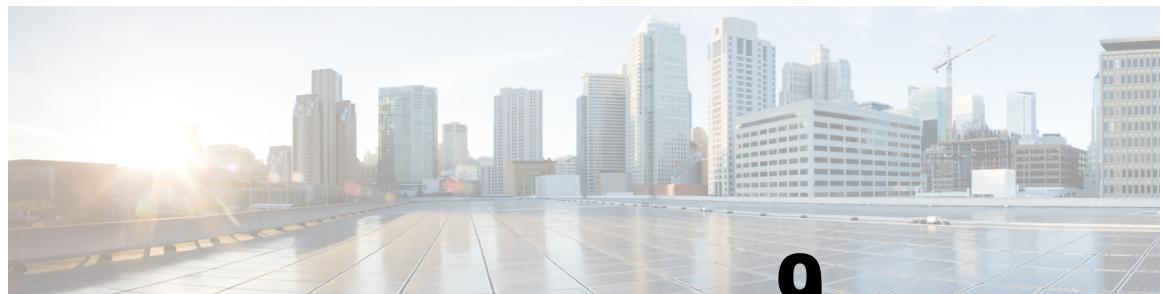

第 9 章

ルーティングのトラブルシューティング

- ルーティングの問題のトラブルシューティングについて (89 ページ)
- トラブルシューティングルートの初期チェックリスト (89 ページ)
- ルーティングのトラブルシューティング (90 ページ)
- ポリシーベースルーティングのトラブルシューティング (93 ページ)
- ダイナミックロードバランシングのトラブルシュート (94 ページ)

ルーティングの問題のトラブルシューティングについて

レイヤ3ルーティングには、最適なルーティングパスの決定とパケットの交換の決定という、2つの基本的動作があります。ルーティングアルゴリズムを使用すると、ルータから宛先までの最適なパス（経路）を計算できます。この計算方法は、選択したアルゴリズム、ルートメトリック、そしてロードバランシングや代替パスの探索などの考慮事項により異なります。

Cisco NX-OS は、複数の仮想ルーティングおよび転送(VRF)インスタンス、および複数のルーティング情報ベース(RIB)をサポートしており、複数のアドレスドメインをサポートします。各VRFはRIBに関連付けられており、この情報が転送情報ベース(FIB)によって収集されます。

ルーティングの詳細については、以下のドキュメントを参照してください。

- 『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide』

トラブルシューティングルートの初期チェックリスト

最初に次の項目を確認することで、ルーティングの問題をトラブルシューティングできます。

チェックリスト	Done
ルーティングプロトコルが有効になっていることを確認します。	
必要に応じて、アドレスファミリが設定されていることを確認します。	

ルーティングのトラブルシューティング

チェックリスト	Done
ルーティングプロトコルに適切なVRFが設定されていることを確認します。	

ルーティング情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

- **show ip arp**
- **show ip traffic**
- **show ip static-route**
- **show ip client**
- **show ip fib**
- **show ip process**
- **show ip route**
- **show vrf**
- **show vrf interface**

ルーティングのトラブルシューティング

手順の概要

1. switch# **show ospf**
2. switch# **show running-config eigrp all**
3. switch# **show running-config eigrp**
4. switch# **show processes memory | include isis**
5. switch# **show ip client pim**
6. switch# **show ip interface loopback-interface**
7. switch# **show vrf interface loopback -interface**
8. switch# **show routing unicast clients**
9. switch# **show forwarding distribution multicast client**

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	switch# show ospf 例： <pre>switch# show ospf ^ % invalid command detected at '^' marker.</pre>	ルーティングプロトコルが有効になっていることを確認します。 この機能が有効になっていない場合は、Cisco NX-OSによりコマンドが無効であると報告されます。

ルーティングのトラブルシューティング

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 8	switch# show routing unicast clients 例： switch# show routing unicast clients	ルーティングプロトコルがRIBに登録されていることを確認します。
ステップ 9	switch# show forwarding distribution multicast client 例： switch# show forwarding distribution multicast client Number of Clients Registered: 3 Client-name Client-id Shared Memory Name igmp 1 N/A mrrib 2 /procket/shm/mrib-mfdm	RIB が転送プレーンと通信していることを確認します。

例

次に、EIGRP ルーティングプロトコル設定を表示する例を示します。

```
switch# show running-config eigrp all
version 6.1(2)I1(1)
feature eigrp
router eigrp 99
log-neighbor-warnings
  log-neighbor-changes
  log-adjacency-changes
  graceful-restart
  nsf
  timers nsf signal 20
  distance 90 170
  metric weights 0 1 0 1 0 0
  metric maximum-hops 100
  default-metric 100000 100 255 1 1500
  maximum-paths 16
  address-family ipv4 unicast
    log-neighbor-warnings
    log-neighbor-changes
    log-adjacency-changes
    graceful-restart
    router-id 192.0.2.1
    nsf
    timers nsf signal 20
    distance 90 170
    metric weights 0 1 0 1 0 0
    metric maximum-hops 100
    default-metric 100000 100 255 1 1500
    maximum-paths 16
```

次に、ユニキャストルーティングプロトコルが RIB に登録されていることを表示する例を示します。

```
switch# show routing unicast clients
CLIENT: am
```

```

index mask: 0x00000002
epid: 3908      MTS SAP: 252      MRU cache hits/misses:      2/1
Routing Instances:
  VRF: management      table: base
Messages received:
  Register : 1      Add-route : 2      Delete-route : 1
Messages sent:
  Add-route-ack : 2      Delete-route-ack : 1
CLIENT: rpm
index mask: 0x00000004
epid: 4132      MTS SAP: 348      MRU cache hits/misses:      0/0
Messages received:
  Register : 1
Messages sent:
...
CLIENT: eigrp-99
index mask: 0x00002000
epid: 3148      MTS SAP: 63775      MRU cache hits/misses:      0/1
Routing Instances:
  VRF: default      table: base      notifiers: self
Messages received:
  Register : 1      Delete-all-routes : 1
Messages sent:
...

```

ポリシーベースルーティングのトラブルシューティング

- ACL が着信トラフィックと一致することを確認します。
- ルートが使用可能であることを確認します。
 - IP ネットワークルートの場合は、**show ip route** を使用します コマンドを使用して、**set ip next-hop** で指定されたネクスト ホップで IP ネットワークルートが使用可能であることを確認します コマンドを使用する必要があります。
 - IP ホストルートの場合は、**show ip arp** を使用します コマンドを使用して、**set ip next-hop** で指定されたネクスト ホップで IP ホストルートが使用可能であることを確認します コマンドを使用する必要があります。
 - IPv6 ネットワークルートの場合は、**show ipv6 route** を使用します コマンドを使用して、**set ipv6 next-hop** で指定されたネクスト ホップで IPv6 ネットワークルートが使用可能であることを確認します コマンドを使用する必要があります。
 - IPv6 ホストルートの場合は、**show ipv6 neighbor** を使用します コマンドを使用して、**set ipv6 next-hop** で指定されたネクスト ホップで IPv6 ホストルートが使用可能であることを確認します コマンドを使用する必要があります。
- ポリシーがシステムでアクティブになっていることを確認します (**show ip policy** を使用コマンドを通して)。
- エントリの統計情報を確認します (**show route-map map-name pbr-statistics** を使用コマンドを通して)。

ダイナミックロードバランシングのトラブルシュート

整合性チェッカーは、次のように、DLBECMPを使用するルートをトラブルシュートするために使用できます。

- グローバル整合性チェック
 - **test consistency-checker forwarding ipv4 unicast**
 - **show consistency-checker forwarding ipv4 unicast**

サンプル出力

```
Leaf1# test consistency-checker forwarding ipv4 unicast
Consistency check started.
Leaf1#
Leaf1#
Leaf1# show consistency-checker forwarding ipv4 unicast
IPV4 Consistency check : table_id(0x1)
Execution time : 28 ms ()
No inconsistent adjacencies.
No inconsistent routes.
Consistency-Checker: PASS for ALL
```

- シングルルート整合性チェック
 - **show consistency-checker forwarding single-route ipv4 ipv4 address vrf vrf**

サンプル出力

```
Leaf1# show consistency-checker forwarding single-route ipv4 64.60.60.0/24 vrf default

Consistency checker passed for 64.60.60.0/24
Leaf1#
```



第 10 章

メモリのトラブルシューティング

- メモリのトラブルシューティングに関する詳細情報 (95 ページ)
- プラットフォームメモリ使用率の一般/高レベルの評価 (96 ページ)
- プラットフォームのメモリ使用率の詳細な評価 (97 ページ)
- ユーザプロセス (101 ページ)
- 組み込みプラットフォームのメモリモニタリング (104 ページ)
- LPSS 共有メモリ監視 (106 ページ)

メモリのトラブルシューティングに関する詳細情報

ダイナミックランダムアクセスメモリ (DRAM) は、すべてのプラットフォームで限られたリソースであり、使用率がチェックされるように制御またはモニタする必要があります。

Cisco NX-OS は、次の 3 つの方法でメモリを使用します。

- **Page cache** : 永続ストレージ (CompactFlash) からファイルにアクセスすると、カーネルはデータをページキャッシュに読み取ります。これは、将来データにアクセスするときに、ディスクストレージに関する遅いアクセス時間を回避できることを意味します。他のプロセスがメモリを必要とする場合、キャッシュされたページはカーネルによって解放されます。一部のファイルシステム (tmpfs) は、純粋にページキャッシュ内に存在します (たとえば、/dev/sh, /var/sysmgr, /var/tmp)。これは、このデータの永続的なストレージがなく、データが削除されたときを意味します。ページキャッシュからは復元できません。tmpfs-cached ファイルは、削除された場合にのみページキャッシュされたページを解放します。
- **Kernel** : カーネルには、独自のテキスト、データ、およびカーネルロード可能モジュール (KLM) を保存するためのメモリが必要です。KLM は、(個別のユーザプロセスではなく) カーネルにロードされるコードの一部です。カーネルメモリの使用例として、インバンドポートドライバがパケットを受信するためにメモリを割り当てる場合があります。
- **User processes** Cisco NX-OS : このメモリは、カーネルに統合されていない Linux プロセス (テキスト、スタック、ヒープなど) によって使用されます。

プラットフォームメモリ使用率の一般/高レベルの評価

高いメモリ使用率をトラブルシューティングする場合は、まず使用率の高いタイプ（プロセス、ページキャッシュ、またはカーネル）を判別する必要があります。使用率のタイプを特定したら、追加のトラブルシューティングコマンドを使用して、この動作の原因となっているコンポーネントを特定できます。

プラットフォームメモリ使用率の一般/高レベルの評価

次の2つの基本的なCLIコマンドを使用して、プラットフォームのメモリ使用率の全体的なレベルを評価できます。**show system resources**および**show processes memory**。



(注) これらのコマンド出力から、プラットフォームの使用率が通常/予想よりも高いことがわかりますが、どのタイプのメモリ使用率が高いかはわかりません。



(注) *show system resources* コマンドの出力に空きメモリの減少が示されている場合は、Linux カーネルキャッシングが原因である可能性があります。システムがより多くのメモリを必要とするたびに、Linux カーネルはキャッシュされたメモリを解放します。*show system internal kernel meminfo* コマンドは、システムのキャッシュメモリを表示します。

この項で説明している **show system resources** コマンドは、プラットフォームのメモリ統計情報を表示します。



(注) この出力は、/proc/meminfo の Linux メモリ統計情報から取得されます。

- **total** : プラットフォーム上の物理 RAM の量。
- **free** : 未使用または使用可能なメモリの量。
- **used** : 割り当てられた（永続的な）メモリとキャッシュされた（一時的な）メモリの量。

キャッシュとバッファは、カスタマー モニタリングには関係ありません。

この情報は、プラットフォームの使用率の一般的な表現のみを提供します。メモリ使用率が高い理由をトラブルシューティングするには、より多くの情報が必要です。

show processes memory コマンドは、プロセスごとのメモリ割り当てを表示します。

```
switch# show processes memory
Load average: 1 minute: 0.43 5 minutes: 0.30 15 minutes: 0.28
Processes : 884 total, 1 running
CPU states : 2.0% user, 1.5% kernel, 96.5% idle
PID MemAlloc MemLimit MemUsed StackBase/Ptr Process
---- -----
4662 52756480 562929945 150167552 bffffd00/bffffd970 netstack
```

プラットフォームのメモリ使用率の詳細な評価

show system internal memory-alerts-log コマンドを使用し、また **show system internal kernel** コマンドを使用して、Cisco NX-OS でメモリ使用率の詳細を表示します。

```
switch# show system internal kernel meminfo
MemTotal: 4135780 kB
MemFree: 578032 kB
Buffers: 5312 kB
Cached: 1926296 kB
RAMCached: 1803020 kB
Allowed: 1033945 Pages
Free: 144508 Pages
Available: 177993 Pages
SwapCached: 0 kB
Active: 1739400 kB
Inactive: 1637756 kB
HighTotal: 3287760 kB
HighFree: 640 kB
LowTotal: 848020 kB
LowFree: 577392 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 1903768 kB
Slab: 85392 kB
CommitLimit: 2067888 kB
Committed_AS: 3479912 kB
PageTables: 20860 kB
VmallocTotal: 131064 kB
VmallocUsed: 128216 kB
```

■ ページキャッシュ

VmallocChunk: 2772 kB

上記の出力で、最も重要なフィールドは次のとおりです。

- **MemTotal (kB)** : システムのメモリの総量。
- **Cached (kB)** : ページキャッシュ (tmpfsマウント内のファイルと永続ストレージ/bootflashからキャッシュされたデータを含む) で使用されるメモリの量。
- **RamCached (kB)** : 解放できないページキャッシュで使用されているメモリの量 (永続ストレージによってバックアップされていないデータ)。
- **Available (Pages)** : ページの空きメモリの量 (ページキャッシュと空きリストで使用可能にできる領域を含む)。
- **Mapped (Pages)** : ページテーブルにマッピングされたメモリ (非カーネルプロセスで使用されているデータ)。
- **Slab (Pages)** : カーネルメモリ消費量の大まかな指標。



(注) 1ページのメモリは4 kB のメモリに相当します。

この項で説明している **show system internal kernel memory global** コマンドは、ページキャッシュとカーネル/プロセスメモリのメモリ使用量を表示します。

```
switch# show system internal kernel memory global
Total memory in system : 4129600KB
Total Free memory : 1345232KB
Total memory in use : 2784368KB
Kernel/App memory : 1759856KB
RAM FS memory : 1018616KB
```



(注) Cisco NX-OS では、Linux カーネルが使用しているメモリの割合 (存在する RAM 全体に対する) をモニタし、使用率がデフォルトまたは設定されたしきい値を超えると、プラットフォームマネージャがアラートを生成します。アラートが発生した場合は、プラットフォームマネージャによってキャプチャされたログを現在の使用率と照らし合わせて確認すると便利です。

これらのコマンドの出力を確認すると、ページキャッシュ、メモリを保持しているプロセス、またはカーネルの結果として使用率が高いかどうかを判断できます。

ページキャッシュ

Cached 値または RAMCached 値が高い場合は、ファイルシステムの使用率を確認し、どの種類のファイルがページキャッシュを占有しているかを判断する必要があります。

この項で説明している **show system internal flash** コマンドは、ファイルシステムの使用率を表示します (出力はメモリアラートログに含まれる df-hT と同様です)。

```
switch# show system internal flash
Mount-on          1K-blocks    Used   Available  Use%  Filesystem
/                  409600     43008   367616    11   /dev/root
/proc              0          0        0         0    proc
/sys               0          0        0         0    none
/isan              409600    269312   140288    66   none
/var/tmp            307200    876      306324    1    none
/var/sysmgr        1048576   999424   49152     96   none
/var/sysmgr/ftp    307200    24576    282624    8    none
/dev/shm            1048576   412672   635904    40   none
/volatile          204800    0        204800    0    none
/debug              2048      16       2032     1    none
/dev/mqueue          0          0        0         0    none
/mnt/cfg/0          76099    5674     66496     8   /dev/hda5
/mnt/cfg/1          75605    5674     66027     8   /dev/hda6
/bootflash          1796768   629784   1075712   37   /dev/hda3
/var/sysmgr/startup-cfg 409600   27536    382064    7    none
/mnt/plog            56192    3064     53128     6   /dev/mtdblock2
/dev/pts              0          0        0         0    devpts
/mnt/pss             38554    6682     29882    19   /dev/hda4
/slot0              2026608   4        2026604    1   /dev/hdc1
/logflash            7997912   219408   7372232   3    /dev/hde1
/bootflash_sup-remote 1767480  1121784   555912    67
127.1.1.6:/mnt/bootflash/
/logflash_sup-remote 7953616  554976    6994608    8   127.1.1.6:/mnt/logflash/
```



(注) この出力を確認する際、[Filesystem]列の値がnoneの場合は、tmpfsタイプであることを意味します。

この例では、/var/sysmgr（またはサブフォルダ）が多くの領域を使用しているため、使用率が高くなります。/var/sysmgrはtmpfsマウントです。つまり、ファイルはRAMにのみ存在します。パーティションを占有しているファイルのタイプと、それらのファイルの由来（コア/デバッグ/など）を判別する必要があります。ファイルを削除すると使用率は低下しますが、どのタイプのファイルが領域を占有しているか、そしてどのプロセスがそれらのファイルをtmpfsに残しているかを判断する必要があります。

次のコマンドを使用して、CLIで問題のファイルを表示し、削除します。

- **show system internal dir full directory path** コマンドは、指定されたパスのすべてのファイルとサイズをリスト表示します（隠しコマンド）。
- **filesys delete full file path** コマンドは、特定のファイルを削除します（隠しコマンド）。

カーネル

カーネルの問題はそれほど一般的ではありませんが、**show system internal kernel meminfo** コマンドの出力でスラブの使用状況を確認することで問題を特定できます。一般に、カーネルのトラブルシューティングでは、使用率が増加している理由を切り分けるために、Ciscoのカスタマー サポートが必要です。

時間の経過とともにスラブのメモリ使用量が増加する場合は、次のコマンドを使用して詳細情報を収集します。

- この項で説明している **show system internal kernel malloc-stats** コマンドは、現在ロードされているすべての KLM、malloc、および空きカウントを表示します。

```
switch# show system internal kernel malloc-stats
Kernel Module Memory Tracking
-----
Module      kmalloc  kcalloc  kfree   diff
klm_usd     00318846 00000000 00318825 00000021
klm_eobcmn  08366981 00000000 08366981 00000000
klm_utaker  00001306 00000000 00001306 00000000
klm_sysmgr-hb 00000054 00000000 00000049 00000005
klm_idehs   00000001 00000000 00000000 00000001
klm_sup_ctrl_mc 00209580 00000000 00209580 00000000
klm_sup_config 00000003 00000000 00000000 00000003
klm_mts    03357731 00000000 03344979 00012752
klm_kadb   00000368 00000000 00000099 00000269
klm_aipc   00850300 00000000 00850272 00000028
klm_pss    04091048 00000000 04041260 00049788
klm_rwsem  00000001 00000000 00000000 00000001
klm_vdc    00000126 00000000 00000000 00000126
klm_modlock 00000016 00000000 00000016 00000000
klm_e1000  00000024 00000000 00000006 00000018
klm_dc_srom 00000123 00000000 00000123 00000000
klm_sdwrap  00000024 00000000 00000000 00000024
klm_obfl   00000050 00000000 00000047 00000003
```

このコマンドの複数の反復を比較することで、一部の KLM が大量のメモリを割り当てているが、メモリを解放/返却していないかどうかを確認できます（差分値は通常と比較して非常に大きくなります）。

- この項で説明している **show system internal kernel skb-stats** コマンドは、SKB（KLM がパケットを送受信するために使用するバッファ）の消費量を表示します。

```
switch# show system internal kernel skb-stats
Kernel Module skbuff Tracking
-----
Module      alloc     free     diff
klm_shreth 00028632 00028625 00000007
klm_eobcmn 02798915 02798829 00000086
klm_mts    00420053 00420047 00000006
klm_aipc   00373467 00373450 00000017
klm_e1000  16055660 16051210 00004450
```

このコマンドの複数の反復の出力を比較して、差分値が増加しているかどうかを確認します。

- この項で説明している **show hardware internal proc-info slabinfo** コマンドは、すべてのスラブ情報（カーネル管理に使用されるメモリ構造）をダンプします。出力は、大きくなることもあります。

ユーザ プロセス

ページキャッシュとカーネルの問題が除外されている場合は、一部のユーザプロセスが大量のメモリを使用しているか、実行中のプロセス数が多いため（使用可能な機能の数が多いため）、使用率が高くなっているという可能性があります。



(注) Cisco NX-OS は、ほとんどのプロセスのメモリ制限を定義しています（rlimit）。この rlimit を超えると、sysmgr によってプロセスがクラッシュし、通常はコアファイルが生成されます。rlimit に近いプロセスは、プラットフォームの使用率に大きな影響を与えない可能性がありますが、クラッシュが発生すると問題になる可能性があります。

大量のメモリを使用しているプロセスの特定

次のコマンドは、特定のプロセスが大量のメモリを使用しているかどうかを確認するのに役立ちます。

- The **show process memory** コマンドは、プロセスごとのメモリ割り当てを表示します。

```
switch# show processes memory
PID MemAlloc MemLimit MemUsed StackBase/Ptr Process
----- -----
4662 52756480 562929945 150167552 bffffdf00/bffffd970 netstack
```



(注) **show process memory** の出力 コマンドの出力は、現在の使用率の完全に正確な図を提供しない可能性があります（割り当てられていることを意味しません）。このコマンドは、プロセスが制限に近づいているかどうかを判断するのに役立ちます。

- この項で説明している **show system internal processes memory** コマンドは、メモリアラートログにプロセス情報を表示します（イベントが発生した場合）。

プロセスが実際に使用しているメモリ量を確認するには、Resident Set Size (RSS) を確認します。この値は、プロセスによって消費されているメモリの量 (KB 単位) の大まかな指標となります。この情報は、**show system internal processes memory** コマンドを使用してこの収集できます。

```
switch# show system internal processes memory
PID TTY STAT TIME MAJFLT TRS RSS VSZ %MEM COMMAND
4811 ? Ssl 00:00:16 0 0 49772 361588 0.3 /isan/bin/routing-sw/clis
-cli /isan/etc/routing-sw/cli
4928 ? Ssl 00:18:41 0 0 44576 769512 0.2
/isan/bin/routing-sw/netstack /isan/etc/routing-sw/pm.cfg
4897 ? Ssl 00:00:18 0 0 42604 602216 0.2 /isan/bin/routing-sw/arp
```

特定のプロセスがメモリを使用している方法の特定

```

4791 ? Ss 00:00:00 0 0 34384 318856 0.2 /isan/bin/pixm_vl
4957 ? Ssl 00:00:26 0 0 30440 592348 0.1 /isan/bin/snmpd -f -s
udp:161 udp6:161 tcp:161 tcp6:161
5097 ? Ssl 00:06:53 0 0 28052 941880 0.1 /isan/bin/routing-sw/pim
-t
5062 ? Ss 00:01:00 0 0 27300 310596 0.1 /isan/bin/diag_port_lb
5087 ? Ssl 00:03:53 0 0 24988 992756 0.1 /isan/bin/routing-sw/bgp
-t 65001
4792 ? Ss 00:00:00 0 0 24080 309024 0.1 /isan/bin/pixm_gl
5063 ? Ss 00:00:01 0 0 21940 317440 0.1 /isan/bin/ethpm
5044 ? Ss 00:00:00 0 0 21700 304032 0.1 /isan/bin/eltm
5049 ? Ss 00:00:14 0 0 20592 306156 0.1 /isan/bin/iphqosmgr
5042 ? Ssl 00:00:05 0 0 20580 672640 0.1 /isan/bin/routing-sw/igmp

5082 ? Ssl 00:00:25 0 0 19948 914088 0.1 /isan/bin/routing-sw/mrib
-m 4
5091 ? Ssl 00:01:58 0 0 19192 729500 0.1 /isan/bin/routing-sw/ospfv3
-t 8893
5092 ? Ssl 00:01:55 0 0 18988 861556 0.1 /isan/bin/routing-sw/ospf
-t 6464
5083 ? Ss 00:00:06 0 0 18876 309516 0.1 /isan/bin/mfdm
remaining output omitted

```

特定のプロセスの使用率が時間の経過とともに増加する場合は、プロセスの使用率に関する追加情報を収集する必要があります。

特定のプロセスがメモリを使用している方法の特定

プロセスが予想よりも多くのメモリを使用していると判断した場合は、プロセスがメモリをどのように使用しているかを調査すると役立ちます。

- **show system internal sysmgr service pid PID-in-decimal** コマンドを使用して、指定された PID を実行しているサービス情報をダンプします。

```

switch# show system internal sysmgr service pid 4727
Service "pixm" ("pixm", 109):
UUID = 0x133, PID = 4727, SAP = 176
State: SRV_STATE_HANDSHAKED (entered at time Fri May 10 01:42:01 2013).
Restart count: 1
Time of last restart: Fri May 10 01:41:11 2013.
The service never crashed since the last reboot.
Tag = N/A
Plugin ID: 1

```

上記の出力の UUID を 10 進数に変換し、次のコマンドで使用します。



(注)

ラボでトラブルシューティングを行う場合は、次の隠しコマンドを使用してCisco NX-OS 16 進数/10 進数変換を使用できます。

- **hex<decimal to convert>**
- **dec<hexadecimal to convert>**

- **show system internal kernel memory uuid *uuid-in-decimal*** コマンドを使用して、システム内の特定の UUID のライブラリを含む詳細なプロセス メモリ使用量を表示します（sysmgr サービスの出力から UUID を変換します）。

```
switch# show system internal kernel memory uuid 307
Note: output values in KiloBytes
      Name          rss   shrd    drt   map   heap   ro   dat   bss   stk
  misc
  ----
  ----
  /isan/bin/pixm_0           7816  5052   2764   1     0     0     0     0   52
  /isan/plugin/1/isan/bin/pixm_24        115472   0  115472   0  109176  752   28  6268   0
  /lib/ld-2.3.3.so_8          84    76     8   2     0    76     0     0   0
  /usr/lib/libz.so.1.2.1.1_0       16    12     4   1     0    12     4     0   0
  /usr/lib/libstdc++.so.6.0.3_0     296   272    24   1     0   272   20     4   0
  /lib/libgcc_s.so.1_0          1824   12  1812   1  1808   12     4     0   0
  /isan/plugin/1/isan/lib/libtmifdb.so.0_0        12     8     4   1     0    8     4     0   0
  /isan/plugin/0/isan/lib/libtmifdb_stub_0        12     8     4   1     0    8     4     0   0
  /dev/mts_0                   0     0     0   0     1    0     0     0   0
  /isan/plugin/1/isan/lib/libpcm_sdb.so._0         16    12     4   1     0   12     4     0   0
  /isan/plugin/1/isan/lib/libethpm.so.0._0         76    60    16   1     0   60   16     0   0
  /isan/plugin/1/isan/lib/libsvifdb.so._0          20     4    16   1    12    4     4     0   0
  /usr/lib/libcrypto.so.0.9.7_0        272   192    80   1     0   192   76     4   0
  /isan/plugin/0/isan/lib/libeureka_hash_0          8     4     4   1     0    4     4     0   0
  remaining output omitted
```

この出力は、プロセスが特定のライブラリにメモリを保持しているかどうかを判断するのに役立ち、メモリリークの識別に役立ちます。

- **show system internal service mem-stats detail** コマンドを使用して、特定のサービスのライブラリを含む詳細なメモリ使用率を表示します。

```
switch# show system internal pixm mem-stats detail
Private Mem stats for UUID : Malloc track Library(103) Max types: 5
-----
TYPE NAME          ALLOCS          BYTES
          Curr    Max    Curr    Max
  2 MT_MEM_mtrack_hdl      35     35  132132  149940
  3 MT_MEM_mtrack_info     598    866   9568   13856
  4 MT_MEM_mtrack_lib_name 598    866  15860   22970
```

組み込みプラットフォームのメモリモニタリング

```
Total bytes: 157560 (153k)
-----
Private Mem stats for UUID : Non mtrack users(0) Max types: 157
-----
TYPE NAME                                ALLOCS          BYTES
                                         CURR    MAX    CURR    MAX
1 [0x41000000]ld-2.15.so      283    283    48255  48256
2 [0x41024000]libc-2.15.so     142    144    4979   5587
8 [0x41241000]libglib-2.0.so.0.3200.3  500    771   10108  15588
39 [0xf68af000]libbindxobj.so    7      7      596   596
45 [0xf68ca000]libavl.so       73     73    1440   1440
67 [0xf71b3000]libsdb.so       56     58    3670  73278
75 [0xf7313000]libmpmpts.so    35     37    280   380
86 [0xf7441000]libutils.so     23     28    3283  5766
89 [0xf74bf000]libpss.so      59     60    8564  483642
90 [0xf750b000]libmtts.so     7      8      816   828
92 [0xf754c000]libacfg.so     0      4      0     51337
-----
Total bytes: 82817 (80k)
-----
remaining output omitted
```

これらの出力は通常、プロセスまたはそのライブラリの潜在的なメモリリークを調査する際に、シスコ カスタマー サポート担当者によって要求されます。

組み込みプラットフォームのメモリモニタリング

Cisco NX-OS には、システムのハング、プロセスのクラッシュ、およびその他の望ましくない動作を回避するために、カーネルによる、メモリ使用量のモニタリング機構が組み込まれています。プラットフォームマネージャは、（搭載されている RAM の総量を基準とする）メモリの使用率を定期的にチェックし、使用率が設定されたしきい値を超えると、自動的にアラートイベントを生成します。アラートレベルに達すると、カーネルは不要になったページ（たとえば、アクセスされなくなった永続ファイルのページキャッシュ）を解放することでメモリを解放しようとします。または、クリティカルレベルに達すると、カーネルは、メモリ使用率が最も高いプロセスを強制終了します。Cisco NX-OS の他のコンポーネントには、ボーダーゲートウェイプロトコル (BGP) のグレースフルローメモリハンドリングなどのメモリアラート処理が導入されており、プロセスがそれ自身の動作を調整してメモリの使用率を制御できるようになっています。

メモリしきい値

多くの機能が展開されている場合、ベースラインのメモリでは、次のしきい値が必要です。

- MINOR
- SEVERE
- CRITICAL

デフォルトのしきい値は DRAM サイズに応じて起動時に計算されるため、その値はプラットフォームで使用されている DRAM サイズによって異なります。しきい値は、**system memory-thresholds minor** パーセンテージ **severe** パーセンテージ **critical** パーセンテージを使用して設定できます。コマンドを使用する必要があります。

Cisco NX-OS リリース 10.2(4)M 以降、デフォルトのシステムメモリしきい値は次のとおりです。

Cisco NX-OS リリース 10.3(1)F 以降、デフォルトのシステムメモリのしきい値は次のとおりです。

- クリティカル : 91
- 重大 : 89
- マイナー : 88

この項で説明している **show system internal memory-status** コマンドを使用すると、現在のメモリアラートステータスを確認できます。

```
switch# show system internal memory-status
MemStatus: OK
```

拡張 BGP EVPN VxLAN VNI（サポートされている拡張については、Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS 検証済み拡張性ガイドを参照）を含む拡張導入を実行しているスイッチでは、デフォルトのシステムメモリしきい値が Cisco NX-OS リリース 10.3 (3) F リリースでサポートされています。システムがクリティカルメモリアラートに反応しないようにするには、アップグレードする前に、システムメモリのしきい値をより高い値に構成します。たとえば、システムメモリのしきい値をマイナーの場合は 90、重大な場合は 94、クリティカルの場合は 95 に設定します。

メモリアラート

メモリしきい値が渡されると ([OK]-> [MINOR]、[MINOR]-> [SEVERE]、[SEVERE]-> [CRITICAL])、Cisco NX-OS プラットフォームマネージャはメモリ使用率のスナップショットをキャプチャし、アラートを syslog に記録します。このスナップショットは、メモリ使用率が高い理由（プロセス、ページキャッシング、またはカーネル）を判断するのに役立ちます。ログは Linux ルートパス (/) で生成され、可能な場合はコピーが OBFL (/mnt/plog) に移動されます。このログは、ページキャッシング、カーネル、または Cisco NX-OS ユーザプロセスによって消費されたメモリが原因でメモリ使用率が高いかどうかを判断するのに非常に役立ちます。

この項で説明している **show system internal memory-alerts-log** コマンドにより、メモリアラートログを表示します。

メモリアラートログは、次の出力で構成されます。

コマンド	説明
cat /proc/memory_events	メモリアラートが発生したときのタイムスタンプのログを提供します。

コマンド	説明
cat /proc/meminfo	RAM の合計、ページキャッシュによって消費されたメモリ、スラブ（カーネルヒープ）、マッピングされたメモリ、使用可能な空きメモリなどの全体的なメモリ統計情報を表示します。
cat /proc/memtrack	KLM（カーネルメモリで実行中の Cisco NX-OS プロセス）の割り当て/割り当て解除カウントを表示します。
df -hT	ファイルシステム使用率情報を（タイプとともに）表示します。
du --si -La /tmp	/tmp にあるすべてのファイル情報を表示します（/var/tmp へのシンボリックリンク）。
cat /proc/memory_events	データ収集中に使用率が変更されたかどうかを判断するため、2回目にダンプされます。
cat /proc/meminfo	データ収集中に使用率が変更されたかどうかを判断するため、2回目にダンプされます。

LPSS 共有メモリ監視

Cisco NX-OS 10.5 (1) F 以降、LPSS (Lightweight Persistent Storage Service) 共有メモリ監視機能が導入されました。ユーザーはこの機能を使用して、LPSS による共有メモリの使用状況をモニターできます。この機能は自動的にイネーブルになります。この機能は、すべての Nexus および 3000 シリーズ スイッチでサポートされています。

LPSS 共有メモリ監視の無効化

手順の概要

1. **configure**
2. (オプション) **system lpss monitor**
3. (オプション) **frequency frequency**
4. (オプション) **threshold threshold**
5. **no system lpss monitor**

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure 例 :	構成モードになります。

	コマンドまたはアクション	目的
	switch# configure switch(config)#	
ステップ2	(オプション) system lpss monitor 例： switch(config)# system lpss monitor	LPSS モニタリングの構成
ステップ3	(オプション) frequency frequency 例： switch(config-lpss)# frequency 8	モニタリング頻度の構成指定した頻度に達すると、 syslog が生成されます。 頻度のデフォルト : 10 (500 ミリ秒の倍数) 周波数の範囲 : 1-10
ステップ4	(オプション) threshold threshold 例： switch(config-lpss)# threshold 80	モニタリングしきい値を構成します。しきい値に達 すると、syslog が生成されます。 しきい値のデフォルト : 100 (パーセント単位) しきい値範囲 : 共有メモリの 70 ~ 100
ステップ5	no system lpss monitor 例： switch(config-lpss)# system lpss monitor	この機能をディセーブルにします。 この機能は自動的にイネーブルになります。

LPSS 共有メモリ監視構成の確認

LPSS の使用状況の詳細を表示するには、次のコマンドを使用します。

```
switch# show system lpss monitor usage
Total SHM size: 6400 MB
Total LPSS Shared memory usage: 756 MB (11%)
Monitoring Frequency: 8
Total Threshold: 80
switch#
```

■ LPSS 共有メモリ監視構成の確認



第 11 章

パケット フローの問題のトラブルシューティング

- パケットフローの問題 (109 ページ)
- インバンドパケット統計の監視 (110 ページ)
- ファブリック接続コマンド (111 ページ)
- パケットトレーサでパケットフローをトラブルシューティング (114 ページ)

パケットフローの問題

パケットは次の理由でドロップされる可能性があります。

- ソフトウェアスイッチのパケットは、コントロールプレーンのポリシー設定 (CoPP) が原因でドロップされる可能性があります。
- ハードウェアスイッチのパケットは、帯域幅の制限により、ハードウェアによってドロップされる可能性があります。

Cisco NX-OS リリース 10.3(1)F 以降、以下の CLI が、Cisco Nexus 9300 および 9500 Cloud Scale スイッチでサポートされます。

- **show hardware internal statistics module-all all** : アクティブなモジュールの統計を表示します。
- **show hardware internal statistics module <module-no> all** : スーパーバイザからの特定のアクティブモジュールの統計情報を表示します。

レート制限によってドロップされたパケット

show hardware rate-limit コマンドを使用し、レート制限のためにパケットがドロップされているかどうかを確認します。

```
switch(config)# show hardware rate-limit module 1  
Units for Config: packets per second
```

■ CoPPのためにドロップされたパケット

```
Allowed, Dropped & Total: aggregated since last clear counters

Rate Limiter Class           Parameters
-----
access-list-log               Config    : 100
                                Allowed   : 0
                                Dropped   : 0
                                Total     : 0
```

CoPPのためにドロップされたパケット

show policy-map interface control-plane コマンドを使用し、コマンドを使用して、パケットが CoPP によってドロップされているかどうかを確認します。

```
switch# show policy-map interface control-plane
class-map copp-system-p-class-exception (match-any)
  match exception ip option
  match exception ip icmp unreachable
  match exception ttl-failure
  match exception ipv6 option
  match exception ipv6 icmp unreachable
  match exception mtu-failure
  set cos 1
  police cir 200 pps , bc 32 packets

  module 27 :
    transmitted 0 packets;
    dropped 0 packets;

  module 28 :
    transmitted 0 packets;
    dropped 0 packets;
```

インバンドパケット統計の監視

show hardware internal cpu-mac inband counters コマンドを使用し、コマンドを使用して、スーパーバイザモジュール、ファブリックモジュール、およびラインカードのインバンドパケット統計情報を表示します。

```
switch# show hardware internal cpu-mac inband counters
eth2 counters:
eth2      Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:01:1b:01
          BROADCAST MULTICAST MTU:9400 Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)   TX bytes:0 (0.0 B)

eth3 counters:
eth3      Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:01:1b:01
          inet6 addr: fe80::200:ff:fe01:1b01/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:9400 Metric:1
          RX packets:425432 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:352432 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:253284953 (241.5 MiB)   TX bytes:249647978 (238.0 MiB)
```

```

ps-inb counters:
ps-inb    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:01:1b:01
          inet6 addr: fe80::200:ff:fe01:1b01/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:9400 Metric:1
          RX packets:128986 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:129761 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:221538103 (211.2 MiB)  TX bytes:227158091 (216.6 MiB)

switch# slot 22 show hardware internal cpu-mac inband counters
inband0 counters:
inband0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:01:16:03
          inet addr:127.2.2.22  Bcast:127.2.255.255  Mask:255.255.0.0
          inet6 addr: fe80::200:ff:fe01:1603/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:9676 Metric:1
          RX packets:147425 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:147470 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:532
          RX bytes:15479625 (14.7 MiB)  TX bytes:14898335 (14.2 MiB)
          Interrupt:10

knet0_0 counters:
knet0_0    Link encap:Ethernet  HWaddr 02:10:18:e1:6f:50
          inet6 addr: fe80::10:18ff:fe01:6f50/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:9400 Metric:1
          RX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:6 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3816 (3.7 KiB)  TX bytes:0 (0.0 B)

knet0_1 counters:
knet0_1    Link encap:Ethernet  HWaddr 02:10:18:e1:6f:51
          inet6 addr: fe80::10:18ff:fe01:6f51/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:9400 Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:6 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

```

ファブリック接続コマンド

Cisco NX-OS には、ファブリック接続に関する情報と統計を表示する次のコマンドがあります。

- **show system internal fabric connectivity [module module-number]** : すべてのファブリック モジュールまたは单一モジュールの接続情報を表示します。

```
switch# show system internal fabric connectivity
HiGIG Link-info Linecard slot:4
```

LC-Slot	LC-Unit	LC-HGLink	FM-Slot	FM-Unit	FM-HGLink
4	0	HG02	22	0	HG09
4	0	HG03	22	1	HG09
4	0	HG06	24	0	HG09
4	0	HG07	24	1	HG09
4	1	HG02	22	0	HG10
4	1	HG03	22	1	HG10
4	1	HG06	24	0	HG10

■ ファブリック接続コマンド

```

4      1      HG07      24      1      HG10
4      2      HG02      22      0      HG11
4      2      HG03      22      1      HG11
4      2      HG06      24      0      HG11
4      2      HG07      24      1      HG11

```

HiGIG Link-info Fabriccard slot:22

FM-Slot	FM-Unit	FM-HGLink	LC-Slot	LC-Unit	LC-HGLink
22	0	HG09	4	0	HG02
22	0	HG10	4	1	HG02
22	0	HG11	4	2	HG02
22	1	HG09	4	0	HG03
22	1	HG10	4	1	HG03
22	1	HG11	4	2	HG03

HiGIG Link-info Fabriccard slot:24

FM-Slot	FM-Unit	FM-HGLink	LC-Slot	LC-Unit	LC-HGLink
24	0	HG09	4	0	HG06
24	0	HG10	4	1	HG06
24	0	HG11	4	2	HG06
24	1	HG09	4	0	HG07
24	1	HG10	4	1	HG07
24	1	HG11	4	2	HG07

- **show system internal interface counters module module-number [nz]** : モジュール上の HG またはファブリックリンクのレートを表示します。nz オプションは 0 以外のカウンタだけを表示します。

```
switch# show system internal interface counters module 22 nz
Internal Port Counters (150 secs rate) for Slot: 22
=====
```

Interface	ASIC	ASIC	BCM	TxBitRate(BwUtil)	TxPktRate	RxBitRate(BwUtil)	RxPktRate
	Port	Inst	Port	(bps)	(pps)	(bps)	(pps)
i22/1/10	HG9	0	10	0(0.00)	0	33064(0.00)	17

```
switch# show system internal interface counters module 22
Internal Port Counters (150 secs rate) for Slot: 22
=====
```

Interface	ASIC	ASIC	BCM	TxBitRate(BwUtil)	TxPktRate	RxBitRate(BwUtil)	RxPktRate
	Port	Inst	Port	(bps)	(pps)	(bps)	(pps)
i22/1/1	HG0	0	1	0(0.00)	0	0(0.00)	0
i22/1/2	HG1	0	2	0(0.00)	0	0(0.00)	0
i22/1/3	HG2	0	3	0(0.00)	0	0(0.00)	0
i22/1/4	HG3	0	4	0(0.00)	0	0(0.00)	0
i22/1/5	HG4	0	5	0(0.00)	0	0(0.00)	0
i22/1/6	HG5	0	6	0(0.00)	0	0(0.00)	0
i22/1/7	HG6	0	7	0(0.00)	0	0(0.00)	0
i22/1/8	HG7	0	8	0(0.00)	0	0(0.00)	0
i22/1/9	HG8	0	9	0(0.00)	0	0(0.00)	0
i22/1/10	HG9	0	10	0(0.00)	0	30888(0.00)	12
i22/1/11	HG10	0	11	0(0.00)	0	0(0.00)	0
i22/1/12	HG11	0	12	0(0.00)	0	0(0.00)	0
i22/1/13	HG12	0	13	0(0.00)	0	0(0.00)	0
i22/1/14	HG13	0	14	0(0.00)	0	0(0.00)	0

ii22/1/15 HG14	0	15	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/16 HG15	0	16	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/17 HG16	0	17	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/18 HG17	0	18	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/19 HG18	0	19	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/20 HG19	0	20	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/21 HG20	0	21	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/22 HG21	0	22	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/23 HG22	0	23	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/24 HG23	0	24	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/33 HG0	1	1	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/34 HG1	1	2	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/35 HG2	1	3	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/36 HG3	1	4	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/37 HG4	1	5	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/38 HG5	1	6	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/39 HG6	1	7	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/40 HG7	1	8	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/41 HG8	1	9	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/42 HG9	1	10	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/43 HG10	1	11	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/44 HG11	1	12	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/45 HG12	1	13	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/46 HG13	1	14	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/47 HG14	1	15	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/48 HG15	1	16	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/49 HG16	1	17	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/50 HG17	1	18	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/51 HG18	1	19	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/52 HG19	1	20	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/53 HG20	1	21	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/54 HG21	1	22	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/55 HG22	1	23	0(0.00)	0	0(0.00)	0
ii22/1/56 HG23	1	24	0(0.00)	0	0(0.00)	0

- **show system internal interface counters detail module module-number** : 単一モジュール上のすべての HG またはファブリック リンクの詳細な統計情報を表示します。

```
show system internal interface counters detail module 4
-----
Interface: ii4/1/3 ASIC Inst# 0/Port# 3/Name HG2
-----
Last Cleared @ Thu Jan 1 00:00:00 2013
(0)
Tx/Rx Rates (per second):
      secs      tx bytes      tx packets    rx bytes      rx packets
      [0] - 10        0            0            0            0
      [1] - 150     9448          60            0            0
      [2] - 300     9448          60            0            0
Mac Pktflow:
Rx Counters:
  Ingress Packets   : 0x0000000000000000/0
  Unicast Packets   : 0x0000000000000000/0
  Multicast Packets: 0x0000000000000000/0
  Broadcast Packets: 0x0000000000000000/0
  Jumbo Packets     : 0x0000000000000000/0
  Total Bytes       : 0x0000000000000000/0
Rx Bytes by Packet Size:
  64:           0x0000000000000000/0
  65 - 127:     0x0000000000000000/0
  128 - 255:   0x0000000000000000/0
```

■ パケットトレーサでパケットフローをトラブルシューティング

```

256 - 511:      0x0000000000000000/0
512 - 1023:     0x0000000000000000/0
1024 - 1518:    0x0000000000000000/0
1519 - 1548:    0x0000000000000000/0

Tx Counters:
Egress Packets : 0x0000000000001351/4945
Unicast qackets: 0x0000000000001351/4945
Multicast qackets: 0x0000000000000000/0
Broadcast Packets: 0x0000000000000000/0
Jumbo Packets : 0x0000000000000000/0
Undersize Packets: 0x0000000000000000/0
Total Bytes : 0x000000000008e756/583510

Tx Bytes by Packet Size
64:           0x0000000000000000/0
65 - 127:     0x0000000000001351/4945
128 - 255:    0x0000000000000000/0
256 - 511:    0x0000000000000000/0
512 - 1023:   0x0000000000000000/0
1024 - 1518:  0x0000000000000000/0
1519 - 1548:  0x0000000000000000/0
trunk:        0x0000000000000000/0

Mac Control:
Rx Pause:     0x0000000000000000/0
Tx Pause:     0x0000000000000000/0
Reset:        0x0000000000000000/0

Mac Errors:
Undersize:    0x0000000000000000/0
Runt:          0x0000000000000000/0
Crc:           0x0000000000000000/0
Input Errors: 0x0000000000000000/0
In Discard:   0x0000000000000000/0
Giants:        0x0000000000000000/0
Output Errors: 0x0000000000000000/0
Output Discard: 0x0000000000000000/0
Bad Proto:    0x0000000000000000/0
Collision:    0x0000000000000000/0
Late Collision: 0x0000000000000000/0
No Carrier:   0x0000000000000000/0

```

パケットトレーサでパケットフローをトラブルシューティング

Packet Tracer

パケットトレーサは、ネットワークプロセッサからパケットをキャプチャできるようにする新しいトラブルシューティングツールです。Cisco Nexus 9000クラウドスケールスイッチで使用可能なELAMツールと同様に、このツールは、ASICがキャプチャされたパケットをどのように転送したかを理解するための情報を提供します。この情報は、パケットフローのトラブルシューティングに役立ちます。

パケット フローの問題をデバッギングする SPAN、ERSPAN、Ethalyzer などのさまざまなツールが存在しますが、パケットトレーサは、パフォーマンスのペナルティや環境の中断を伴わずに、ASIC の転送パイプライン内でトラブルシューティングを行えます。

パケットトレーサには次の機能があります：



重要 パケットトレーサを効果的に使用するには、ASIC 転送パイプラインについて包括的に理解している必要があります。この知識は、正確なフィルタを設定し、パケットキャプチャの結果を正確に解釈するために不可欠です。

- IPv4/IPv6 アドレス、TCP/UDP ポートなどのさまざまなプロトコルパラメータに基づいて、パケットをキャプチャするためのフィルタを設定できます。
- 128 バイトフィルタと 128 バイトマスクを使用して着信パケットを照合するため、ASIC レベルで柔軟なフィルタリング機能を提供します。これにより、パケットのペイロード部分でパケットプロトコルパラメータまたは特定のバイトシーケンスを使用してフィルタを設計できます。
- パケットはパイプラインのさまざまな段階を通過するため、転送パイプラインの状態とともに 128 バイトのパケットをキャプチャします。
- パケット サイズ、トラフィック クラスなどの非プロトコル情報を使用してフィルタを作成できます。

パケットトレーサのワークフロー

パケットトレーサを使用してパケットをキャプチャするには、次の手順を実行する必要があります。

- パケットを受信パケットパス (RxPP) または送信パケットパス (TxPP) でキャプチャする必要があるかどうかを決定します。
- プロトコルパラメータまたは特定のバイトシーケンスをフィルタとして使用して、パケットをキャプチャする必要があるかどうかを判断します。
 - プロトコルパラメータをフィルタとして使用してパケットをキャプチャするには、キャプチャするパケットのフレームまたはパケット形式を識別します。これにより、キャプチャするパケットが、IPv4 または IPv6、またはその他の既知のプロトコルが続くイーサネットパケットか、VLAN タグ付きイーサネットパケットの後にウェルノウンプロトコルなどを続けます。詳細については、[パケットのフォーマット \(116 ページ\)](#) を参照してください。



(注)

パケット形式は、フィルタとして選択できるさまざまなプロトコルパラメータに基づいて 128 バイトのフィルタおよびマスクを形成するためのテンプレートとして機能します。

■ パケットのフォーマット

- 特定のバイトシーケンスをフィルタとして使用してパケットをキャプチャするには、特定の連続したバイトシーケンスと開始オフセットを特定します。
- パケットトレーサの開始します。
- パケットトレーサがトリガーされ、結果を表示するまで待ちます。

パケットのフォーマット

ASIC 上のパケットトレーサは、128 バイトパケットフィルタと対応する 128 バイトフィルタマスクを使用して、特定のパケットをキャプチャします。パケットフィルタは、特定のオフセットに特定の値を使用して、対象のパケットの最初の 128 バイトを表すバイトストリングとして使用します。ASIC はフィルタマスクを使用して、このバイトパターンと入力/出力パケットを照合します。この設定により、任意のプロトコルタイプまたはパターンのパケットをキャプチャでき、一致パターンを柔軟に指定できます。

パケットフィルタとマスクを作成するには、通常、dot1q ヘッダー、IPv4 送信元 IP、宛先 IP、UDP 送信元ポートなどの対象のプロトコルフィールドを特定し、それらの値をパケットフィルタの正しいオフセットに組み込む必要があります。次に、一致するマスクが、フィルタマスクの同じオフセットに適用されます。パケットは 128 バイトのフィルタおよびマスクと照合されるため、イーサネットヘッダーを含む代表的なパターンを作成する特定のパケット形式を意識する必要があります。

この図は、特定のパケット形式の作成に役立つパケット形式ツリーを表しています。

図 1: パケットのフォーマットツリー

```
eth
+-- arp
+-- ipv4
| +-- tcp
| +-- udp
| | +-- vxlan
| | +-- eth
| | | +-- arp
| | | +-- llcu
| | | | +-- snap
| | | +-- llci
| | | | +-- snap
| | | +-- llcs
| | | | +-- snap
| | | +-- ipv4
| | | | +-- tcp
| | | | +-- udp
| | | | +-- icmp
| | | +-- ipv6
| | | | +-- tcp
| | | | +-- udp
| | | | +-- icmpv6
| | | +-- qinq
| | | | +-- ipv4
| | | | | +-- tcp
| | | | | +-- udp
| | | | | +-- icmp
| | | | +-- ipv6
| | | | | +-- tcp
| | | | | +-- udp
| | | | | +-- icmpv6
| | | +-- vntag
| | | | +-- ipv4
| | | | | +-- tcp
| | | | | +-- udp
| | | | | +-- icmp
| | | | +-- ipv6
| | | | | +-- tcp
| | | | | +-- udp
| | | | | +-- icmpv6
| | | +-- mpls
| | | | +-- mpls
| | | | | +-- ipv4
| | | | | +-- ipv6
| | | +-- arp
| | +-- icmp
| | +-- gre
| | | +-- ipv4
| | | +-- ipv6
| | +-- dot1q
```

次の表に、パケットトレーサのサポートされているパケット形式の使用例をいくつか示します。

■ パケットキャプチャの注意事項および制約事項

表 3:サポートされるパケット形式の例

対象トラフィック	使用するパケット形式
VLAN タグ付きの TCP トラフィック	<ul style="list-style-type: none"> IPv4 の場合 : eth-dot1q-ipv4-tcp IPv6 の場合 : eth-dot1q-ipv6-tcp
VLAN タギングによる VXLAN トラフィック	<ul style="list-style-type: none"> IPv4 の場合 : eth-dot1q-ipv4-udp-vxlan-eth-ipv4 IPv6 の場合 : eth-dot1q-ipv6-udp-vxlan-eth-ipv4
内部 VLAN タギングを持つ VXLAN トラフィック	<ul style="list-style-type: none"> IPv4 の場合 : eth-ipv4-udp-vxlan-eth-dot1q-ipv4 IPv6 の場合 : eth-ipv6-udp-vxlan-eth-dot1q-ipv4
内部 VLAN タギングおよび ARP を持つ VXLAN トラフィック	<ul style="list-style-type: none"> IPv4 の場合 : eth-ipv4-udp-vxlan-eth-dot1q-arp IPv6 の場合 : eth-ipv6-udp-vxlan-eth-dot1q-arp
ARP トラフィックに基づいてフィルタ処理します。	eth-arp
ICMP トラフィック	<ul style="list-style-type: none"> IPv4 の場合 : eth-ipv4-icmp IPv6 の場合 : eth-ipv6-icmp
MPLS トラフィック	<ul style="list-style-type: none"> eth-mpls-mpls-ipv4 (MPLS は 6 つのラベルに対して最大 6 回追加可能)

パケットキャプチャの注意事項および制約事項

パケットトレーサに関する注意事項と制約事項は次のとおりです :

- packet offset コマンドでは、RxPP または TxPP に最大 10 の条件を設定できます。
- パケットフィルタは、パケットの最初の 128 バイトにのみ一致します。
- パケットトレーサは、RxPP パスまたは TxPP パスのいずれかで実行できます。
- キャプチャモード「連続」はサポートされていません。

- スライスを指定しない場合、出力にはパケットトレースが追跡されているすべてのスライスが表示されます。

パケットトレーサのサポートされているリリースとプラットフォーム

リリース	プラットフォーム (Platform)
10.5(3)F 以降	Cisco N9364E-SG2-Q および N9364E-SG2-O スイッチ
10.6(1)F 以降	Cisco N9336C-SE1 スイッチ

パケットトレーサの展開

次のコマンドを使用して、スイッチでパケットトレーサ機能をトリガーできます。

手順

ステップ1 **packet-trace** コマンドを実行して、パケットトレースモードを有効にします。

例：

```
switch# packet-trace
switch(S1HAL-pt) #
```

ステップ2 次を実行します **trigger init \$rxpp | txppRx パス (Rxpp)** または **Tx パス (TxPP)** でパケットをキャプチャするためのコマンド。

例：

```
switch(S1HAL-pt) # trigger init rxpp
switch(S1HAL-pt-rxpp) #
```

ステップ3 パケットをトレースするパケット形式を指定するには、**packet-format packet-format** コマンドを実行します。

例：

```
switch(S1HAL-pt-txpp) # packet-format eth-ipv4-tcp
switch(S1HAL-pt-txpp-pkt-fmt) #
```

この例では、キャプチャされるパケットのフレーム形式は、IPv4 および TCP プロトコルフィルタを使用する Ethernet です。

(注)

このコマンドでは、ヘルプ (?) の下にこのコマンドの使用方法をガイドするユーザー ガイド オプションが表示されます。

ステップ4 **set outer {l2 | ipv4 | ipv6 | arp | l4 | mpls} | set inner { l2 | ipv4 | ipv6 | arp | l4 | mpls }** コマンドを実行して、カプセル化されていないパケット (set external) またはカプセル化されたパケット (set internal) のさまざまなプロトコルフィルタを設定します。

■ パケットトレーサの展開

例：

```
switch(S1HAL-pt-txpp-pkt-fmt) # set outer ipv4
```

パケットのフィルタを設定するには、適切なパケット形式を選択する必要があります。[パケットのフォーマット（116ページ）](#) セクションを参照してください。

(注)

カプセル化されたパケットの場合、IP/UDPなどのアンダーレイプロトコルには「外部」という用語が使用され、VXLAN、GREなどのオーバーレイプロトコルには「内部」という用語が使用されます。

ステップ5 (任意) **show filters** コマンドを実行して、さまざまな非パケットフィルタを設定します。

例：

```
switch(S1HAL-pt-txpp-pkt-fmt) # show filters
```

パケットヘッダー フィルタに加えて、これらのフィルタを設定できます。

(注)

パケットキャプチャは、パケットヘッダー フィルタと非パケット フィルタ（設定されている場合）の両方に基づいて実行されます。

ステップ6 **start** コマンドを実行して ASIC にフィルタを設定し、キャプチャ操作を開始します。

例：

```
switch(S1HAL-pt-txpp-pkt-fmt) # start
```

ステップ7 (任意) **status** コマンドを実行し、キャプチャが行われたかどうかに関する情報を提供します。

例：

```
switch(S1HAL-pt-txpp-pkt-fmt) # status
```

このコマンドを複数回実行して、パケットがキャプチャされたかどうかを知ることができます。

ステップ8 (任意) **stop** コマンドを実行して、開始したキャプチャをキャンセルします。

例：

```
switch(S1HAL-pt-txpp-pkt-fmt) # stop
```

(注)

キャプチャが正常に完了した後に **stop** コマンドを発行しても、キャプチャの結果は変わりません。

ステップ9 (任意) 設定されたフィルタをクリアするには、**reset** コマンドを実行します。

例：

```
switch(S1HAL-pt-txpp-pkt-fmt) # reset
switch(S1HAL-pt-txpp) #
```

ステップ10 **report [brief] [slice slice-ids]** コマンドを実行して、キャプチャされたパケットの詳細と、キャプチャの各段階のNPPDデコード情報のダンプを表示します。

例：

```
switch(S1HAL-pt-txpp) # report detail
```

brief オプションの場合、NPPDデコードされた情報はダンプされません。

slice オプションを指定した場合、指定したスライスのパケットキャプチャの詳細が表示されます。

レポートの詳細については、[パケットトレーサの構成例（123 ページ）](#) を参照してください。

ステップ 11 **set npi {err-flag value | initial-TC value | processing-code value | reassembly-ctxt value | single-frag-pkt value | src-pif value | tx-to-rx-rec-data value | unsch-rec-code value}** コマンドを実行して RxPP キャプチャモードでさまざまな非パケットを設定します。

例：

```
switch(S1HAL-pt-rxpp)# set npi src-pif 15
```

パケットヘッダーフィルタに加えて、これらのフィルタを設定できます。

パケットキャプチャは、パケットヘッダーフィルタと非パケットフィルタ（設定されている場合）の両方に基づいて実行されます。

- [エラー フラグ (Error Flag)] (err-flag) : このオプションを使用して、ハードウェア エラーが検出されたかどうかを確認します。サイズ：1 ビット。範囲：0～1。
- [初期 TC (initial-TC) (Initial TC (initial-TC))] : このオプションを使用して、IFG によって計算されたパケットの初期トラフィック クラスを設定します。サイズ：3 ビット。範囲：0～7。
- [処理コード (processing-code)] : 異常なイベントを示すにはこのオプションを使用します。サイズ：7 ビット。範囲：0～127。
- [リアセンブルコンテキスト (reassembly-ctxt) (Reassembly Context (reassembly-ctxt))] : このオプションを使用して、リアセンブルするパケットフラグメントを一意に識別します。サイズ：11 ビット。範囲：0～2047。
- [単一のフラグメントパケット (single-frag-pkt) (Single Fragment Packet (single-frag-pkt))] : このオプションを使用して、単一のフラグメントパケットのフラグを設定します。サイズ：1 ビット。範囲：0～1。
- 送信元ポートインターフェイス (src-pif) : このオプションを使用して、送信元の物理インターフェイスを設定します。サイズ：7 ビット。範囲：0～127。
- Tx から Rx リサイクルデータ (tx-to-rx-rec-data) : このオプションを使用して、TxNPU から RxNPU に渡されるリサイクルデータを設定します。サイズ：8 ビット。範囲：0～255。
- [スケジュール解除のリサイクルコード (unsch-rec-code)] : このオプションを使用して、必要なスケジュールされていないリサイクルのタイプを設定します。サイズ：4 ビット。範囲：0～15。

ステップ 12 **set npi {acc-LM-cache-and-Idx value | colour value | congested value | congestion-level value | cud value | dst-intf value | eop value | err-flag value | is-elephant-flow value | lm-cache-index value | omd value | pkt-size value | sop value | src-slice value | src-slice-sys-port value | start-packing value | traffic-class value}** コマンドを実行して TxPP キャプチャモードでさまざまな非パケットを設定します。

例：

```
switch(S1HAL-pt-txpp)# set npi dst-intf 25
```

パケットヘッダーフィルタに加えて、これらのフィルタを設定できます。

■ パケットトレーサの展開

パケットキャプチャは、パケットヘッダーフィルタと非パケットフィルタ（設定されている場合）の両方に基づいて実行されます。

- **Access LM キャッシュとインデックス (acc-LM-cache-and-Idx)** : このオプションを使用して、損失測定要求キャッシュを確認します。サイズ：1ビット。範囲：0～1。
- **[色 (Color (colour))]** : このオプションを使用して、パケットのドロップ優先順位を確認します。サイズ：2ビット。範囲：0～3。
- **[輻輳 (Congested)] (輻輳)** : このオプションを使用して、パケットで輻輳イベントが発生したかどうかを確認します。サイズ：1ビット。範囲：0～1。
- **[輻輳レベル (congestion-level)]** : このオプションを使用して、パケットによって発生したキューの輻輳の測定を確認します。サイズ：4ビット。範囲：0～15。
- **[一意のデータ (cud) (Copy Unique Data (cud))]** : このオプションを使用して、パケットコピーが生成された理由を確認します。サイズ：23ビット。範囲：0～8388607
- **[接続先インターフェイス (dst-intf) (Destination Interface (dst-intf))]** : 接続先の物理インターフェイスを設定するには、このオプションを使用します。サイズ：8ビット。範囲：0～255。
- **パケットの終端 (eop) (End Of Packet (eop))** : パケットフラグメントの終端を設定するには、このオプションを使用します。サイズ：1ビット。範囲：0～1。
- **[エラー フラグ (Error Flag)] (err-flag)** : このオプションを使用して、ハードウェアエラーが検出されたかどうかを確認します。サイズ：1ビット。範囲：0～1。
- **エレファントフロー (is-elephant-flow)** : このオプションを使用して、パケットが大規模なフローの一部として識別されているかどうかを確認します。サイズ：1ビット。範囲：0～1。
- **LM キャッシュインデックス (lm-cache-index)** : このオプションを使用して、損失測定要求キャッシュのインデックスをチェックします。サイズ：2ビット。範囲：0～255。
- **[Output queue Mapped Data (omd)]** : このオプションを使用して、出力キューにマップされたデータを設定します。サイズ：9ビット。範囲：0～511。
- **[パケットサイズ (pkt-size) (Packet size (pkt-size))]** : パケットサイズをバイト単位で確認するには、このオプションを使用します。サイズ：14ビット。
- **[パケットの開始 (sop) (Start Of Packet (sop))]** : パケットフラグメントの開始を設定するには、このオプションを使用します。サイズ：1ビット。範囲：0～1。
- **[送信元スライス (src-slice) (Source Slice (src-slice))]** : ソーススライスを設定するには、このオプションを使用します。サイズ：3ビット。
- **[送信元スライスシステムポート (src-slice-sys-port) (Source Slice System Port (src-slice-sys-port))]** : このオプションを使用して、送信元スライスシステムポートを設定します。サイズ：8ビット。範囲：0～255。
- **[パッキングの開始 (start-packing)]** : このオプションを使用して、デュアルパケットの最初のパケットを設定します。サイズ：1ビット。範囲：0～1。

- [**トラフィック クラス (Traffic Class) (traffic-class) (Traffic Class (traffic-class))**] : このオプションを使用して、パケットのトラフィッククラスを設定します。サイズ：3 ビット。範囲：0～7.

ステップ 13 **set pkt-offset condition Value offset Value** コマンドを実行して、必要に応じて raw フィルタとマスクを任意のバイトパターンに設定します。

例：

```
switch(S1HAL-pt-txpp)# set pkt-offset condition 1 offset 0x10 value 0xababab mask 0xffffffff
```

最大 10 のこのような条件を設定できます。この操作は、**set outer** コマンドを使用してプロトコルフィルタを設定することを相互に排他的です。

(注)

- 「0xf」のマスクは、フィルタ内に対応するニブルを考慮する必要があることを示しますが、「0x0」のマスクは、無視する必要があることを意味します。
- このコマンドは、オフセット値がわかっている場合にのみ使用する必要があります。

パッカートレーサの展開の確認

パッカートレーサの展開情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

コマンド	目的
show filters	実際の pkt-offset フィルタの設定を表示します。詳細については、「 パケットトレーサの構成例（123 ページ） 」を参照してください。

パケットトレーサの構成例

次に、パケットトレーサ機能を使用してフィルタとレポートをキャプチャする例を示します。

```
switch# packet-trace
switch(S1HAL-pt)# trigger init rxpp
switch(S1HAL-pt-rxpp)# packet-format eth-dot1q-ipv4
switch(S1HAL-pt-rxpp-pkt-fmt)#
switch(S1HAL-pt-rxpp-pkt-fmt)# set outer ipv4 src-ip 62.0.134.2
switch(S1HAL-pt-rxpp-pkt-fmt)# set outer ipv4
ipv4   ipv6
switch(S1HAL-pt-rxpp-pkt-fmt)# set outer ipv4 next-protocol 17
switch(S1HAL-pt-rxpp-pkt-fmt)#
switch(S1HAL-pt-rxpp-pkt-fmt)# show filters
slot  1
=====
```

パケットトレーサの構成例

```

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
    .... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
Total Length: 80
Identification: 0x0000 (0)
000. .... = Flags: 0x0
    0... .... = Reserved bit: Not set
    .0.. .... = Don't fragment: Not set
    ..0. .... = More fragments: Not set
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
Protocol: UDP (17)
Header Checksum: 0x1734 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 62.0.134.2
Destination Address: 224.0.0.102
[Stream index: 0]
User Datagram Protocol, Src Port: 1985, Dst Port: 1985
Source Port: 1985
Destination Port: 1985
Length: 60
Checksum: 0x5b42 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 0]
[Stream Packet Number: 1]
UDP payload (52 bytes)
Cisco Hot Standby Router Protocol
Group State TLV: Type=1 Len=40
    Version: 2
    Op Code: Hello (0)
    State: Standby (5)
    IP Ver.: IPv4 (4)
    Group: 134
    Identifier: Cisco_21:e5:5b (40:14:82:21:e5:5b)
    Priority: 100
    Hellotime: Default (3000)
    Holdtime: Default (10000)
    Virtual IP Address: 62.0.134.3
Text Authentication TLV: Type=3 Len=8
    Authentication Data: Default (cisco)

Packet Summary Decode:

Packet capture Summary : (Captured at RXPP) :

Ingress port details:
Interface : Eth1/22
LTL : 0x58
System Port : 0x98
PIF : 24
Slice : 1
ifg : 1

Packet drop summary:
Packet dropped : NO

Packet punt summary:
Punt Details : Packet is not punted

Packet Details:
=====

decode_termination_input slice_id 1

Packet Bytes(up to 128B) :

```

パケットトレーサの構成例

===== FI Array =====

FIELD_NAME	:	VALUE
array[9]	:	0x0
array[8]	:	0x0
array[7]	:	0x0
array[6]	:	0x0
array[5]	:	0x0
array[4]	:	0x2e00
array[3]	:	0x260f
offset_in_bytes		0x26
protocol_type		PROTOCOL_TYPE_UDP
array[2]	:	0x1214
offset_in_bytes		0x12
protocol_type		PROTOCOL_TYPE_IPV4_L4
array[1]	:	0xe48
offset_in_bytes		0xe
protocol_type		PROTOCOL_TYPE_VLAN
flags		2
array[0]	:	0x11
offset_in_bytes		0x0
protocol_type		PROTOCOL_TYPE_ETHERNET_VLAN

===== RXPP Termination Input =====

FIELD_NAME	:	VALUE
padding_1	:	0x0
pch_label	:	0x0
unsch_rcy_code	:	0x0
tx_to_rx_rcy_data	:	0xff
mtuViolation	:	0x0
initial_tc	:	0x0
offset_in_fragment	:	0x0
slice_source_system_port	:	0x98
processing_code	:	0x0
destination	:	0x0
use_cache	:	0x0
single_fragment_packet	:	0x1
flow_signature_on_npuh	:	0x0
phb	:	0x0
reassembly_context	:	0x7ff
learn_enable	:	0x0
receive_time_from_nppd	:	0x0
rxnpu_recycle_count	:	0x0
rxnpu_recycle_data	:	0x0

==== BXPP Termination Macro Stack ====

```
NPE-macros-stack[0]: network_rx_mac_af_and_termination_macro  
NPE-macros-stack[1]: network_rx_mac_relay_ipv4_mc_termination_macro
```

===== TRXPP Termination Lookup Keys/Results =====

```
NPE-lookup Keys/Results[0]:  
no lookup hit, bucket #1 context network engine termination  
no lookup hit, bucket #2 context network engine termination
```

```

-----+-----+
| Key Bucket |                               Key Type
      Key Value          | Result Bucket |
      Result Type         | Result Value  |
-----+-----+
|   a   | npl_service_mapping_ac_port_tag_compound_table_key_t
0x5e000066000000138184327c |   d   |
      NoneType           |       0   |
|   d   | npl_ingress_qos_tag_encoding_pack_table_key_option_tag_type_v4_dscp_t
      0x0                |   d   | npl_ingress_q
os_tag_encoding_pack_table_payloads_t |       0x0   |
-----+-----+
-----+-----+
NPE-lookup Keys/Results[1]:
no lookup hit, bucket #0 context network engine termination
no lookup hit, bucket #2 context network engine termination
-----+-----+
| Key Bucket |                               Key Type
Result Bucket |                               Result Type
      | Key Value  |
      | Result Value |
-----+-----+
|   b   | npl_mc_em_termination_attributes_compound_table_key_t | 0x21b
      b   | npl_base_l3_lp_attr_union_t
      | 0xe00010c32af00867400000000 |
|   d   | npl_mc_macro_compressed_fileds_pack_table_key_t | 0x388
      d   | npl_mc_macro_compressed_fileds_pack_table_
payloads_t |       0x0   |
-----+-----+
===== RXPP Termination Output =====



| FIELD_NAME               | : | VALUE   |
|--------------------------|---|---------|
| learn_command            | : | 0x0     |
| lb_command               | : | 0x0     |
| offset_in_fragment       | : | 0x0     |
| slice_source_system_port | : | 0x98    |
| processing_code          | : | 0x0     |
| destination              | : | 0xe0086 |
| use_cache                | : | 0x0     |
| single_fragment_packet   | : | 0x1     |
| flow_signature_on_npuh   | : | 0x0     |
| phb                      | : | 0x0     |
| reassembly_context       | : | 0x7ff   |
| learn_enable             | : | 0x0     |
| receive_time_from_nppd   | : | 0x0     |
| rxnpu_recycle_count      | : | 0x0     |
| rxnpu_recycle_data       | : | 0x0     |


===== RXPP Forwarding Macro Stack =====

NPE-macros-stack[0]: network_rx_ipv4_rtf_macro
NPE-macros-stack[1]: network_rx_mac_forwarding_macro
NPE-macros-stack[2]: resolution_macro

===== RXPP Forwarding Lookup Keys/Results =====

```

■ パケットトレーサの構成例

```
NPE-lookup Keys/Results[0]:
no lookup hit, bucket #1 context network engine forwarding
no lookup hit, bucket #3 context network engine forwarding
Error result bucket # 0 , from table ingress_rtf_ipv4_db1_240_f0_compound_table ,
overlapping previous value
Error result bucket # 1 , from table ingress_rtf_ipv4_db1_240_f0_compound_table ,
overlapping previous value
Error result bucket # 2 , from table ingress_rtf_ipv4_db1_240_f0_compound_table ,
overlapping previous value
Error result bucket # 3 , from table ingress_rtf_ipv4_db1_240_f0_compound_table ,
overlapping previous value
+-----+
-----+
| Key Bucket | Key Type | | Key
Value          | Result Bucket | Result Type | |
| Result Value | | | |
+-----+
-----+
|   a   | npl_ingress_rtf_ipv6_db4_480_f0_compound_table_key_t | b | npl_rtf_payload_t
0x4ff45003e008602e000006607c19c0101f056 |       | npl_rtf_payload_t
| 0x0  | |
|   a   | npl_ingress_rtf_ipv6_db4_480_f0_compound_table_key_t | c | npl_rtf_payload_t
0x4ff45003e008602e000006607c19c0101f056 |       | npl_rtf_payload_t
| 0x0  | |
|   a   | npl_ingress_rtf_ipv6_db4_480_f0_compound_table_key_t | d | npl_rtf_payload_t
0x4ff45003e008602e000006607c19c0101f056 |       | npl_rtf_payload_t
| 0x0  | |
|   a   | npl_ingress_rtf_ipv6_db4_480_f0_compound_table_key_t | a | npl_rtf_payload_t
0x4ff45003e008602e000006607c19c0101f056 |       | npl_rtf_payload_t
| 0x0  | |
|   c   | npl_ingress_rtf_ipv4_db1_240_f0_compound_table_key_t | b | npl_rtf_payload_t
0x3821a |           | npl_rtf_payload_t
| 0x0  | |
|   c   | npl_ingress_rtf_ipv4_db1_240_f0_compound_table_key_t | c | npl_rtf_payload_t
0x3821a |           | npl_rtf_payload_t
| 0x0  | |
|   c   | npl_ingress_rtf_ipv4_db1_240_f0_compound_table_key_t | d | npl_rtf_payload_t
0x3821a |           | npl_rtf_payload_t
| 0x0  | |
|   c   | npl_ingress_rtf_ipv4_db1_240_f0_compound_table_key_t | a | npl_rtf_payload_t
0x3821a |           | npl_rtf_payload_t
| 0x0  | |
+-----+
-----+
NPE-lookup Keys/Results[1]:
no lookup hit, bucket #0 context network engine forwarding
no lookup hit, bucket #1 context network engine forwarding
no lookup hit, bucket #2 context network engine forwarding
+-----+
-----+
| Key Bucket | Key Type | | Key Value | Result
Bucket | Result Type | | Resu
lt Value | | | |
+-----+
-----+
|   d   | npl_mac_forwarding_table_compound_key_t | 0x8601005e00006612 | a
|           | npl_mac_forwarding_table_compound_payloads_t |
0x0 |           |
+-----+
-----+
NPE-lookup Keys/Results[2]:
no lookup hit, bucket #3 context network engine forwarding
```

Key Bucket	Key Value	Key Type	Result Bucket	Result Value
	Result Type			
a	0x3300103802183	npl_v4_14_resolution_table_compound_key_t	a	0xa9100e0086
b	0x113e008602e00007c107c180000000000000000	npl_v4_14_resolution_table_compound_key_t	a	0xa9100e0086
c	0x4000000	npl_select_fwd_q_m_counter_base_pack_table_key_option_false_value_t	c	np
		l_select_fwd_q_m_counter_base_pack_table_payloads_t		0x0

===== RXPP Forwarding Output =====

FIELD_NAME	:	VALUE
offset_in_fragment	:	0x0
slice_source_system_port	:	0x98
processing_code	:	0x0
destination	:	0x0
use_cache	:	0x0
single_fragment_packet	:	0x1
flow_signature_on_npuh	:	0x0
phb	:	0x0
reassembly_context	:	0x7ff
learn_enable	:	0x0
receive_time_from_nppd	:	0x0
rxnpu_recycle_count	:	0x0
rxnpu_recycle_data	:	0x0
padding_2	:	0x0
use_ecn	:	0x0
flib_control_code	:	0x0
padding_1	:	0x0
ethernet_rate_limiter_type	:	0x7
fwd_offset_cmd	:	0x0

===== RXPP TM PD IFG0 =====

FIELD_NAME	:	VALUE
color	:	0x0
counter_meter_command	:	0xfd9cf5
is_dummy_pd	:	0x1
reorder_data	:	0xb72a
drop	:	0x1
forwarding_destination	:	0x0
mirror_bitmap	:	0x37ff
source_slice_system_port	:	0x0
traffic_class	:	0x0
slice_mode_data	:	0x1fb7ff4fcc9fd1ec2f4000000000000
processing_code	:	0x0
lb_key_msbs_bits	:	0x0
packet_size_bits	:	0x0

===== RXPP TM PD IFG1 =====

パケットトレーサの構成例

```

receive_time          :          0x0
meter_color          :          0x0
l2_flood_mc_pruning_or_etm :          0x0
ingress_qos_remark   : 0x20000
fwd_header_type      :          0x0
rx_nw_app_or_lb_key  : 0x443
fwd_offset           : 0x30
slp_qos_id           : 0xf
encap_type           : 0x0
L2_encap              : 0x0
padding               : 0x0
l2_dlp                : 0x0
pif                   : 0x0
ifg                   : 0x0
slp_dm_ptp            : 0x0
is_inject_packet_capture_en : 0x0
is_inject_up           : 0x0
ip_first_fragment     : 0x1
ttl                   : 0x0
collapsed_mc          : 0x0
da_bcast_or_mc_rpf   : 0x0
slp_profile           : 0x0
l2_slp                : 0x9e001
l3_slp                : 0x9e00
is_12                 : 0x1
is_rpf_id              : 0x1
value                 : 0x9e001
sgt                   : 0x0

switch(S1HAL-pt-rxpp-pkt-fmt)#

```

その他の参考資料

関連資料	タイトル/リンク
Cisco Nexus 9364E スイッチハードウェア設置ガイド	Cisco Nexus 9364E-SG2-Q スイッチハードウェアインストールガイド Cisco Nexus 9364E-SG2-O スイッチハードウェアインストールガイド
ELAM の概要	http://www.cisco.com/support/docs/nexus/7000series/1688/index.html
Nexus 9000 クラウドスケール ASIC (Tahoe) NX-OS ELAM	Nexus 9000 クラウドスケール ASIC (Tahoe) NX-OS ELAM - Cisco

■ その他の参考資料



第 12 章

PowerOn 自動プロビジョニングのトラブル シューティング

- POAP が完了するはずの時間内にスイッチが起動しない (133 ページ)
- POAP が失敗する (133 ページ)

POAP が完了するはずの時間内にスイッチが起動しない

POAP が完了するのに十分な時間が経過してもスイッチが起動しない場合は、シリアル回線を介してスイッチに接続し、次のプロンプトの箇所で停止しているか確認します。

```
Waiting for system online status before starting POAP ...
Waiting for system online status before starting POAP ...
Waiting for system online status before starting POAP ...
```

```
System is not fully online. Skip POAP? (yes/no) [n]:
```

プロンプトで **no** と入力すると、POAP を続行できます。そのようにしても 2 回目の試行で POAP が正常に起動しない場合は、復帰時にプロンプトで **yes** と入力して、通常のセットアップを続行します。

POAP が失敗する

次の PowerOn Auto Provisioning (POAP) エラーのいずれかが表示された場合は、次のアクションを実行します：

■ POAP が失敗する

問題	ログの例	解決方法
POAP が中止されないか、 POAP 中止が「POAP の無効化」ログでスタックします。	自動プロビジョニングを中止し、通常のセットアップを続行しますか ?(yes/no) [n] : yes	<ol style="list-style-type: none"> 1. POAP プロセスを中止し、スイッチを入力するには、Ctrl+c または Ctrl+z を使用します。 2. 上記の方法で解決しない場合は、スイッチの電源を再投入します。 3. 以前のプロンプトで POAP を中止する <p>(注) POAP を中止し、必要な構成またはメンテナンスを実行した後、設定を保存してスイッチを再起動し、POAP を開始せずに正常に起動するようにできます。</p>
POAP DHCP オファーが受け入れられない	<pre>2022 年 11 月 17 日 11:55:59 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_INFO: [FOX2249PGK1-D4:C9:3C:85:7D:BF] - ネクストホップ情報の欠落、オプション (242) 2022 年 11 月 17 日 11:55:59 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_INFO: [FOX2249PGK1-D4:C9:3C:85:7D:BF] - RT プレフィックス情報、オプション (243) の欠落 2022 年 11 月 17 日 11:55:59 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_INFO: [FOX2249PGK1-D4:C9:3C:85:7D:BF] - ブートファイル url の欠落、オプション (59)</pre>	コンソールに出力された欠落している DHCP オプションを DHCP サーバー構成に追加します。

問題	ログの例	解決方法
POAP スクリプトがコピーされない	<p>「Copy Failed」の後にエラー メッセージが表示される</p> <pre>2022 Mar 10 22:46:52 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[F0025020XF4]-MAC[A0:D:E:E:D8:40] - Command is : terminal dont-ask ; terminal password <removed> ; copy http://t1nly1f1n1d1m1g1n1s93%ns938n bootflash:/nxos.9.3.8.bin.tgz vrf management - /script.sh</pre> <p>2022 Mar 10 22:47:22 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[F0025020XF4]-MAC[A0:D:E:E:D8:40] - Copy failed: "\nERROR: ld.so: object './isan/lib/libutils.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored.\nERROR: ld.so: object './isan/lib/libsandbox.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32)</p>	ブートファイルの URL に記載されているファイル名が正しいこと、およびファイルが copy コマンドの出力に記載されている場所に保存されていることを確認します。
POAP スクリプトがエラー メッセージなしでエラーを出力する	<p>1786171b535356627f751e7a4c89d25</p> <pre>2022 Jun 9 00:17:55 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_SCRIPT_STARTED MD5 VALIDATED: [FOC232800YF-08:4F:A9:E4:95:37] - POAP script execution started(MD5 validated) 2022 Jun 9 00:17:56 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_FAILURE: [FOC232800YF-08:4F:A9:E4:95:37] - POAP Script execution failed</pre>	<p>python3 コマンドを使用して Linux マシンまたは Cisco Nexus スイッチで python スクリプトを実行し、構文エラーをキャッチします。</p> <p>構文エラーを見つけたら、指定された情報を使用してエラーを解決します。</p>

■ POAP が失敗する

問題	ログの例	解決方法
POAP スクリプトがエラーで失敗する	<pre>2023 年 4 月 26 日 16:59:00 switch %% VDC-1 %% %USER-1-SYSTEM_MSG: - configure terminal を実行しています。 show crypto ca trustpoints - /script.sh^M^M 2023 年 4 月 26 日 16:59:01 switch %% VDC-1 %% %USER-1-SYSTEM_MSG: - トラストポイントはすでに存在します。チェックしてください。USB スクリプトを終了します。 - /script.sh^M^M 2023 年 4 月 26 日 16:59:02 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_FAILURE: [FDO25110HUV-F8:7A:41:55:30:9F] - POAP スクリプトの実行に失敗しました^M^M 2023 年 4 月 26 日 16:59:07 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_FAILURE: [FDO25110HUV-F8:7A:41:55:30:9F] - POAP スクリプトの実行に失敗しました</pre>	<p>この行の前にある特定のエラーメッセージ「スクリプトの実行に失敗しました」を調べます。</p> <p>エラーメッセージは通常、問題点の詳細を提供し、対処する必要があるスクリプトの部分を特定するのに役立ちます。</p> <p>ログに記録されている情報を利用して、エラーを解決してください。</p>
POAP 再生後に設定がない	<pre>root@switch(config)# route-map test % Incomplete command at ' ' marker ret=-19</pre>	<p>show startup-config poap-log コマンドを使用して、欠落しているコンフィギュレーションを確認します。</p> <p>問題が解決するまで、欠落している設定を設定します。</p>

- 通常のスイッチの起動手順を続行するには、POAP プロセスを停止します。POAP が完全に停止するまでに数分かかることがありますので、しばらくお待ちください。

```
2013 Oct 29 22:24:59 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Assigned IP address:
172.23.40.221
2013 Oct 29 22:24:59 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Netmask: 255.255.255.0
```

```

2013 Oct 29 22:24:59 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: DNS Server: 172.21.157.5
2013 Oct 29 22:24:59 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Default Gateway: 172.23.40.1
2013 Oct 29 22:24:59 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Script Server: 172.23.40.6
2013 Oct 29 22:24:59 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Script Name: /pxelinux.0
2013 Oct 29 22:25:09 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: The POAP Script download
has started
2013 Oct 29 22:25:09 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: The POAP Script is being
downloaded from [copy tftp://172.23.40.6//pxelinux.0 bootflash:scripts/script.sh
vrf management ]
2013 Oct 29 22:25:10 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_FAILURE: POAP boot file download
failed.
2013 Oct 29 22:25:10 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_FAILURE: POAP DHCP discover
phase failed
2013 Oct 29 22:25:12 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Abort Power On Auto
Provisioning and continue with normal setup ?(yes/no) [n]:
2013 Oct 29 22:25:46 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_DISCOVER_START: POAP DHCP
Discover phase started
2013 Oct 29 22:25:46 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Abort Power On Auto
Provisioning and continue with normal setup ?(yes/no) [n]:

```

Abort Auto Provisioning and continue with normal setup ?(yes/no) [n]: yes

- ログファイルで失敗の理由を確認します。2つのPOAPログファイルがブートフラッシュに保存されます。POAPプロセスからのログは、次に示すように、`poap_pid_init.log`で終わるファイルに保存されます。失敗の理由は、このファイルの末尾に表示されます。

```

bash-4.2# tail 20131029_222312_poap_5367_init.log -n 3
Tue Oct 29 22:27:41 2013:poap_net_rx_pkt: Droppping the pakcet due to Ethernet
hdrparsing error on if_index - 5000000
Tue Oct 29 22:27:41 2013:DEST IP is not Broadcast
Tue Oct 29 22:27:41 2013:poap_net_rx_pkt: Droppping the pakcet due to Ethernet
hdrparsing error on if_index - 5000000

```

- DHCP または TFTP サーバからダウンロードされた POAP スクリプトファイルが実行プロセスで失敗するかどうかを確認します。障害の段階に応じて、デバイスは通常のセットアップまたはリブートを続行できます。

```

2013 Oct 29 22:42:34 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Assigned IP address:
172.23.40.181
2013 Oct 29 22:42:34 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Netmask: 255.255.255.0
2013 Oct 29 22:42:34 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: DNS Server: 172.21.157.5
2013 Oct 29 22:42:34 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Default Gateway: 172.23.40.1
2013 Oct 29 22:42:34 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Script Server: 172.23.40.6
2013 Oct 29 22:42:34 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Script Name: poap.py
2013 Oct 29 22:42:45 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: The POAP Script download
has started
2013 Oct 29 22:42:45 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: The POAP Script is being
downloaded from [copy tftp://172.23.40.6//poap.py bootflash:scripts/script.sh vrf
management ]
2013 Oct 29 22:42:46 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_SCRIPT_DOWNLOADED: Successfully
downloaded POAP script file
2013 Oct 29 22:42:46 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Script file size 21965,
MD5 checksum 1ba4b86892439c5785a20a3e3ac2b0de
2013 Oct 29 22:42:46 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_SCRIPT_STARTED_MD5_NOT_VALIDATED:
POAP script execution started(MD5 not validated)
2013 Oct 29 22:47:57 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_FAILURE: POAP script execution
aborted

```

■ POAP が失敗する

- POAP スクリプトファイルのログは、ブートラッシュ方式でファイルに書き込まれます。ファイル名は `poap.log` で始まります。複数のファイル ログがある場合は、最新のタイムスタンプを持つログを調べてエラーがないか確認します。

```
bash-4.2# tail poap.log.22_42_46
CLI : show file volatile:poap.cfg.md5.poap_md5 | grep -v '^#' | head lines 1 | sed
's/ .*$/'
INFO: md5sum 46684d8f8b7c5ffac3b37ac8560928e5 (.md5 file)
CLI : show file volatile:poap.cfg md5sum
INFO: md5sum 46684d8f8b7c5ffac3b37ac8560928e5 (recalculated)
CLI : show system internal platform internal info | grep box_online | sed
's/[^\d]*//g'
INFO: Setting the boot variables
CLI : config terminal ; boot nxos bootflash:poap/system.img
CLI : copy running-config startup-config
CLI : copy volatile:poap.cfg scheduled-config
INFO: Configuration successful
```



第 13 章

Python API のトラブルシューティング

- Python API エラーの受信 (139 ページ)

Python API エラーの受信

次のいずれかの Python API エラーが表示された場合は、次のアクションを実行します。

症状	解決方法	例
Python cli API は NameError をスローします。	グローバル名前空間に cli モジュールをインポートします。	>>> cli('show clock') Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> NameError: name 'cli' is not defined >>> from cli import * >>> cli('show clock') '20:23:33.967 UTC Fri Nov 01 2013\n'
Python clid API は、structured_output_not_supported_error をスローします。	CLI またはクリップ API を使用します。clid API は、構造化データ出力をサポートするコマンドでのみ動作します。	>>> clid('show clock') Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> File "/isan/python/scripts/cli.py", line 45, in clid raise structured_output_not_supported_error(cmd) errors.structured_output_not_supported_error: 'show clock'

症状	解決方法	例
CLI API および Cisco オブジェクトは、Permission denied エラーをスローします。	ログインID に、コマンド またはリソースにアクセスするための十分な権限があることを確認します。必要に応じて、ネットワーク管理者に権限を追加してもらいます。	>>> from cli import * >>> cli('clear counters') Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> File "/isan/python/scripts/cli.py", line 20, in cli raise cmd_exec_error(msg) errors.cmd_exec_error: '% Permission denied for the role\n\nCmd exec error.\n' >>> from cisco.interface import * >>> i=Interface('Ethernet3/2') Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> File "/isan/python/scripts/cisco/interface.py", line 75, in __new__ cls._Interfaces[name].config(True) File "/isan/python/scripts/cisco/interface.py", line 91, in config s, o = nxcli('show runn interface %s' % self.name) File "/isan/python/scripts/cisco/nxcli.py", line 46, in nxcli raise SyntaxError, 'Error status %d\n%s' % (status, output) SyntaxError: Error status 30 % Permission denied for the role Cmd exec error. >>> import os >>> os.system('whoami') test

症状	解決方法	例
urllib2 またはソケット接続は処理されません。	正しい仮想ルーティングコンテキストを使用していることを確認します。そうでない場合は、正しいものに切り替えます。	>>> import urllib2 >>> u=urllib2('http://172.23.40.211:8000/welcome.html') Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> TypeError: 'module' object is not callable >>> u=urllib2.urlopen('http://172.23.40.211:8000/welcome.html') Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> File "/isan/python/python2.7/urllib2.py", line 127, in urlopen return _opener.open(url, data, timeout) File "/isan/python/python2.7/urllib2.py", line 404, in open response = self._open(req, data) File "/isan/python/python2.7/urllib2.py", line 422, in _open '_open', req) File "/isan/python/python2.7/urllib2.py", line 382, in _call_chain result = func(*args) File "/isan/python/python2.7/urllib2.py", line 1214, in http_open return self.do_open(httplib.HTTPConnection, req) File "/isan/python/python2.7/urllib2.py", line 1184, in do_open raise URLError(err) urllib2.URLError: <urlopen error [Errno 113] No route to host> >>> from cisco.vrf import * >>> VRF.get_vrf_name_by_id(get_global_vrf()) 'default'



第 14 章

NX-API のトラブルシューティング

- NX-API のガイドライン (143 ページ)
- NX-API が応答しない (143 ページ)
- 設定が失敗します (144 ページ)
- Bash に対する許可が拒否される (144 ページ)
- ブラウザ サンドボックスから出力を取得できない (144 ページ)
- CLI コマンド エラーが表示される (145 ページ)
- エラーメッセージが表示される (145 ページ)
- 一時ファイルが消える (145 ページ)
- コマンド出力のチャンクが配信されない (145 ページ)

NX-API のガイドライン

NX-API は、スイッチ上の Programmable Authentication Module (PAM) を使用して認証を行います。cookie を使用して PAM の認証数を減らし、PAM の負荷を減らします。

NX-API が応答しない

NX-API が応答しない場合は、次のアクションを実行します。

- **show feature | grep nxapi** コマンドを使用して、NX-API が有効になっていることを確認します。
- **show nxapi** コマンドを使用して、HTTP または HTTPs が有効になっていることを確認します。
- **show nxapi** コマンドを使用して、NX-API が予期されるポートでリッスンしていることを確認します。
- 長時間実行されているコマンドを確認します。現在、NX-API は単一のワーカープロセスで実行され、シングルスレッドです。1つのコマンドの完了に時間がかかると、他のコマンドがブロックされます。NX-API は要求をキャッシュします。現在の要求が完了すると、他の要求が処理されます。

■ 設定が失敗します

- Bash を有効にします。手順詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Programmability Guide』を参照してください。
- /var/sysmgr_nxapi/logs/error.log でエラーがないか確認します。
- NX-API がまだ応答しない場合は、**no feature nxapi** を入力します および **feature nxapi** NX-API を再起動します。NX-API はステートレスであり、再起動しても安全です。

設定が失敗します

ユーザがコンフィギュレーションコマンドを実行できない場合は、次のアクションを実行します。

- ユーザにコマンドを実行するための正しい権限があることを確認します。

Bash に対する許可が拒否される

ユーザが Bash の「許可が拒否される（Permission Denied）」メッセージを受信した場合は、次のアクションを実行します。

- **show feature | grep bash** を使用して Bash が有効になっていることを確認します コマンドを実行してください。
- 現在のユーザが Bash にアクセスするための正しい権限を持っていることを確認します。
- Bash の詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Programmability Guide』を参照してください。

ブラウザ サンドボックスから出力を取得できない

ブラウザ サンドボックスから出力を取得できない場合は、次のアクションを実行します。

- 出力が大きい場合やコマンドの実行に時間がかかる場合は、ブラウザがロードを処理できず、タイムアウトする可能性があります。Python クライアントを使用して NX-API にアクセスしてみてください。手順詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Programmability Guide』を参照してください。



(注)

推奨されるブラウザは Mozilla Firefox です。

CLI コマンド エラーが表示される

ユーザが複数のコマンドを実行したときに CLI コマンド エラーが表示される場合は、次のアクションを実行します。

- 複数のコマンドがどのように区切られているかを確認します。show コマンドと configure コマンドは [スペース] で区切る必要があります。Bash コマンドはセミコロン (;) で区切る必要があります。

エラーメッセージが表示される

エラーメッセージが出力に表示される場合は、次のアクションを実行します。

- エラーメッセージの手順に従ってください。
- Bash コマンドが実行されない場合は、Bash が有効になっているか確認するために、**show feature | grep bash** コマンドを実行してください。Bash の詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Programmability Guide』を参照してください。
- ユーザにコマンドを実行するための正しい権限があることを確認します。
- [NX-API が応答しない \(143 ページ\)](#) の指示に従って操作します。

一時ファイルが消える

リクエストごとに、一時ファイルが /volatile に作成され、クライアントに返されるコマンド出力が保存されます。要求のチャンクパラメータが 0 の場合、コマンド出力がクライアントに送り返される直前にファイルは削除されます。要求のチャンクが 1 の場合、チャンクを抽出してクライアントに送信できるようにファイルは保持されます。そのファイルは定期的にクリーンアップされます。現在、このクリーンアップは 100 リクエストごとに実行されるように設定されています。ファイルは、作成後 60 秒以内にアクセスされなかった場合、または 600 秒以内に変更されなかった、またはステータスが更新されなかった場合にクリーンアップされます。

コマンド出力のチャンクが配信されない

チャンク = 1 の要求では、sid が同じ値に設定されている場合、コマンド出力の同じチャンクが取得されます。この機能は、クライアントが特定のチャンクを要求し、ネットワーク内のどこかでドロップまたはブロックされたために、タイムリーに受信しない状況に対応します。クライアントは同じチャンクを再度要求でき、一時ファイルがクリーンアップされていない限り、正しいデータを受信します ([一時ファイルが消える \(145 ページ\)](#) を参照)。

コマンド出力のチャンクが配信されない



第 15 章

サーバ障害のトラブルシューティング

- プロセスのメモリ割り当ての特定 (147 ページ)
- プロセスの CPU 使用率の特定 (148 ページ)
- モニタリング プロセスのコア ファイル (149 ページ)
- クラッシュ コア ファイルの処理 (149 ページ)
- コアのクリア (150 ページ)
- コア ファイルの自動コピーのイネーブル化 (150 ページ)

プロセスのメモリ割り当ての特定

メモリ内の各プロセスの割り当て、制限、メモリ割り当て、および使用状況を特定できます。次は **show processes memory** コマンドからの出力例です。この出力は、例を簡潔にするために省略されています。

switch# show processes memory					
PID	MemAlloc	MemLimit	MemUsed	StackBase/Ptr	Process
1	159744	0	2027520	ff808d30/ffffffff	init
2	0	0	0	0/0	kthreadd
3	0	0	0	0/0	migration/0
4	0	0	0	0/0	ksoftirqd/0
5	0	0	0	0/0	watchdog/0
6	0	0	0	0/0	migration/1
7	0	0	0	0/0	ksoftirqd/1
8	0	0	0	0/0	watchdog/1
9	0	0	0	0/0	migration/2
10	0	0	0	0/0	ksoftirqd/2
11	0	0	0	0/0	watchdog/2
12	0	0	0	0/0	migration/3
13	0	0	0	0/0	ksoftirqd/3
14	0	0	0	0/0	watchdog/3
15	0	0	0	0/0	migration/4
16	0	0	0	0/0	ksoftirqd/4
17	0	0	0	0/0	watchdog/4
18	0	0	0	0/0	migration/5
19	0	0	0	0/0	ksoftirqd/5
20	0	0	0	0/0	watchdog/5
21	0	0	0	0/0	migration/6
22	0	0	0	0/0	ksoftirqd/6
23	0	0	0	0/0	watchdog/6
24	0	0	0	0/0	migration/7

■ プロセスの CPU 使用率の特定

25	0	0	0	0/0	ksoftirqd/7
26	0	0	0	0/0	watchdog/7
27	0	0	0	0/0	events/0
28	0	0	0	0/0	events/1
29	0	0	0	0/0	events/2
30	0	0	0	0/0	events/3
31	0	0	0	0/0	events/4
32	0	0	0	0/0	events/5
33	0	0	0	0/0	events/6
34	0	0	0	0/0	events/7
35	0	0	0	0/0	khelper
36	0	0	0	0/0	netns
37	0	0	0	0/0	kblockd/0

この項で説明している **show processes memory** コマンドには、次のキーワードが含まれます。

キーワード	説明
>	出力をファイルにリダイレクトします。
>>	出力が既存のファイルに追加されます。
shared	共有メモリ情報を表示します。

プロセスの CPU 使用率の特定

メモリ内で実行中のプロセスの CPU 使用率を特定できます。次は **show processes cpu** コマンドからの出力例です。この出力は、例を簡潔にするために省略されています。

```
switch# show processes cpu

CPU utilization for five seconds: 0%/0%; one minute: 1%; five minutes: 2%

  PID  Runtime(ms) Invoked   uSecs 5Sec    1Min   5Min   TTY Process
  ---  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----
  1    28660    405831    70  0.00%  0.00%  0.00%  -  init
  2      21      1185     18  0.00%  0.00%  0.00%  -  kthreadd
  3     468     36439     12  0.00%  0.00%  0.00%  -  migration/0
  4    79725    8804385     9  0.00%  0.00%  0.00%  -  ksoftirqd/0
  5      0       4       65  0.00%  0.00%  0.00%  -  watchdog/0
  6     472     35942     13  0.00%  0.00%  0.00%  -  migration/1
  7    33967    953376     35  0.00%  0.00%  0.00%  -  ksoftirqd/1
  8      0       11       3  0.00%  0.00%  0.00%  -  watchdog/1
  9     424     35558     11  0.00%  0.00%  0.00%  -  migration/2
 10    58084    7683251     7  0.00%  0.00%  0.00%  -  ksoftirqd/2
 11      0       3       1  0.00%  0.00%  0.00%  -  watchdog/2
 12     381     29760     12  0.00%  0.00%  0.00%  -  migration/3
 13    17258    265884     64  0.00%  0.00%  0.00%  -  ksoftirqd/3
 14      0       2       0  0.00%  0.00%  0.00%  -  watchdog/3
 15    46558    1300598     35  0.00%  0.00%  0.00%  -  migration/4
 16   1332913   4354439    306  0.00%  0.00%  0.00%  -  ksoftirqd/4
 17      0       6       2  0.00%  0.00%  0.00%  -  watchdog/4
 18    45808    1283581     35  0.00%  0.00%  0.00%  -  migration/5
 19   981030   1973423     497  0.00%  0.00%  0.00%  -  ksoftirqd/5
 20      0      16       3  0.00%  0.00%  0.00%  -  watchdog/5
 21   48019    1334683     35  0.00%  0.00%  0.00%  -  migration/6
```

```

22      1084448    2520990     430   0.00%   0.00%   0.00%   -   ksoftirqd/6
23          0         31        3   0.00%   0.00%   0.00%   -   watchdog/6
24      46490    1306203     35   0.00%   0.00%   0.00%   -   migration/7
25     1187547    2867126     414   0.00%   0.00%   0.00%   -   ksoftirqd/7
26          0         16        3   0.00%   0.00%   0.00%   -   watchdog/7
27     21249    2024626     10   0.00%   0.00%   0.00%   -   events/0
28      8503    1990090      4   0.00%   0.00%   0.00%   -   events/1
29     11675    1993684      5   0.00%   0.00%   0.00%   -   events/2
30      9090    1973913      4   0.00%   0.00%   0.00%   -   events/3
31     74118    2956999     25   0.00%   0.00%   0.00%   -   events/4
32     76281    2837641     26   0.00%   0.00%   0.00%   -   events/5
33     129651    3874436     33   0.00%   0.00%   0.00%   -   events/6
34      8864    2077714      4   0.00%   0.00%   0.00%   -   events/7
35          0         8        23   0.00%   0.00%   0.00%   -   khelper
36      234        34       6884   0.00%   0.00%   0.00%   -   netns

```

show processes cpu コマンドには、次のキーワードが含まれています。

キーワード	説明
>	出力をファイルにリダイレクトします。
>>	出力が既存のファイルに追加されます。
history	CPU の使用状況に関する情報を表示します。
sort	メモリ使用量に基づいてリストをソートします。

モニタリング プロセスのコア ファイル

show cores を使用してプロセス コア ファイルをモニタできます。 コマンドを使用する必要があります。

```
switch# show cores
Module  Instance  Process-name      PID      Date (Year-Month-Day Time)
-----  -----  -----
28      1          bgp-64551      5179      2013-11-08 23:51:26
```

出力には、現在アクティブなスーパーバイザからアップロードできるすべてのコアが表示されます。

クラッシュ コア ファイルの処理

クラッシュ コア ファイルを処理するには、**show processes log** コマンドを使用します。

```
switch# show process log
Process      PID      Normal-exit  Stack-trace  Core      Log-create-time
-----  -----
ntp          919          N            N            N Jun 27 04:08
snsm         972          N            Y            N Jun 24 20:50
```

■ コアのクリア

コアのクリア

clear cores を使用してコアをクリアできます。 コマンドを使用します。

```
switch# clear cores
```

コア ファイルの自動コピーのイネーブル化

システム コアを入力できます。 コマンドを使用して、TFTP サーバ、フラッシュ ドライブ、またはファイルへのコア ファイルの自動コピーを有効にします。

```
switch(config)# system cores tftp://10.1.1.1/cores
```



第 16 章

テクニカルサポートへ問い合わせる前の準備

- TAC に連絡する前に実行する手順 (151 ページ)
- Cisco NX-OS から/へのファイルのコピー (154 ページ)
- コア ダンプの使用 (155 ページ)

TAC に連絡する前に実行する手順

追加の支援を受けるために、テクニカルサポート担当者またはCisco TAC への問い合わせが必要になることがあります。この項では、問題の解決にかかる時間を短縮するために、次のレベルのサポートに連絡する前に実行する必要がある手順について概説します。

テクニカルサポート担当者に問い合わせる前に必要な準備を行うには、次の手順に従います。

1. システム情報と設定を収集します。この情報は、問題の解決の前と後に収集する必要があります。この情報を収集するには、次の 3 つの方法のいずれかを実施します。

- Telnet またはセキュア シェル (SSH) アプリケーションを設定して、画面出力をテキスト ファイルに記録します。**terminal length 0** コマンドを使用し、それから **show tech-support details** コマンドを使用します。



(注) 特定の **show tech** コマンドが大量のデータを生成し、多くのディスク領域を占有する場合は、圧縮形式で保存できます。次の例を参照してください。

```
bash-4.2# time vsh -c " show tech-support platform-sdk" | gzip  
> /bootflash/pltfm-tech.gz
```

■ TACに連絡する前に実行する手順



(注) SSHのタイムアウト時間は、tac-pacの生成時間よりも長くする必要があります。そうでないと、VSH ログに %VSHD-2-VSHD_SYSLOG_EOL_ERR エラーが記録されることがあります。理想的には、tac-pac または showtech を収集する前に 0(無限) に設定します。

- Cisco NX-OS Release 9.3(1) 以降では、**show tech-support details [space-optimized | time-optimized]** コマンドを使用できます。マルチスレッド仮想シェルは、最大 16 のスレッドを同時に実行し、同時に監視できます。space-optimized パラメータは、重複する入力コマンドを削除し、出力を圧縮してメモリ使用率を最適化します。



(注) このコマンドは、RAM が 4 GB 未満のデバイスではサポートされません。

- tac-pac filename** コマンドを使用して、**show tech-support details** コマンドの出力をファイルにリダイレクトし、そのファイルを gzip で圧縮します。

```
switch# tac-pac bootflash://showtech.switch1
```

- ファイル名を指定しなかった場合、volatile:show_tech_out.gz というファイルが Cisco NX-OS により作成されます。[Cisco NX-OSからへのファイルのコピー（154ページ）](#) の手順を使用して、デバイスからファイルをコピーします。

- DCNM でエラーが発生した場合は、エラーのスクリーンショットを撮ります。Windows では、アクティブなウィンドウをキャプチャするには **Alt+PrintScreen** を、デスクトップ全体をキャプチャするには **PrintScreen** を押します。スクリーンショットを新しい Microsoft のペイント（または同様のプログラム）セッションに貼り付けて、ファイルを保存します。
- メッセージログ内で確認したのと全く同じエラー コードを DCNM または CLI からキャプチャするようにします。
 - 最近生成されたメッセージのリストを表示するには、DCNM で **Event Browser** を選択します。
 - メッセージログからエラーをコピーします。これは **show logging logfile** または **show logging last number** コマンドを使用し、ログの最後の数行を表示して確認できます。
- テクニカルサポート担当者に連絡する前に、次の質問に回答してください。
 - どのスイッチまたはポートで問題が発生しているか。
 - ネットワーク内にあるのはどの Cisco NX-OS ソフトウェア、ドライババージョン、オペレーティングシステムバージョン、ストレージデバイスのファームウェアか。

- どのようなネットワーク ポジが使用されているか。 (DCNM で **Topology > Save layout** を選択)。
 - このイベントの発生前または発生時に環境に変更を加えたか (VLAN、アップグレード、またはモジュールの追加)。
 - 同様の設定がされた他のデバイスで、この問題が発生したか。
 - 問題の発生したデバイスの接続先はどこか (どのデバイスまたはインターフェイスか)。
 - この問題が最初に発生したのはいつか。
 - この問題が最後に発生したのはいつか。
 - この問題の発生頻度はどの程度か。
 - 何台のデバイスでこの問題が発生していたか。
 - 問題発生時にキャプチャした出力のトレースまたはデバッグを行ったか。どのようなトラブルシューティングの手順を試みたか。次のどのツールを使用したか (使用した場合)。
 - Ethalyzer、ローカルまたはリモート SPAN
 - CLI デバッグ コマンド
 - traceroute、ping
 - DCNM ツール
5. 問題がソフトウェアアップグレードの試行に関連している場合は、次の質問に回答してください。
- Cisco NX-OS の元のバージョンは何であったか。
 - Cisco NX-OS の新しいバージョンは何か。
 - 次のコマンドの出力を収集し、カスタマー サポートの担当者に転送します。
 - **show install all status**
 - **show system internal log install**
 - **show system internal log install details**
 - **show log nvram**
6. Cisco NX-OS リリース 10.3.1(F) 以降、すべてのスロット (TOR/EOR) のハードウェア統計を収集するための新しい CLI **slot X show hardware internal statistics all** が追加されました。
7. 以下は、**show-tech support module all** コマンドで追加された CLI のリストです。
- スロットXX **show hardware internal buffer info pkt-stats input instance <ASIC>**

Cisco NX-OS から/へのファイルのコピー

- スロットXX **show hardware internal jer-usd stats interrupt asic <ASIC>**
- スロットXX **show hardware internal jer-usd stats traffic-rate asic <ASIC>**
- スロットXX **show hardware internal jer-usd stats port-queue front-port <front_port_number>**
- スロットXX **show hardware internal buffer info pkt-stats input instance <ASIC>**
- スロットXX **show hardware internal jer-usd stats vsq front-port <front_port_number>**
- スロットXX **show hardware internal jer-usd stats vsq inband asic <ASIC>**

以下は、上記のコマンドで使用されるキーワードに関する情報です。

キーワード	説明
XX	モジュール番号
ASIC	プラットフォームでサポートされる ASIC 番号
<front_port_number>	プラットフォームがサポートするポート番号の範囲

Cisco NX-OS から/へのファイルのコピー

デバイスとの間でファイルを移動する必要がある場合があります。このようなファイルには、ログファイル、設定ファイル、ファームウェアファイルなどがあります。

Cisco NX-OS は、デバイスとの間のコピーに使用するプロトコルを提供します。デバイスは、常にクライアントとして動作します。つまり、FTP、SCP、TFTP セッションは常に Cisco NX-OS で発生し、ファイルは外部システムにプッシュされるか、外部システムからプルされます。

```
File Server: 172.22.36.10
File to be copied to the switch: /etc/hosts
```

この項で説明している **copy** コマンドは、FTP、SCP、SFTP、および TFTP 転送プロトコルと、ファイルをコピーするためのさまざまなソースをサポートします。

```
switch# copy ?
bootflash:      Select source filesystem
core:          Select source filesystem
debug:          Select source filesystem
ftp:            Select source filesystem
http:           Select source filesystem
https:          Select source filesystem
licenses       Backup license files
log:             Select source filesystem
logflash:       Select source filesystem
nvram:          Select source filesystem
running-config Copy running configuration to destination
scp:            Select source filesystem
```

```

sftp:           Select source filesystem
startup-config Copy startup configuration to destination
system:         Select source filesystem
tftp:           Select source filesystem
usb1:           Select source filesystem
usb2:           Select source filesystem
volatile:       Select source filesystem

```

次のように、転送メカニズムとしてセキュア コピー (SCP) を使用できます。

```
scp: // [username@]server [/path]
```

この例では、ユーザ user1 の /etc/hosts を 172.22.36.10 から hosts.txt にコピーします。

```
switch# copy scp://user1@172.22.36.10/etc/hosts bootflash:hosts.txt
user1@172.22.36.10's password:
hosts 100% |*****| 2035 00:00
```

次に、スタートアップ設定を SFTP サーバにバックアップする例を示します。

```
switch# copy startup-config sftp://user1@172.22.36.10/test/startup configuration.bak1
Connecting to 172.22.36.10...
User1@172.22.36.10's password:
switch#
```



(注) サーバへのスタートアップ設定のバックアップは、毎日および変更を行う前に実施する必要があります。設定の保存およびバックアップを行う短いスクリプトを記述して、Cisco NX-OS 上で実行することもできます。スクリプトには、**copy running-configuration startup-configuration** および **copy startup-configuration tftp://server/name** の 2 つのコマンドを含める必要があります。スクリプトを実行するには、**run-script filename** コマンドを使用します。コマンドを使用します。

コピーコマンドのカスタムポート

次のコマンドを使用すると、SCP または SFTP、および HTTPS、TFTP、FTPなどの他のプロトコルのポート番号を指定できます。このコマンドは、既存のコピープロトコルがカスタムポートで実行されている Nexus スイッチとの間でファイルをコピーするために使用できます。

```
switch# copy <scheme>://[username @]hostname/filepath directory port <port-number>
```

コアダンプの使用

コアダンプには、クラッシュ前のシステムとソフトウェアのステータスに関する詳細情報が含まれています。不明な問題が存在する状況では、コアダンプを使用します。コアダンプは、TFTP サーバまたはローカルシステムの slot0: のフラッシュカードに送信できます。テクニカルサポート担当者の指示に従って、コアダンプを生成するようにシステムを設定する必要があります。コアダンプは、テクニカルサポートエンジニアによってデコードされます。

コア ダンプの使用

これらのコア ダンプをテクニカル サポート担当者に直接電子メールで送信できるように、コア ダンプを設定し、TFTP サーバに移動します。

system cores コマンドを使用し、コマンドを使用して、次のようにシステムにコア ダンプを設定します。

```
switch# system cores tftp://10.91.51.200/jsmith_cores  
switch# show system cores  
Cores are transferred to tftp://10.91.51.200/jsmith_cores
```



(注) ファイル名（この例ではjsmith_cores）がTFTP サーバのディレクトリ内に存在する必要があります。



第 17 章

トラブルシューティングのツールと方法論

- コマンドラインインターフェイスのトラブルシューティング コマンド (158 ページ)
- ACL 整合性チェック (188 ページ)
- プロアクティブな整合性チェック (191 ページ)
- インターフェイス整合性チェック (193 ページ)
- ITD 整合性チェック (193 ページ)
- 設定ファイル (194 ページ)
- CLI デバッグ (194 ページ)
- Ping、Pong、および Traceroute (196 ページ)
- プロセスおよび CPU のモニタリング (198 ページ)
- オンボード障害ロギングの使用 (201 ページ)
- 診断の使用 (203 ページ)
- 組み込まれている Event Manager の使用 (203 ページ)
- Ethanalyzer の使用 (204 ページ)
- SNMP および RMON のサポート (222 ページ)
- PCAP SNMP パーサーの使用 (222 ページ)
- RADIUS を利用 (224 ページ)
- syslog の使用 (225 ページ)
- SPAN の使用 (226 ページ)
- SPAN 整合性チェック (227 ページ)
- sFlow を使用 (228 ページ)
- sFlow 整合性チェック (228 ページ)
- ブルービーコン機能の使用 (229 ページ)
- watch コマンドの使用 (229 ページ)
- トラブルシューティングのツールと方法論の追加参照 (230 ページ)

コマンドラインインターフェイスのトラブルシューティング コマンド

コマンドラインインターフェイス (CLI) を使用すると、ローカルコンソールを使用して、または Telnet またはセキュアシェル (SSH) セッションを使用してリモートで設定およびモニタできます。Cisco NX-OS CLI には、Cisco IOS ソフトウェアに似たコマンド構造があり、状況依存ヘルプ、**show** コマンド、マルチユーザ サポート、およびロールベースのアクセス制御が備わっています。

各機能には、機能の設定、ステータス、パフォーマンスに関する情報を提供する **show** コマンドが用意されています。また、次のコマンドを使用すると、さらに詳しい情報を確認することができます。

- **show system** コア、エラー、および例外を含むシステムレベルのコンポーネントに関する情報を提供します。**show system error-id** コマンドを使用し、コマンドにより、エラーコードの詳細を検索できます。

```
switch# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
2013 May 16 09:59:29 zoom %$ VDC-1 %% %BOOTVAR-2-AUTOCOPY_FAILED: Autocopy of file
/bootflash/n9000-dk9.6.1.2.I1.1.bin to standby

switch# show system error-id 0x401e0008
Error Facility:      sysmgr
Error Description:   request was aborted, standby disk may be full
```

整合性チェックコマンド

Cisco NX-OS には、ソフトウェア状態とハードウェア状態を検証する整合性チェックコマンドが用意されています。整合性チェックコマンドの結果は、PASSED または FAILED として記録されます。

```
2019 May 1 16:31:39 switch vshd: CC_LINK_STATE:
Consistency Check: PASSED
```

整合性チェックコマンドは、次の機能を実行するツールです。

- システムの整合性を確認する
- 根本原因分析と障害分離の実行を支援する
- ソフトウェア テーブルとハードウェア テーブル間の整合性をチェックする



(注) モニターセッションがダウン状態またはエラー状態の場合、整合性チェックコマンドは検証されません。

Cisco NX-OS は、次の整合性チェックコマンドをサポートします。

表 4: 整合性チェックコマンド

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
show consistency-checker copp	CoPPプログラミングを確認します。	Cisco Nexus 34180YC、9200、9300-EX、および9300-FX プラットフォームスイッチ、および-EX、-FX、-R ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ Cisco Nexus N9K-C9316D-GX、N9K-C93600CD-GX、N9K-C9364C-GXスイッチ
show consistency-checker copp extended module <i>module_no</i> [brief detail[]] (注) Cisco NX-OS リリース 10.5 (3) F 以降、このコマンドは廃止されました。	すべてのコントロールプレーン ACL の整合性を確認します。 ・[概要 (Brief)] : 失敗したエントリの出力を構造化形式で表示します。 [詳細 (Detail)] : すべての ACE エントリの出力を構造化形式で表示します。	Cisco Nexus 9300-FX3/GX/GX2/H2R/H1、9808、および 9804 シリーズスイッチ。
show consistency-checker control-plane acl extended module <i>module_no</i> [brief detail]	すべてのコントロールプレーン ACL の整合性を確認します。この新しいコマンドは、CoPP チェックをより効果的に実行するため修飾子が増えて拡張されています。	Cisco Nexus 9300-FX/FX2/FX3/GX/GX2/H2R/H1、9808 および 9804 シリーズスイッチおよび、9700-EX/FX/FX3/GX ラインカード付きの 9500 シリーズスイッチ
show consistency-checker dme interfaces	DMEインターフェイスを確認します。	Cisco Nexus 34180YC、9200、9300-EX、および9300-FX プラットフォームスイッチ、および-EX、-FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ

整合性チェックコマンド

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
show consistency-checker egress-xlate private-vlan	ハードウェアのプライベート VLAN egress-xlate を確認します。	Cisco Nexus 9200、9300-EX、および 9300-FX プラットフォームスイッチ、および -EX、-FX、-R ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ
show consistency-checker fex-interfaces {fex <i>fex-id</i> interface ethernet <i>fex-id/fex-slot/fex-port</i>} [brief detail]	FEX インターフェイスのソフトウェアとハードウェアの状態を比較します。	Cisco Nexus 9200、9300-EX、および 9300-FX プラットフォームスイッチ、および -EX、-FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ (注) <i>fex-slot</i> は常に 1 です。
show consistency-checker fex-interfaces fabric <fabric-po>	物理メンバーインターフェイスの FEX ファブリック PO メンバーシップ、およびファブリックポートチャネルメンバーのインターフェイスレベルのハードウェアプログラミングを確認します。	Cisco Nexus 9300-EX、9300-FX、9300-FX2 および 9300-GX シリーズスイッチ。
show consistency-checker fex-interfaces fabric <fabric-po> membership vlan <vlan-id>	FEX インターフェイスで有効になっている VLAN について、FEX ファブリック PO メンバーが VLAN フラッドラリストの一部であることを確認します。	Cisco Nexus 9300-EX、9300-FX、9300-FX2 および 9300-GX シリーズスイッチ。
show consistency-checker fex-interfaces fabric <fabric-po> stp-state vlan <vlan-id>	FEX インターフェイスで有効になっている VLAN の FEX ファブリック PO メンバーが転送/無効状態であることを確認します。	Cisco Nexus 9300-EX、9300-FX、9300-FX2 および 9300-GX シリーズスイッチ。
show consistency-checker fex-interfaces fabric <fabric-po> egress-xlate private-vlan <vlan-id>	PVLAN 対応の FEX インターフェイスがある場合に、FEX ファブリック PO インターフェイスに対応する PVLAN ハードウェアプログラミングを確認します。	Cisco Nexus 9300-EX、9300-FX、9300-FX2 および 9300-GX シリーズスイッチ。

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
test consistency-checker forwarding {ipv4 ipv6} [vrf vrf-name all] [module module-number all]	レイヤ3整合性チェックを開始します。	Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチ
show consistency-checker forwarding {ipv4 ipv6} [vrf vrf-name all] [module module-number all]	レイヤ3整合性チェックテスト結果を表示します。	すべてのCisco Nexus 9000 シリーズスイッチ
show consistency-checker forwarding single-route {ipv4 ipv6} ip-address vrf vrf-name} [brief detail]	特定のルートのレイヤ3ルートの整合性をチェックします。ECMPグループテーブルの枯渇が原因で単一ルートが失敗したときに警告します。	Cisco Nexus 34180YC、9200、9300-EX、および9300-FX プラットフォームスイッチ、および-EX、-FX、-R ラインカードを備えたCisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ (注) Cisco Nexus 34180YC プラットフォームスイッチでは、 ipv4 コマンドのみをサポートしています。
show consistency-checker gwmacdb	ゲートウェイ MAC アドレスデータベースのハードウェアとソフトウェアの一貫性をチェックします。 (注) このコマンドは、4 ウェイ HSRP に対して誤った結果を表示する場合があります。	すべてのCisco Nexus 9000 シリーズスイッチ
show consistency-checker kim interface {ethernet slot/port port-channel number vlan vlan-id} [brief detail]	スーパーバイザとラインカード間の内部接続を確認します。	Cisco Nexus 34180YC、9200、9300-EX、および9300-FX プラットフォームスイッチ、および-EX、-FX、-R ラインカードを備えたCisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ

整合性チェックコマンド

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
show consistency-checker l2 module <i>module-number</i>	学習した MAC アドレスがソフトウェアとハードウェア間で一貫していることを確認します。また、ハードウェアに存在するがソフトウェアには存在しない追加エントリと、ハードウェアに存在しないエントリも表示されます。	Cisco Nexus 34180YC、9200、9300-EX、および9300-FX プラットフォームスイッチ、および-EX、-FX、-R ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
show consistency-checker l2 multicast group ip-address source ip-address vlan vlan-id [brief detail]	レイヤ2マルチキャストグループとの不整合をチェックします。	Cisco Nexus 9200、9300-EX、9300-FX、および9300-GX プラットフォームスイッチおよびCisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ-EX および-FXラインカード N9K-X9432C-S、 N9K-X9536PQ ラインカード搭載の Cisco Nexus 9500 シリーズスイッチ N9K-X9432C-FM-S、 N9K-C9508-FMX-S、 N9K-C9508-FM-S ファブリックモジュールを搭載した Cisco Nexus 9500 シリーズスイッチ。 Cisco Nexus N3K-C3232C、 N3K-C3264Q、 N3K-C31108TC-V、 N3K-C3132Q-40GX、 N3K-C3132Q-V、 N3K-C31108PC-V、 N3K-C3172PQ、 N3K-C3172TQ、 N3K-C3164Q、および N3K-C3164Q -10GE スイッチ。 Cisco Nexus N9K-C9372TX、 N9K-C9372TX-E、 N9K-C93120TX、 N9K-X9432C-S、 N9K-C9332PQ、 N9K-C9372PX、および N9K-C9372PX-E スイッチ。
show consistency-checker l2 switchport interface {ethernet slot/port port-channel number }[brief detail all]	スイッチポートインターフェイスとの不整合をチェックします。	Cisco Nexus 9200、9300-EX、および9300-FX プラットフォームスイッチ、および-EX、-FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ

整合性チェックコマンド

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
show consistency-checker l3-interface interface ethernet slot/port [brief detail]	<p>ハードウェアのインターフェイスのレイヤ3設定と、ハードウェアのL3VLAN、CMLフレグ、IPv4イネーブル、VPN IDの設定を確認します。このコマンドは、物理インターフェイスおよびポートチャネルの一部であるインターフェイスに対して機能します。サブインターフェイスまたはFEXインターフェイスは検証されません。</p> <p>Cisco NX-OS リリース 9.3(5)以降、このコマンドはSIおよびSVIインターフェイスのレイヤ3設定をチェックします。サポートはCisco Nexus 9300-GX プラットフォームスイッチにも拡張されます。</p>	<p>Cisco Nexus 34180YC、9200、9300-EX、および9300-FX プラットフォームスイッチ、および-EX、-FX、-R ラインカードを備えたCisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ</p> <p>Cisco Nexus N9K-C9316D-GX、N9K-C93600CD-GX、N9K-C9364C-GX デバイス。</p> <p>Cisco NX-OS リリース 10.3(1)F 以降、L3 整合性 チェッカーは Cisco Nexus 9808 プラットフォームスイッチでサポートされています。</p> <p>Cisco NX-OS リリース 10.4 (1) F 以降、L3 一貫性 チェッカーは、Cisco Nexus 9808 スイッチ (Cisco Nexus X98900CD-A、X9836DM-A ラインカード搭載) サポートされます。</p> <p>Cisco NX-OS リリース 10.4 (1) F 以降、L3 一貫性 チェッカーは Cisco Nexus 9804 プラットフォームスイッチ、Cisco Nexus X98900CD-A および X9836DM-A ラインカードでサポートされます。</p> <p>Cisco NX-OS リリース 10.4 (2) F 以降、L3 整合性 チェッckerは Cisco Nexus C9232E-B1 スイッチでサポートされます。</p>

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
show consistency-checker l3-interface module module-number [brief detail]	モジュール内のすべてのインターフェイスのレイヤ3設定と、ハードウェアのL3VLAN、CMLフラグ、IPv4イネーブル、VPN IDの設定を確認します。このコマンドは、物理インターフェイスおよびポートチャネルの一部であるインターフェイスに対して機能します。サブインターフェイスは検証されません。	Cisco Nexus 34180YC、9200、9300-EX、および9300-FXプラットフォームスイッチ、および-EX、-FX、-Rラインカードを備えたCisco Nexus 9500プラットフォームスイッチ

整合性チェックコマンド

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
show consistency-checker l3 multicast group ip-address source ip-address vrf vrf-name [brief detail]	レイヤ3マルチキャストグループとの不整合をチェックします。	Cisco Nexus 9200、9300-EX、9300-FX、および9300-GX プラットフォームスイッチおよびCisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ-EX および-FXラインカード N9K-X9432C-S、 N9K-X9536PQ ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9500 シリーズスイッチ、および N9K-X9432C-FM-S、 N9K-C9508-FMX-S、および N9K-C9508-FM-S ファブリック モジュール。 Cisco Nexus N3K-C3048TP、 N3K-C3064-TC、 N3K-C3232C、 N3K-C3264Q、 N3K-C31108TC-V、 N3K-C3132Q-40GX、 N3K-C3132Q-V、 N3K-C31108PC-V、 N3K-C3172PQ、C3172TQ、 N3K-C3164Q、および N3K-C31128PQ-10GE スイッチ。
show consistency-checker link-state fabric-ieth [module module-number] [brief detail]	内部ファブリックポートのリンク状態ステータスについて、ソフトウェアとハードウェア間のプログラミングの一貫性を確認します。	Cisco Nexus 9200、9300-EX、および9300-FX プラットフォームスイッチ、および-EX、-FX、-R ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
show consistency-checker link-state interface ethernet slot/port [brief detail]	インターフェイスのリンク状態ステータスについて、ソフトウェアとハードウェア間のプログラミングの一貫性を確認します。このコマンドは、物理イーサネットインターフェイスおよびポートチャネルの一部である物理イーサネットインターフェイスに対して機能します。サブインターフェイスまたはFEXインターフェイスは検証されません。	Cisco Nexus 34180YC、9200、9300-EX、および9300-FX プラットフォームスイッチ、および-EX、-FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ
show consistency-checker link-state module module-number [brief detail]	モジュール内のすべてのインターフェイスのソフトウェアリンク状態をハードウェアリンク状態と照合します。このコマンドは、物理イーサネットインターフェイスおよびポートチャネルの一部である物理イーサネットインターフェイスに対して機能します。サブインターフェイスまたはFEXインターフェイスは検証されません。	Cisco Nexus 34180YC、9200、9300-EX、および9300-FX プラットフォームスイッチ、および-EX、-FX、-R ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ
show consistency-checker membership port-channels [interface port-channel channel-number] [brief detail]	すべてのモジュールのハードウェアのポートチャネルメンバーをチェックし、ソフトウェア状態で検証します。このコマンドは、ポートチャネルごとに実行されます。	Cisco Nexus 34180YC、9200、9300-EX、および9300-FX プラットフォームスイッチ、および-EX、-FX、-R ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ
show consistency-checker membership port-channels [brief detail]	すべてのモジュールのハードウェアのポートチャネルメンバーをチェックし、ソフトウェア状態で検証します。このコマンドは、システム内のすべてのポートチャネルに対して実行されます。	Cisco Nexus 34180YC、9200、9300-EX、および9300-FX プラットフォームスイッチ、および-EX、-FX、-R ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ

整合性チェックコマンド

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
show consistency-checker membership vlan <i>vlan-id</i> {native-vlan private-vlan} interface {ethernet <i>slot/port</i> port-channel <i>number</i> native-vlan} { [brief detail] interface}	ソフトウェアの VLAN メンバーシップがハードウェアにプログラミングされているものと同じであることを判別します。また、STP BLK 状態のインターフェイスも無視します。	Cisco Nexus 9200、9300-EX、および 9300-FX プラットフォームスイッチ、および -EX、-FX、-R ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ (注) private-vlan コマンドでの brief または detail オプションはサポートされていません。 (注) Cisco Nexus 34180YC プラットフォームスイッチでは、 native-vlan コマンドのみをサポートしています。
show consistency-checker pacl {module <i>module-number</i> port-channels interface port-channel <i>channel-number</i>}	ハードウェアとソフトウェア間の IPv4、IPv6、および MAC PAACL プログラミングの整合性を検証し、<label, entry-location>ペアはハードウェアとソフトウェアの間で一貫しています。	Cisco Nexus 34180YC、9200、9300-EX、および 9300-FX プラットフォームスイッチ、および -EX、-FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ
show consistency-checker pacl extended ingress {ip ipv6 mac} interface {ethernet <i>slot/port</i> port-channel <i>number</i>} { [brief detail]}	入力インターフェイス (FEX インターフェイスを含む) および ポートチャネルの PAACL プログラミングを確認します。	Cisco Nexus 34180YC、9200、9300-EX、および 9300-FX プラットフォームスイッチ、および -EX、-FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ
show consistency-checker pacl extended ingress {ip ipv6 mac} module <i>module-number</i> { [brief detail]}	指定されたモジュールのすべての物理インターフェイス、サブインターフェイス、ブレークアウトポート、および FEX インターフェイスで PAACL プログラミングを確認します。	Cisco Nexus 34180YC、9200、9300-EX、および 9300-FX プラットフォームスイッチ、および -EX、-FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
show consistency-checker port-state fabric-ieth [module module-number [ieth-port ieth-port]] [brief detail]	内部ファブリック ポートの状態を確認します。	Cisco Nexus 9200、9300-EX、および9300-FX プラットフォームスイッチ、および-EX、-FX、-R ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ
show consistency-checker port-state [module module-number] [brief detail]	指定されたモジュールのポートの状態を確認します。	Cisco Nexus 9200、9300-EX、および9300-FX プラットフォームスイッチ、および-EX、-FX、-R ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ

整合性チェックコマンド

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
<pre>show consistency-checker racl {module module-number port-channels interface port-channel channel-number svi interface vlan vlan-id}</pre>	<p>ハードウェアとソフトウェア間の IPv4 および IPv6 RACL プログラミングの一貫性を検証し、<label, entry-location>ペアはハードウェアとソフトウェアの間で一貫しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> このコマンドは、モジュールごとに呼び出されると、そのモジュールのすべての物理インターフェイスおよびサブインターフェイスの IPv4 および IPv6 ACL の整合性を確認します。 特定のポートチャネルでこのコマンドを呼び出すと、すべてのメンバーポートが検証されます。 すべてのポートチャネルでこのコマンドを呼び出すと、このコマンドは ACL が適用されているポートチャネルごとに確認します。 <p>(注) このコマンドは、IPv4 および IPv6 ACL を検証せず、修飾子とアクションが一致するかどうかを検証しません。</p>	Cisco Nexus 34180YC、9200、9300-EX、および9300-FX プラットフォームスイッチ、および-EX、-FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ
<pre>show consistency-checker racl extended ingress {ip ipv6} interface {ethernet slot/ポート </g> port-channelnumber vlan vlan- id</g> } [brief] detail]</pre>	入力インターフェイス、サブインターフェイス、ブレークアウトポート、ポートチャネル、または SVI の RACL プログラミングを確認します。	Cisco Nexus 34180YC、9200、9300-EX、および9300-FX プラットフォームスイッチ、および-EX、-FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
show consistency-checker racl extended ingress {ip ipv6} module module-number [brief detail]	指定されたモジュールの入力インターフェイスの RACL プログラミングを確認します。このコマンドは、そのモジュールのすべての物理インターフェイス、サブインターフェイス、およびブレークアウトポートで実行されます。	Cisco Nexus 34180YC、9200、9300-EX、および 9300-FX プラットフォームスイッチ、および -EX、-FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ
show consistency-checker stp-state vlan vlan-id [brief detail interface]	ソフトウェアのスパンニングツリーの状態が、ハードウェアでプログラミングされた状態と同じかどうかを判別します。このコマンドは、動作中（アップ）のインターフェイスでのみ実行されます。	Cisco Nexus 34180YC、9200、9300-EX、および 9300-FX プラットフォームスイッチおよび -EX、-FX、および -R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ。
show consistency-checker vACL extended ingress {ip ipv6 mac} vlan vlan-id [brief detail]	VLAN のすべてのメンバインターフェイスで VACL プログラミングを確認します。	Cisco Nexus 34180YC、9200、9300-EX、および 9300-FX プラットフォームスイッチ、および -EX、-FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ

整合性チェックコマンド

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
show consistency-checker vpc [source-interface] [brief detail]	vPC の不整合をチェックします。出力マスクを持たないポートの LACP 個別 (I) 状態を確認します。	Cisco Nexus 9200、9300-EX、および 9300-FX プラットフォーム スイッチ、および -EX、-FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチ N9K-X9432C-S、 N9K-X9536PQ ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9500 シリーズスイッチ、および N9K-X9432C-FM-S、 N9K-C9508-FMX-S、および N9K-C9508-FM-S ファブリック モジュール。 Cisco Nexus N3K-C3048TP、 N3K-C3064-TC、 N3K-C3232C、 N3K-C3264Q、 N3K-C31108TC-V、 N3K-C3132Q-40GX、 N3K-C3132Q-V、 N3K-C31108PC-V、 N3K-C3172PQ、C3172TQ、 N3K-C3164Q、および N3K-C31128PQ-10GE スイッチ。 Cisco Nexus N9K-C9372TX、 N9K-C9372TX-E、 N9K-C93120TX、 N9K-X9432C-S、 N9K-C9332PQ、 N9K-C9372PX、および N9K-C9372PX-E スイッチ。

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
show consistency-checker vxlan config-check [verbose-mode]	スイッチの VXLAN EVPN 設定を確認します。	Cisco Nexus 9200、9300-EX および 9300-FX プラットフォーム スイッチ Cisco Nexus C31108PC-V、C31108TC-V、C3132Q-V、および 3132C-Z スイッチ。 Cisco Nexus C9396TX、C93128TX、C9396PX、X9564PX、X9564TX、および X9536PQ スイッチ。 Cisco Nexus C3132Q-40GE-SUP、C3132Q-40GX-SUP、C3132Q-XL、C31128PQ-10GE、C3264Q-S、C3264C-E スイッチ。
show consistency-checker vxlan infra [verbose-mode]	VXLAN トンネルインフラストラクチャとの不整合をチェックします。	Cisco Nexus 9200、9300-EX および 9300-FX プラットフォーム スイッチ Cisco Nexus C31108PC-V、C31108TC-V、C3132Q-V、および 3132C-Z スイッチ。 Cisco Nexus C9396TX、C93128TX、C9396PX、X9564PX、X9564TX、および X9536PQ スイッチ。 Cisco Nexus C3132Q-40GE-SUP、C3132Q-40GX-SUP、C3132Q-XL、C31128PQ-10GE、C3264Q-S、C3264C-E スイッチ。

整合性チェックコマンド

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
show consistency-checker vxlan l2 module <i>module-number</i>	VXLAN レイヤ 2 ルートとの整合性を確認します。	Cisco Nexus 9200、9300-EX および 9300-FX プラットフォーム スイッチ Cisco Nexus C31108PC-V、C31108TC-V、C3132Q-V、および 3132C-Z スイッチ。 Cisco Nexus C9396TX、C93128TX、C9396PX、X9564PX、X9564TX、および X9536PQ スイッチ。 Cisco Nexus C3132Q-40GE-SUP、C3132Q-40GX-SUP、C3132Q-XL、C31128PQ-10GE、C3264Q-S、C3264C-E スイッチ。
show consistency-checker vxlan l3 vrf [<i>vrf-name</i> all] [start-scan report]	VXLAN レイヤ 3 ルートとの不一致をチェックします。	Cisco Nexus 9200、9300-EX および 9300-FX プラットフォーム スイッチ Cisco Nexus C31108PC-V、C31108TC-V、C3132Q-V、および 3132C-Z スイッチ。 Cisco Nexus C9396TX、C93128TX、C9396PX、X9564PX、X9564TX、および X9536PQ スイッチ。
show consistency-checker vxlan pv	ソフトウェア間およびハードウェアの異なるテーブル間で VLAN マッピングが一貫してプログラムされているかどうかを確認します。このコマンドを実行するには、少なくとも 1 つのインターフェイスでポート VLAN マッピングを有効にする必要があります。	Cisco Nexus 9200、9300-EX および 9300-FX/FX2 および 9500 プラットフォーム スイッチ Cisco Nexus C31108PC-V、C31108TC-V、C3132Q-V、および 3132C-Z スイッチ。 Cisco Nexus C9396TX、C93128TX、C9396PX、X9564PX、X9564TX、および X9536PQ スイッチ。

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
show consistency-checker vxlan qinq-qinvni	ソフトウェアおよびハードウェアで一貫しているマルチタグ VLAN リストおよび関連するマルチタグ vn-segment をチェックします。	Cisco Nexus 9300-FX/FX2 プラットフォームスイッチ Cisco Nexus C31108PC-V、C31108TC-V、C3132Q-V、および 3132C-Z スイッチ。 Cisco Nexus C9396TX、C93128TX、C9396PX、X9564PX、X9564TX、および X9536PQ スイッチ。
show consistency-checker vxlan selective-qinvni interface {ethernet slot/port port-channel channel-number}	パケット内の内部タグが保持されるように、ポート固有の選択的 Q-in-VNI マッピングがソフトウェアおよびハードウェアで正しくプログラムされているかどうかを検証します。	Cisco Nexus 9300-EX および 9300-FX/FX2 プラットフォームスイッチ Cisco Nexus C31108PC-V、C31108TC-V、C3132Q-V、および 3132C-Z スイッチ。 Cisco Nexus C9396TX、C93128TX、C9396PX、X9564PX、X9564TX、および X9536PQ スイッチ。
show consistency-checker vxlan vlan [all vlan-id] [verbose-mode]	VXLAN VLANとの不一致をチェックします。	Cisco Nexus 9300-EX および 9300-FX/FX2 プラットフォームスイッチ Cisco Nexus C31108PC-V、C31108TC-V、C3132Q-V、および 3132C-Z スイッチ。 Cisco Nexus C9396TX、C93128TX、C9396PX、X9564PX、X9564TX、および X9536PQ スイッチ。 Cisco Nexus C3132Q-40GE-SUP、C3132Q-40GX-SUP、C3132Q-XL、C31128PQ-10GE、C3264Q-S、C3264C-E スイッチ。

整合性チェックコマンド

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
show consistency-checker tap-aggregation qinq	ポート tap-aggregation および qinq との不整合をチェックします。	Cisco Nexus N9K-C9316D-GX、 N9K-C93600CD-GX、 N9K-C9364C-GX、 N9K-C9504-FM-G、and N9KC9508-FM-G スイッチおよび N9K-X9716D-GX ラインカード
show consistency-checker vxlan xconnect	VXLAN Xconnect VLAN との不一致をチェックします。Xconnect ACL がすべてのユニットとスライスにインストールされ、MAC 学習がすべての Xconnect VLAN で無効になっていることを検証します。	Cisco Nexus 9200、9332C、 9364C、9300-EX、および 9300-FX/FX2 プラットフォームスイッチ。
show consistency-checker vxlan l3 single-route [ipv4 ipv6] [vrf]	VXLAN レイヤ 3 シングルルート ト ラフィックとの不整合をチェックします。	Cisco Nexus 9200、9300-EX および 9300-FX プラットフォームスイッチ。 Cisco Nexus C31108PC-V、 C31108TC-V、C3132Q-V、および 3132C-Z スイッチ。 Cisco Nexus C9396TX、 C93128TX、C9396PX、 X9564PX、X9564TX および X9536PQ スイッチ、Cisco Nexus 9200、9300-EX、および 9300-FX プラットフォーム スイッチ。

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
show consistency-checker vxlan l2 [mac-address] [mac-address] module [module]	VXLAN レイヤ 2 との不一致をチェックします。	Cisco Nexus 9200、9300-EX および 9300-FX プラットフォームスイッチ。 Cisco Nexus C31108PC-V、C31108TC-V、C3132Q-V、および 3132C-Z スイッチ。 Cisco Nexus C9396TX、C93128TX、C9396PX、X9564PX、X9564TX および X9536PQ スイッチ、Cisco Nexus 9200、9300-EX、および 9300-FX プラットフォームスイッチ。 Cisco Nexus C3132Q-40GE-SUP、C3132Q-40GX-SUP、C3132Q-XL、C31128PQ-10GE、C3264Q-S、C3264C-E スイッチ。

整合性チェックコマンド

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
show consistency-checker storm-control [brief detail]	ストーム制御との不整合をチェック	

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
		<p>Cisco NX-OS リリース 10.5 (1) 以降、ストーム制御の一貫性の概要と詳細。</p> <p>Cisco Nexus 9200、9300-EX、および 9300-FX プラットフォームスイッチ、および -EX、-FX、-R ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ</p> <p>Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降では、 N3K-C3016Q-40GE、 N3K-C3048TP-1GE、 N3K-C3064PQ-10GE、 N3K-C3064PQ-10GX、 N3K-C3064T-10GT、 N9K-C9504-FM、 N9K-C9508-FM、 N9K-C9516-FM、 N9K-C9508-FM-S、 N3K-C31128PQ、 N3K-C3164Q-40GE、 N3K-C3232C、 N3K-C3132Q-V、 N3K-C31108PC-V、 N3K-C31108P-V C31108TC-V、 N3K-C3264C-E、 N3K-C3132C-Z、 N9K-C93128TX、 N9K-C9396PX、 N9K-C9372PX、および N9K-C9332PQ デバイスでサポートされています。</p> <p>(注) ND ISSU が Cisco NX-OS リリース 10 に対して実行されます。4 (x) であり、ハードウェアとソフトウェアの pol_rate または pol_burst 値が一致しない場合、ストーム</p>

整合性チェックコマンド

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
	制御整合性チェックは失敗します。この問題を解決するには、ストーム制御を再構成します。	
show consistency-checker segment-routing mpls [ip] [ip-address] mask] [mask vrf] [vrf]	アンダーレイ セグメントルーティング (ISIS、BGP、OSPF) およびレイヤ3 VPN およびレイヤ2 EVPN オーバーレイ ルートのルート整合性をチェックします。	Cisco Nexus 9200、9300-EX、および 9300-FX プラットフォーム スイッチ、および -EX、-FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチ。 Cisco Nexus N9K-C9316D-GX、 N9K-C93600CD-GX、 N9K-C9364C-GX デバイス。
show consistency-checker segment-routing mpls label	アンダーレイ セグメントルーティング (ISIS、BGP、OSPF) およびオーバーレイ ルートのレイヤ3 VPN、レイヤ2 EVPN、および ADJ SID のラベル整合性をチェックします。	Cisco Nexus 9200、9300-EX、および 9300-FX プラットフォーム スイッチ、および -EX、-FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチ。 Cisco Nexus N9K-C9316D-GX、 N9K-C93600CD-GX、 N9K-C9364C-GX デバイス。
show consistency-checker sflow [brief detail]	スーパーバイザーとラインカーボードハードウェアテーブルのプログラムと整合性構成をチェックします。	Cisco Nexus 9300-FX2、9300-FX3、9300-GX および 9300-GX2 プラットフォーム スイッチ (注) Cisco NX-OS リリース 10.3 (3) F 以降、Cisco Nexus 9808 プラットフォーム スイッチです

次のコマンドは JSON 出力をサポートしていません。

- **show consistency-checker forwarding {ipv4 | ipv6} [vrf vrf-name | all] [module module-number | all]**

- **show consistency-checker pacl {module module-number | port-channels interface port-channel channel-number}**
- **show consistency-checker racl module module-number**
- **show consistency-checker racl port-channels interface port-channel channel-number}**
- **show consistency-checker racl svi interface vlan vlan-id**
- **show consistency-checker vxlan**
- **test consistency-checker forwarding {ipv4 | ipv6} [vrf vrf-name | all] [module module-number | all]**

show consistency-checker vxlan コマンドはモデル化されていません。

マルチキャスト整合性チェッカー

マルチキャスト整合性チェッカーは、マルチキャストルートの状態を確認するためのレイヤ2およびレイヤ3ルートの単一ルート整合性チェッカーです。マルチキャスト整合性チェッカーは、各コンポーネントで show コマンドを実行し、関連情報を解析し、処理された情報を他のコンポーネントと比較して不整合をチェックします。マルチキャスト整合性チェッカーコマンドは、障害が発生すると終了します。**show consistency-checker l2 multicast group** および **show consistency-checker l3 multicast group** コマンドは、期待値と実際の値の差を返します。

これらのコマンドは、次の出力形式をサポートしています。

- **verbose** : 結果をテキスト形式で表示します。
- **detail** : 結果を JSON 形式で表示します。
- **brief** : 結果を最小限の詳細とともに JSON 形式で表示します。

Cisco NX-OS リリース 10.2(2)F 以降、L3 マルチキャスト整合性チェッカーは NAT 変換をサポートし、すべてのプラットフォームでサポートされています。UMNAT はサポートされていません。



(注) MMNAT は Multicast to Multicast NAT を表し、MUNAT は Multicast to Unicast NAT を表し、UMNAT は Unicast to Multicast NAT を表します。NAT 変換は、タイプ MMNAT 入力および出力、および MUNAT である必要があります。

Cisco NX-OS リリース 10.2(1)F 以降では、Multicast over GRE 整合性チェッカーが N9K-C9316D-GX、N9K-C93600CD-GX、N9K-C9364C-GX ファミリスイッチに導入されています。Multicast over GRE (mGRE) 整合性チェッカは次をサポートしています。

- シングルルート S mGRE 整合性チェッカ
- L3 イーサネットインターフェイス、L3 ポートチャネル、および L3 サブインターフェイス上の mGRE トンネル

■ マルチキャスト整合性チェック

- トランスポートプロトコルVRFがトンネルインターフェイスVRFと異なる場合があるGREトンネル。これは、GREv4-IPv4マルチキャストを介したGREトンネルでのみサポートされます。

Multicast over GRE (mGRE) 整合性チェックは次をサポートしていません。

- FEX
- IPv6を介したGREトンネル
- mGREはEoRではサポートされていません。整合性チェックは、N9K-C9316D-GX、N9KC93600CD-GX、N9K-C9364C-GX ToRでのみサポートされます。
- mGREはSVIではサポートされていません。

mGRE整合性チェックは、発信インターフェイスリストにIP GREトンネルインターフェイスがある場合、またはRPFインターフェイスがIP GREトンネルインターフェイスである場合にのみ実行されます。

Cisco NX-OS リリース10.1(1)以降では、次の整合性チェックがサポートされています。

- IPv6 L2 マルチキャスト整合性チェック
- IPv6 L3 マルチキャスト整合性チェック
- マルチキャスト NLB 整合性チェック
 - マルチキャスト MAC ルックアップ モード整合性チェック
 - マルチキャスト NLB L3 ユニキャスト設定整合性チェック
- マルチキャスト GRE 整合性チェック

次の既存の CLI コマンドは、IPv6 L2 マルチキャスト整合性チェックの IPv6 送信元およびグループアドレスを受け入れるように拡張されています。

show consistency-checker l2 multicast group <ipv4/ipv6 group address> source <ipv4/v6 source address> vrf <vrf-id> [brief|detail]

次に、IPv6 L2 マルチキャスト整合性チェックの出力例を示します。

```
# show consistency-checker 12 multicast group ?
  A.B.C.D    Group IP address
  A:B::C:D   Group IPv6 address
```

次の既存の CLI コマンドは、IPv6 L3 マルチキャスト整合性チェックの IPv6 送信元およびグループアドレスを受け入れるように拡張されています。

show consistency-checker l3 multicast group <ipv4/ipv6 group address> source <ipv4/v6 source address> vlan <vlan-id> [brief|detail]

次に、IPv6 L3 マルチキャスト整合性チェックの出力例を示します。

```
# show consistency-checker 13 multicast group ?
  A.B.C.D    Group IP address
  A:B::C:D   Group IPv6 address
```

マルチキャスト MAC ルックアップモードの整合性チェッカーをサポートするために、次の新しい CLI コマンドが追加されました。

show consistency-checker l2 multicast mac <mac> vlan <vlan-id>

次に、マルチキャスト MAC ルックアップモードの整合性チェッカーの出力例を示します。

```
# show consistency-checker l2 multicast mac 0100.1234.1234 vlan 10 ?
> Redirect it to a file
>> Redirect it to a file in append mode
brief Show consistency checker structured output in brief
detail Show consistency checker structured output in detail
| Pipe command output to filter
```



(注) この CLI は、MAC ルックアップモードの整合性チェッカまたは NLB の L2 モードの整合性チェッカーに使用されます。入力 MAC は、ip-mac または non-ip-mac のいずれかです。

マルチキャスト NLB L3 ユニキャスト設定整合性チェッカーをサポートするために、次の新しい CLI コマンドが追加されました。

show consistency-checker multicast nlb cluster-ip <unicast-cluster-ip> vrf <vrf-id>

次に、マルチキャスト NLB L3 ユニキャスト設定整合性チェッカーの出力例を示します。

```
# show consistency-checker multicast nlb cluster-ip <unicast-cluster-ip>
> Redirect it to a file
>> Redirect it to a file in append mode
brief Show consistency checker structured output in brief
detail Show consistency checker structured output in detail
| Pipe command output to filter
```

次の既存の CLI コマンドは、マルチキャスト GRE 整合性チェッカーに使用されます。

show consistency-checker l3 multicast group <ipv4 group address> source <ipv4 source address> vrf <vrf-id> [brief|detail]



(注) 既存の IPv4 L3 マルチキャスト整合性チェッカー CLI を使用して、マルチキャスト GRE 整合性チェッカーを開始します。

マルチキャスト整合性チェッカーは、次のデバイスをサポートしています。

- Cisco Nexus 92304QC、9272Q、9232C、9236C、92300YC、93108TC-EX、93180LC-EX、93180YC-EX、and 9300-GX プラットフォームスイッチおよび N9K-X9736C-EX、N9K-X97160YC-EX、N9K-X9732C-EX、および N9K-X9732C-EXM ラインカードです。
- N9K-X96136YC-R、N9K-X9636C-R、および N9K-X9636Q-R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9500 シリーズスイッチ。

Cisco NX-OS Release 9.3(5) 以降では、マルチキャスト整合性チェッカーは次のデバイスをサポートしています。

マルチキャスト整合性チェック

- N9K-X9432C-S、N9K-X9536PQ ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9500 シリーズスイッチ、および N9K-X9432C-FM-S、N9K-C9508-FMX-S、および N9K-C9508-FM-S ファブリック モジュール。
- Cisco Nexus N3K-C3048TP、N3K-C3064-TC、N3K-C3232C、N3K-C3264Q、N3K-C31108TC-V、N3K-C3132Q-40GX、N3K-C3132Q-V、N3K-C31108PC-V、N3K-C3172PQ、N3K-C3172TQ、N3K-C3164Q、および N3K-C31128PQ-10GE スイッチ。
- Cisco Nexus N9K-C9372TX、N9K-C9372TX-E、N9K-C93120TX、N9K-X9432C-S、N9K-C9332PQ、N9K-C9372PX、および N9K-C9372PX-スイッチ。

Cisco NX-OS リリース 10.1(1) 以降では、マルチキャスト整合性チェックは次のデバイスをサポートしています。

- Cisco Nexus N9k-C9504 を搭載した N9K-X97160YC-EX、N9k-C9504 を搭載した N9K-X9732C-EX、N9k-C9504 を搭載した N9K-X9732C-FX、N9k-C9504 を搭載した N9K-X9736C-EX、N9k-C9504 を搭載した N9K-X9736C-FX、N9k-C9504 を搭載した N9K-X9736Q-FX、および N9k-C9504 を搭載した N9K-X9788TC-FX。
- Cisco Nexus N9k-C9508 を搭載した N9K-X97160YC-EX、N9k-C9508 を搭載した N9K-X9732C-EX、N9k-C9508 を搭載した N9K-X9732C-FX、N9k-C9508 を搭載した N9K-X9736C-EX、N9k-C9508 を搭載した N9K-X9736C-FX、N9k-C9508 を搭載した N9K-X9736Q-FX、および N9k-C9508 を搭載した N9K-X9788TC-FX。
- Cisco NX-OS リリース 10.3 (1) F 以降、マルチキャスト整合性チェックは Cisco Nexus 9808 プラットフォーム スイッチでサポートされています。
 - Cisco NX-OS リリース 10.4 (1) F 以降、マルチキャスト一貫性チェックは、Cisco Nexus 9808 スイッチ (Cisco Nexus X98900CD-A、X9836DM-A ラインカード搭載) でサポートされます。

Cisco NX-OS リリース 10.4 (1) F 以降、マルチキャスト一貫性チェックは、Cisco Nexus 9804 プラットフォーム スイッチ (Cisco Nexus X98900CD-A、X9836DM-A ラインカード搭載) でサポートされます。

Cisco NX-OS リリース 10.4 (2) F 以降、マルチキャスト整合性チェックは Cisco Nexus 9232E-B1 プラットフォーム スイッチでサポートされます。

マルチキャスト整合性チェックは、次のレイヤ2コンポーネントのプログラミングの整合性を検証します：

- IGMP スヌーピング
- MFDM
- MFIBPI
- MFIBPD
- ハードウェア テーブル

マルチキャスト整合性チェックは、次のレイヤ3コンポーネントのプログラミングの整合性を検証します：

- PIM
- MRIB
- IGMP スヌーピング
- MFDM
- MFIBPI
- MFIBPD
- ハードウェア テーブル

Cisco NX-OS リリース 10.5 (3) F 以降、レイヤー3整合性チェックは Cisco Nexus N9364E-SG2-Q プラットフォームスイッチでサポートされています。

マルチキャスト整合性チェック コマンドの出力例

次に、IGMP スヌーピングの出力例を示します。

```
switch# show ip igmp snooping groups 225.12.12.28 225.12.12.28 vlan 222
Type: S - Static, D - Dynamic, R - Router port, F - Fabricpath core port
Vlan  Group Address      Ver  Type   Port list
222   225.12.12.28        v3    D     Eth1/2 Eth1/3 Po12 Po100 Po18
```

次に、MFDM の出力例を示します。

```
switch# show forwarding distribution 12 multicast vlan 222 group 225.12.12.28 source
225.12.12.28
Vlan: 222, Group: 225.12.12.28, Source: 225.12.12.28
  Outgoing Interface List Index: 4
  Reference Count: 204
  Num L3 usages: 4
  Platform Index: 0xa00004
  Vpc peer link exclude flag set
  Number of Outgoing Interfaces: 5
    Ethernet1/2
    Ethernet1/3
    port-channel12
    port-channel18
    port-channel100
```

次に、IGMP スヌーピングと MFDM を比較する例（成功）を示します。

```
*****
Comparing IGMP Snooping with MFDM
*****
L2 Eth Receivers :
IGMP Snooping: 1/2, 1/3
MFDM: 1/2, 1/3

L2 PC Receivers :
IGMP Snooping: 100, 12, 18
MFDM: 12, 100, 18
```

■ 輻輳検出および回避

CC between IGMP Snooping and MFDM PASSED

次に、IGMP スヌーピングと MFDM を比較する例（失敗）を示します。

```
*****
Comparing IGMP Snooping with MFDM
*****
L2 Eth Receivers:
IGMP Snooping: 1/2, 1/3
MFDM: 1/2, 1/3

!!!!!!!!!!!!!!!
L2 PC Receivers:
IGMP Snooping: 100, 12, 18
MFDM: 12, 100, 16
Consistency check failed!!!
Missing elements are: 18
Additional elements are: 16
!!!!!!!!!!!!!!!
```

輻輳検出および回避

Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降、Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチは、輻輳の問題をトラブルシューティングするための **show tech-support slowdrain** コマンドをサポートしています。

show tech-support slowdrain コマンドには、輻輳検出表示、カウンタ、およびログメッセージの一部と、スイッチ、Cisco NX-OS バージョン、およびトポロジを理解できるその他のコマンドが含まれています。

輻輳は1つのスイッチから別のスイッチに伝播する可能性があるため、輻輳のトリガーと伝播をより適切に評価するために、すべてのスイッチから同時に **show tech-support slowdrain** コマンドの出力を収集する必要があります。

温度監視コマンド

Cisco NX-OS は、強化されたスイッチサーマルモニタリング機能を導入します。ここで説明するコマンドは、光モジュールの温度と関連するシステムイベントに関するリアルタイムのインサイトを提供します。これらのツールは、最適なスイッチ動作を維持し、過熱の問題を診断するために不可欠です。

サポートされるプラットフォーム

これらのコマンドは、次のCisco Nexusスイッチでサポートされています。

- N9364E-SG2-Q
- N9364E-SG2-O

温度監視コマンド

表 5: 温度監視コマンド

コマンド	説明	サポートされるプラットフォーム
show env temperature transceiver	すべての光トランシーバの現在の温度、警告、およびアラームしきい値を表示します。インターフェイスごとのステータスを OK または ALARM として示します。	Cisco Nexus N9364E-SG2-Q, N9364E-SG2-O
show logging include temp alarm	過去のイベント追跡の温度アラームに関するシステムログメッセージを表示します。	Cisco Nexus N9364E-SG2-Q, N9364E-SG2-O

コマンド出力例とフィールドの説明

次の例は、各コマンドの出力を示し、主要なフィールドについて説明します。

show env temperature transceiver

```
interface      temperature   high-warning   high-temp-warn-thr   status
-----
Ethernet1/17    19           75             72                 OK
Ethernet1/34    44           70             67                 OK
Ethernet1/35    68           70             67                 ALARM
```

フィールドの説明 :

- **interface** : 光モジュールのインターフェイス識別子。
- **temperature** : 現在の測定温度 (°C)。
- **high-warning** : 製造元の警告しきい値 (°C)。
- **high-temp-warn-thr** : ファン速度の変化に使用されるプラットフォーム定義のアラームしきい値 (°C) セットポイント。
- **status** : 制限内であれば OK、しきい値を超えた場合は ALARM。



(注)

- 値は毎分更新されます。
- ALARM ステータスは、光ファイバの過熱を示しています。

show logging | include temp|alarm

```
2025 Aug 07 10:01:06 %USER-3-SYSTEM_MSG: Temperature alarm triggered on interface
Ethernet1/34 - pfm
2025 Aug 07 10:02:00 %USER-3-SYSTEM_MSG: Temperature alarm cleared on interface
Ethernet1/34 - pfm
```

フィールドの説明 :

- **Temperature alarm triggered** : センサーしきい値の超過。
- **Temperature alarm cleared** : センサー値正常。

ベスト プラクティスおよび使用に関するヒント

- **show env temperature transceiver** を使用して、過熱の早期検出に光温度とステータスを定期的にモニターしてください。
- アラームステータスを **show logging** 出力と関連付けて、温度アラームイベントを検証します。
- ポーリング間隔により、新しいセンサーの測定値が伝達されるまで最大2分かかります。
- トラブルシューティングでは、温度の履歴分析に **show logging** を活用。

ACL 整合性チェック

Cisco NX-OS Release 9.3(3) 以降、ACL 整合性チェックは次のデバイスをサポートします。

N9K-C9372PX、N9K-C9372PX-E、N9K-C9372TX、N9K-C9372TX-E、N9K-C9332PQ、
N9K-C93128TX、N9K-C9396PX、N9K-C9396TX、N9K-C9508-FM-S、N9K-C9508-FM2、
N9K-C9504-FM-S、N9K-X9632PC-QSFP100、N9K-X9432C-S

Cisco NX-OS リリース9.3(5) 以降、ACL 整合性チェックは Cisco Nexus N9K-C9316D-GX、
N9K-C93600CD-GX、N9K-C9364C-GX、N9K-C93240YC-FX2、N9K-C93180YC-EX、
N3K-C3636C-R、N3K-C36180YC-R と、N9K-X9636Q-R、N9K-X9636C-R、N9K-X9636C-RX および
N9K-X96136YC-R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9500 シリーズスイッチでサポートされています。

Cisco NX-OS リリース 10.3 (1) F 以降、ACL 整合性チェックは Cisco Nexus 9808 プラットフォームスイッチでサポートされています。

- Cisco NX-OS リリース 10.4 (1) F 以降、ACL 一貫性チェックは、Cisco Nexus 9808 スイッチ (Cisco Nexus X98900CD-A、X9836DM-A ラインカード搭載) サポートされます。

Cisco NX-OS リリース 10.4 (1) F 以降、ACL 一貫性チェックは Cisco Nexus 9804 プラットフォームスイッチ、Cisco Nexus X98900CD-A および X9836DM-A ラインカードでサポートされます。

次のエンティティは、ACLの整合性チェックの一部として検証されます：

アクション、プロトコル、SIP、DIP、送信元ポート、宛先ポート、送信元MAC、宛先MAC、Ethertype、COS、DSCP、VLAN および UDF です。

Cisco NX-OS は、次の PAACL、 RACL、 および VACL 整合性チェックコマンドをサポートしています。

コマンド	説明
show consistency-checker pacl extended ingress ip module <module-id> [brief detail]	指定した IP モジュールの入力インターフェイスおよびポートチャネルの PAACL 整合性チェックを実施します。
show consistency-checker pacl extended ingress ipv6 module <module-id> [brief detail]	指定した IPv6 モジュールの入力インターフェイスおよびポートチャネルの PAACL 整合性チェックを実施します。
show consistency-checker pacl extended ingress mac module <module-id> [brief detail]	指定された MAC モジュールの入力インターフェイスおよびポートチャネルの MAC PAACL 整合性チェックを実施します。
show consistency-checker pacl extended ingress ip interface {<int-id> <ch-id>} [brief detail]	指定された入力インターフェイスの PAACL 整合性チェックを実施します。
show consistency-checker pacl extended ingress ipv6 interface {<int-id> <ch-id>} [brief detail]	指定された IPv6 入力インターフェイスの PAACL 整合性チェックを実施します。
show consistency-checker pacl extended ingress mac interface {<int-id> <ch-id>} [brief detail]	指定された入力 MAC インターフェイスの PAACL 整合性チェックを実施します。
show consistency-checker racl extended ingress ip module <module-id> [brief detail]	指定した IP モジュールの入力インターフェイスおよびポートチャネルの RACL 整合性チェックを実施します。
show consistency-checker racl extended ingress ipv6 module <module-id> [brief detail]	指定された IPv6 モジュールの入力インターフェイスおよびポートチャネルの RACL 整合性チェックを実施します。
show consistency-checker racl extended ingress ip interface {<int-id> <ch-id> <vlan-id>} [brief detail]	指定された入力インターフェイスの RACL 整合性チェックを実施します。
show consistency-checker racl extended egress ip interface {<int-id> <ch-id> <vlan-id>} [brief detail]	指定された出力 IP インターフェイスの RACL 整合性チェックを実施します。
show consistency-checker racl extended ingress ipv6 interface {<int-id> <ch-id> <vlan-id>} [brief detail]	指定した入力 IPv6 インターフェイスの RACL 整合性チェックを実施します。
show consistency-checker racl extended egress ipv6 interface {<int-id> <ch-id> <vlan-id>} [brief detail]	指定された出力 IPv6 インターフェイスの RACL 整合性チェックを実施します。

ACL 整合性チェック

コマンド	説明
show consistency-checker vACL extended ingress ip vlan <vlan-id> [brief detail]	指定された IP VLAN の VACL 整合性チェックを実施します。
show consistency-checker vACL extended ingress ipv6 vlan <vlan-id> [brief detail]	指定された IPv6 VLAN の VACL 整合性チェックを実施します。
show consistency-checker vACL extended ingress mac vlan <vlan-id> [brief detail]	指定された入力 MAC VLAN の VACL 整合性チェックを実施します。

ACL 整合性チェック コマンドの出力例

次に、RACL 整合性チェックの結果の例を示します。

```

switch# show consistency-checker rACL extended ingress ip module 1 Consistency checker
passed for Eth1/3 (ingress, ip, ip-list)
switch#
switch#
switch# show consistency-checker rACL extended ingress ip module 1 brief
{
    "result": {
        "status": "CC_STATUS_OK",
        "checkers": [
            {
                "version": 1,
                "type": "CC_TYPE_IF_RACL",
                "status": "CC_STATUS_OK",
                "platformDetails": {
                    "classType": "CC_PLTFM_NXOS_BCM"
                },
                "recoveryActions": [],
                "failedEntities": []
            }
        ]
    }
}
switch#
switch # show consistency-checker rACL extended ingress ip interface ethernet 3/5
Consistency checker passed for Ethernet3/5 (ingress, ip, ip-list)
switch#
switch# show consistency-checker rACL extended ingress ip interface ethernet 3/5 brief
{
    "result": {
        "status": "CC_STATUS_OK",
        "checkers": [
            {
                "version": 1,
                "type": "CC_TYPE_IF_RACL",
                "status": "CC_STATUS_OK",
                "platformDetails": {
                    "classType": "CC_PLTFM_NXOS_BCM"
                },
                "recoveryActions": [],
                "failedEntities": []
            }
        ]
    }
}

```

プロアクティブな整合性チェッカー

Nexus プラットフォーム上のソフトウェアテーブルとハードウェアテーブル間の整合性チェックは、ルート整合性チェッカーに関して優先度の高い保守性の課題です。既存のルート整合性チェッカーは予防的なメカニズムではなく、コマンドが発行されたときのオンデマンドの整合性チェックです。

プロアクティブ整合性チェッカーには、バックグラウンドで継続的に実行されるルート/隣接整合性チェッカーがあり、IPv4 または IPv6 ルートおよび ARP または ND 隣接の不整合を事前に検出できます。

Cisco NX-OS リリース 10.3 (1) F 以降、プロアクティブ整合性チェッカーは R/RX カードと一緒に Cisco Nexus 9504/9508 モジュラ シャーシでサポートされています。

プロアクティブ整合性チェッカーは、すべての Cloudscale EOR および TOR プラットフォームでサポートされています。2 種類の整合性チェック方法があります。

- **フルデータベース整合性チェッカー**：これは、完全なルートと隣接データベースの整合性チェックを実行します。
- **増分整合性チェッカー**：この整合性チェックは、一定期間にわたって更新または追加されたルートおよび隣接の増分変更セットに対して実行されます。

Cisco NX-OS リリース 10.3 (2) F 以降、プロアクティブな整合性チェッカーは、R/R2/RX ライセンスカードを搭載した Cisco Nexus 9504 および 9508 モジュラ型シャーシで、IPv4、IPv6、VPNv4、VPNv6、および PE/Deagg FEC タイプの MPLS ルート整合性チェックをサポートします。

Show コマンド

プロアクティブな整合性チェッカーによって不整合が検出されるたびに、次の syslog が生成されます。

"%UFDM-3-PROACTIVE_CC_INCONSISTENCY_FOUND: プロアクティブ CC セッションで矛盾が見つかりました"

プロアクティブな整合性チェック中に不整合をチェックするには、次の 2 つのコマンドを使用する必要があります。

コマンド	説明
show forwarding proactive-cc inconsistencies	この show コマンドは、最後に失敗した反復で見つかった不整合を表示します。
show forwarding proactive-cc inconsistencies all	この show コマンドは、プロアクティブな整合性チェックが設定された時点から見つかったすべての不整合を表示します

■ コンフィギュレーションコマンド

ユーザーが上記の2つのコマンドに見られる不整合を解消したい場合は、次のコマンドを使用できます。

"clear forwarding proactive-cc inconsistencies"

コンフィギュレーションコマンド

以下は、機能を有効化/無効化し、増分および完全な整合性チェックの周期(タイマー)を変更するコマンドです。

- **platform proactive-cc forwarding** (デフォルト タイマーで有効化)
- **no platform proactive-cc forwarding** (無効にする)
- プラットフォームのプロアクティブ cc 転送 fulldb <time in sec>
- **platform proactive-cc forwarding incremental <time in sec>**
- **platform proactive-cc forwarding incremental <time in sec> fulldb <time in sec>**

コマンド	目的
platform proactive-cc forwarding 例： <pre>switch(config)# platform proactive-cc forwarding</pre>	このコマンドにより、スイッチのプロアクティブな整合性チェッカーが有効になり、デフォルトのタイマーが設定されます。 FulldB のデフォルトのタイマー値は 86400 です。 増分 dB デフォルト タイマー値は 10 秒です。
no platform proactive-cc forwarding 例： <pre>switch(config)# no platform proactive-cc forwarding</pre>	このコマンドは、プロアクティブな整合性チェッカーを無効にします。
platform proactive-cc forwarding fulldb <time in sec> 例： <pre>switch(config)# platform proactive-cc forwarding</pre>	このコマンドは、プロアクティブな整合性チェッカーの fulldb タイマーを 600 秒に設定します。
platform proactive-cc forwarding incremental <time in sec> 例： <pre>switch(config)# platform proactive-cc forwarding incremental 20</pre>	このコマンドは、プロアクティブ cc 増分タイマー値を 20 秒に設定します。

コマンド	目的
platform proactive-cc forwarding incremental <time in sec> fulldb <time in sec> 例： <pre>switch(config)# platform proactive-cc forwarding incremental 20 fulldb 600</pre>	このコマンドは、増分タイマーと fulldb タイマーの両方を一緒に設定します。

インターフェイス整合性チェッカー

Cisco NX-OS リリース 10.3 (1) F 以降、インターフェイス一貫性チェッカーは Cisco Nexus 9808 プラットフォーム スイッチでサポートされています。

Cisco NX-OS リリース 10.4 (1) F 以降、インターフェイス一貫性チェッカーは、Cisco Nexus 9808 スイッチ (Cisco Nexus X98900CD-A、X9836DM-A ラインカード搭載) サポートされます。

Cisco NX-OS リリース 10.4 (2) F 以降、インターフェイス一貫性チェッカーは、Cisco Nexus 9232E-B1 スイッチ (Cisco Nexus X98900CD-A、X9836DM-A ラインカード搭載) サポートされます。

Cisco NX-OS リリース 10.4 (1) F 以降、インターフェイス一貫性チェッカーは、Cisco Nexus 9804 プラットフォーム スイッチ、Cisco Nexus X98900CD-A および X9836DM-A ラインカードでサポートされています。

ITD 整合性チェッカー

ITD は、予想される機能を実現するために、依存コンポーネントの設定を内部的に生成します。これらのコンポーネントで予期しない設定を行うと、ITD の誤動作が発生します。CLI を介した ITD 整合性チェッカーは、ITD とこれらのコンポーネントの実際の設定との間に不整合が見つかった場合に表示します。

ITD 整合性チェックは stop-on-error です。つまり、サービスのプロパティチェックが機能不全になった場合、ITD は残りのプロパティのチェックをスキップし、そのサービスの失敗を返します。

例：show consistency-checker itd all [brief | detail] コマンドでは、1 つのサービスの 1 つのプロパティチェックが失敗した場合、ITD は次のサービスのチェックに進みます。

Cisco NX-OS リリース 10.3 (2) F 以降、次の ITD 整合性チェッカー コマンドが Cisco Nexus 9300-EX / FX / FX2 / FX3 / GX / GX2 プラットフォーム スイッチでサポートされています。

■ 設定ファイル

コマンド	説明
show consistency-checker itd <service-name> [brief detail]	1つのサービスの整合性チェック <service-name>を表示します。サービスが存在しない場合、チェックはスキップされます。
show consistency-checker itd all [brief detail]	既存の各 ITD サービスの整合性チェックを順番に表示し、各サービスのチェックが成功または機能不全になった場合の結果を含む応答を表示します。
show consistency-checker itd ingress interface <intf-name> source <srcIP> destination <destIP> [brief detail]	入力インターフェイスへの特定のフローがITD サービスによって生成されたリダイレクトポリシーにヒットした場合に、ITD サービス整合性チェッカーが成功したか機能不全になったかを表示します。フローが ITD で生成されたポリシーにヒットしていない場合、サービス整合性チェックは合格として扱われます。

設定ファイル

構成ファイルには、Cisco NX-OS デバイス上の機能を構成するために使用される Cisco NX-OS コマンドが保存されます。Cisco NX-OS には、実行構成とスタートアップ構成の 2 種類があります。デバイスは、起動時にスタートアップコンフィギュレーション (startup-config) を使用して、ソフトウェア機能を設定します。実行コンフィギュレーション (running-config) には、スタートアップコンフィギュレーションファイルに対して行った現在の変更が保存されます。設定を変更する前に、設定ファイルのバックアップを作成してください。コンフィギュレーションファイルはリモートサーバにバックアップできます。コンフィギュレーションファイルの詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide』を参照してください。また、設定ファイルのチェックポイントコピーを作成すれば、問題が発生した場合にロールバックすることもできます。ロールバック機能については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』を参照してください。

Cisco NX-OS 機能は、スタートアップコンフィギュレーションファイルに内部ロックを作成することができます。まれに、機能により作成されたロックが削除されずに残っていることがあります。 **show system internal sysmgr startup-config locks** コマンドを使用して、ロックがスタートアップコンフィギュレーションファイル内に残っていないか確認してください。**system startup-config unlock** コマンドを使用し、して、これらのロックを削除してください。

CLI デバッグ

Cisco NX-OS は、ネットワークをアクティブにトラブルシューティングするための広範なデバッグ機能セットをサポートしています。CLI を使用して、各機能のデバッグモードを有効に

し、リアルタイムで更新された制御プロトコル交換のアクティビティログを表示できます。各ログエントリにはタイムスタンプがあり、時間順にリストされます。CLI ロールメカニズムを使用してデバッグ機能へのアクセスを制限し、ロール単位でアクセスを分割できます。**debug** コマンドはリアルタイム情報を表示するのに対し、**show** コマンドは、履歴情報とリアルタイム情報を一覧表示するために使用します。



注意 **debug** コマンドを使用し、できるのは、シスコのテクニカルサポート担当者の指示があった場合に限られます。一部の**debug** コマンドはネットワークパフォーマンスに影響を与える可能性があるからです。



(注) デバッグメッセージは、特別なログファイルに記録できます。ログファイルは、デバッグ出力をコンソールに送信するよりも安全で、処理が容易です。

?オプションを使用すると、任意の機能で使用可能なオプションを表示できます。実際のデバッグ出力に加えて、入力されたコマンドごとにログエントリが作成されます。デバッグ出力には、ローカルデバイスと他の隣接デバイス間で発生したアクティビティのタイムスタンプ付きアカウントが記録されます。

デバッグ機能を使用して、イベント、内部メッセージ、およびプロトコルエラーを追跡できます。ただし、実稼働環境でデバッグユーティリティを使用する場合は注意が必要です。一部のオプションは、コンソールに大量のメッセージを出力したり、ネットワークパフォーマンスに重大な影響を与える可能性がある CPU 集約イベントを作成したりすることで、デバイスへのアクセスを妨げる可能性があります。



(注) **debug** コマンドを入力する前に、2番目の Telnet または SSH セッションを開くことを推奨します。デバッグセッションが現在の出力ウィンドウの妨げとなる場合は、2番目のセッションを使用して **undebbug all** を入力し、デバッグメッセージの出力を停止します。

デバッグ フィルタ

debug-filter を使用して、不要なデバッグ情報を除外できます。コマンドを使用する必要があります。この**debug-filter** コマンドを使用すると、関連する**debug** コマンドによって生成されるデバッグ情報を制限できます。

次に、EIGRP hello パケットのデバッグ情報をイーサネットインターフェイス 2/1 に制限する例を示します。

```
switch# debug-filter ip eigrp interface ethernet 2/1
switch# debug eigrp packets hello
```

Ping、Pong、および Traceroute



(注)

ping および **traceroute** 機能を使用して、接続およびパスの選択に関する問題をトラブルシューティングします。これらの機能を使用して、ネットワークパフォーマンスの問題を特定または解決しないでください。2つのポイント間のネットワークの遅延を測定するには、**pong** 機能を使用します。

この項で説明している **ping** および **traceroute** コマンドは、TCP/IP ネットワーキングの問題のトラブルシューティングにもっとも役立つツールの2つです。**ping** ユーティリティは、TCP/IP インターネットワークを経由する宛先に対して、一連のエコーパケットを生成します。エコーパケットは、宛先に到達すると、再ルーティングされて送信元に戻されます。

traceroute ユーティリティも同様の方法で動作しますが、ホップバイホップベースで宛先までの特定のパスを決定することもできます。

pong ユーティリティは、2つのポイント間のネットワークの遅延を測定できます。

ping の使用

ping コマンドを使用し、コマンドを使用すると、IPv4 ルーティングネットワーク経由で特定の宛先への接続および遅延を確認できます。

ping6 コマンドを使用し、コマンドを使用すると、IPv6 ルーティングネットワーク経由で特定の宛先への接続および遅延を確認できます。

ping ユーティリティを使用すると、ポートまたはエンドデバイスにショートメッセージを送信できます。IPv4 または IPv6 アドレスを指定することにより、宛先に一連のフレームが送信できます。これらのフレームは、ターゲットデバイスに到達し、タイムスタンプが付加されて、送信元にループバックされます。



(注)

Ping ユーティリティを使用して、システムに設定された IP アドレスでネットワークパフォーマンスをテストすることは推奨されません。



(注)

Ping ユーティリティを使用して、Nexus スイッチに構成された IP アドレスでネットワークパフォーマンスをテストすることは推奨されません。スイッチの IP アドレス宛ての ICMP (Ping) トライフィックは、CoPP (コントロールプレーンポリシング) の対象となり、ドロップされる可能性があります。

```
switch# ping 172.28.230.1 vrf management
```

```
PING 172.28.230.1 (172.28.230.1): 56 data bytes
64 bytes from 172.28.230.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.095 ms
64 bytes from 172.28.230.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.083 ms
64 bytes from 172.28.230.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.101 ms
64 bytes from 172.28.230.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.093 ms
64 bytes from 172.28.230.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.237 ms

--- 172.28.230.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.083/1.121/1.237 ms
```

トレースルートの使用

traceroute は、次の操作のために使用します。

- データ トラフィックが経由したルートを追跡します。
- スイッチ間（ホップ単位）の遅延を計算します。

traceroute ユーティリティでは、ホップごとに使用されるパスが識別され、双方向で各ホップにタイムスタンプが付けられます。traceroute を使用すると、発信元のデバイスと送信先に最も近いデバイスの間のパスに沿ってポート接続をテストできます。

traceroute {dest-ipv4-addr|hostname} [vrf vrf-name] コマンドは IPv4 ネットワーク用に、**traceroute6 {dest-ipv6-addr|hostname} [vrf vrf-name]** コマンドは IPv6 ネットワーク用に使用します。送信先に到達できない場合は、パス検出によってパスが障害ポイントまで追跡されます。

```
switch# traceroute 172.28.254.254 vrf management
traceroute to 172.28.254.254 (172.28.254.254), 30 hops max, 40 byte packets
 1  172.28.230.1 (172.28.230.1)  0.941 ms  0.676 ms  0.585 ms
 2  172.24.114.213 (172.24.114.213)  0.733 ms  0.7 ms  0.69 ms
 3  172.20.147.46 (172.20.147.46)  0.671 ms  0.619 ms  0.615 ms
 4  172.28.254.254 (172.28.254.254)  0.613 ms  0.628 ms  0.61 ms
```

実行中の traceroute を終了するには、**Ctrl-C** を押します。

次のコマンドを使用して、traceroute の送信元インターフェイスを指定できます。

コマンド	目的
traceroute {dest-ipv4-addr hostname} [source {dest-ipv4-addr hostname interface}] [vrf vrf-name] 例： <pre>switch# traceroute 112.112.112.1 source vlan 10</pre>	指定した IP アドレス、ホスト名、またはインターフェイスからの、traceroute パケットの送信元 IPv4 アドレスを指定します。

コマンド	目的
traceroute6 {dest-ipv6-addr hostname} [source {dest-ipv6-addr hostname interface}] [vrf vrf-name] 例： <pre>switch# traceroute6 2010:11:22:0:1000::1 source ethernet 2/2</pre>	指定したIPアドレス、ホスト名、またはインターフェイスからの、traceroute6パケットの送信元IPv6アドレスを指定します。
[no] ip traceroute source-interface interface [vrf vrf-name] 例： <pre>switch(config)# ip traceroute source-interface loopback 1</pre>	設定されたインターフェイスから送信元IPアドレスを持つtracerouteまたはtraceroute6パケットを生成します。
show ip traceroute source-interface [vrf vrf-name] 例： <pre>switch# show ip traceroute source-interface vrf all VRF Name Interface default loopback1</pre>	tracerouteのために設定された送信元インターフェイスを表示します。
ip icmp-errors source-interface interface 例1： <pre>switch(config)# ip icmp-errors source-interface loopback 1</pre> 例2： <pre>switch(config)# vrf context vrf-blue switch(config-vrf)# ip icmp-errors source-interface loopback 2</pre>	設定されたインターフェイスから送信元IPv4またはIPv6アドレスを持つICMPエラーパケットを生成します。 また、Virtual Routing and Forwarding (VRF)インスタンス内のスタティックルートでのBFDを設定することもできます。

プロセスおよびCPUのモニタリング

show processes コマンドを使用し、すれば、実行中のプロセスおよび各プロセスのステータスを確認できます。コマンド出力には次が含まれます。

- PID = プロセス ID
- State = プロセスの状態
- PC = 現在のプログラム カウンタ (16進形式)
- Start_cnt = プロセスがこれまでに開始（または再開）された回数

- TTY = プロセスを制御している端末通常、「-」(ハイフン)は、特定の TTY 上で実行されていないデーモンを表します。

- Process = プロセスの名前

プロセスの状態は次のとおりです。

- D = 中断なしで休止（通常 I/O）
- R = 実行可能（実行キュー上）
- S = 休止中
- T = トレースまたは停止
- Z = 機能していない（「ゾンビ」）プロセス
- NR = 実行されていない
- ER = 実行されているべきだが、現在は実行されていない



(注) 一般に、ER 状態は、プロセスの再起動回数が多すぎるために、システムが障害発生と判断してそのプロセスをディセーブルにしたことを示しています。

```
switch# show processes ?
cpu      Show processes CPU Info
log      Show information about process logs
memory   Show processes Memory Info

switch# show processes
PID      State    PC          Start_cnt     TTY     Type    Process
-----  -----  -----
 1        S        b7f9e468      1      -      O  init
 2        S        0            1      -      O  migration/0
 3        S        0            1      -      O  ksoftirqd/0
 4        S        0            1      -      O  desched/0
 5        S        0            1      -      O  migration/1
 6        S        0            1      -      O  ksoftirqd/1
 7        S        0            1      -      O  desched/1
 8        S        0            1      -      O  events/0
 9        S        0            1      -      O  events/1
10       S        0            1      -      O  khelper
15       S        0            1      -      O  kthread
24       S        0            1      -      O  kacpid
103      S        0            1      -      O  kblockd/0
104      S        0            1      -      O  kblockd/1
117      S        0            1      -      O  khubd
184      S        0            1      -      O  pdflush
185      S        0            1      -      O  pdflush
187      S        0            1      -      O  aio/0
188      S        0            1      -      O  aio/1
189      S        0            1      -      O  SerrLogKthread
```

...

show processes cpu コマンドの使用

show processes cpu コマンドを使用し、コマンドを使用して、CPU利用率を表示します。コマンド出力には次が含まれます。

- Runtime(ms) = プロセスが使用した CPU 時間（ミリ秒単位）
- Invoked = プロセスがこれまでに開始された回数
- uSecs = プロセスの呼び出しごとの平均 CPU 時間（ミリ秒単位）
- 1Sec = 最近の 1 秒間における CPU 使用率（パーセント単位）

```
switch# show processes cpu
PID      Runtime(ms)  Invoked    uSecs   1Sec   Process
----  -----  -----  -----  -----  -----
 1        2264     108252     20      0  init
 2         950     211341      4      0 migration/0
 3        1154    32833341      0      0 ksoftirqd/0
 4         609     419568      1      0 desched/0
 5         758     214253      3      0 migration/1
 6        2462    155309355      0      0 ksoftirqd/1
 7        2496     392083      6      0 desched/1
 8         443     282990      1      0 events/0
 9         578     260184      2      0 events/1
10         56      2681      21      0 khelper
15         0       30      25      0 kthread
24         0       2       5      0 kacpid
103        81      89      914      0 kblockd/0
104        56      265     213      0 kblockd/1
117        0       5      17      0 khubd
184        0       3       3      0 pdflush
185        1796    104798     17      0 pdflush
187        0       2       3      0 aio/0
188        0       2       3      0 aio/1
189        0       1       3      0 SerrLogKthread
...
...
```

show system resources コマンドの使用

show system resources コマンドを使用し、すれば、システム関連の CPU およびメモリの統計情報を表示できます。このコマンドの出力には、次の情報が表示されます。

- 実行中プロセスの平均数として定義された負荷。Load average には、過去 1 分間、5 分間、および 15 分間のシステム負荷が表示されます。
- Processes には、システム内のプロセス数、およびコマンド発行時に実際に実行されていたプロセス数が表示されます。
- CPU states には、直前の 1 秒間における CPU のユーザ モードとカーネル モードでの使用率およびアイドル時間がパーセントで表示されます。
- Memory usage には、合計メモリ、使用中メモリ、空きメモリ、バッファに使用されているメモリ、およびキャッシュに使用されているメモリがキロバイト単位で表示されます。また、buffers および cache の値には、使用中メモリの統計情報も含まれます。

```

switch# show system resources
Load average: 1 minute: 0.00 5 minutes: 0.02 15 minutes: 0.05
Processes : 355 total, 1 running
CPU states : 0.0% user, 0.2% kernel, 99.8% idle
    CPU0 states : 0.0% user, 1.0% kernel, 99.0% idle
    CPU1 states : 0.0% user, 0.0% kernel, 100.0% idle
    CPU2 states : 0.0% user, 0.0% kernel, 100.0% idle
    CPU3 states : 0.0% user, 0.0% kernel, 100.0% idle
Memory usage: 16402560K total, 2664308K used, 13738252K free
Current memory status: OK

```

オンボード障害ロギングの使用

Cisco NX-OS では、障害データを永続的ストレージに記録する機能が提供されます。この記録は、分析用に取得したり、表示したりできます。このOBFL機能は、障害および環境情報をモジュールの不揮発性メモリに保管します。この情報は、障害モジュールの分析に役立ちます。

OBFL 機能によって保存されるデータは、次のとおりです。

- 初期電源オンの時間
- モジュールのシャーシスロット番号
- モジュールの初期温度
- ファームウェア、BIOS、FPGA、およびASIC のバージョン
- モジュールのシリアル番号
- クラッシュのスタックトレース
- CPU hog 情報
- メモリリーク情報
- ソフトウェアエラーメッセージ
- ハードウェア例外ログ
- 環境履歴
- OBFL 固有の履歴情報
- ASIC 割り込みおよびエラー統計の履歴
- ASIC レジスタダンプ

OBFL の設定の詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS システム管理設定』を参照してください。

OBFL エラーステータス コマンドの使用

Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチはさまざまなカウンタをサポートし、ファイバチャネルインターフェイスをモニタし記録します。カウンタは、FCMAC レベルでの問題の特定とトラブルシューティングに役立ちます。

show logging onboard error-stats コマンドを使用し、コマンドはオンボードエラー統計情報を表示します。出力には、次のカウンタが含まれます。

- FCP_CNTR_MAC_RX_BAD_WORDS_FROM_DECODER
- FCP_CNTR_MAC_RX_EOFA
- FCP_CNTR_MAC_RX_CRC
- FCP_CNTR_MAC_RX_MAX_FRAME_TRUNCATE
- FCP_CNTR_MAC_RX_MIN_FRAME_PAD
- FCP_CNTR_CREDIT_LOSS
- FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO

次に、この **show logging onboard error-stats** コマンドの出力例を示します。

```
switch# show logging onboard error-stats
-----
Module: 1
-----

-----
ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE: FCMAC
-----
Interface Range | | Error Stat Counter Name | | Time Stamp
| | | Count | MM/DD/YY HH:MM:SS
| |
fc1/9           | FCP_CNTR_MAC_RX_BAD_WORDS_FROM_DECODER | 4   | 11/15/19 09:54:40
fc1/33          | FCP_CNTR_MAC_RX_BAD_WORDS_FROM_DECODER | 4   | 11/15/19 09:37:53
fc1/36          | FCP_CNTR_MAC_RX_BAD_WORDS_FROM_DECODER | 4   | 11/15/19 09:05:13
fc1/37          | FCP_CNTR_MAC_RX_BAD_WORDS_FROM_DECODER | 4   | 11/15/19 08:42:56
fc1/37          | FCP_CNTR_MAC_RX_BAD_WORDS_FROM_DECODER | 4   | 11/15/19 08:21:19
fc1/28          | FCP_CNTR_MAC_RX_BAD_WORDS_FROM_DECODER | 4   | 11/15/19 08:20:59
fc1/9           | FCP_CNTR_MAC_RX_BAD_WORDS_FROM_DECODER | 5996 | 11/14/19 10:25:45
fc1/9           | FCP_CNTR_MAC_RX_BAD_WORDS_FROM_DECODER | 5992 | 11/14/19 06:19:04
fc1/36          | FCP_CNTR_MAC_RX_BAD_WORDS_FROM_DECODER | 22112 | 11/14/19 06:19:04
fc1/36          | FCP_CNTR_MAC_RX_BAD_WORDS_FROM_DECODER | 21876 | 11/14/19 06:18:44
fc1/36          | FCP_CNTR_MAC_RX_BAD_WORDS_FROM_DECODER | 21368 | 11/14/19 06:18:24
fc1/36          | FCP_CNTR_MAC_RX_BAD_WORDS_FROM_DECODER | 20872 | 11/14/19 06:18:04
fc1/36          | FCP_CNTR_MAC_RX_BAD_WORDS_FROM_DECODER | 20292 | 11/14/19 06:17:44
fc1/36          | FCP_CNTR_MAC_RX_BAD_WORDS_FROM_DECODER | 19720 | 11/14/19 06:17:24
fc1/36          | FCP_CNTR_MAC_RX_BAD_WORDS_FROM_DECODER | 19284 | 11/14/19 06:17:04
fc1/36          | FCP_CNTR_MAC_RX_BAD_WORDS_FROM_DECODER | 18788 | 11/14/19 06:16:44
```

診断の使用

Cisco Generic Online Diagnostics (GOLD) では、複数のシスコ プラットフォームにまたがる診断操作の共通フレームワークを定義しています。GOLD の実装により、ハードウェアコンポーネントの健全性を確認し、システムデータおよびコントロールプレーンの動作の適切性を検証できます。テストにはシステムの起動時に有効になるものと、システムの実行中に有効になるものがあります。ブートモジュールは、オンラインになる前に一連のチェックを実行して、システムの起動時にハードウェアコンポーネントの障害を検出し、障害のあるモジュールが稼働中のネットワークに導入されないようにします。

システムの動作時または実行時にも不具合が診断されます。一連の診断チェックを設定して、オンラインシステムの状態を確認できます。中断を伴う診断テストと中断を伴わない診断テストを区別する必要があります。中断のないテストはバックグラウンドで実行され、システムデータまたはコントロールプレーンには影響しませんが、中断のあるテストはライブパケットフローに影響します。特別なメンテナンス期間中に中断テストをスケジュールする必要があります。この項で説明している **show diagnostic content module** コマンド出力には、中断を伴うテストや中断を伴わないテストなどのテスト属性が表示されます。

ランタイム診断チェックは、特定の時刻に実行するか、バックグラウンドで継続的に実行するように設定できます。

ヘルスモニタリング診断テストは中断を伴わず、システムの動作中にバックグラウンドで実行されます。オンライン診断ヘルスモニタリングの役割は、ライブネットワーク環境でハードウェア障害を予防的に検出し、障害を通知することです。

GOLD は、すべてのテストの診断結果と詳細な統計情報を収集します。これには、最後の実行時間、最初と最後のテスト合格時間、最初と最後のテスト失敗時間、合計実行回数、合計失敗回数、連続失敗回数、およびエラーコードが含まれます。これらのテスト結果は、管理者がシステムの状態を判断し、システム障害の原因を理解するのに役立ちます。**show diagnostic result** コマンドを使用し、コマンドを使用して、診断結果を表示します。

GOLD の設定の詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』を参照してください。

組み込まれている Event Manager の使用

Embedded Event Manager (EEM) は、主要なシステムイベントをモニタし、設定されたポリシーを介してそれらのイベントを処理できるポリシーベースのフレームワークです。ポリシーは、設定されたイベントの発生に基づいてデバイスが呼び出すアクションを定義する、ロード可能な事前にプログラムされたスクリプトです。このスクリプトは、カスタム syslog または SNMP トランプの生成、CLI コマンドの呼び出し、フェールオーバーの強制などを含むアクションを生成できます。

EEM の設定の詳細については、「Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS システム管理設定ガイド」を参照してください。

Ethalyzer の使用

Ethalyzer は、Wireshark（旧称 Ethereal）のターミナルバージョンであるオープンソースソフトウェア TShark の Cisco NX-OS プロトコルアナライザツール実装です。Ethalyzer を使用して、すべての Nexus プラットフォームのインバンドおよび管理インターフェイス上のコントロールプレーン トラフィックをキャプチャおよび分析することで、ネットワークのトラブルシューティングを行うことができます。



(注) ポートチャネルにバンドルされているインターフェイスの **前面パネルオプション**を使用した Ethalyzer の実行はサポートされていません。代わりに、**port-channel** オプションを使用してください。

Cisco NX-OS リリース 10.3(1)F 以降、Cisco Nexus 9808 プラットフォームスイッチで Ethalyzer のサポートが提供されます。

- Cisco NX-OS リリース 10.4 (1) F 以降、Ethalyzer は X9836DM-A ラインカードを搭載した Cisco Nexus X98900CD-A および Cisco Nexus 9808 スイッチでサポートされます。

Cisco NX-OS リリース 10.4 (1) F 以降、Ethalyzer は Cisco Nexus 9804 プラットフォームスイッチ、Cisco Nexus X98900CD-A および X9836DM-A ラインカードでサポートされます。

Ethalyzer を設定するには、次のコマンドを使用します。

コマンド	目的
ethalyzer local interface inband	インバンドインターフェイスを介してスーパーバイザによって送受信されたパケットをキャプチャし、キャプチャされたパケットの要約プロトコル情報を表示します。
ethalyzer local interface inband-in	インバンドインターフェイスを介してスーパーバイザが受信したパケットをキャプチャし、キャプチャされたパケットの要約プロトコル情報を表示します。
ethalyzer local interface inband-out	スーパーバイザからインバンドインターフェイスを介して送信されたパケットをキャプチャし、キャプチャされたパケットのプロトコル情報のサマリーを表示します。
ethalyzer local interface mgmt	管理インターフェイスを介して送受信されたパケットをキャプチャし、キャプチャされたパケットのプロトコル情報のサマリーが表示されます。

コマンド	目的
ethanalyzer local interface front-panel	<p>レイヤ3（ルーティング）前面パネルポートを介してスイッチによって送受信されたパケットがキャプチャされ、キャプチャされたパケットのプロトコル情報のサマリー情報が表示されます。</p> <p>(注) このコマンドは、レイヤ2（スイッチポート）前面パネルポートを介してスイッチによって送受信するパケットのキャプチャをサポートしません。</p>
ethanalyzer local interface port-channel	<p>スイッチによってレイヤ3（ルーティング）ポートチャネルインターフェイスを介して送受信したパケットをキャプチャし、キャプチャしたパケットのプロトコル情報のサマリーを表示します。</p> <p>(注) このコマンドは、スイッチによってレイヤ2（スイッチポート）ポートチャネルインターフェイスを介して送受信するパケットのキャプチャをサポートしていません。</p>
ethanalyzer local interface vlan	スイッチによってレイヤ3スイッチ仮想インターフェイス（SVI）を介して送受信したパケットをキャプチャし、プロトコル情報のサマリーを表示します。
ethanalyzer local interface netstack	Netstack ソフトウェアコンポーネントを介してスイッチによって送受信されたパケットをキャプチャし、プロトコル情報のサマリーを表示します。
{ } ethanalyzer local interface [port bandwidth duration portchannel interface]	Ethanalyzer セッション内でキャプチャするフレーム数を制限します。フレーム数には、0～500,000 の整数値を指定できます。0 を指定すると、Ethanalyzer セッションが自動的に停止する前に最大 500,000 フレームがキャプチャされます。
{ } ethanalyzer local interface [port bandwidth duration portchannel maxframe]	キャプチャするフレームの長さを制限します。フレームの長さは、192～65,536 の整数値にすることができます。

■ Ethanalyzer の使用

コマンド	目的
{ } ethanalyzer local interface port channel bandout mgmtport channel capture	Berkeley Packet Filter (BPF) 構文を使用してキャプチャするパケットのタイプをフィルタリングします。
{ } ethanalyzer local interface port channel bandout mgmtport channel display	Wireshark または TShark 表示フィルタを使用して、表示するキャプチャされたパケットのタイプをフィルタリングします。
{ } ethanalyzer local interface port channel bandout mgmtport channel raw	キャプチャしたデータをファイルに保存します。有効なストレージオプションには、スイッチのブート フラッシュ、ログ フラッシュ、USB ストレージデバイス、または揮発性ストレージがあります。
ethanalyzer local read	キャプチャされたデータ ファイルを開いて分析ファイルを。有効なストレージ オプションには、スイッチのブート フラッシュ、ログ フラッシュ、USB ストレージデバイス、または揮発性ストレージがあります。
{ } ethanalyzer local interface port channel bandout mgmtport channel stop	Ethanalyzer セッションを自動的に停止する条件を指定します。セッションの継続時間(秒)、write キーワードを使用してキャプチャパケットをファイルに書き込むときにキャプチャするファイル数、および write キーワードを使用してキャプチャパケットをファイルに書き込むときにファイルサイズを指定できます。
{ } ethanalyzer local interface port channel bandout mgmtport channel ringbuffer	Ethanalyzer のキャプチャリングバッファ オプションを指定します。このオプションは、write キーワードと組み合わせて使用すると、リングバッファ内の 1 つ以上のファイルに継続的に書き込まれます。新しいファイルに書き込む前に Ethanalyzer が待機する時間(秒単位)、リングバッファの一部として保持するファイルの数、およびリングバッファ内の個々のファイルのファイルサイズを指定できます。
{ } ethanalyzer local interface port channel bandout mgmtport channel detail	キャプチャしたパケットの詳細なプロトコル情報を表示します。
{ } ethanalyzer local interface port channel bandout mgmtport channel raw	キャプチャされたパケットを 16進数形式で表示します。

コマンド	目的
{ } ethanalyzer local interface front-panel interface inband interface mgmt port-channel vrf	レイヤ3インターフェイスがデフォルト以外のVRFにある場合に、レイヤ3インターフェイスがメンバーであるVRFを指定します。

ガイドラインと制約事項

- レイヤ3インターフェイスがデフォルト以外のVRFのメンバーであり、Ethanalyzerセッションで指定されている場合（たとえば、**ethanalyzer local interface front-panel ethernet1/1** または **ethanalyzer local interface port-channel1** コマンドを使用）、**vrf** キーワードを使用して、レイヤ3インターフェイスが Ethanalyzer セッション内のメンバーである VRF を指定する必要があります。たとえば、スーパーバイザが VRF 「red」 のレイヤ3前面パネルポート Ethernet1/1 を介して受信または送信したパケットをキャプチャするには、**ethanalyzer local interface front-panel ethernet1/1 vrf red** コマンドを使用します。
- ファイルへの書き込み時に、Ethanalyzer セッションが 500,000 パケットをキャプチャした場合、またはファイルのサイズが 11 MB に達した場合、Ethanalyzer は自動的に停止します。

例

```
switch(config)# ethanalyzer local interface inband
<CR>
> Redirect it to a file
>> Redirect it to a file in append mode
autostop Capture autostop condition
capture-filter Filter on ethanalyzer capture capture-ring-buffer Capture ring buffer
option
decode-internal Include internal system header decoding detail Display detailed protocol
information
display-filter Display filter on frames captured
limit-captured-frames Maximum number of frames to be captured (default is 10)
limit-frame-size Capture only a subset of a frame
mirror Filter mirrored packets
raw Hex/Ascii dump the packet with possibly one line summary
write Filename to save capture to
| Pipe command output to filter

switch(config)# ethanalyzer local interface inband Capturing on 'ps-inb'

1 2021-07-26 09:36:36.395756813 00:22:bd:cf:b9:01 → 00:22:bd:cf:b9:00 0x3737 64 PRI:
7 DEI: 0 ID: 4033
2 2021-07-26 09:36:36.395874466 00:22:bd:cf:b9:01 → 00:22:bd:cf:b9:00 0x3737 205 PRI:
7 DEI: 0 ID: 4033
4 3 2021-07-26 09:36:36.395923840 00:22:bd:cf:b9:01 → 00:22:bd:cf:b9:00 0x3737 806 PRI:
7 DEI: 0 ID: 4033
4 2021-07-26 09:36:36.395984384 00:22:bd:cf:b9:01 → 00:22:bd:cf:b9:00 0x3737 1307 PRI:
7 DEI: 0 ID: 4033
5 2021-07-26 09:37:36.406020552 00:22:bd:cf:b9:01 → 00:22:bd:cf:b9:00 0x3737 64 PRI:
7 DEI: 0 ID: 4033
6 2021-07-26 09:37:36.406155603 00:22:bd:cf:b9:01 → 00:22:bd:cf:b9:00 0x3737 205 PRI:
7 DEI: 0 ID: 4033
7 2021-07-26 09:37:36.406220547 00:22:bd:cf:b9:01 → 00:22:bd:cf:b9:00 0x3737 806 PRI:
7 DEI: 0 ID: 4033
```

Ethanalyzer の使用

```
8 8 2021-07-26 09:37:36.406297734 00:22:bd:cf:b9:01 → 00:22:bd:cf:b9:00 0x3737 1307
PRI: 7 DEI: 0 ID: 4033
9 2021-07-26 09:38:36.408983263 00:22:bd:cf:b9:01 → 00:22:bd:cf:b9:00 0x3737 64 PRI:
7 DEI: 0 ID: 4033
10 10 2021-07-26 09:38:36.409101470 00:22:bd:cf:b9:01 → 00:22:bd:cf:b9:00 0x3737 205
PRI: 7 DEI: 0 ID: 4033
```

詳細なプロトコル情報を表示するには、「**detail**」オプションを使用します必要に応じて、キャプチャの途中で Ctrl+C を使用して中止し、スイッチプロンプトに戻すことができます。

```
switch(config)# ethanalyzer local interface inband detail
Capturing on 'ps-inb'
Frame 1: 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface ps-inb,
id 0
Interface id: 0 (ps-inb) Interface name: ps-inb
Encapsulation type: Ethernet (1)
Arrival Time: Jul 26, 2021 11:54:37.155791496 UTC
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
Epoch Time: 1627300477.155791496 seconds
[Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds] [Time delta from previous
displayed frame: 0.000000000 seconds] [Time since reference or first frame: 0.000000000
seconds] Frame Number: 1
Frame Length: 64 bytes (512 bits)
Capture Length: 64 bytes (512 bits) [Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ethertype:vlan:ethertype:data] Ethernet II, Src:
00:22:bd:cf:b9:01, Dst: 00:22:bd:cf:b9:00
Destination: 00:22:bd:cf:b9:00 Address: 00:22:bd:cf:b9:00
.... .0. .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
.... .0. .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast) Source:
00:22:bd:cf:b9:01
Address: 00:22:bd:cf:b9:01
.... .0. .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
.... .0. .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast) Type: 802.1Q Virtual
LAN (0x8100)
802.1Q Virtual LAN, PRI: 7, DEI: 0, ID: 4033
111. .... .... .... = Priority: Network Control (7) 4 ...0 .... .... .... = DEI: Ineligible
.... 1111 1100 0001 = ID: 4033
Type: Unknown (0x3737) Data (46 bytes)

0000 a9 04 00 00 7d a2 fe 60 47 4f 4c 44 00 0b 0b 0b ....}...`GOLD....
0010 0b ......

0020 0b .....
Data: a90400007da2fe60474f4c44000b0b0b0b0b0b0b0b0b0b... [Length: 46]
```

キャプチャ中に表示するか、あるいはディスクに保存するパケットを選択するには、「**capture-filter**」オプションを使用します。キャプチャフィルタは、フィルタ処理中に高率のキャプチャを維持します。パケットの完全な分析は行われていないので、フィルタフィールドはあらかじめ決められており、限定されています。

キャプチャファイルのビューを変更するには、「**display-filter**」オプションを使用します。ディスプレイ フィルタでは、完全に分割されたパケットを使用するため、ネットワークトレースファイルを分析する際に非常に複雑かつ高度なフィルタリングを実行できます。Ethanalyzer は、キャプチャしたデータを他のファイルに書き込むように指示されていない場合、キャプチャしたデータを一時ファイルに書き込みます。この一時ファイルは、「**capture-filter**」オプションに一致するすべてのパケットが一時ファイルに書き込まれますが、「**display-filter**」オ

プションに一致するパケットのみが表示されるため、ユーザの知らない間に表示フィルタが使用されるとすぐにいっぱいになります。

この例では、**limit-captured-frames** が 5 に設定されています。**capture-filter** オプションを使用すると、Ethalyzer では、フィルタ **host 10.10.10.2** に一致する 5 つのパケットを表示します。「**display-filter**」オプションを使用すると、Ethalyzer では、まず 5 つのパケットをキャプチャし、フィルタ 「**ip.addr==10.10.10.2**」 に一致するパケットのみを表示します。

```
switch(config)# ethalyzer local interface inband capture-filter "host 10.10.10.2"
limit-captured-frames 5
Capturing on inband
2013-02-10 12:51:52.150404 10.10.10.1 -> 10.10.10.2 UDP Source port: 3200 Destination
port:
3200
2013-02-10 12:51:52.150480 10.10.10.2 -> 10.10.10.1 UDP Source port: 3200 Destination
port:
3200
2013-02-10 12:51:52.496447 10.10.10.2 -> 10.10.10.1 UDP Source port: 3200 Destination
port:
3200
2013-02-10 12:51:52.497201 10.10.10.1 -> 10.10.10.2 UDP Source port: 3200 Destination
port:
3200
2013-02-10 12:51:53.149831 10.10.10.1 -> 10.10.10.2 UDP Source port: 3200 Destination
port:
3200
5 packets captured
switch(config)# ethalyzer local interface inband display-filter "ip.addr==10.10.10.2"
limit-captured-frame 5
Capturing on inband
2013-02-10 12:53:54.217462 10.10.10.1 -> 10.10.10.2 UDP Source port: 3200 Destination
port:
3200
2013-02-10 12:53:54.217819 10.10.10.2 -> 10.10.10.1 UDP Source port: 3200 Destination
port:
3200
2 packets captured
```

write オプションを使用して、後で分析するために Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチ上のストレージデバイスの 1 つ (boothflash、logflash など) にあるファイルにキャプチャデータを書き込むことができます。キャプチャファイルのサイズは、10 MB に制限されます。

「**write**」 オプションを使用した Ethalyzer のコマンド例は、**ethalyzer local interface inband writebootflash:capture_file_name** です。次は **capture-filter** を使用した **write** オプションの例と **first-capture** の出力ファイル名を示します。

```
switch(config)# ethalyzer local interface inband capture-filter "host 10.10.10.2"
limit-captured-frame 5 write ?
bootflash: Filename logflash: Filename slot0:      Filename
usb1:      Filename
usb2: Filename volatile: Filename
switch(config)# ethalyzer local interface inband capture-filter "host 10.10.10.2"
limit-captured-frame 5 write bootflash:first-capture
```

キャプチャデータがファイルに保存されるとき、デフォルトでは、キャプチャされたパケットはターミナルウインドウに表示されません。「**display**」オプションを使用すると、Cisco NX-OS では、キャプチャデータをファイルに保存しながら、パケットを表示します。

Ethanalyzer の使用

capture-ring-buffer オプションを使用すると、指定した秒数、指定したファイル数、または指定したファイルのサイズの後に複数のファイルが作成されます。次に、これらのオプションの定義を示します。

```
switch(config)# ethanalyzer local interface inband capture-ring-buffer ?
duration Stop writing to the file or switch to the next file after value seconds have
elapsed
files Stop writing to capture files after value number of files were written or begin
again with the first file after value number of files were
written (form a ring buffer)
filesize Stop writing to a capture file or switch to the next file after it reaches a
size of value kilobytes
```

read オプションを使用すると、デバイス自体に保存されたファイルを読み取ることができます。

```
switch(config)# ethanalyzer local read bootflash:first-capture
2013-02-10 12:51:52.150404 10.10.10.1 -> 10.10.10.2 UDP Source port: 3200 Destination
port:
3200
2013-02-10 12:51:52.150480 10.10.10.2 -> 10.10.10.1 UDP Source port: 3200 Destination
port:
3200
2013-02-10 12:51:52.496447 10.10.10.2 -> 10.10.10.1 UDP Source port: 3200 Destination
port:
3200
2013-02-10 12:51:52.497201 10.10.10.1 -> 10.10.10.2 UDP Source port: 3200 Destination
port:
3200
2013-02-10 12:51:53.149831 10.10.10.1 -> 10.10.10.2 UDP Source port: 3200 Destination
port:
3200

switch(config)# ethanalyzer local read bootflash:first-capture detail Frame 1 (110 bytes
on wire, 78 bytes captured)
-----SNIP-----
[Frame is marked: False]
[Protocols in frame: eth:ip:udp:data]
Ethernet II Src: 00:24:98:6f:ba:c4 (00:24:98:6f:ba:c4), Dst: 00:26:51:ce:0f:44
(00:26:51:ce:0f:44)
Destination: 00:26:51:ce:0f:44 (00:26:51:ce:0f:44) Address: 00:26:51:ce:0f:44
(00:26:51:ce:0f:44)
.... .0 .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
.... .0. .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default) Source:
00:24:98:ce:6f:ba:c4 (00:24:98:6f:ba:c4)
Address: 00:24:98:6f:ba:c4 (00:24:98:6f:ba:c4)
.... .0 .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
.... .0. .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default) Type:
IP (0x0800)
Internet Protocol, Src: 10.10.10.1 (10.10.10.1), Dst: 10.10.10.2 (10.10.10.2)
Version: 4
Header length: 20 bytes
Differentiated Services Field: 0xc0 (DSC) 0x30: Class Selector 6; ECN: 0x00)
-----SNIP-----
```

サーバまたは PC にファイルを転送し、ファイル。cap ファイルまたは。pcap ファイルを読み取ることができる Wireshark や他のアプリケーションでそのファイル形式を読み取ることもできます。

```
switch(config)# copy bootflash:first-capture tftp:
Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management
Enter hostname for the tftp server: 192.168.21.22
Trying to connect to tftp server.....
```

```
Connection to Server Established. TFTP put operation was successful
Copy complete.
```

decode-internal オプションは、Nexus 9000 のパケット転送方法に関する内部情報を報告します。この情報は、CPU を通過するパケットのフローを理解し、トラブルシューティングするのに役立ちます。

```
switch(config)# ethanalyzer local interface inband decode-internal capture-filter "host
10.10.10.2" limit-captured-frame 5 detail
Capturing on inband NXOS Protocol
NXOS VLAN: 0=====>VLAN in decimal=0=L3 interface
NXOS SOURCE INDEX: 1024 =====>PIXN LTL source index in decimal=400=SUP
inband
NXOS DEST INDEX: 2569=====> PIXN LTL destination index in
decimal=0xa09=e1/25 Frame 1: (70 bytes on wire, 70 bytes captured)
Arrival Time: Feb 10, 2013 22:40:02.216492000
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
Epoch Time: 1627300477.155791496 seconds
[Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds] [Time delta from previous
displayed frame: 0.000000000 seconds] [Time since reference or first frame: 0.000000000
seconds] Frame Number: 1
Frame Length: 70 bytes Capture Length: 70 bytes [Frame is marked: False]
[Protocols in frame: eth:ip:udp:data]
Ethernet II, Src: 00:26:51:ce:0f:43 (00:26:51:ce:0f:43), Dst: 00:24:98:6f:ba:c3
(00:24:98:6f:ba:c3)
Destination: 00:24:98:6f:ba:c3 (00:24:98:6f:ba:c3) Address: 00:24:98:6f:ba:c3
(00:24:98:6f:ba:c3)
.... .0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
.... .0 .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default) Source:
00:26:51:ce:0f:43 (00:26:51:ce:0f:43)
-----SNIP-----
```

NX-OS インデックスを 16 進数に変換してから、Local Target Logic (LTL) インデックスを物理または論理インターフェイスにマップするために **show system internal pixm info ltl {index}** コマンドを使用します。

1つの IP ホストとの間でやり取りされるトラフィックのキャプチャ

```
host 1.1.1.1
```

IP アドレスの範囲との間でやり取りされるトラフィックのキャプチャ

```
net 172.16.7.0/24
```

```
net 172.16.7.0 mask 255.255.255.0
```

IP アドレスの範囲からのトラフィックのキャプチャ

```
src net 172.16.7.0/24
```

```
srcnet 172.16.7.0 mask 255.255.255.0
```

IP アドレスの範囲へのトラフィックのキャプチャ

```
dst net 172.16.7.0/24
```

```
dst net 172.16.7.0 mask 255.255.255.0
```

UDLD、VTP、CDP のトラフィックのキャプチャ

UDLD は 単方向リンク検出、 VTP は VLAN Trunking Protocol、 CDP は Cisco Discovery Protocol です。

```
ether host 01□00□0c□cc□cc□cc
```

MAC アドレスとの間でやり取りされるトラフィックのキャプチャ

```
ether host 00□01□02□03□04□05
```



(注) and = &&

or = ||

Not = !

MAC address format : xx:xx:xx:xx:xx:xx

一般的なコントロール プレーン プロトコル

- UDLD: Destination Media Access Controller (DMAC) = 01-00-0C-CC-CC-CC and EthType = 0x0111
- LACP: DMAC = 01:80:C2:00:00:02 and EthType = 0x8809. LACP stands for Link Aggregation Control Protocol
- STP: DMAC = 01:80:C2:00:00:00 and EthType = 0x4242 - or - DMAC = 01:00:0C:CC:CC:CD and EthType = 0x010B
- CDP: DMAC = 01-00-0C-CC-CC-CC and EthType = 0x2000
- LLDP: DMAC = 01:80:C2:00:00:0E or 01:80:C2:00:00:03 or 01:80:C2:00:00:00 and EthType = 0x88CC
- DOT1X: DMAC = 01:80:C2:00:00:03 and EthType = 0x888E. DOT1X stands for IEEE 802.1x
- IPv6: EthType = 0x86DD
- UDP と TCP のポート番号のリスト

Ethanalyzer は、Cisco NX-OS がハードウェアで転送するデータ トラフィックはキャプチャしません。

Ethanalyzer は、**tcpdump** と同じキャプチャ フィルタ構文を使用します。および Wireshark 表示 フィルタ構文を使用します。

次の例では、キャプチャされたデータ（4 パケットに限定された）を管理インターフェイス上に表示します。

```
switch(config)# ethanalyzer local interface mgmt limit-captured-frames 4
Capturing on eth1

2013-05-18 13:21:21.841182 172.28.230.2 -> 224.0.0.2 BGP Hello (state Standby)
2013-05-18 13:21:21.842190 10.86.249.17 -> 172.28.231.193 TCP 4261 > telnet [AC] Seq=0
```

```
Ack=0 Win=64475 Len=0
2013-05-18 13:21:21.843039 172.28.231.193 -> 10.86.249.17 TELNET Telnet Data ..
2013-05-18 13:21:21.850463 00:13:5f:1c:ee:80 -> ab:00:00:02:00:00 0x6002 DEC DN
```

```
Remote Console
4 packets captured
```

次の例では、1つのHSRPパケットについてキャプチャしたデータの詳細を表示します。

```
switch(config)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter "udp port 1985"
limit-captured-frames 1
Capturing on eth1
Frame 1 (62 bytes on wire, 62 bytes captured)
Arrival Time: May 18, 2013 13:29:19.961280000
[Time delta from previous captured frame: 1203341359.961280000 seconds]
[Time delta from previous displayed frame: 1203341359.961280000 seconds]
[Time since reference or first frame: 1203341359.961280000 seconds]
Frame Number: 1
Frame Length: 62 bytes
Capture Length: 62 bytes
[Frame is marked: False]
[Protocols in frame: eth:ip:udp:hsrp]

Ethernet II, Src: 00:00:0c:07:ac:01 (00:00:0c:07:ac:01), Dst: 01:00:5e:00:00:02
(01:00:5e:00:00:02)
Destination: 01:00:5e:00:00:02 (01:00:5e:00:00:02)
Address: 01:00:5e:00:00:02 (01:00:5e:00:00:02)
.... .1 .... .... .... = IG bit: Group address (multicast/broadcast)
.... ..0. .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
Source: 00:00:0c:07:ac:01 (00:00:0c:07:ac:01)
Address: 00:00:0c:07:ac:01 (00:00:0c:07:ac:01)

.... ..0 .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
.... ..0. .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)

Type: IP (0x0800)
Internet Protocol, Src: 172.28.230.3 (172.28.230.3), Dst: 224.0.0.2 (224.0.0.2)
Version: 4
Header length: 20 bytes
Differentiated Services Field: 0xc0 (DSCP 0x30: Class Selector 6; ECN: 0x00)
1100 00.. = Differentiated Services Codepoint: Class Selector 6 (0x30)
.... ..0. = ECN-Capable Transport (ECT): 0
.... ..0 = ECN-CE: 0

Total Length: 48
Identification: 0x0000 (0)
Flags: 0x00
0... = Reserved bit: Not set
.0.. = Don't fragment: Not set
..0. = More fragments: Not set
Fragment offset: 0
Time to live: 1
Protocol: UDP (0x11)
Header checksum: 0x46db [correct]
[Good: True]
[Bad : False]

Source: 172.28.230.3 (172.28.230.3)
Destination: 224.0.0.2 (224.0.0.2)
User Datagram Protocol, Src Port: 1985 (1985), Dst Port: 1985 (1985)
Source port: 1985 (1985)
Destination port: 1985 (1985)
Length: 28
```

Ethanalyzer の使用

```

Checksum: 0x8ab9 [correct]
[Good Checksum: True]
[Bad Checksum: False]

Cisco Hot Standby Router Protocol
Version: 0
Op Code: Hello (0)
State: Active (16)
Hellosent: Default (3)
Holdtime: Default (10)
Priority: 105
Group: 1
Reserved: 0
Authentication Data: Default (cisco)
Virtual IP Address: 172.28.230.1 (172.28.230.1)

1 packets captured

```

次の例では、表示フィルタを使用して、アクティブな HSRP 状態の HSRP パケットのみを表示します。

```

switch(config)# ethanalyzer local interface mgmt display-filter "hsrp.state==Active"
limit-captured-frames 2
Capturing on eth1

2013-05-18 14:35:41.443118 172.28.230.3 -> 224.0.0.2 HSRP Hello (state Active)
2013-05-18 14:35:44.326892 172.28.230.3 -> 224.0.0.2 HSRP Hello (state Active)
2 packets captured

```

Ethanalyzer バックグラウンドキャプチャプロセスおよびインバンドパケットの自動収集

Ethanalyzer は、インバンドパケットをキャプチャするバックグラウンドタスクとして実行できます。インバンドパケットデータは PCAP ファイルの RAM メモリに保持されます。設定可能な制限された量の PCAP データ（設定可能なファイルサイズで設定可能な数のファイル）をいつでも使用できます。制限に達すると、最も古いファイルが周期的に現在のキャプチャで上書きされます。

Ethanalyzer のバックグラウンドタスクによってキャプチャされたデータは RAM 内にあり、ブートフラッシュ領域を占有せずに周期的に上書きされます。ユーザがデータを確認できるようにするには、スナップショットを取得する必要があります。RAM から表示のための不揮発性ストレージ（ブートフラッシュ）への PCAP 形式のバックグラウンドプロセスにより取得されるパケットキャプチャ情報をコピーします。スナップショットを作成する場合は、使用可能なブートフラッシュ領域を考慮する必要があります。

スナップショットは、CLI を介してユーザが手動でトリガーできます。EEM ポリシーは、特定のイベントでスナップショットをトリガーするために使用できます。トリガーの使用例として、インバンドレートが定義されたしきい値を超えた場合、CoPP ドロップがしきい値を超えた場合などがあります。スナップショットは、イベントの発生時点までにどのパケットがインバンドにヒットしていたかを示します。

レートをモニタする場合、ユーザが通常予想するレートまたは許容レートを超えるしきい値を設定する必要があります。これは、問題以外のアラートの超過を回避するために設定する必要があります。以下の自動収集 EEM ポリシーで最大トリガーを増やす場合は、注意が必要です。

これらのプラクティスに従わないと、無関係な PCAP データが大量にスナップショット化され、ブートフラッシュがいっぱいになる可能性があります。

Ethalyzer は、バックグラウンドセッションの有効化と設定、セッションの開始と停止、Ethalyzer 情報のスナップショット、およびバックグラウンドセッションステータスを確認するための show コマンドを追加するための CLI を追加しました。すべての CLI は有効から実行します。

Ethalyzer バックグラウンドキャプチャプロセスに関する注意事項と制限事項

- Ethalyzer バックグラウンドプロセスでは、ストレージ容量が制限されている /tmp ディレクトリに .pcap ファイルを保存します。すべての .pcap ファイルの合計サイズが、使用可能な /tmp のストレージ容量を超えないようにする必要があります。

Ethalyzer .pcap ファイルに必要な合計スペースを計算するには、次の式を使用します。

```
fileSize * numFiles < Available /tmp Space
```

Ethalyzer バックグラウンドプロセスを開始する前に、次のコマンドを使用して /tmp ストレージの可用性を検証します：

```
bash-4.4# df -k /tmp
Filesystem      1K-blocks   Used   Available   Use%   Mounted on
none            614400     2760    611640      1%   /var/volatile/tmp
```

- Ethalyzer のバックグラウンドセッションを再起動すると、/tmp 内の以前にキャプチャされたすべての .pcap ファイルが削除されます。ユーザは、再起動する前に ethalyzer copy-background-snapshot コマンドを使用して、重要なデータを永続ストレージ (/bootflash など) にコピーする必要があります。

次のコマンドを使用して、再起動する前に .pcap ファイルをブートフラッシュにコピーします：

```
ethalyzer copy-background-snapshot
```

- スナップショットは /tmp からブートフラッシュにコピーされるため、スナップショットを取得する前に使用可能なブートフラッシュ領域を考慮してください。ブートフラッシュ領域が不足していると、スナップショットが失敗したり、データストレージが不完全になったりする可能性があります。

スペースを節約するには、圧縮 tar オプションを使用します：

```
ethalyzer copy-compressed-background-snapshot
```

- EventManager (EEM) ポリシーを使用して、インバンドレートしきい値や CoPP ドロップなどのイベントに基づいてスナップショットをトリガーします。過度なアラートや無関係なデータスナップショットにより、ブートフラッシュが不必要にいっぱいになるのを避けるために、max-triggers パラメータは慎重に構成してください。
- バックグラウンドプロセスでは、/tmp を超えるストレージロールオーバーは自動的に管理されません。/tmp ストレージがいっぱいにならぬようにするには、パラメータを適切に構成する必要があります。
- /tmp ストレージがいっぱいになると、収集されたデータが失われる可能性があります。

表 6 : Ethanalyzer CLI

CLI	説明
ethanalyzer background-session config <filename filesize numfiles session>	<p>循環バッファのキャプチャ パケットの Ethanalyzer バックグラウンド プロセス/セッションのパラメータを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filename: Ethanalyzer バックグラウンド キャプチャ プロセスによって保存された バックグラウンド パケット キャプチャ ファイル名。 • Filesize: 一時バッファ内の個々のキャプチャ ファイルのサイズ。値の範囲は 1—65536 KB です。 • Numfiles: 一時バッファに保存される最大 pcap ファイルの数。値の範囲は 2—16 です。 • Session: Ethanalyzer バックグラウンド キャプチャ セッションを有効または無効にします。
ethanalyzer background-session restart	Ethanalyzer バックグラウンド キャプチャ セッションを開始/再起動します。
ethanalyzer background-session stop	Ethanalyzer バックグラウンド キャプチャ セッションを停止します。
show ethanalyzer background-session processes	Ethanalyzer バックグラウンド キャプチャ セッションの詳細を表示します。
show ethanalyzer background-session config	Ethanalyzer バックグラウンド キャプチャ セッション設定ファイルを出力します。
ethanalyzer copy-background-snapshot	一時バッファにキャプチャされたファイルを ブート フラッシュにコピーします。ファイルは pcap 形式です。
ethanalyzer copy-compressed-background-snapshot	一時バッファにキャプチャされたファイルを tar し、tar ファイルを ブート フラッシュに コピーします。 <p>(注)</p> <p>この CLI を複数回発行すると、古い tar ファイルが削除されます。古い tar ファイルが ブート フラッシュに存在する場合は、コピーすることを推奨します。</p>

Cisco NX-OS リリース 10.1(2) Ethanalyzer Autocollection CLI は、すべての Cisco Nexus 9000 シリーズ プラットフォームでサポートされます。

Ethanalyzer Autocollection CLI 警告

Ethanalyzer Autocollection CLI の警告は次のとおりです。

- バックグラウンドプロセスに変更が加えられるたびに、Ethanalyzer バックグラウンドプロセスを再起動/開始する必要があります。設定が変更されると、次の警告メッセージがユーザに表示されます。

「設定の変更を有効にするには、Ethanalyzer バックグラウンドプロセスを再起動してください。 (Please restart the Ethanalyzer background process for any config change to take effect.)」

- スーパーバイザの冗長性がサポートされているプラットフォームでは、アクティブなスーパーバイザのスイッチオーバーによって、Ethanalyzer のバックグラウンドキャプチャプロセスが自動的に開始されないことがあります。ユーザは、Ethanalyzer バックグラウンドプロセスを手動で再起動する必要があります。スイッチオーバー後に Ethanalyzer バックグラウンドプロセスを自動的に開始する場合は、アクティブ スーパーバイザでセッションイネーブルを設定し、スイッチをリロードして有効にする必要があります。この後、スイッチオーバーが発生した場合でも、新しくアクティブになったスーパーバイザで Ethanalyzer バックグラウンドキャプチャプロセスが自動的に開始されます。

CLI の例

CLI 出力の例：すべてのコマンドはイネーブル モードから実行されます。

ステップ 1：バックグラウンドで実行されている Ethanalyzer セッションを有効にします。

```
switch# ethanalyzer background-session config session enable
switch# dir bootflash: | include dump
      1087    Jan 29 13:55:46 2021  dumpcap_bg_session_configuration.xml
switch# show ethanalyzer background-session config
<?xml version="1.0"?>
<!-- This document contains configuration settings for background packet -->
<!-- capture session to execute in ring buffer mode. Please modify the settings
based on system resources -->
<!-- path:          background packet capture directory where ring buffer files w
ill be saved -->
<!-- filename:      background packet capture file name saved by dumpcap. Files w
ill be generated as filename_number_date format -->
<!-- filesize:      Size of individual ring buffer file in kB. Note that the file
size is limited to a maximum value of 65536 kB-->
<!-- num_of_files:  value begin again with the first file after value number of f
iles were written (form a ring buffer). The maximum value should be equal to 16
-->
<!-- session:       Enable/disable background packet capture session process. App
licable for both boot-up as well as session restart -->
<ethanalyzer_config>
  <filepath>/tmp/dumpcap_bg_session_files/</filepath>
  <filename>capture</filename>
  <filesize>2048</filesize>
  <numfiles>2</numfiles>
  <session>enable</session>
</ethanalyzer_config>
```

Ethanalyzer の使用

次に、CLI の出力を示します。

```
switch# ethanalyzer background-session restart
root      30038      1  0 13:58  ttys0    00:00:00 /usr/bin/dumpcap -n -b filesize:
2048 -b files:2 -i ps-inb -Z none -w /tmp/dumpcap_bg_session_files/capture.pcap
```

ステップ 2：バックグラウンド セッション設定パラメータの確認

```
switch# show ethanalyzer background-session process
```

ステップ 3：バックグラウンド Ethanalyzer プロセスの開始

```
switch# ethanalyzer background-session restart
```

ステップ 4：Ethanalyzer バックグラウンド キャプチャ セッションの実行の確認

```
switch# ethanalyzer background-session processes
Background session of packet analyzer:
root 17216 1 4 12:43 ttys0 00:00:00 /usr/bin/dumpcap -n -b filesize:2048 -b files:2 -i
ps-inb -Z none -w /tmp/dumpcap_bg_session_files/capture.pcap
switch#
```

使用例：CLI を実行してスナップショットをキャプチャして表示する

```
switch# ethanalyzer copy-background-snapshot
```

Copy packet analyzer captured frames to bootflash...

Copied snapshot files :

72 -rw-rw-rw- 1 root root	65844 Jan 21 00:21
CAPTURE_00001_20210121001903.pcap	

```
switch# ethanalyzer copy-compressed-background-snapshot
```

Copy packet analyzer captured compressed frames to bootflash...

Copied snapshot files :

28 -rw-r--r-- 1 root root	27181 Jan 21 00:22
CAPTURE.tar.gz	

使用例：Ethanalyzer スナップショットの自動収集のトリガーとしてインバンド レート モニタリングを使用する。

表 7: インバンド レート モニタリング CLI オプション

CLI	説明
設定モード	system inband cpu-mac log threshold rx rx_pps tx tx_pps throttle seconds rx_pps, tx_pps: 0-1500000 Inband rx/tx pps rate that needs to be logged when exceeded seconds: log throttle interval (maximum 1 exceed log per defined interval)
有効モード (Enable Mode)	show system inband cpu-mac log threshold" to display settings
デフォルト	off (PPS 値 0) 、スロットル間隔 120 秒。

前のセクションで説明したように、Ethanalyzer バックグラウンド プロセス機能が設定され、実行されていることが前提となります。この使用例にはデモまたはサンプル目的のサンプル レートがありますが、ユーザはロギングに値すると考えられる現実的なレートを使用する必要

があります。ユーザの要件を超えるしきい値は、非問題のアラートの超過を回避するために通知する必要があります。



(注) 以下の自動収集 EEM ポリシーで最大トリガーを増やす場合は注意が必要です。これらの場合に従わないと、大量のPCAPデータがスナップショット化され、ブートフラッシュがいっぱいになる可能性があります。

max-triggers パラメータは、アクティブなスーパーバイザのブートフラッシュ (bootflash:eem_snapshots) の eem_snapshots ディレクトリに永続的に保存されているスナップショットファイルの量に対してチェックされます。スーパーバイザスイッチオーバーの場合、新しくアクティブになったスーパーバイザの収集数は、以前にアクティブだったスーパーバイザの収集数とは異なる場合があり、その結果、自動収集が再開されるかどうかが決まります。自動収集の再開は、新しくアクティブになったスーパーバイザのブートフラッシュに存在するスナップショットバンドルによって異なります。

指定されたディレクトリ内のファイルの量が max-triggers と一致すると、自動収集は停止します。再度開始するには、ユーザがディレクトリからスナップショットファイルを削除して、ファイル数を max-triggers よりも少ない「値」にし、別の量 (max-triggers から 「value」 を引いた数) の自動収集を許可する必要があります。詳細については、「[トリガーベースのイベントログの自動収集](#)」の項を「[Embedded Event Manager の設定](#)」の章で参照してください。

ステップ1：インバンドレートモニタリングを有効にする

```
switch(config)# system inband cpu-mac log threshold rx 400 tx 4000 throttle 60
switch# show system inband cpu-mac log threshold
Thresholds Rx: 400 PPS, Tx: 4000 PPS
Log throttle interval: 60 seconds
```

「[トリガーベースのイベントログの自動収集](#)」の項を「[Embedded Event Manager の設定](#)」の章で説明されているように、トリガーベースのログファイルの自動収集を利用して、ディレクトリを作成します（次の例では、ディレクトリの名前は「auto_collect」です）。EEM ポリシーを作成または有効にすると、イベントログと ethanalyzer pcap の組み込みスナップショット収集が有効になります。

ステップ2：ディレクトリを作成する

```
create auto_collect directory
switch# pwd
bootflash:
switch# cd scripts
switch# mkdir auto_collect
```

ステップ3：イベントマネージャポリシーを有効にする

```
switch(config)# event manager applet syslog_trigger override __syslog_trigger_default
switch(config-applet)# action 1.0 collect auto_collect rate-limit 60 max-triggers 3
$_syslog_msg
```

これにより、60秒あたり最大1xの自動収集が有効になり、同じトリガーに対して合計で最大3回、同じsyslogトリガーに対して最大max-triggers x num_files pcapファイルを保存します（例：3 x 2 = 6ファイル）。

Ethanalyzer の使用

上記の使用例：大量の ICMP 要求を起動するホスト 20.1.1.100 の誤動作を特定します。

```
switch#
2021 Jan 29 15:15:27 switch %KERN-1-SYSTEM_MSG: [17181.984601] Inband Rx threshold 400
PPS reached. - kernel
2021 Jan 29 15:15:28 switch %KERN-1-SYSTEM_MSG: [17182.997911] Inband Rx threshold 400
PPS reached. - kernel
switch# show system internal event-logs auto-collect history
DateTime           Snapshot ID   Syslog
Status/Secs/Logsize(Bytes)
2021-Jan-29 15:15:30 620969861    KERN-1-SYSTEM_MSG
PROCESSED:1:7118865
2021-Jan-29 15:15:30 201962781    KERN-1-SYSTEM_MSG
DROPPED-LASTACTIONINPROG
2021-Jan-29 15:15:29 620969861    KERN-1-SYSTEM_MSG                                PROCESSING
...
switch# dir bootflash: | include capture
2048040      Jan 29 15:15:29 2021  capture_00004_20210129150732.pcap
169288       Jan 29 15:15:29 2021  capture_00005_20210129151528.pcap
...
```

バックグラウンドプロセスでキャプチャされたファイルをデコードするには、シスコ TAC チームにお問い合わせください。

使用例：カスタム（非組み込みの自動コレクション YAML）トリガーの使用（CoPP ドロップしきい値超過）

前提条件は次のとおりです。

- 前述のように、Ethanalyzer バックグラウンドプロセス機能が設定され、実行されています。
- 前の使用例のステップ 2 とステップ 3 が完了しています。

ドロップが発生する理由を学習するクラスの CoPP しきい値ロギングを有効にします。詳細については、CoPP 設定ガイド（参照）を参照してください。

この例では、ARP を含むクラス copp-class-normal の場合、しきい値は 1000000 に設定され、ロギング レベルは 1（autocollect に対応できる十分な高さ）に設定されます。

```
class copp-class-normal
    logging drop threshold 1000000 level 1
```

前の使用例で使用したものと同じディレクトリ（bootflash:scripts/auto_collect）で、ファイル copp.yaml を次のように追加します（copp=コンポーネント名）。

```
*****
#
# File: comp specific yaml
# Author:
#
# Description: Module Makefile
#
#
# Copyright (c) 2019 by cisco Systems, Inc.
# All rights reserved.
#
#
# $Id: comp specific yaml $
# $Source: $
# $Author: $
#
*****
```

```

version: 1
components:
  copp:
    default:
      copp_drops1:
        serviceCOPP:
          match: CoPP drops exceed threshold
          commands: ethanalyzer copy-background-snapshot

```

上記の使用例：クラスで CoPP ドロップを引き起こす大量の ARP 要求を特定します。

```

switch#
2021 Jan 29 15:49:47 switch %COPP-1-COPP_DROPS1: CoPP drops exceed threshold in class:
copp-class-normal-log,
check show policy-map interface control-plane for more info.
switch# show policy-map interface control-plane class copp-class-normal-log
Control Plane

Service-policy input: copp-policy-strict-log

class-map copp-class-normal-log (match-any)
  match access-group name copp-acl-mac-dot1x-log
  match protocol arp
  set cos 1
  threshold: 1000000, level: 1
  police cir 1400 kbps , bc 32000 bytes
  module 1 :
    transmitted 25690204 bytes;
    5-minute offered rate 168761 bytes/sec
    conformed 194394 peak-rate bytes/sec
    at Fri Jan 29 15:49:56 2021

    dropped 92058020 bytes;
    5-min violate rate 615169 byte/sec
    violated 698977 peak-rate byte/sec      at Fri Jan 29 15:49:56 2021

switch#
switch# show system internal event-logs auto-collect history
DateTime           Snapshot ID  Syslog
Status/Secs/Logsize(Bytes)
2021-Jan-29 15:49:57 1232244872  COPP-1-COPP_DROPS1          RATELIMITED
2021-Jan-29 15:49:50 522271686   COPP-1-COPP_DROPS1
PROCESSED:1:11182862
2021-Jan-29 15:49:48 522271686   COPP-1-COPP_DROPS1          PROCESSING
...
switch# dir bootflash: | include capture
 2048192    Jan 29 15:49:49 2021  capture_00038_20210129154942.pcap
 1788016    Jan 29 15:49:49 2021  capture_00039_20210129154946.pcap
.....

```

SSO の動作

スタンバイ スーパーバイザがバックグラウンドプロセス設定 session = disable で起動した場合、ユーザはこの スーパーバイザがアクティブになったときにプロセスを再起動する必要があります。

参考資料

- [Wireshark : CaptureFilters](#)
- [Wireshark : DisplayFilters](#)

■ SNMP および RMON のサポート

- ・『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS Layer 2 スイッチング設定ガイド』
- ・『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS VXLAN 設定ガイド』
- ・『Cisco Nexus 9000 NX-OS インターフェイス設定ガイド』
- ・『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ユニキャストルーティング設定ガイド』

SNMP および RMON のサポート

Cisco NX-OS は、管理情報ベース (MIB) と通知（トラップと情報）を含む広範な SNMPv1、v2、および v3 のサポートを提供します。

SNMP 標準では、Cisco NX-OS を管理しモニタリングする各 MIB をサポートするサードパーティ製アプリケーションを使用できます。

SNMPv3 はさらに広範なセキュリティ機能を提供します。各デバイスで SNMP サービスを有効または無効にするように選択できます。また、各デバイスで SNMP v1 および v2 要求の処理方法を設定できます。

Cisco NX-OS は、リモートモニタリング (RMON) アラームおよびイベントもサポートします。RMON アラームとイベントは、ネットワーク動作の変化に基づいて、しきい値の設定や通知の送信のメカニズムを提供します。

[アラーム グループ (*Alarm Group*)] では、アラームを設定できます。アラームは、デバイス内の 1 つまたは複数のパラメータに設定できます。たとえば、デバイスの CPU 使用率の特定のレベルに対して RMON アラームを設定できます。EventGroup を使用すると、アラーム条件に基づいて実行するアクションであるイベントを設定できます。サポートされるイベントのタイプには、ロギング、SNMP トラップ、およびログアンドトラップが含まれます。

SNMP および RMON の設定の詳細については、「Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS システム管理設定ガイド」を参照してください。

PCAP SNMP パーサーの使用

PCAP SNMP パーサーは、.pcap 形式でキャプチャされた SNMP パケットを分析するツールです。スイッチ上で動作し、スイッチに送信されるすべての SNMP get、getnext、getbulk、set、trap、および response 要求の統計情報レポートを生成します。

PCAP SNMP パーサーを使用するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

- **debug packet-analysis snmp [mgmt0 | inband] duration seconds [output-file] [keep-pcap]**—Tshark を使用して指定の秒数間のパケットをキャプチャし、一時 .pcap ファイルに保存します。次に、その .pcap ファイルに基づいてパケットを分析します。

結果は出力ファイルに保存されます。出力ファイルが指定されていない場合は、コンソールに出力されます。**keep-pcap** オプションを使用する場合を除き、一時 .pcap ファイルはデ

フォルトで削除されます。パケットキャプチャは、デフォルトの管理インターフェイス (mgmt0)、または帶域内インターフェイスで実行できます。

例：

```
switch# debug packet-analysis snmp duration 100
switch# debug packet-analysis snmp duration 100 bootflash:snmp_stats.log
switch# debug packet-analysis snmp duration 100 bootflash:snmp_stats.log keep-pcap
switch# debug packet-analysis snmp inband duration 100
switch# debug packet-analysis snmp inband duration 100 bootflash:snmp_stats.log
switch# debug packet-analysis snmp inband duration 100 bootflash:snmp_stats.log
keep-pcap
```

- **debug packet-analysis snmp *input-pcap-file* [*output-file*] :** 既存の .pcap ファイルにあるキャプチャしたパケットを分析します。

例：

```
switch# debug packet-analysis snmp bootflash:snmp.pcap
switch# debug packet-analysis snmp bootflash:snmp.pcap bootflash:snmp_stats.log
```

次に、**debug packet-analysis snmp [mgmt0 | inband] duration** コマンドの統計情報レポートの例を示します。:

```
switch# debug packet-analysis snmp duration 10
Capturing on eth0
36
wireshark-cisco-mtc-dissector: ethertype=0xde09, devicetype=0x0
wireshark-broadcom-rcpu-dissector: ethertype=0xde08, devicetype=0x0

Started analyzing. It may take several minutes, please wait!

Statistics Report
-----
SNMP Packet Capture Duration: 0 seconds
Total Hosts: 1
Total Requests: 18
Total Responses: 18
Total GET: 0
Total GETNEXT: 0
Total WALK: 1 (NEXT: 18)
Total GETBULK: 0
Total BULKWALK: 0 (BULK: 0)
Total SET: 0
Total TRAP: 0
Total INFORM: 0

          Hosts      GET   GETNEXT   WALK(NEXT)   GETBULK   BULKWALK(BULK)   SET    TRAP   INFORM   RESPONSE
-----
```

Hosts	GET	GETNEXT	WALK(NEXT)	GETBULK	BULKWALK(BULK)	SET	TRAP	INFORM	RESPONSE
10.22.27.244	0	0	1(18)	0	0 (0)	0	0	0	18

```
Sessions
-----
1
```

RADIUS を利用

```
MIB Objects GET   GETNEXT  WALK(NEXT)  GETBULK(Non_rep/Max_rep)  BULKWALK(BULK,
Non_rep/Max_rep)
-----
ifName      0       0       1(18)     0                   0

SET          Hosts
-----
0           10.22.27.244
```

RADIUS を利用

RADIUS プロトコルは、ヘッドエンドの RADIUS サーバとクライアントデバイス間で、属性またはクレデンシャルを交換するために使用されるプロトコルです。これらの属性は、次の 3 つのサービスクラス (CoS) に関連しています。

- 認証
- 許可
- アカウンティング

認証は、特定のデバイスにアクセスするユーザの認証を意味しています。RADIUS を使用して、Cisco NX-OS デバイスにアクセスするユーザアカウントを管理できます。デバイスへのログインを試みると、Cisco NX-OS によって、中央の RADIUS サーバの情報に基づいてユーザ検証が行われます。

許可は、認証されたユーザのアクセス許可範囲を意味しています。ユーザに割り当てたロールは、ユーザにアクセスを許可する実デバイスのリストとともに、RADIUS サーバに保管できます。ユーザが認証されると、デバイスは RADIUS サーバを参照して、ユーザのアクセス範囲を決定します。

アカウンティングは、デバイスの管理セッションごとに保管されるログ情報を意味しています。この情報を使用して、トラブルシューティングおよびユーザアカウンタビリティのレポートを生成できます。アカウンティングは、ローカルまたはリモートで実装できます (RADIUS を使用して)。

次に、アカウンティングログエントリを表示する例を示します。

```
switch# show accounting log
Sun May 12 04:02:27 2007:start:/dev/pts/0_1039924947:admin
Sun May 12 04:02:28 2007:stop:/dev/pts/0_1039924947:admin:vsh exited normally
Sun May 12 04:02:33 2007:start:/dev/pts/0_1039924953:admin
Sun May 12 04:02:34 2007:stop:/dev/pts/0_1039924953:admin:vsh exited normally
Sun May 12 05:02:08 2007:start:snmp_1039928528_172.22.95.167:public
Sun May 12 05:02:08 2007:update:snmp_1039928528_172.22.95.167:public:Switchname
```



(注) アカウンティングログは、各セッションの最初と最後（開始と終了）だけを表示します。

syslog の使用

システムメッセージロギングソフトウェアを使用して、メッセージをログファイルに保存するか、または他のデバイスに転送します。この機能では、次のことができます。

- モニタリングおよびトラブルシューティングのためのログ情報の記録
- キャプチャするログ情報のタイプの選択
- キャプチャするログ情報の宛先の選択

syslog を使用してシステムメッセージを時間順にローカルに保存したり、中央の syslog サーバにこの情報を送信したりできます。syslog メッセージをコンソールに送信してすぐに使用することもできます。これらのメッセージの詳細は、選択した設定によって異なります。

syslog メッセージは、重大度に応じて、debug から critical までの 7 つのカテゴリに分類されます。デバイス内の特定のサービスについて、レポートされる重大度を制限できます。たとえば、OSPF サービスのデバッグイベントのみを報告し、BGP サービスのすべての重大度レベルのイベントを記録することができます。

ログ メッセージは、システム再起動後には消去されています。ただし、重大度が Critical 以下（レベル 0、1、2）の最大 100 個のログメッセージは NVRAM に保存されます。このログは、**show logging nvram** でいつでも表示できます。コマンドを使用します。

ログ レベル

Cisco NX-OS では、次のロギング レベルがサポートされています。

- 0-emergency (緊急)
- 1-alert (警報)
- 2-critical (重大)
- 3-error (エラー)
- 4-warning (警告)
- 5-notification (通知)
- 6-informational (情報)
- 7-debugging (デバッグ)

デフォルトでは、デバイスにより、正常だが重要なシステム メッセージがログ ファイルに記録され、それらのメッセージがシステムコンソールに送信されます。ユーザは、ファシリティ タイプおよび重大度に基づいて、保存するシステムメッセージを指定できます。リアルタイム のデバッグおよび管理を強化するために、メッセージにはタイム スタンプが付加されます。

Telnet または SSH へのロギングのイネーブル化

システム ロギング メッセージは、デフォルトまたは設定済みのロギング ファシリティおよび重大度の値に基づいてコンソールに送信されます。

- コンソールのロギングをディセーブルにするには、**no logging console** コマンドをコンフィギュレーション モードで使用します。
- Telnet または SSH のロギングを有効にするには、**terminal monitor** コマンドを実行します。
- コンソールセッションへのロギングをディセーブルまたはイネーブルにすると、その状態は、それ以後のすべてのコンソールセッションに適用されます。ユーザがセッションを終了して新規のセッションに再びログインした場合、状態は維持されています。ただし、Telnet セッションまたは SSH セッションへのロギングをイネーブルまたはディセーブルにすると、その状態はそのセッションだけに適用されます。ユーザがセッションを終了したあとは、その状態は維持されません。

この項で説明している **no logging console** コマンドは、コンソールロギングをディセーブルにし、デフォルトでイネーブルになっています。

```
switch(config)# no logging console
```

この項で説明している **terminal monitor** コマンドは、Telnet または SSH のロギングを有効にし、デフォルトではディセーブルになっています。

```
switch# terminal monitor
```

syslog の設定の詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』を参照してください。

SPAN の使用

スイッチドポートアナライザ (SPAN) ユーティリティを使って、詳細なトラブルシューティングの実行または特定のアプリケーションホストからトラフィックのサンプルを取得し、プロアクティブなモニタリングと分析を行うことができます。

デバイス設定を修正しても解決できない問題がネットワークにある場合は、通常、プロトコルレベルを調べる必要があります。**debug** コマンドを使用すれば、エンドノードとデバイス間の制御トラフィックを調べることができます。ただし、特定のエンドノードを発信元または宛先とするすべてのトラフィックに焦点を当てる必要がある場合は、プロトコルアナライザを使用してプロトコルトレースをキャプチャします。

プロトコルアナライザを使用するには、分析対象のデバイスへのラインにアナライザを挿入する必要があります。このとき、デバイスとの入出力 (I/O) は中断されます。

イーサネットネットワークでは、SPAN ユーティリティを使用してこの問題を解決できます。SPAN を使用すると、すべてのトラフィックのコピーを取得して、デバイス内の別のポートに

転送できます。このプロセスはどの接続デバイスも中断せず、ハードウェア内で実施されるので不要な CPU 負荷を防ぎます。

SPAN を使用すると、デバイス内で独立した SPAN セッションが作成されます。フィルタを適用して、受信したトラフィックまたは送信したトラフィックのみをキャプチャできます。

SPAN ユーティリティを開始するには、**span session span-num** コマンドを使用します。ここで *span-num* は特定の SPAN セッションを示します。このコマンドを入力すると、サブメニューが表示され、宛先インターフェイスと送信元 VLAN を設定できます。

```
switch2# config terminal
switch2(config)# span session 1 <<==== Create a span session
switch2(config-span)# source interface e1/8 <<==== Specify the port to be spanned
switch2(config-span)# destination interface e1/3 <<==== Specify the span destination
port
switch2(config-span)# end
switch2# show span session 1
Session 1 (active)
Destination is e1/3
No session filters configured
Ingress (rx) sources are
e1/8,
Egress (tx) sources are
fe1/8,
```

SPAN の設定の詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』を参照してください。

SPAN 整合性チェック

SPAN 整合性チェックは、スーパーバイザ、ラインカード、およびハードウェアテーブルのプログラムと整合性設定のチェックを実行します。スイッチで SPAN を設定すると、その状態がソフトウェア、ストレージ、ラインカード、およびハードウェアテーブルにプログラムされます。これらの状態が互いに同期していない場合、SPAN セッションは失敗します。SPAN 整合性チェックは、即座に修正できる SPAN セッションの不整合を識別するのに役立ちます。

cc_monitor_session.py は、SPAN 整合性チェックの Python スクリプトです。この Python スクリプトは、スーパーバイザ、ラインカード、およびハードウェアテーブルの状態を取得し、すべての状態が互いに同期しているかどうかを確認します。

次に、SPAN 整合性チェックの CLI を示します。

```
show consistency-checker monitor session {<session-id> | all}
```

この CLI は、バックエンドで Python スクリプトを実行し、SPAN 整合性チェックの出力を表示します。出力は次のとおりです。

```
switch# show consistency-checker monitor session 1
Monitor Consistency Check : PASSED
```

sFlow を使用

sFlow を使用

サンプリングされた Flow (sFlow) を使用すると、スイッチやルータを含むデータネットワーク内のリアルタイムトラフィックをモニターできます。sFlow では、トラフィックをモニタするためにスイッチとルータ上の sFlow エージェントソフトウェアでサンプリングメカニズムを使用して、サンプルデータを中央のデータコレクタに転送します。sFlow の詳細については、[RFC 3176](#) を参照してください。

Cisco NX-OS ソフトウェアに組み込まれている sFlow エージェントは、サンプリングされるパケットのデータソースに関連付けられたインターフェイス カウンタを定期的にサンプリングまたはポーリングします。

sFlow 構成の詳細については、『[Cisco Nexus 9000 Series NX-OS System Management Configuration Guide](#)』を参照してください。

sFlow 整合性チェッカー

sFlow 整合性チェッカーは、スーパーバイザとラインカードハードウェアテーブルのプログラムと整合性構成のチェックを実行します。スイッチで sFlow を構成すると、その状態がソフトウェア、ストレージ、ラインカード、およびハードウェアテーブルにプログラムされます。しかし、Cisco Nexus 9808 スイッチでは、整合性チェッカーは、スーパーバイザとラインカードハードウェア抽象化レイヤーのプログラムと整合性構成のチェックを実行します。スイッチ上で sFlow を構成中、状態が互いに同期していない場合、SPAN セッションは失敗します。sFlow 整合性チェッカーは、即座に修正できる sFlow セッションの不整合を識別するのに役立ちます。

sFlow 整合性チェッカーを使用して、sFlow スーパーバイザプロセスの構成の整合性を検証できます。



(注) sFlow 整合性チェッカーは、sFlow プロセスのデータ送信元に関する sFlow 構成情報のみを検証します。

次に、sFlow 整合性チェッカーのコマンドを示します。

```
switch(config)# show consistency-checker sflow
```

次に、出力例を示します。

```
switch(config)# show consistency-checker sflow
SFLOW CC validation start:
passed for interface ethernet 1/15
Consistency checker passed for SFLOW
```

ブルー ビーコン機能の使用

一部のプラットフォームでは、プラットフォームの LED を点滅させることができます。この機能は、ローカル管理者がトラブルシューティングや交換のためにハードウェアを迅速に識別できるように、ハードウェアをマークするのに便利な方法です。

ハードウェア エンティティの LED を点滅させるには、次のコマンドを使用します。

コマンド	目的
blink chassis	シャーシ LED を点滅させます。
blink fan number	ファン LED の 1 つを点滅させます。
blink module slot	選択したモジュールの LED を点滅させます。
blink powersupply number	電源 LED の 1 つを点滅させます。

watch コマンドの使用

watch コマンドを使用すると、Cisco NX-OS CLI コマンド出力または UNIX コマンド出力を更新し、監視することを許可します（**run bash** コマンド コマンドを通して）。

次のコマンドを使用します。

watch [differences] [interval seconds] command

- **differences** : コマンド出力の違いを強調表示します。
- **interval seconds** : コマンド出力を更新する頻度を指定します。範囲は 0 ~ 2147483647 秒です。
- **command** : 監視するコマンドを指定します。

次に、**watch** コマンドを使用して **show interface eth1/15 counters** コマンドの出力を毎秒更新し、相違点を強調表示する例を示します。

```
switch# watch differences interval 1 show interface eth1/15 counters
```

```
Every 1.0s: vsh -c "show interface eth1/15 counters"      Mon Aug 31 15:52:53 2015
```

Port	InOctets	InUcastPkts
Eth1/15	583736	0
Port	InMcastPkts	InBcastPkts
Eth1/15	2433	0
Port	OutOctets	OutUcastPkts


■ トラブルシューティングのツールと方法論の追加参照

Eth1/15	5247672	0
Port	OutMcastPkts	OutBcastPkts
Eth1/15	75307	0

トラブルシューティングのツールと方法論の追加参照

関連資料

関連項目	マニュアルタイトル
システム管理ツール	『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』
MIB	『Cisco Nexus 7000 Series and 9000 Series NX-OS MIB Quick Reference』

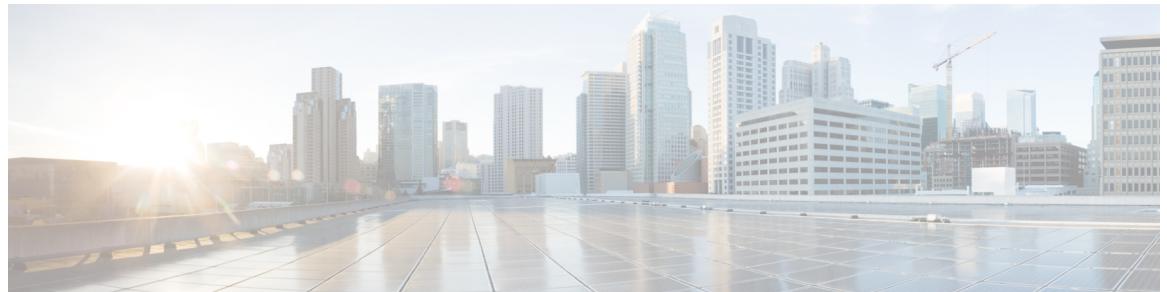

索引

数字

1 ~ 2 秒 **86**
 トラブルシューティング **86**

A

admin-password **32**
attach console module **9**

B

blink chassis **229**
blink fan **229**
blink module **229**
blink powersupply **229**
boot tftp: **19**

C

clear cores **150**
clear counters interface **47**
clear counters interface all **47**
cli デバッグ **194**
 トラブルシューティング **194**
cmdline recoverymode = 1 **19, 31**
copy **29, 32, 154**
copy core **21**
copy core: **22, 25**
copy startup-configuration tftp: **155**
corrupted bootflash recovery **16**
 トラブルシューティング **16**

D

debug **195, 226**
debug packet-analysis snmp **222–223**
debug-filter **195**
delete **14**

E

enable changing the admin password **36–37**

errdisable state **53**
 cli troubleshooting **53**
ErrDisabled 状態 **52**
 ポートのトラブルシューティング **52**
ethanalyzer **204**
 トラブルシューティング **204**
ethanalyzer local interface {inband | mgmt} autostop **206**
ethanalyzer local interface {inband | mgmt} capture-filter **206**
ethanalyzer local interface {inband | mgmt} capture-ring-buffer **206**
ethanalyzer local interface {inband | mgmt} detail **206**
ethanalyzer local interface {inband | mgmt} display-filter **206**
ethanalyzer local interface {inband | mgmt} limit-captured-frames **205**
ethanalyzer local interface {inband | mgmt} limit-frame-size **205**
ethanalyzer local interface {inband | mgmt} raw **206**
ethanalyzer local interface {inband | mgmt} vrf **207**
ethanalyzer local interface {inband | mgmt} write **206**
ethanalyzer local interface front-panel **205**
ethanalyzer local interface inband **204**
ethanalyzer local interface inband-in **204**
ethanalyzer local interface inband-out **204**
ethanalyzer local interface mgmt **204**
ethanalyzer local interface port-channel **205**
ethanalyzer local interface vlan **205**
ethanalyzer local read **206**

F

feature nxapi **144**
filesys delete **99**

I

init system **18–19**
install all **12, 14–15**
install module **14**
ip icmp-errors source-interface **198**
ip traceroute source-interface **198**
iSTP **79**
 トラブルシューティング のチェックリスト **79**

K

kernel **99**
 めもりのとらぶるしゅーていんぐ **99**

L

load-nxos 33
 loader> プロンプト 18
 復旧 18
 logging level l2fm 81
 logging server 7

N

network forwarding loops 86
 トラブルシューティング 86
 no feature nxapi 144
 no logging console 226
 no shutdown 46, 51–52
 nondisruptive upgrade 12
 トラブルシューティング 12

P

ping 196
 トラブルシューティング 196
 ping use 196
 トラブルシューティング 196
 ping6 196
 power-on 16
 switch reboot hangs 16
 トラブルシューティング 16

R

radius 224
 トラブルシューティング 224
 reboots 11
 トラブルシューティング 11
 reload 27, 34–35
 RMA シャーシエラー 42
 RMON 222
 トラブルシューティング 222
 run bash 229
 run-script 155

S

set gw 18–19
 set ip 18–19
 set ip next-hop 93
 set ipv6 next-hop 93
 show 158, 195
 show {ip | ipv6} 4
 show consistency-checker copp 159
 show consistency-checker dme interfaces 159
 show consistency-checker egress-xlate private-vlan 160
 show consistency-checker fex-interfaces 160

show consistency-checker forwarding 161
 show consistency-checker forwarding single-route 161
 show consistency-checker gwmacdb 161
 show consistency-checker kim 161
 show consistency-checker l2 module 162
 show consistency-checker l2 multicast group 163
 show consistency-checker l2 switchport interface 163
 show consistency-checker l3 multicast group 166
 show consistency-checker l3-interface interface 164
 show consistency-checker l3-interface module 165
 show consistency-checker link-state fabric-ieth module 166
 show consistency-checker link-state interface 167
 show consistency-checker link-state module 167
 show consistency-checker membership port-channels 167
 show consistency-checker membership vlan 168
 show consistency-checker pacl 168
 show consistency-checker pacl extended ingress 168
 show consistency-checker port-state fabric-ieth module 169
 show consistency-checker port-state module 169
 show consistency-checker racl 170
 show consistency-checker racl extended ingress 170–171
 show consistency-checker segment-routing mpls 180
 show consistency-checker segment-routing mpls label 180
 show consistency-checker sflow 180
 show consistency-checker storm-control 178
 show consistency-checker stp-state vlan 171
 show consistency-checker vACL 171
 show consistency-checker vPC 172
 show consistency-checker vxlan config-check 173
 show consistency-checker vxlan infra 173
 show consistency-checker vxlan l2 177
 show consistency-checker vxlan l2 module 174
 show consistency-checker vxlan l3 single-route 176
 show consistency-checker vxlan l3 vrf 174
 show consistency-checker vxlan pv 174
 show consistency-checker vxlan qinq-qinvi 175
 show consistency-checker vxlan selective-qinvi 175
 show consistency-checker vxlan vlan 175
 show consistency-checker vxlan xconnect 176
 show cores 22, 25, 149
 show diagnostic content module 203
 show diagnostic result 203
 show feature | grep bash 144–145
 show forwarding distribution multicast client 90, 92
 show hardware internal cpu-mac inband counters 110
 show hardware internal proc-info slabinfo 100
 show hardware rate-limit 109
 show install all status 12, 153
 show interface 46–47, 53, 81
 show interface brief 49
 show interface capabilities 47, 49
 show interface counters 46
 show interface counters errors 81, 83
 show interface status 47
 show interface transceiver 7
 show interfaces brief 4

show ip arp 5, 90, 93
 show ip client 90
 show ip client pim 90–91
 show ip fib 90
 show ip interface 90–91
 show ip policy 93
 show ip process 90
 show ip route 90, 93
 show ip routing 5
 show ip static-route 90
 show ip traceroute source-interface 198
 show ip traffic 90
 show ipv6 neighbor 5, 93
 show ipv6 route 93
 show license 41
 show license host-id 40–41
 show license usage 40–41
 show log | include error 22
 show log nvram 153
 show logging 51
 show logging last 152
 show logging log 4
 show logging logfile 53, 152
 show logging nvram 9, 225
 show logging onboard error stats 202
 show logging server 7, 9
 show mac address-table dynamic vlan 5
 show module 4, 15, 46, 58
 show ospf 90
 show policy-map interface control-plane 110
 show port internal info 51
 show port-channel compatibility-parameters 5
 show port-channel summary 56
 show process log 22–23
 show process log pid 22, 24
 show process memory 101
 show processes 4–5, 22–23, 96, 198
 show processes cpu 148, 200
 show processes cpu コマンド 200
 トラブルシューティング 200
 show processes log 149
 show processes log pid 22, 25
 show processes memory 90–91, 97, 147–148
 show route-map 93
 show running-config 4
 show running-config eigrp 90–91
 show running-config eigrp all 90–91
 show running-config interface 49
 show running-config spanning-tree 5
 show running-config vpc 56
 show spanning-tree 4, 57
 show spanning-tree interface 81–82
 show spanning-tree summary totals 80
 show spanning-tree vlan 81, 84–85
 show system 158
 show system error-id 158
 show system internal 103
 show system internal dir 99
 show system internal etphm event-history interface 53
 show system internal fabric connectivity 111
 show system internal flash 98
 show system internal interface counters detail module 113
 show system internal interface counters module 112
 show system internal kernel 97
 show system internal kernel malloc-stats 100
 show system internal kernel meminfo 99
 show system internal kernel memory global 98
 show system internal kernel memory uuid 103
 show system internal kernel skb-stats 100
 show system internal log install 153
 show system internal log install details 153
 show system internal memory-alerts-log 97, 105
 show system internal memory-status 105
 show system internal pktmgr client 81–82
 show system internal pktmgr interface 81–82
 show system internal processes memory 101
 show system internal sysmgr service pid 102
 show system internal sysmgr startup-config locks 194
 show system reset-reason 27
 show system resources 96, 200
 show system resources コマンド 200, 202
 トラブルシューティング 200, 202
 show system uptime 22, 24
 show tech-support details 151–152
 show tech-support udld 47
 show tech-support vpc 56
 show udld 47
 show user-account 28, 36
 show version 4
 show vlan 4
 show vlan all-ports 5
 show vlan brief 49
 show vpc 56–57
 show vpc consistency-parameters 56
 show vpc consistency-parameters interface 58
 show vpc peer-keepalive 56
 show vrf 90
 show vrf interface 90–91
 shutdown 50–52, 81
 SNMP のサポート 222
 トラブルシューティング 222
 SPAN 226
 トラブルシューティング 226
 spanning-tree bpduguard enable 87
 spanning-tree loopguard default 87
 spanning-tree vlan 87–88
 SSH のログイン、イネーブル化 226
 トラブルシューティング 226
 standby supervisor 27
 boot fail 27

state active **49**
 STP データ ループ **80**
 トラブルシューティング **80**
 STP, トラブルシューティング **79**
 symptoms **6**
 トラブルシューティング **6**
 syslog **225**
 トラブルシューティング **225**
 system cores **150, 156**
 system cores tftp: **22, 26**
 system memory-thresholds minor **105**
 system startup-config unlock **194**

T

TAC に連絡する **151**
 トラブルシューティングの手順 **151**
 tac-pac **152**
 tcpdump **212**
 Telnet へのロギング、イネーブル化 **226**
 トラブルシューティング **226**
 terminal length 0 **151**
 terminal monitor **226**
 test consistency-checker forwarding **161**
 traceroute **196–197**
 トラブルシューティング **196**
 traceroute の使用 **197**
 トラブルシューティング **197**
 traceroute6 **197–198**

U

undebbug all **195**
 username admin password **28–29, 33**

V

vlan **87–88**
 vPC チェックリスト **55**
 トラブルシューティング **55**
 vPC のブロッキング状態 **59**
 トラブルシューティング **59**
 vPC 情報 **55**
 トラブルシューティング **55**
 vPC、確認 **56**
 トラブルシューティング **56**
 vPC機能 **58**
 トラブルシューティング **58**
 VXLAN **61–63, 65, 67, 69**
 トラブルシューティング **61**
 マルチキャストカプセル化パスでドロップされたパケット **62**

VXLAN (続き)
 マルチキャストカプセル化解除パスでドロップされた ARP
 要求 **62**
 マルチキャストカプセル化解除パスでドロップされた ARP
 要求 **63**
 マルチキャストカプセル化解除パスでドロップされたパ
 ケット **63**
 ユニキャストカプセル化解除パスでドロップされたパケッ
 ト **69**
 ユニキャストカプセル化パスでドロップされたパケット
 65, 67

あ

アカウントイング ログの表示 **4**
 アップグレード **11**
 トラブルシューティング **11**

い

インターフェイスの有効化 **48**
 トラブルシューティング **48**
 インターフェイス設定が消えました **48**
 トラブルシューティング **48**

お

オンボード障害ロギング **201**
 トラブルシューティング **201**

か

カスタマーサポート **10**
 トラブルシューティング **10**

こ

コア ダンプ **154–155**
 トラブルシューティング **154–155**
 コンフィギュレーションファイル **194**
 トラブルシューティング **194**

し

システム メッセージ **6**
 トラブルシューティング **6**
 システムの再起動 **21, 26**
 トラブルシューティング **21**
 回復不能 **26**
 システムの再起動、回復 **21**

そ

- ソフトウェア アップグレード **15**
 - トラブルシューティング **15**
- ソフトウェア アップグレード エラー **14**
 - トラブルシューティング **14**

た

- タイプ1要素の不一致 **58**
 - トラブルシューティング **58**

て

- デバッグ フィルタ **195**
 - トラブルシューティング **195**

と

- トラブルシューティング プロセス **3**
- トラブルシューティングの初期チェックリスト **46**
 - ポート **46**
- ドロップされたパケット **62–63, 65, 67, 69**
- ドロップされたパック **110**
 - トラブルシューティング **110**

は

- パケット フラッディング **84**
 - トラブルシューティング **84**
- パケットフロー **109**
 - 問題のトラブルシューティング **109**
- パスワード **28, 36**
 - トラブルシューティング **28**
- 注意事項と制約事項 **36**
 - 変更 **36**

ふ

- ファイルのコピー **154**
 - トラブルシューティング **154**
- ポート **27, 31**
- プラットフォーム メモリ使用率 **96–97**
 - 高レベル評価 **96**
 - 詳細な評価 **97**
- プラットフォームのメモリ **104**
 - モニタリング **104**
- ブルービーコン機能 **229**
 - トラブルシューティング **229**

- プロセスと CPU、モニタリング **198**
 - トラブルシューティング **198**
- プロセスのメモリ使用量 **101–102**
 - トラブルシューティング **101–102**

へ

- ページ キャッシュ **98**
 - めもりのとらぶるしゅーていんぐ **98**
- ヘルプ **18**

ほ

- ポートリンク障害 **50**
 - トラブルシューティング **50**
- ポート、トラブルシューティング **45**
- ポート情報 **46**
 - トラブルシューティング **46**
- ポート統計情報、cli **47**
 - トラブルシューティング **47**

ま

- マルチキャスト カプセル化パス **62**
 - マルチキャスト カプセル化解除パス **63**

め

- メモリアラート **105**
 - トラブルシューティング **105**
- メモリ、トラブルシューティング **95**
- メモリしきい値 **104**
 - トラブルシューティング **104**

も

- モジュール **9**
 - トラブルシューティング **9**

ゆ

- ユーザ プロセス **101**
 - めもりのとらぶるしゅーていんぐ **101**
- ユニキャスト カプセル化解除パス **69**
 - ユニキャスト カプセル化パス **65, 67**

ら

- ライセンス **39–43**
 - missing **43**

ライセンス(続き)

- システム間の転送 **42**
- シリアル番号の問題 **42**
- トラブルシューティング **39**
- トラブルシューティング のチェックリスト **40**
- 情報の表示 **41**
- 注意事項と制約事項 **39**

り

- リカバリ **28**
- パスワード **28**

る

- ルーティング **89-90**
- トラブルシューティング **89-90**

れ

- レイヤ 2 接続 **5**
- レイヤ 3 接続 **5**
- トラブルシューティング **5**

ろ

- ログ **8**
 - トラブルシューティング **8**
- ログ レベル **225**
 - トラブルシューティング **225**

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。