

Como transferir um arquivo de configuração de IOS aos cable modems Cisco usando o CMTS CLI de Cisco

Índice

[Introdução](#)

[Antes de Começar](#)

[Convenções](#)

[Pré-requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Opção de DHCP de informações específicas do fornecedor \(Opção 43\)](#)

[Configurando all in one config incluindo DHCP Opção 43](#)

[Primeiro passo - Crie o arquivo de configuração DOCSIS com a série 43 da opção correta](#)

[Segunda etapa – Crie o conjunto de DHCP para a configuração do servidor DHCP](#)

[Terceira etapa - Configure o servidor CMTS como TFTP](#)

[Passo quatro - Configuração de CMTS como servidor ToD](#)

[A configuração do CMTS](#)

[Verificar a configuração](#)

[Nota importante](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Os arquivos de configuração de software de Cisco IOS® são os arquivos de texto que contêm a configuração a ser enviada ao Roteadores. No caso de Cisco Cable Modems, a configuração enviada em geral contém listas de acesso, nomes de hosts, SNMP Community Strings, senhas ou configuração de roteamento diferentes da configuração de Bridging padrão. Para enviar um arquivo de configuração do Cisco IOS, é necessário incorporar esse arquivo no arquivo de configuração Data-over-Cable Service Interface Specifications (DOCSIS) usado pelos cable modems na parte TFTP do processo de inicialização.

Há duas maneiras de transferir um arquivo de configuração IOS Cisco aos cable modems Cisco.

A primeira, que é a maneira mais comum, é usar uma ferramenta Configurator DOCSIS de CPE. [Consulte o Cisco DOCSIS CPE Configurator \(somente clientes registrados\). Os arquivos de configuração do DOCSIS 1.0 da construção do](#) documento que [usam o Configurator DOCSIS Cisco \(clientes registrados somente\)](#) contêm uma explicação detalhada em como fazer isto.

A segunda maneira de realizar a mesma tarefa é usar a Interface de Linha de Comando (CLI) no Cisco IOS do Cable Modem Termination System (CMTS).

Este documento explica em detalhes a segunda maneira de fazer o download de um arquivo de configuração do IOS para Cisco Cable Modems sem a necessidade de usar uma ferramenta DOCSIS Configurator. Para isto nós usamos uma versão aprimorada da [configuração completa](#) que permite que Cisco CMTS seja configurado como o DHCP, o ToD, e os servidores TFTP, assim como para configurar um arquivo de configuração DOCSIS no CMTS próprio.

Quando nós queremos enviar um arquivo de configuração ao Modems a cabo usando o CLI para configurar o arquivo de configuração DOCSIS, nós precisamos de adicionar uma opção de DHCP chamada Vendor Specific Information Option DHCP, igualmente conhecido como a opção 43.

A principal vantagem de se configurar os modems a cabo dessa forma é que tudo pode ser feito no CMTS do Cisco e não é necessário nenhum outro servidor (como DHCP, TFTP ou ToD) e nenhum outro software (como DOCSIS CPE Configuration Tool) para enviar com êxito as configurações do Cisco IOS para os modems a cabo Cisco e torná-los operacionais com uma configuração personalizada.

[Antes de Começar](#)

[Convenções](#)

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as [Convenções de dicas técnicas Cisco](#).

[Pré-requisitos](#)

O leitor deve ter noções básicas de:

- O protocolo DOCSIS
- Interface de linha de comando (CLI) do Cisco IOS nos uBR Series Routers
- UNIX
- Protocolo de Configuração de Host Dinâmico (DHCP)

[Componentes Utilizados](#)

[Consulte a seção Configuring all in one config including DHCP Option 43 \(Configurando all in one config incluindo a opção 43 de DHCP\) abaixo.](#)

[Opção de DHCP de informações específicas do fornecedor \(Opção 43\)](#)

A opção 43 é uma opção DHCP usada pelos clientes e servidores para intercâmbio de Informações Específicas do Fornecedor.

Esta opção é formatada tipicamente em um estilo do “Tipo-Comprimento-Valor” onde as partes de informação diferentes possam ser representadas por tipos diferentes da subopção. O significado do campo Value é definido pelo fabricante do dispositivo final. A Figura 1 mostra uma representação gráfica da opção 43.

Tip o	Duraçã o	Valor			Tip o	Duraçã o	Valor		
T1	n	d 1	d 2	T2	n	D 1	D 2

Figura 1 - A estrutura do Tipo-Comprimento-Valor dos dados enviados dentro da opção 43.

Para fazer o download dos arquivos de configuração do Cisco IOS para os modems a cabo da Cisco, utilizamos duas subopções, que são Vendor ID e Vendor Specific Information Option (VSIF).

A subopção do *Vendor ID* tem o tipo 8. O Organization Unique Identifier de três-byte (OUI) para o vendedor é geralmente os primeiros três bytes do MAC address do modem a cabo. Esse valor é geralmente expresso como um número hexadecimal. Este campo deve ser 00:00:0C (em encantar) para o equipamento do Cisco Systems. Figura 2 abaixo dá os números hexadecimais para a subopção do Vendor ID.

Tipo	Duração	Valor
08	03	00:00:0C

Figura 2 - *Vendor ID* da subopção (no valor hexadecimal)

A segunda sub-opção utilizada é o VSIF (Campo de informações específicas do fornecedor). Esta subopção tem o tipo 128 e contém todos os valores arbitrários que forem definidos pelo fabricante do modem a cabo. O cable modem da Cisco usa esse campo para identificar o nome do arquivo de configuração do Cisco IOS que deve ser transferido por download (se houver) para um roteador.

Os comandos arbitrários do Cisco IOS também podem ser especificados nesse campo. Este campo é, em geral, representado por pontos decimais. O dotted decimal notation é a representação decimal das letras de acordo com o ASCII em que cada letra tem um valor decimal. Os "pontos" são usados entre a representação decimal para facilitar a compreensão.

Neste documento, mostraremos como fazer o download de um arquivo de configuração Cisco IOS chamado ios.cf. O nome desse arquivo é convertido de ASCII para ponto decimal.

Para saber qual é a tradução entre o ASCII e o pontilhado decimal, o comando `man ascii` do UNIX pode ser usado conforme mostrado abaixo. Esse comando fornece várias tabelas de conversão. Nós precisamos de procurar o decimal - Tabela do carácter.

```
sj-cse-494% man ascii
Reformatting page. Wait... done
```

```
ASCII(5)           Headers, Tables, and Macros           ASCII(5)
```

```
NAME
  ASCII - map of ASCII character set
.... (skip the beginning)
```

Decimal - Character

0 NUL	1 SOH	2 STX	3 ETX	4 EOT	5 ENQ	6 ACK	7 BEL
8 BS	9 HT	10 NL	11 VT	12 NP	13 CR	14 SO	15 SI
16 DLE	17 DC1	18 DC2	19 DC3	20 DC4	21 NAK	22 SYN	23 ETB

24	CAN	25	EM	26	SUB	27	ESC	28	FS	29	GS	30	RS	31	US	
32	SP	33	!	34	"	35	#	36	\$	37	%	38	&	39	'	
40	(41)	42	*	43	+	44	,	45	-	46	.	47	/	
48	0	49	1	50	2	51	3	52	4	53	5	54	6	55	7	
56	8	57	9	58	:	59	;	60	<	61	=	62	>	63	?	
64	@	65	A	66	B	67	C	68	D	69	E	70	F	71	G	
72	H	73	I	74	J	75	K	76	L	77	M	78	N	79	O	
80	P	81	Q	82	R	83	S	84	T	85	U	86	V	87	W	
88	X	89	Y	90	Z	91	[92	\	93]	94	^	95	_	
96	`	97	a	98	b	99	c	100	d	101	e	102	f	103	g	
104	h	105	i	106	j	107	k	108	l	109	m	110	n	111	o	
112	p	113	q	114	r	115	s	116	t	117	u	118	v	119	w	
120	x	121	y	122	z	123	{	124		125	}	126	~	127	DEL	

Conseqüentemente, a representação de pontilhado decimal do **ios.cf** é 105.111.115.46.99.102as mostrado abaixo em figura 3.

i	o	s	.	c	f
105	111	115	46	99	192

Figura 3 - Representação de pontilhado decimal do ios.cf do nome de arquivo.

Como o VSIF tem o formato Tipo-Comprimento-Valor, a representação decimal completa pontuada do arquivo de configuração do Cisco IOS chamado ios.cf é 128.6.105.111.115.46.99.192. **Como** você pode ver, 128.6 foram adicionados à representação de pontilhado decimal de ios.cfshown em figura 3. recordam que "128" é o tipo e "6" está a um comprimento.

128.6.105.111.115.46.99.192 é o valor especificado no campo VSIF da ABA de informação de fornecedor do DOCSIS CPE Configurator Tool V3.2, conforme mostrado na Figura 4 a seguir.

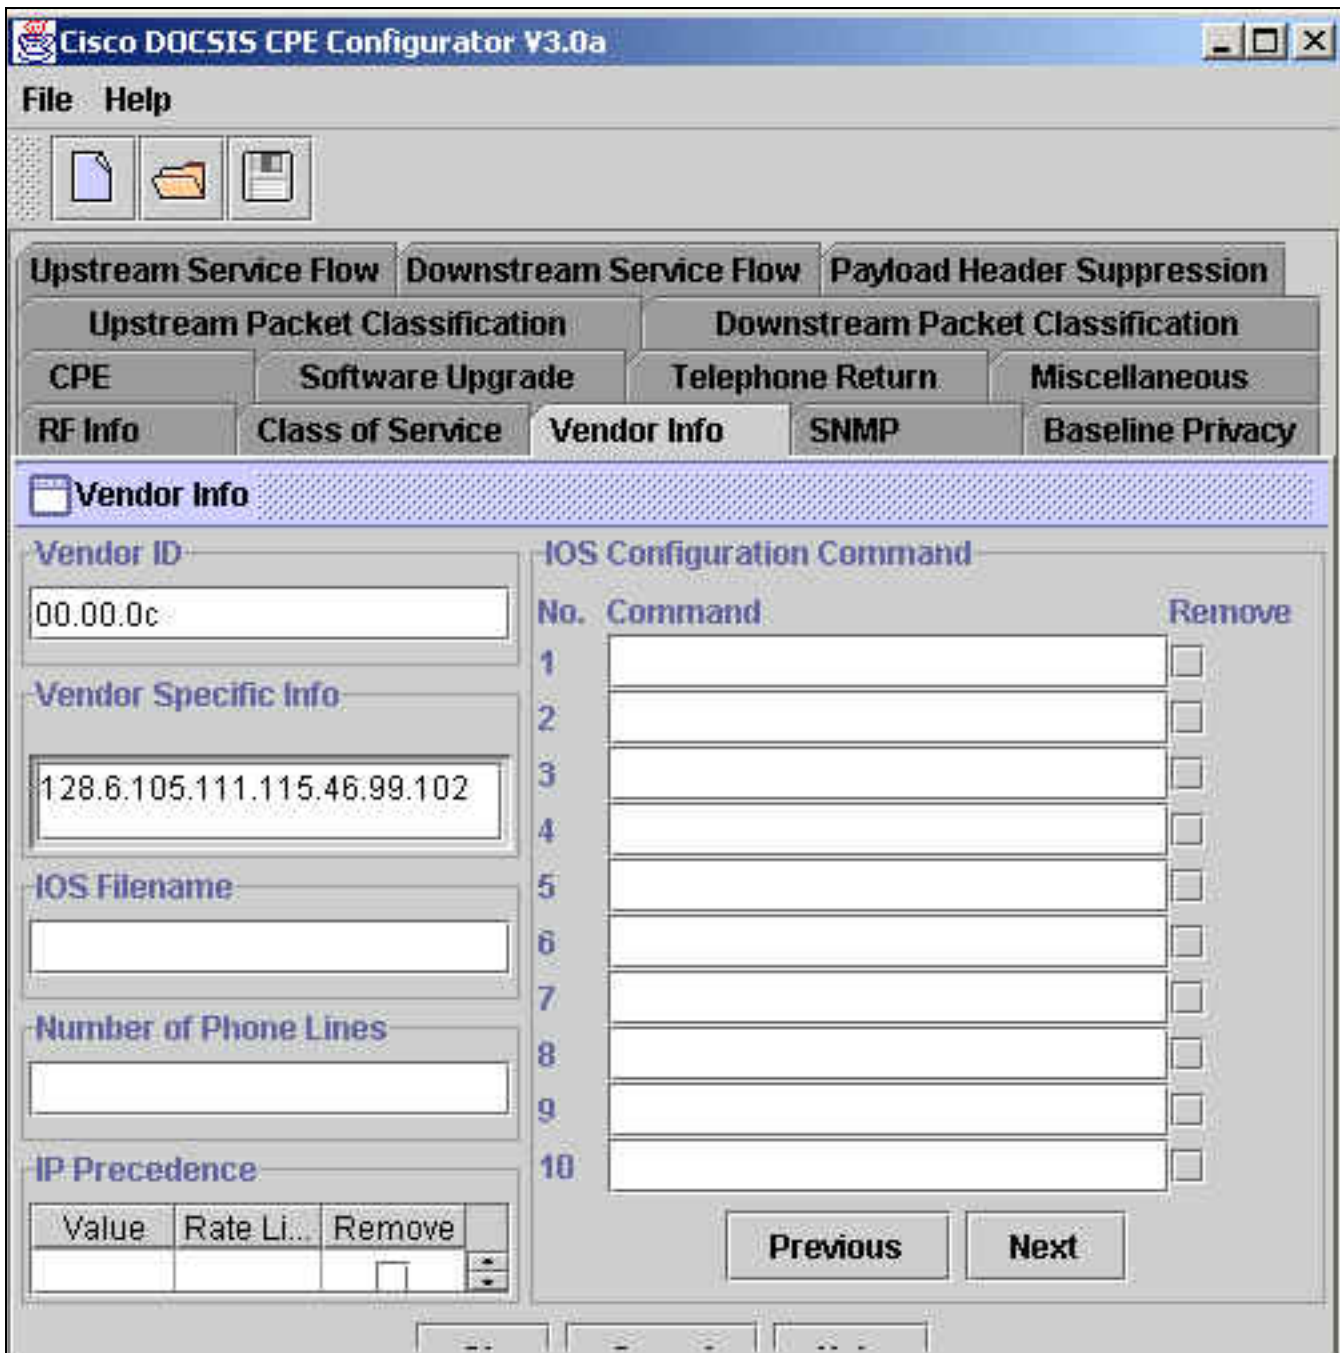


Figura 4 – Campo Vendor Info (Informações do Fornecedor) da Ferramenta Configuradora DOCSIS CPE

Entretanto, quando fizer essa função no Cisco IOS usando a opção DHCP 43, a informação do Tipo-Comprimento-Valor (TLV) deverá ser expressa em valores hexadecimais. Este documento se concentra nessa expressão hexadecimal.

Para descobrir a representação hexadecimal dos caracteres ASCII, podemos usar o comando Unix.

```
echo -n "ios.cf" | od -t x1 | cut -s -d' ' -f2- | tr ' ' ':'
```

```
sj-cse-494% echo -n "ios.cf" | OD -t x1 | cut -s -d' ' -f2- | tr ' ' ':'
69:6f:73:2e:63:66
```

Ou você pode usar também o comando de UNIX man ASCII anterior e encontrar a tabela de caractere hexadecimal.

```
sj-cse-494% man ASCII
Reformatting page. Wait... done
```

ASCII(5) Headers, Tables, and Macros ASCII(5)

```
NAME
  ASCII - map of ASCII character set
.... (skip the beginning)
```

Hexadecimal - Character

00 NUL	01 SOH	02 STX	03 ETX	04 EOT	05 ENQ	06 ACK	07 BEL
08 BS	09 HT	0A NL	0B VT	0C NP	0D CR	0E SO	0F SI
10 DLE	11 DC1	12 DC2	13 DC3	14 DC4	15 NAK	16 SYN	17 ETB
18 CAN	19 EM	1A SUB	1B ESC	1C FS	1D GS	1E RS	1F US
20 SP	21 !	22 "	23 #	24 \$	25 %	26 &	27 '
28 (29)	2A *	2B +	2C ,	2D -	2E .	2F /
30 0	31 1	32 2	33 3	34 4	35 5	36 6	37 7
38 8	39 9	3A :	3B ;	3C <	3D =	3E >	3F ?
40 @	41 A	42 B	43 C	44 D	45 E	46 F	47 G
48 H	49 I	4A J	4B K	4C L	4D M	4E N	4F O
50 P	51 Q	52 R	53 S	54 T	55 U	56 V	57 W
58 X	59 Y	5A Z	5B [5C \	5D]	5E ^	5F _
60 `	61 a	62 b	63 c	64 d	65 e	66 f	67 g
68 h	69 i	6A j	6B k	6C l	6D m	6E n	6F o
70 p	71 q	72 r	73 s	74 t	75 u	76 v	77 w
78 x	79 y	7A z	7B {	7C	7D }	7E ~	7F DEL

A figura 5 abaixo resume o pontilhado decimal bem como a representação hexadecimal do campo de informações específicas de fornecedor (VSIF).

	Tipo	Duração	Valor
Decimal pontilhado	128	6	105.111.115.46.99.102
Hexadecimal	80	06	69:6F:73:2E:63:66

Figura 5 - Sub-opção VSIF em pontilhado decimal e hexadecimal.

[Configurando all in one config incluindo DHCP Opção 43](#)

Esta configuração foi desenvolvida e testada utilizando as versões de software e hardware abaixo.

- Cisco uBR10012 executando 12.2(2)XF
- Cisco CVA120 executando 12.2(2)XA

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se você estiver trabalhando em uma rede viva, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando do Cisco IOS antes de utilizá-lo.

[Primeiro passo - Crie o arquivo de configuração DOCSIS com a série 43 da opção correta](#)

O primeiro passo na configuração da Opção 43 é saber os valores hexadecimais necessários da ID do fornecedor e das sub-opções VSIF da Opção 43 do DHCP.

A tabela a seguir resume esses valores que foram discutidos com detalhes na seção Informações Específicas do Fornecedor.

	Opção secundária de ID de fornecedor			Subopção VSIF		
TLV	Tipo	Duração	Valor	Tipo	Duração	Valor
Hexadecimal	08	03	00:00:0C	80	06	69:6F:73:2E:63:66
Significado	Tipo de ID de fornecedor	Comprimento de ID do fornecedor	Identificação da Cisco	Tipo VSIF	Duração de VSIF	(filename) ios.cf

Figura 6

Uma vez que nós sabemos que valor nós incorporaremos, nós precisamos de usar o CLI do CMTS de Cisco para gerar todas as propriedades necessárias para o arquivo de configuração DOCSIS, incluindo a opção de DHCP 43.

Para criar o arquivo de configuração DOCSIS que nós precisamos de incorporar o DOCSIS-arquivo-[nome do arquivo de configuração do cabo do](#) comando global. A saída a seguir mostra a criação do arquivo de configuração DOCSIS chamado platinum.cm. Todas as configurações de platinum.cm são explicadas abaixo.

```
Note: !--- Comments are in blue. cable config-file platinum.cm
!--- Name of the DOCSIS config file is platinum.cm service-class 1 priority 2
!--- The Upstream Channel priority is 2 service-class 1 max-upstream 128
!--- The Maximum upstream value is 128Kbps service-class 1 guaranteed-upstream 10
!--- The Guaranteed Upstream is 10 Kbps service-class 1 max-downstream 10000
!--- The Maximum Downstream is 10Mbps service-class 1 max-burst 1600
!--- The Maximum Upstream Transmit burst is 1600 bytes cpe max 10
!--- The Maximum number of CPE's is 10 timestamp
!--- Enable timestamp generation option 43 hex 08:03:00:00:0C:80:06:69:6F:73:2E:63:66
!--- Using option 43 to send the IOS Configuration file named "ios.cf" !--- to cable modems.
```

Cuidado: O comando cable config-file foi apresentado na versão 12.1(2)EC1 do Cisco IOS para uBR7200 e uBR7100 e na versão 12.2(1)XF1 do Cisco IOS para o uBR10K.

Nota: Esteja certo que você incorporou corretamente os dados TLV ao usar a opção encantar. Dados incorretamente digitados podem fazer com que os CMs sejam reinicializados, fiquem off-line ou desliguem, requerendo uma reinicialização de energia para continuar.

[Segunda etapa – Crie o conjunto de DHCP para a configuração do servidor DHCP](#)

Uma vez que nós criamos o arquivo de configuração DOCSIS *platinum.cm*, nós precisamos de configurar o CMTS para ser o servidor DHCP, e configuramos as opções necessárias para a funcionalidade de DHCP. [Consulte o serviço do protocolo DHCP do Cisco IOS em um CMTS, que explica o significado de cada comando utilizado para a criação do conjunto dhcp.](#) Aqui, iremos apenas resumir a configuração e dar uma breve descrição.

A configuração do conjunto do DHCP é:

```
ip dhcp pool surf
```

```
!--- name of the dhcp pool. This scope is for the cable modems attached !--- to interface  
cable 5/0/0 network 10.1.4.0 255.255.255.0  
!--- pool of addresses for scope from interface c5/0/0 bootfile platinum.cm  
!--- DOCSIS config file name associated with this pool next-server 10.1.4.1  
!--- IP address of TFTP server which sends bootfile default-router 10.1.4.1  
!--- default gateway for cable modems, necessary to get DOCSIS files option 7 ip 10.1.4.1  
!--- Log Server DHCP option option 4 ip 10.1.4.1  
!--- ToD server IP address option 2 hex ffff.8f80  
!--- Time offset for ToD, in seconds, HEX, from GMT, -28,000 = PST = ffff.8f80 lease 7 0 10  
!--- lease 7 days 0 hours 10 minutes !
```

Terceira etapa - Configure o servidor CMTS como TFTP

A terceira etapa é configurar o CMTS para torná-lo um servidor TFTP. Para fazer isso, você precisará:

1. Use o comando `tftp-server`
2. Informe ao servidor TFTP onde está localizado o arquivo `ios.cf`

Você pode obter isso com o comando `tftp-server disk0:ios.cf` alias `ios.cf`. Observe que esse comando coloca o arquivo `ios.cf` em `disk0`.

```
tftp-server server
```

```
!--- enable the cmts to act as a tftp server tftp-server disk0:ios.cf alias ios.cf  
!--- get the IOS config file called ios.cf that is pre-downloaded to disk0 !--- this IOS config  
file was built with a text editor and tftp to disk0
```

Para colocar o arquivo `ios.cf` em seu flash ou `disk0` (para `uBR10012`), você precisa transformar o arquivo criado em um arquivo `tftp`, utilizando um editor de arquivo de texto. Para fazer este primeiro certifique-se que você pode sibilhar o server de `tftp` onde a configuração do IOS da Cisco é encontrada.

Em seguida, o comando global `copy tftp <dispositivo>` deve ser digitado para colocar o arquivo no CMTS. O flash é usado geralmente para `uBR7200` ou `uBR7100` ou `uBR10K`, contudo, mostras deste exemplo como usar o disco 0 para o `uBR10012`.

```
schooner#copy tftp disk0
```

```
Address or name of remote host []? 172.16.30.2
```

```
Source filename []? ios.cf
```

```
Destination filename [ios.cf]?
```

```
Accessing tftp://172.16.30.2/ios.cf...
```

```
Loading ios.cf from 172.16.30.2 (via FastEthernet0/0/0): !
```

```
[OK - 173/4096 bytes]
```

```
173 bytes copied in 0.152 secs
```

Para verificar se o arquivo de configuração IOS está armazenado no CMTS, execute o comando `dir`.

```
schooner#dir
```

```
Directory of disk0:/
```

```
 3  -rw-   11606084   Sep 17 2001 13:31:38  ubr10k-k8p6-mz.122-2.XF.bin
```

```
2839  -rw-      173   Oct 01 2001 23:29:44  ios.cf
```

```
47890432 bytes total (36274176 bytes free)
```

Para visualizar quais comandos estão configurados no arquivo `ios.cf`, o comando `more <filename>` pode ser usado no CMTS da seguinte maneira:


```
schooner#more ios.cf
hostname SUCCEED
service linenumber
enable password cisco
interface ethernet 0
load 30
no shut
interface cable 0
load 30
no shut
line vty 0 4
password cisco
end
```

Passo quatro - Configuração de CMTS como servidor ToD

Para configurar o ToD em um CMTS do Cisco, são necessários apenas dois comandos globais `service udp-small-servers max-servers no-limit` e `cable time-server`. A configuração se apresenta desta forma:

```
service udp-small-servers max-servers no-limit
!--- supports a large number of modems / hosts attaching quickly cable timeserver
!--- permits cable modems to obtain Time of Day (ToD) from uBR10012
```

A configuração do CMTS

A configuração completa do uBR10012 é mostrada a seguir. Todos os comandos em negrito são relevantes para a finalidade deste documento.

```
Schooner#show run
Building configuration...

Current configuration : 3522 bytes
!
version 12.2
no parser cache
no service single-slot-reload-enable
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
service udp-small-servers max-servers no-limit
!
hostname schooner
!
logging rate-limit console all 10 except critical
enable secret 5 $1$cM7F$ryXH7z/Ly6QCnD2LQ.gZs/
!
no cable qos permission create
no cable qos permission update
cable qos permission modems
cable timeserver
!
cable config-file platinum.cm
  service-class 1 priority 2
  service-class 1 max-upstream 128
  service-class 1 guaranteed-upstream 10
  service-class 1 max-downstream 10000
  service-class 1 max-burst 1600
cpe max 10
```

```
timestamp
option 43 hex 08:03:00:00:0C:80:06:69:6F:73:2E:63:66
!
redundancy
main-cpu
auto-sync standard
facility-alarm intake-temperature major 49
facility-alarm intake-temperature minor 40
facility-alarm core-temperature major 53
facility-alarm core-temperature minor 45
card 1/0 loc12pos-1
card 1/1 2cable-tccplus
card 2/0 1gigethernet-1
card 5/0 2cable-mc28
card 7/0 2cable-mc28
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
!
ip dhcp pool surf
network 10.1.4.0 255.255.255.0
bootfile platinum.cm
next-server 10.1.4.1
default-router 10.1.4.1
option 7 ip 10.1.4.1
option 4 ip 10.1.4.1
option 2 hex ffff.8f80
lease 7 0 10
!
interface FastEthernet0/0/0
ip address 172.16.30.50 255.255.255.192
!
interface POS1/0/0
no ip address
crc 32
pos report all
POs flag j0 1
!
interface GigabitEthernet2/0/0
no ip address
negotiation auto
!
interface Cable5/0/0
ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
cable downstream annex B
cable downstream modulation 64qam
cable downstream interleave-depth 32
cable upstream 0 frequency 40000000
cable upstream 0 power-level 0
no cable upstream 0 shutdown
cable upstream 1 shutdown
cable upstream 2 shutdown
cable upstream 3 shutdown
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.30.1
no ip http server
!
no cdp run
snmp-server community public RO
snmp-server community private RW
snmp-server trap-source Cable5/0/0
snmp-server packetsize 2048
snmp-server enable traps cable
snmp-server host 172.16.30.8 public cable snmp
```

```

snmp-server manager
tftp-server server
tftp-server ios.cf alias ios.cf
!
alias exec scm show cable modem
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
!
end

```

schooner#

Outros fornecedores de CMTS não podem ter a capacidade para estabelecer todas estas partes usando somente seus comandos cmts visto que pode ser realizada completamente no Cisco IOS.

Para fazer com que os cable modems usem os comandos especificados no arquivo de configuração do Cisco IOS denominado ios.cf, é necessário reinicializar os cable modems em questão. Isto pode ser feito do do CLI do CMTS usando **restauração** clearcable do **MAC address do modem do comando < endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT/>**.

```
Schooner#clear cable modem 10.1.4.4 reset
```

Cuidado: Se você tem uma rede grande e a quer enviar um arquivo de configuração diferente a todo o Modems a cabo em sua planta, recomenda-se fazer assim nas fases. Isso minimizará o impacto de milhares de modems a cabo tentando passar um por cima do outro enquanto tentam ficar on-line ao mesmo tempo.

[Verificar a configuração](#)

Para verificar a configuração, limpe o modem a cabo usando o comando clear cable modem. Assim que o modem a cabo retornar ao estado on-line, acesse-o por telnet e olhe suas configurações.

```
Schooner#show cable modem
```

MAC Address	IP Address	I/F	MAC State	Prim Sid	RxPwr (db)	Timing Offset	Num CPEs	BPI Enbl
0004.27ca.0e9b	10.1.4.6	C5/0/0/U0	online	1	*0.00	2820	0	no
0090.9600.703d	10.1.4.2	C5/0/0/U0	online	2	-0.75	2816	0	no
0003.e38f.f9b5	10.1.4.3	C5/0/0/U0	online	3	*0.00	2822	0	no
0001.64ff.e4b5	10.1.4.4	C5/0/0/U0	online	4	*0.00	2812	0	no
<i>!--- CVA120</i>	0020.4086.2704	10.1.4.5	C5/0/0/U0 online	5	-0.50	2808	0	no
	0020.4079.feb4	10.1.4.8	C5/0/0/U0 online	7	0.00	2805	0	no
	0020.4085.d06a	10.1.4.9	C5/0/0/U0 online	8	-0.50	2807	0	no

Observação neste exemplo que os comandos ios cf file o Modems a cabo ter um hostname SUCCEED, e certamente este são o nome de arquivo que for considerado quando nós telnet no modem a cabo.

```
Schooner#telnet 10.1.4.4
```

```
Trying 10.1.4.4 ... Open
```

```
SUCCEED line 1
```

```
User Access Verification
```

```
Password:
```

```
SUCCEED>en
```

```
Password:
```

SUCCEED#

Para verificar que o arquivo de configuração IOS Cisco esteve transferido com sucesso ao uso do modem a cabo o comando show version. A saída abaixo mostra as informações referentes ao arquivo ios.cf em negrito.

```
SUCCEED#show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 120 Software (CVA120-K8V4Y5-M), Version 12.2(2)XA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE
(fc1)
TAC:Home:SW:IOS:Specials for info
Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 27-Jun-01 02:02 by hwcheng
Image text-base: 0x800100A0, data-base: 0x80782844
ROM: System Bootstrap, Version 12.0(20001010:025045) [spaulsen-blue-3105 3108], DEVELOPMENT
SOFTWARE
ROM: 120 Software (CVA120-K8V4Y5-M), Version 12.2(2)XA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

SUCCEED uptime is 3 days, 3 hours, 21 minutes
System returned to ROM by reload at 05:52:09 - Sat Jan 1 2000
System restarted at 05:58:30 - Sat Oct 6 2001
System image file is "flash:cva120-k8v4y5-mz.122-2.XA.bin"
Host configuration file is "tftp://10.1.4.1/ios.cf"
```

```
cisco CVA122 CM (MPC850) processor (revision 3.r) with 32256K/1024K bytes of memory.
Processor board ID SAD043708GK
Bridging software.
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 Cable Modem network interface(s)
1 Universal Serial Bus (USB) interface(s)
8192K bytes of processor board System flash (Read/Write)
7296K bytes of processor board Boot flash (Read/Write)
```

Configuration register is 0x2

A configuração do CVA120 é mostrada abaixo. Observe que os comandos em negrito correspondem às linhas no arquivo ios.cf.

```
SUCCEED#show run
Building configuration...

Current configuration : 1429 bytes
!
! Last configuration change at 11:22:22 - Tue Oct 9 2001
!
version 12.1
no service single-slot-reload-enable
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
service linenumber
service internal
!
hostname SUCCEED
!
no logging buffered
no logging buffered
logging rate-limit console 10 except errors
enable password cisco
!
clock timezone - -8
ip subnet-zero
no ip routing
```

```

no ip finger
!
interface Ethernet0
 ip address 10.1.4.11 255.255.255.0
 no ip route-cache
 no ip mroute-cache
 load-interval 30
 bridge-group 59
 bridge-group 59 spanning-disabled
!
interface cable-modem0
 ip address docsis
 no ip route-cache
 no ip mroute-cache
 load-interval 30
 cable-modem boot admin 2
 cable-modem boot oper 5
 cable-modem downstream mode annex-b
 cable-modem Mac-timer t2 40000
 bridge-group 59
 bridge-group 59 spanning-disabled
!
interface USB0
 ip address 10.1.4.11 255.255.255.0
 no ip route-cache
 no ip mroute-cache
 arp timeout 0
 bridge-group 59
 bridge-group 59 spanning-disabled
!
ip classless
no ip http server
no ip http cable-monitor
!
snmp-server packetsize 4096
snmp-server chassis-id
snmp-server manager
!
voice-port 0
 input gain -2
!
voice-port 1
 input gain -2
!
mgcp modem passthrough voaal2 mode
no mgcp timer receive-rtcp
!
mgcp profile default
!
line con 0
 transport input none
line vty 0 4
 password cisco
 login
!
end

```

[Nota importante](#)

Parece que o comando opcional para arquivo de configuração de cabo está com problema, pois se pode esperar que os comandos abaixo forneçam configuração válida.

SUCCEED#show run

Building configuration...

Current configuration : 1429 bytes

!

! Last configuration change at 11:22:22 - Tue Oct 9 2001

!

version 12.1

no service single-slot-reload-enable

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

service linenumber

service internal

!

hostname SUCCEED

!

no logging buffered

no logging buffered

logging rate-limit console 10 except errors

enable password cisco

!

clock timezone - -8

ip subnet-zero

no ip routing

no ip finger

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.4.11 255.255.255.0

no ip route-cache

no ip mroute-cache

load-interval 30

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

interface cable-modem0

ip address docsis

no ip route-cache

no ip mroute-cache

load-interval 30

cable-modem boot admin 2

cable-modem boot oper 5

cable-modem downstream mode annex-b

cable-modem Mac-timer t2 40000

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

interface USB0

ip address 10.1.4.11 255.255.255.0

no ip route-cache

no ip mroute-cache

arp timeout 0

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

ip classless

no ip http server

no ip http cable-monitor

!

snmp-server packetsize 4096

snmp-server chassis-id

snmp-server manager

!

```
voice-port 0
  input gain -2
!
voice-port 1
  input gain -2
!
mgcp modem passthrough voaal2 mode
no mgcp timer receive-rtcp
!
mgcp profile default
!
line con 0
  transport input none
line vty 0 4
  password cisco
  login
!
end
```

Quando estes comandos forem aceitados, não gerencie o arquivo de configuração correto do Cisco IOS. Isso NÃO é um bug! O problema aqui é como o termo “exemplo” foi interpretado como uma “subopção,” que nunca supôs-se para ser.

A aplicação do “exemplo” permite somente a *repetição dos* mesmos tempos múltiplos da opção, como quando você tem múltiplas instâncias da opção 43 para vários vendedores! Aqui está um exemplo:

```
option 43 instance 1 hex 08:03:00:00:0C:80:07:69:6F:73:2E:63:66:67
!--- Config file cisco CM option 43 instance 2 hex 08:03:11:22:33:80:07:69:6F:73:2E:63:66:67
!--- Some option for other CM
```

Observe que 11:22:33 é um ID de Fornecedor aleatório de uma empresa fictícia. Qualquer correspondência com um ID de fornecedor real é pura coincidência.

Como se espera que o termo "instância" reflita os campos de subopções TLV, e você realmente tem esses campos, digite a série inteira em hexadecimais.

[Informações Relacionadas](#)

- [cable config-file option](#)
- [Configurando serviços DHCP, ToD e TFTP em CMTS da Cisco: Configuração completa](#)
- [Suporte Técnico - Cisco Systems](#)